

Tisch-Multimeter OWON XDM1241

Best.Nr. 831 149

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.

owon[®]

XDM1241



Abb. ähnlich

Bedienungsanleitung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Multimeter eignet sich für folgende Messungen (für Messbereiche und Toleranzen siehe Seite 22 und 23):

- Gleichspannung bis 1000 V DC
- Wechselspannung bis 750 V AC
- Gleichstrom bis 10 A DC
- Wechselstrom bis 10 A AC
- Widerstand bis 50 M Ω
- Kapazität bis 50 mF
- Durchgangsprüfung: < 50 Ω (bis 1000 Ω einstellbar)
- Diodentest: 3 V
- Frequenz bis 60 MHz
- Temperatur: K-Typ ITS-90, PT100

Das Multimeter entspricht der Schutzklasse I sowie den Überspannungskategorien CAT I 1000V / CAT II 600V und der Norm IEC61010-1. Sollte das Gerät samt Zubehör in einer nicht den Normen entsprechenden Weise verwendet werden, dann ist der gebotene Schutz möglicherweise nicht ausreichend.

Verwenden Sie zum Messen nur Messleitungen bzw. Messzubehör, welche auf die Spezifikationen des Multimeters abgestimmt sind.

Das gesamte Produkt darf nicht verändert bzw. umgebaut werden! Es kann zur Beschädigung des Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Inhaltsverzeichnis

Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite 1
Sicherheitshinweise	Seite 3-4
Bedienelemente	Seite 5-7
Inbetriebnahme/Bedienung	
• Akkuladung und Akkutausch	Seite 7
• Vor der Messung	Seite 8
• Multimeter ein- und ausschalten	Seite 8
• Messbereich einstellen	Seite 8
• Messgeschwindigkeit einstellen	Seite 9
• Hold-Funktion	Seite 9
• Relativwert-Funktion	Seite 9
• Gleichspannung messen	Seite 9
• Wechselspannung messen	Seite 10
• Gleichstrom messen	Seite 10
• Wechselstrom messen	Seite 11
• Widerstand messen	Seite 12
• Durchgang messen	Seite 13
• Dioden prüfen	Seite 13
• Kapazität messen	Seite 14
• Frequenz/Periode messen	Seite 14
• Temperatur messen	Seite 15
• Dual-Funktion	Seite 16
• Mathematische Funktionen	Seite 17
• Speicherfunktionen	Seite 18
• System-Einstellungen	Seite 19
• Kommunikations-Einstellungen	Seite 20
• Treiber- und Softwareinstallation	Seite 20
• Software Benutzeroberfläche	Seite 21
• Speichereinstellungen (Software)	Seite 22
Technische Daten (Allgemein)	Seite 22
Technische Daten (Messbereiche)	Seite 22
Problembehandlung	Seite 24
Lieferumfang	Seite 25
Reinigung	Seite 25
Symbolerklärung	Seite 25
Entsorgung	Seite 26

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Lesen Sie vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durch! Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise und Anleitungen zur Inbetriebnahme und Bedienung!
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf! Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, achten Sie darauf, dass Sie diese Bedienungsanleitung mitgeben.
- Messgerät, Zubehör und die Verpackung sind kein Spielzeug. Lassen Sie das Gerät in der Gegenwart von Kindern nie unbeaufsichtigt.
- Das Gerät darf nicht vom Endverbraucher geöffnet werden. Jegliche Reparatur oder Wartung, die nicht in dieser Bedienungsanleitung behandelt wird, darf nur von ausgebildeten Fachkräften vorgenommen werden, die mit der Wartung von Messgeräten und den einschlägigen VDE Vorschriften vertraut sind. Es dürfen zur Reparatur nur Originalersatzteile verwendet werden.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitze einwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischen Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Batterien sollten Temperaturen unter 0°C nicht ausgesetzt sein. Es kann zu Beschädigungen und einen Verlust der Kapazität führen.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, nehmen Sie die Batterien heraus und lagern Sie diese entsprechend.

Sicherheitshinweise beim Messen:

- **Achtung!** Spannungen über 60 V DC oder 30 V AC sind gefährlich!
- Halten Sie die maximal zulässigen Messwerte ein, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden!
- Prüfen Sie vor Messbeginn die angeschlossenen Messleitungen und das Messgerät auf Beschädigungen. Wenn die Isolierung der Messleitungen eingerissen oder das Messgerät beschädigt ist, nutzen Sie das Gerät auf keinen Fall. Setzen Sie das Gerät durch Entfernung der Batterie außer Betrieb und geben Sie es an eine Fachwerkstatt zur Reparatur. Ersetzen Sie die defekten Messleitungen durch neue mit gleich- oder höherwertigen Spezifikationen.
- Verifizieren Sie nach längerer Lagerung des Geräts die einwandfreie Funktionstauglichkeit durch Messung einer bekannten Spannung, z.B. Netzspannung.
- Wenn das Gerät über längere Zeit im Kalten war und Sie in einen warmen Raum kommen, schalten Sie das Gerät nicht gleich ein. Es kann sich Kondenswasser bilden und das Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät erst auf Zimmertemperatur aufwärmen.
- Schließen Sie immer nur die zwei Messleitungen am Messgerät an, die zum Messbetrieb benötigt werden.
- Wenn Sie eine Messung durchführen, setzen Sie zuerst die Messspitze auf den Massepunkt und dann die Phasenspitze. Wenn die Messung durchgeführt wurde, lösen Sie zuerst die Phasenspitze und dann die Masse.
- Wenn die Spannungs-/Stromart (AC/DC) unbekannt ist, wählen Sie zuerst die Messung von AC. Erst wenn festgestellt ist, dass es sich nicht um Wechselspannung/-strom handelt, wählen Sie DC.
- Wenn bei der manuellen Bereichswahl der zu messende Wert unbekannt ist, stellen Sie das Gerät zuerst immer auf den höchsten verfügbaren Bereich ein.
- Entfernen Sie immer die Messspitzen von der Messstelle bevor Sie einen neuen Messbereich einstellen.


- Berühren Sie während einer Messung nicht die Prüfspitzen. Bleiben Sie mit Ihren Fingern immer hinter dem Fingerschutz.
- Trennen Sie die Messleitungen von den Testpunkten, bevor Sie die Funktionen ändern.
- Wenn Widerstand oder Kapazitäten gemessen werden, stellen Sie sicher, dass der Strom im Schaltkreis ausgeschaltet ist.
- Wenn das Gerät in der Nähe von stark strahlenden Geräten verwendet wird, kann es zu Fehlern in der Anzeige oder Messung kommen.
- Messen Sie keinen Strom, der die aktuelle Schutzart überschreitet.

Zu Ihrer Information

Dieses Messgerät ist gemäß EN61010-1:2010+A1:2019 zugelassen und für Messungen der Schutzart CAT I 1000 V und CAT II 600 V geschützt. Die Spannung zwischen den Anschlusspunkten des Messgeräts und Erdpotential darf 1000 V DC / 750 V AC nicht überschreiten.

Messkategorien nach IEC/EN 61010-1:

Stromkreise werden in Messkategorien CAT I bis CAT IV unterteilt. Diese geben an, in welchen Anwendungsbereichen das Messgerät eingesetzt werden darf. Der Schutz des Messgerätes vor einer transienten Überspannung wird bestimmt durch die Angabe der Messkategorie und der Arbeitsspannung.

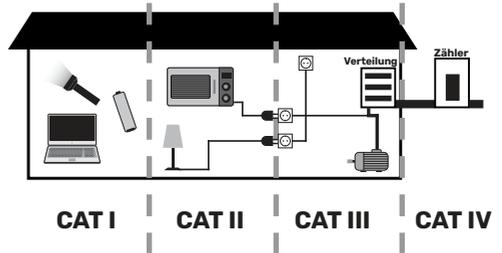

Die Anwendungsbereiche der Messkategorien sind bei:


- CAT I:** Messungen an Stromkreisen, die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind, z.B. Batterien, Fahrzeugelektronik etc. oder jede Hochspannungsquelle mit geringer Energie, die von einem Widerstandstransformator mit hoher Wicklungszahl abgeleitet wurde.
- CAT II:** Messungen an Stromkreisen, die elektrisch über Stecker direkt mit dem Niederspannungsnetz verbunden sind, z.B. in Haushalt, Büro und Labor.
- CAT III:** In der Gebäudeinstallation, z.B. stationäre Verbraucher, Verteileranschluss, Verkabelung, Steckdosen
- CAT IV:** An der Quelle der Niederspannungsinstallation, z.B. Zähler, Hauptanschluss, primäre berstromschutzgeräte.

Diese Kategorien sind zudem noch jeweils in den Spannungshöhen unterteilt.

Maximale Transientenspannung

Spannung: Außenleiter-Erde	CAT I	CAT II	CAT III	CAT IV
300 V	1500 V	2500 V	4000 V	6000 V
600 V	2500 V	4000 V	6000 V	8000 V
1000 V	4000 V	6000 V	8000 V	12000 V

Vorderseite

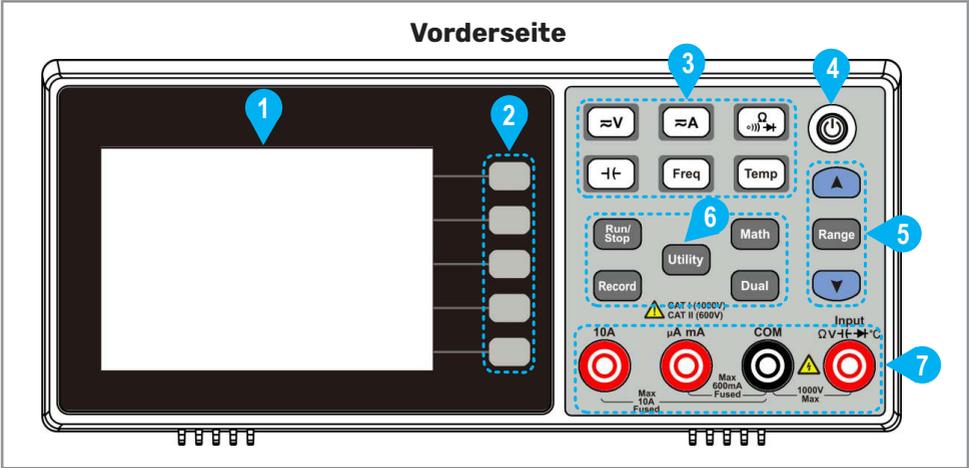


- 1 LC-Display** Hier werden alle Messwerte und Einstellungen angezeigt.
- 2 Menü-Auswahlta**stent Hiermit können die einzelnen Menüpunkte ausgewählt werden, die sich links neben den Tasten im Display befinden. "Next" im Menü steht für nächste Seite und "Back" für verlassen des Menüs.
- 3 Messfunktionst**asten

 - Gleich- und Wechselspannungsmessung
 - Gleich- und Wechselstrommessung
 - Widerstands-, Durchgangs- und Diodenmessung
 - Kapazitätsmessung
 - Frequenz-/Periodenmessung
 - Temperaturmessung
- 4 Power-Taste** Tischmultimeter ein- und ausschalten
- 5 Range-/Pfeilt**asten Wenn **Range** im Menü steht, kann mit der Taste zwischen dem automatischen und manuellen Messbereich umgestellt werden. Mit den Tasten können Sie den Messbereich manuell einstellen.
- 6 Funktionst**asten

 - Run/Stop:** Messung anhalten / starten (Hold-Funktion), siehe S. 9
 - Record:** Speicherfunktionen aufrufen, siehe S. 18
 - Utility:** Systemeinstellungen aufrufen (Sprache, Hintergrundhelligkeit, Uhrzeit, Werkzeinstellungen, Einstellungen für den seriellen Port), siehe S. 19
 - Math:** Mathematische Funktionen (Max/Min, dB/dBm) aufrufen, siehe S. 17
 - Dual:** Zusätzliche Messung einblenden (nur bei Wechselspannung und Wechselstrom verfügbar), siehe S. 16 Dual-Funktion
- 7 Multimeter-Eing**änge

 - 10A:** Positive rote Eingangsbuchse für Strommessungen bis zu 10 A
 - µAmA:** Positive rote Eingangsbuchse für Strommessungen bis zu 500 mA
 - COM:** Schwarze Masse-Eingangsbuchse für alle Messungen
 - Input:** Positive rote Eingangsbuchse für Widerstands-, Spannungs-, Durchgangs-, Dioden-, Kapazitäts-, Frequenz- und Temperaturmessungen.


Rückseite

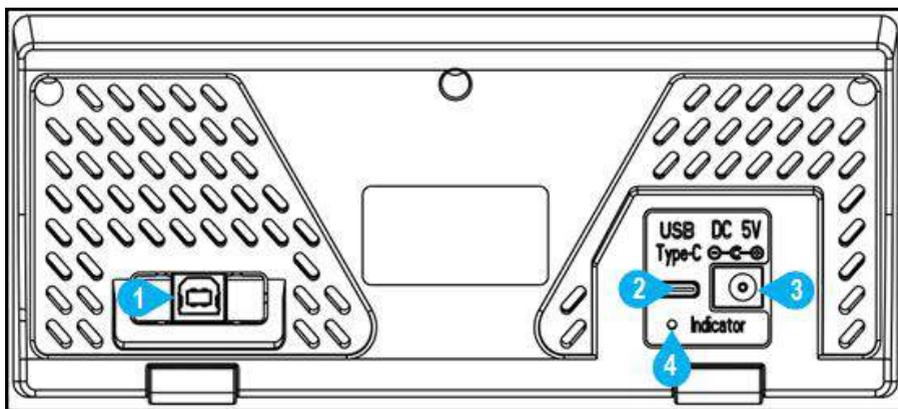

- ① **USB-Anschluss Typ B** Dient zur Anbindung an den PC für die Software
- ② **USB-C Anschluss** Hier wird ein USB-C Kabel zum Laden eingesteckt.
- ③ **DC 5V Hohlbuchse** Hier wird das Hohlsteckerkabel zum Laden eingesteckt.
- ④ **Indikator-LED**

Vollgeladen:	grünes Licht
Ladevorgang:	rotes Licht
Fehler beim Laden:	LED blinkt

Benutzeroberfläche (Einzelmessung)

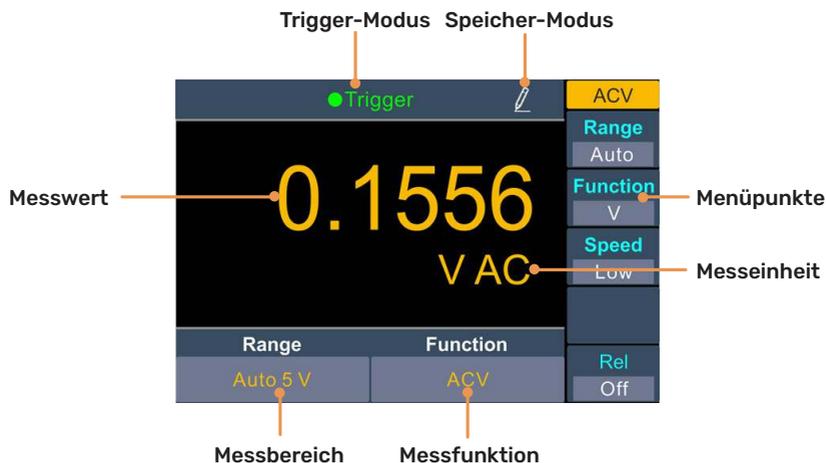


Trigger-Modus

Anzeige	Beschreibung
Trigger	Auto-Trigger
Stop	Data Hold aktiviert

Speicher-Modus

Anzeige	Beschreibung
	Automatische Speicherfunktion
	Manuelle Speicherfunktion

Benutzeroberfläche (mit Dual-Funktion)

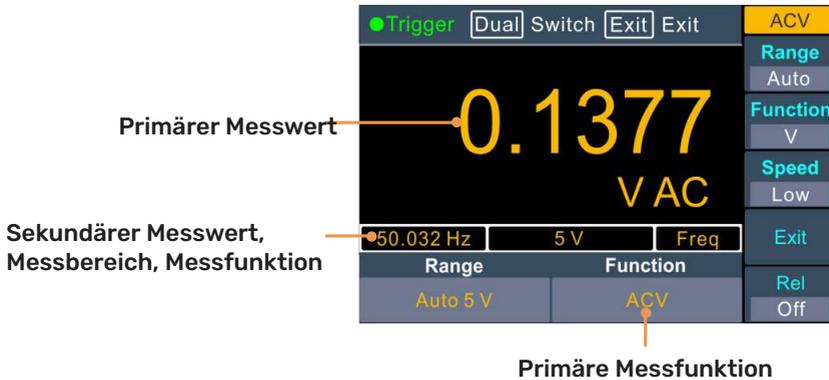

Inbetriebnahme

Akkuladung und Akkutausch

Achtung: Ziehen Sie vor dem Einlegen bzw. Wechseln der Akkus alle Messleitungen aus den Buchsen und schalten Sie das Gerät ab! Beachten Sie die Polarität der Akkus (siehe Aufdruck)!

- Die Akkus können über den USB-C Anschluss oder der Hohlbuchse geladen werden.
- Zum Laden mit USB-C wird ein separates USB-C Kabel benötigt. Achten Sie hierbei auf ein passendes USB-Netzteil (5 VDC/2 A).
- Zum Laden mit dem beigelegten Ladekabel, stecken Sie den Hohlstecker des Ladekabels in die vorgesehene Hohlbuchse.
- Das andere Ende des Kabels mit USB-A Stecker können Sie in ein passendes USB-Netzteil (5 VDC/2 A) oder an einen USB-Port eines PC's einstecken.
- Anhand der Indikator-LED sehen Sie, ob die Akkus geladen werden.
- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können Sie den Akkustatus im Display oben links überprüfen.
- Stecken Sie das Ladekabel wieder ab, wenn die Akkus voll geladen sind (LED leuchtet grün).
- **Hinweise:**
 - Laden Sie die Akkus rechtzeitig wieder auf, wenn sie schwach werden, um Messfehler zu vermeiden.
 - Schalten Sie das Multimeter bei Nichtgebrauch immer ab, um die Akkus zu schonen.
- Für das Tauschen der Akkus muss die Rückseite abgeschraubt werden.
- Es befinden sich drei Schraubpunkte auf der Oberseite und zwei befinden sich hinter den Gummifüßen.
- **Achtung:** Öffnen Sie das Gerät nicht, während es eingesteckt und/oder angeschaltet ist.
- Sobald die Schrauben entfernt wurden, kann die Rückseite abgenommen werden.
- Achten Sie beim Einlegen der Akkus auf die richtige Polung (siehe Aufdruck auf der Platine).

Vor der Messung



- Kontrollieren Sie vor Beginn aller Messungen immer erst das Messgerät und alle Zusatzteile.
- Achten Sie auf Schäden, Verschmutzung (Staub, Dreck, Fett usw.) und Defekte.
- Schauen Sie nach, ob die Messleitung brüchig oder die Isolierung beschädigt ist, ersetzen Sie die Messleitung umgehend, wenn dies der Fall ist!
- Vergewissern Sie sich, dass die angeschlossenen Messleitungen fest mit den Messbuchsen verbunden sind.
- Versuchen Sie nie eine Messung vorzunehmen, wenn es irgendwelche Fehler gibt.

Multimeter ein-/ausschalten

- Laden Sie das Tisch-Multimeter vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Das Tisch-Multimeter wird über USB-C oder der der Hohlbuchse aufgeladen. Achten Sie auf die Mindestanforderung von 5 V DC und 2 A.
- Halten Sie die **Power**-Taste mindestens 3 Sekunden gedrückt, um das Multimeter einzuschalten. Warten Sie einige Sekunden bis das Gerät hochgefahren ist und die Messanzeige erscheint.
- Halten Sie die **Power**-Taste mindestens 3 Sekunden gedrückt, um das Multimeter wieder auszuschalten.
- Schalten Sie das Gerät bei Nichtbenutzung aus.

Messbereich einstellen

- Sie haben zwei Möglichkeiten, um den Messbereich manuell umzustellen:

1. Möglichkeit: Range-Taste am Gerät drücken

Drücken Sie die **Range** Taste, um zwischen dem automatischen und manuellen Messbereich zu wechseln.

Mit den Pfeiltasten   können sie die manuelle Messung aktivieren und den Messbereich erhöhen oder verringern.

2. Möglichkeit: Menü-Auswahl taste Range drücken

Drücken Sie die Menü-Auswahl taste **Range**, um das Funktionsmenü aufzurufen. Hier stehen Ihnen die

verschiedenen Messbereiche zur Verfügung. Wählen Sie den gewünschten Messbereich aus, in dem Sie die

jeweilige Menü-Auswahl taste drücken. Um wieder zur automatischen Messung zu gelangen, wählen Sie **Auto** aus.

Hinweise:

- Wenn das Eingangssignal höher als der eingestellte Messbereich ist, erscheint "overload" im Display. Wählen Sie einen höheren Messbereich aus.
- Die Autorange-Funktion (automatischer Messbereich) ist standardmäßig aktiviert.
- Wählen Sie immer den Autorange-Modus, wenn der Messbereich unbekannt ist oder wenn Sie sich unsicher sind.

Messgeschwindigkeit einstellen

Bei der Spannungs-, Strom- und Widerstandsmessung lässt sich die Messgeschwindigkeit (Messungen pro Sekunden) über den Menüpunkt **Speed** einstellen:

- Low 4 Messungen/s
- Mid 16 Messungen/s
- High 65 Messungen/s

Hold-Funktion

- Mit der Hold-Funktion können Sie einen angezeigten Messwert fixieren. Er bleibt auch nach dem Lösen der Messspitzen angezeigt.
- Drücken Sie die **Run/Stop**-Taste um den aktuell angezeigten Messwert anzuhalten und dauerhaft anzuzeigen (auf dem Display erscheint **Stop**).
- Drücken Sie ein weiteres Mal die **Run/Stop**-Taste, um die Messung fortzusetzen.

Relativwert-Funktion

- Drücken Sie bei einer Messung den Menüpunkt **Rel**, um die Relativwertmessung zu aktivieren (On)
- Die Relativwertmessung setzt den aktuellen Messwert auf 0. Diese Funktion eignet sich somit ideal um Messwertänderungen im Vergleich zum ursprünglichen Messwert bequem ablesen zu können.
- Durch erneutes Drücken der **Rel**-Taste wird die Funktion wieder deaktiviert (Off).

Gleichspannung messen



Um mögliche Stromschläge zu vermeiden, sollten Sie auf keinen Fall versuchen Spannungsmessungen durchzuführen, wenn die Spannung über 1000 V DC liegt!

- Drücken Sie die $\approx V$ Taste einmal am Gerät, um zur Gleichspannungsmessung (VDC) zu gelangen.
- Stecken Sie die schwarze Messleitung in die schwarze **COM**-Buchse und die rote Messleitung in die rote **Input**-Eingangsbuchse (siehe Abbildung).

The image shows a multimeter display and its terminal block. The display shows a reading of -00.787 mV DC. The terminal block has four ports: 10A (Max 10A Fused), μA mA (Max 600mA Fused), COM, and Input (1000V Max). A black probe is connected to the COM port and a red probe to the Input port. The display shows the following menu structure:

Trigger	DCV
-00.787	Range
mV DC	Auto
	Function
	mV
	Speed
	Low
Range	Function
Auto 50 mV	DCV
	Rel
	Off

- Drücken Sie die Menü-Auswahltaste **Function**, um zwischen den Einheiten V (Volt) und mV (Millivolt) zu wechseln.
- Mit der Menü-Auswahltaste **Range** können Sie zwischen dem automatischen Messbereich und den manuellen Messbereichen wählen (siehe S. 8, Messbereich einstellen).
- Mit dem Menüpunkt **Rel** können Sie den aktuellen Wert vor der Messung auf 0 setzen (siehe oben, Relativwertmessung).
- Verbinden Sie die Messkabel parallel mit dem zu messenden Messkreis.
- Der Messwert wird nun im Display angezeigt.
- **Hinweis:** Bei Gleichspannungsmessungen sollte das rote Messkabel mit der positiven Seite des Messkreises verbunden werden und das schwarze Kabel mit der negativen Seite.

Wechselspannung messen



Um mögliche Stromschläge zu vermeiden, sollten Sie auf keinen Fall versuchen Spannungsmessungen durchzuführen, wenn die Spannung über 750 V AC liegt!

- Drücken Sie die $\approx V$ Taste zweimal am Gerät, um zur Wechselspannungsmessung (VAC) zu gelangen.
- Stecken Sie die schwarze Messleitung in die schwarze **COM**-Buchse und die rote Messleitung in die rote **Input**-Eingangsbuchse (siehe Abbildung).

The screenshot shows the multimeter display with a reading of 0.1556 V AC. The menu options on the right are: ACV, Range (Auto), Function (V), Speed (Low), Rel (Off). The terminal diagram shows the 10A, μA mA, COM, and Input terminals. A black probe is connected to COM and a red probe is connected to Input. A warning triangle is present near the Input terminal.

- Drücken Sie die Menü-Auswahltaste **Function**, um zwischen den Einheiten V (Volt) und mV (Millivolt) zu wechseln.
- Mit der Menü-Auswahltaste **Range** können Sie zwischen dem automatischen Messbereich und den manuellen Messbereichen wählen (siehe S. 8, Messbereich einstellen).
- Mit dem Menüpunkt **Rel** können Sie den aktuellen Wert vor der Messung auf 0 setzen (siehe S. 9, Relativwertmessung).
- Verbinden Sie die Messkabel parallel mit dem zu messenden Messkreis.
- Der Messwert wird nun im Display angezeigt.

Gleichstrom messen



Ampere-Bereich: Versuchen Sie nicht Ströme über 10 A zu messen!


Mikroampere- / Milliampere-Bereich: Versuchen Sie nicht Ströme über 600 mA zu messen!

- Drücken Sie die $\approx A$ Taste einmal am Gerät, um zur Gleichstrommessung (ADC) zu gelangen.
- Stecken Sie die schwarze Messleitung in die schwarze **COM**-Buchse und die rote Messleitung in die rote **10A**-Eingangsbuchse für Strommessungen bis 10 A oder in die rote **μA mA**-Eingangsbuchse für Strommessungen bis 600 mA (siehe Abbildung).

Funktion A

The screenshot shows the multimeter display with a reading of 0.0001 A DC. The menu options on the right are: DCI, Range (Auto), Function (A), Speed (Low), Rel (Off). The terminal diagram shows the 10A, μA mA, COM, and Input terminals. A red probe is connected to 10A and a black probe is connected to COM. A warning triangle is present near the Input terminal.

Funktion mA

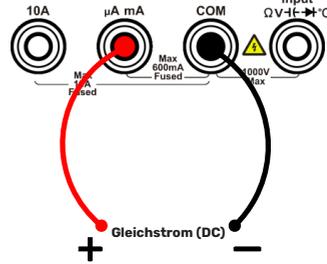

- Drücken Sie die Menü-Auswahltaste **Function**, um zwischen den Einheiten A (Ampere) und mA (Milliampere) zu wechseln.
- Mit der Menü-Auswahltaste **Range** können Sie zwischen dem automatischen Messbereich und den manuellen Messbereichen wählen (siehe S. 8, Messbereich einstellen).
- Mit dem Menüpunkt **Rel** können Sie den aktuellen Wert vor der Messung auf 0 setzen (siehe S. 9, Relativwertmessung).
- Schalten Sie den Strom für den zu messenden Messkreis aus oder schalten Sie alle Stromquellen ab.
- Verbinden Sie das Multimeter in Reihe mit der Stromleitung, deren Strom gemessen werden soll.
- Schalten Sie den Strom für den zu prüfenden Messkreis ein.
- Die gemessene Stromstärke wird im Display angezeigt.
- Schalten Sie, wenn alle Messungen beendet wurden, den Strom des geprüften Messkreises aus.

Hinweis: Bei der Messung von Gleichstrom muss die rote Messspitze mit der positiven Seite und die schwarze Messspitze mit der negativen Seite des Messkreises verbunden werden. Erscheint ein Minus-Zeichen vor dem Zahlenwert, sind die Messleitungen vertauscht.

Wechselstrom messen




Ampere-Bereich: Versuchen Sie nicht Ströme über 10 A zu messen!


Mikroampere- / Milliampere-Bereich: Versuchen Sie nicht Ströme über 600 mA zu messen!

- Drücken Sie die $\approx A$ Taste zweimal am Gerät, um zur Wechselstrommessung (AAC) zu gelangen.
- Stecken Sie die schwarze Messleitung in die schwarze **COM**-Buchse und die rote Messleitung in die rote **10A**-Eingangsbuchse für Strommessungen bis 10 A oder in die rote **$\mu A mA$** -Eingangsbuchse für Strommessungen bis 600 mA (siehe Abbildung).

Funktion A

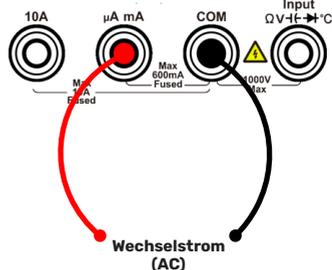

Funktion mA

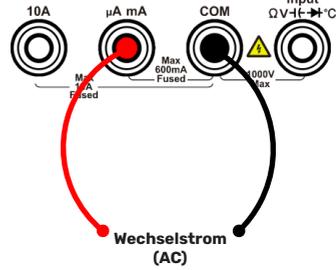

- Drücken Sie die Menü-Auswahltaste **Function**, um zwischen den Einheiten A (Ampere) und mA (Milliampere) zu wechseln.
- Mit der Menü-Auswahltaste **Range** können Sie zwischen dem automatischen Messbereich und den manuellen Messbereichen wählen (siehe S. 8, Messbereich einstellen).
- Mit dem Menüpunkt **Rel** können Sie den aktuellen Wert vor der Messung auf 0 setzen (siehe S. 9, Relativwertmessung).
- Schalten Sie den Strom für den zu messenden Messkreis aus oder schalten Sie alle Stromquellen ab.
- Verbinden Sie das Multimeter in Reihe mit der Stromleitung, deren Strom gemessen werden soll.
- Schalten Sie den Strom für den zu prüfenden Messkreis ein.
- Die gemessene Stromstärke wird im Display angezeigt.
- Schalten Sie, wenn alle Messungen beendet wurden, den Strom des geprüften Messkreises aus.


Widerstand messen



Messen Sie keine unter Spannung stehenden Objekte!

Achten Sie darauf, dass alle Bauelemente in der Schaltung entladen sind!

- Drücken Sie die  Taste einmal am Gerät, um zur Widerstandsmessung (RES) zu gelangen.
- Stecken Sie die schwarze Messleitung in die schwarze **COM**-Buchse und die rote Messleitung in die rote **Input**-Eingangsbuchse (siehe Abbildung).

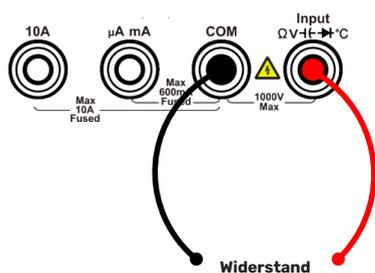


- Mit dem Menüpunkt **Rel** können Sie den aktuellen Wert vor der Messung auf 0 setzen (siehe S. 9, Relativwertmessung).
- Verbinden Sie die Messleitungen parallel mit dem zu messenden Widerstand.
- Bei offenen Messkreisen wird "overload" im Display eingeblendet.

Durchgang messen



Schalten Sie jeglichen Strom ab und entladen Sie alle eventuellen Kondensatoren, welche sich im Messkreis befinden.

- Drücken Sie die  Taste zweimal am Gerät, um zur Durchgangsmessung (Cont) zu gelangen.
- Stecken Sie die schwarze Messleitung in die schwarze **COM**-Buchse und die rote Messleitung in die rote **Input**-Eingangsbuchse (siehe Abbildung).

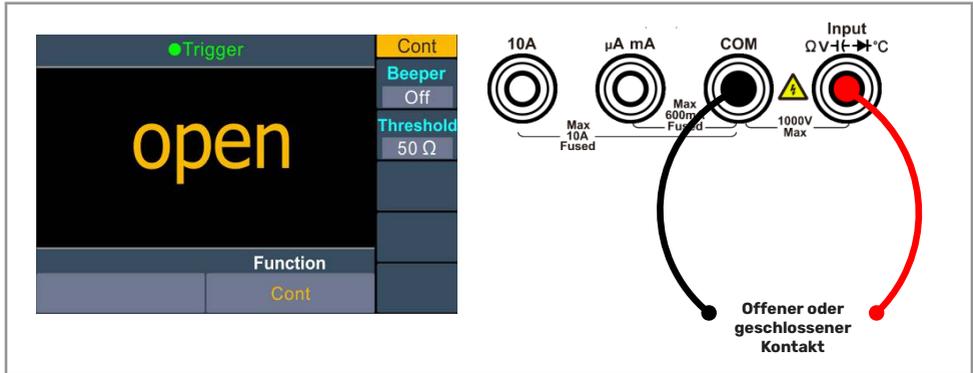

- Drücken Sie die Menüpunkt-Taste **Beeper**, um den Summer ein- (On) oder auszuschalten (Off). Der Summer ertönt bei einem Durchgangswiderstand von $< 30 \Omega$.
- Mit dem Menüpunkt **Threshold** können Sie den Kurzschluss-Widerstand einstellen (Standard: 50Ω). Drücken Sie die **Range** Taste, um zwischen den Stellen des Wertes zu wechseln und die Pfeiltasten  , um den Wert zu erhöhen oder zu verringern (einstellbar von 0...1000 Ω). Drücken Sie dann erneut **Threshold** zum Bestätigen.
- Verbinden Sie die Messspitzen mit den gewünschten Kontakten.
- Die Durchgangsmessung verhält sich wie folgt:


Kurzschlusswiderstand	Anzeige und Summer
\leq eingestellter Kurzschlusswert	Der Widerstand wird angezeigt und der Summer ertönt, wenn Beeper auf On eingestellt wurde (Messkreis geschlossen)
eingestellter Kurzschlusswert bis 1000 Ω	Der Widerstand wird angezeigt ohne Summer (Messkreis unterbrochen)
$> 1000 \Omega$	Es wird "Open" angezeigt ohne Summer (Messkreis unterbrochen)

Dioden prüfen



Messen Sie keine unter Spannung stehenden Dioden!
Achten Sie darauf, dass alle Bauelemente in der Schaltung entladen sind!

- Drücken Sie die  Taste dreimal am Gerät, um zur Diodenmessung (Diode) zu gelangen.
- Stecken Sie die schwarze Messleitung in die schwarze **COM**-Buchse und die rote Messleitung in die rote **Input**-Eingangsbuchse (siehe Abbildung).
- Drücken Sie die Menüpunkt-Taste **Beeper**, um den Summer ein- (On) oder auszuschalten (Off). Der Summer ertönt, wenn die Diode in Durchlassrichtung gemessen wird ($< 0,7 \text{ V}$).
- Die rote Messleitung muss an die Anode und die schwarze Messleitung an die Kathode der Diode angeschlossen werden.
- Der typische Spannungsabfall sollte ca. $0,7 \text{ V}$ für eine Siliziumdiode bzw. bei ca. $0,3 \text{ V}$ für eine Germaniumdiode liegen.
- Gemessene Spannung $0...3 \text{ V}$: Die Spannung wird im Display angezeigt und der Summer ertönt bei $< 0,7 \text{ V}$, wenn **Beeper** auf On eingestellt wurde -> Diode in Durchlassrichtung.
- Gemessene Spannung $> 3 \text{ V}$: Es wird "Open" angezeigt ohne Summer -> Diode in Sperrrichtung oder offener Messkreis.

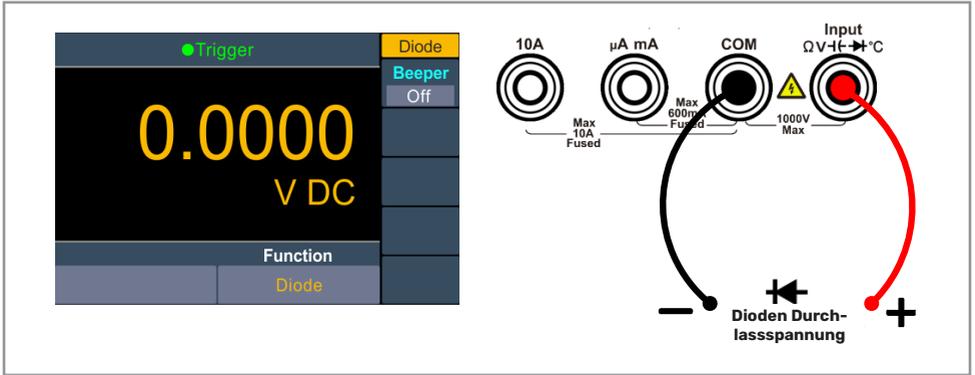


Kapazität messen



Schalten Sie den Strom für das zu prüfende Gerät aus und entladen Sie alle Kondensatoren!

- Drücken Sie die **⇄** Taste einmal am Gerät, um zur Kapazitätsmessung (CAP) zu gelangen.
- Stecken Sie die schwarze Messleitung in die schwarze **COM**-Buchse und die rote Messleitung in die rote **Input**-Eingangsbuchse (siehe Abbildung).
- Halten Sie die Messspitzen auf die Kondensatorleitungen. Bei Elektrolytkondensatoren sollte unbedingt auf die Polarität geachtet werden.
- Es kann sein, dass ein geringer Wert im Display angezeigt wird. Drücken Sie die Taste die **Rel-Taste**-Taste, um die Anzeige auf Null zu setzen.
- Sie können den Wert direkt vom Display ablesen.
- Bei Kapazitäten > 50 mF wird im Display "overload" angezeigt und liegt über dem messbaren Bereich.

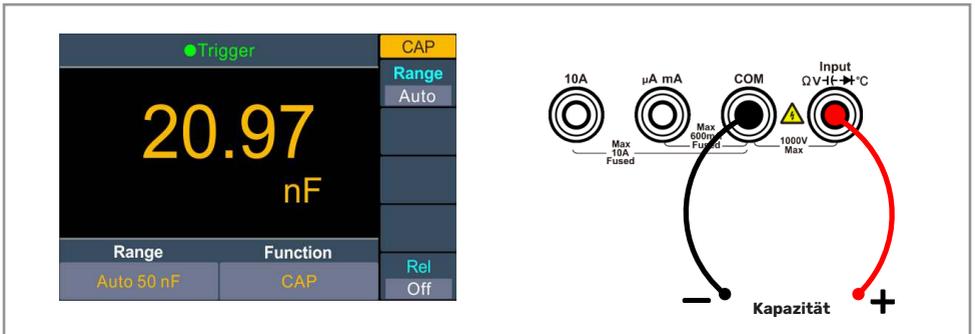


Frequenz/Periode messen



Um mögliche Stromschläge zu vermeiden, sollten Sie auf keinen Fall versuchen Frequenzmessungen durchzuführen, wenn die Spannung über 750 V DC/AC liegt.

- Drücken Sie die **Freq** Taste einmal am Gerät, um zur Kapazitätsmessung (Freq) zu gelangen.
- Drücken Sie die Menü-Auswahl Taste **Mode** um zwischen der Frequenz- (Freq) und Periodenmessung (Period) zu wechseln.
- Stecken Sie die schwarze Messleitung in die schwarze **COM**-Buchse und die rote Messleitung in die rote **Input**-Eingangsbuchse (siehe Abbildung).

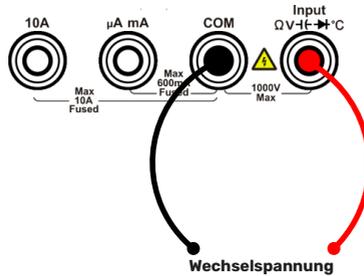



- Mit dem Menüpunkt **Rel** können Sie den aktuellen Wert vor der Messung auf 0 setzen (siehe S. 9, Relativwertmessung).
- Verbinden Sie die Messkabel parallel mit dem zu messenden Messkreis.
- Sie können das Ergebnis auf dem Display ablesen.
- Bitte beachten Sie den Frequenzbereich 20 Hz...60 MHz.

Temperatur messen




Der Temperaturfühler muss von allen Spannungsquellen ferngehalten werden!
Achten Sie beim ITS-90 K-Typ auf die Polung des Temperaturfühlers!

- Drücken Sie die **Temp** Taste einmal am Gerät, um zur Temperaturmessung (Temp) zu gelangen.
- Das Messgerät unterstützt die Temperaturfühler ITS-90 K-Typ und PT-100 (nicht im Lieferumfang)
- Drücken Sie die Menü-Auswahl Taste **Load**, um den Typ des Temperaturfühlers auszuwählen.
- Verbinden Sie den PT-100 Messfühler mittels Bananenstecker wie abgebildet mit den Anschlussbuchsen. Die Polung ist hierbei beliebig.
- Für den ITS-90 K-Typ Messfühler wird ein passender Adapter zum Anschluss an die Buchsen des Messgeräts benötigt (nicht im Lieferumfang). Achten Sie auf die richtige Polung des Adapters (siehe Abbildung).

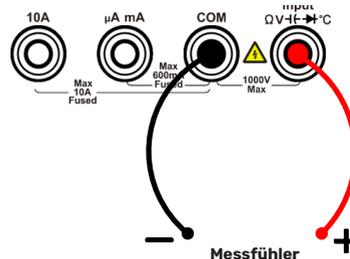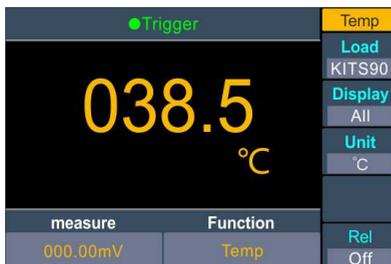

- Drücken Sie den Menüpunkt **Display**, um die Anzeige im Display zu ändern:
All: Der Temperaturwert wird in der Hauptanzeige und der Temperaturfühler-Messwert (mV bei KITS90, Ω bei PT-100) wird in der Nebenanzeige unterhalb des Messwertes bei **measure** angezeigt.
Temp: Nur der Temperaturwert wird in der Hauptanzeige angezeigt.
measure: Nur der Temperaturfühler-Messwert (mV bei KITS90, Ω bei PT-100) wird in der Hauptanzeige angezeigt.
- Durch Drücken der Menüpunkt-Taste **Unit** können Sie zwischen den Einheiten **°C** (Grad Celsius), **°F** (Grad Fahrenheit) und **K** (Kelvin) wechseln.
 Umrechnungsformel:
 $^{\circ}\text{C} = (5/9) \times (^{\circ}\text{F} - 32)$
 $^{\circ}\text{F} = (9/5) \times ^{\circ}\text{C} + 32$
 $\text{K} = ^{\circ}\text{C} + 273,15$
- Mit dem Menüpunkt **Rel** können Sie den aktuellen Wert vor der Messung auf 0 setzen (siehe S. 9, Relativwertmessung).

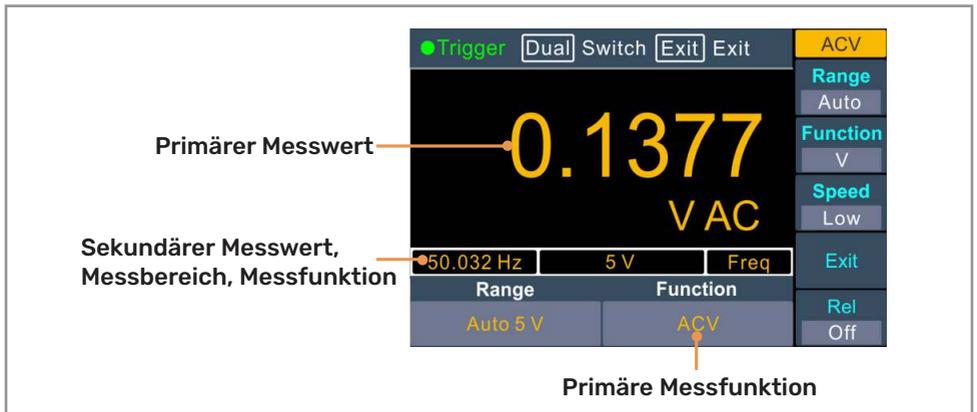

Dual-Funktion

Mit dieser Funktion können Sie einen zweiten Wert in der Nebenanzeige links unten anzeigen lassen. Diese Funktion ist nur bei der Wechselspannungs- und Wechselstrommessung verfügbar (Frequenz als Sekundärer Messwert).

- Rufen Sie die Wechselspannungs- oder Wechselstrommessung auf.
- Drücken Sie die **Dual** Taste, um die Dual-Funktion aufzurufen. Wählen Sie anschließend die Einheit im Menü aus, um den sekundären Wert anzuzeigen.
- Mit der Menüpunkt-Taste **Exit** können Sie die Dual-Funktion wieder deaktivieren, um nur den Primärwert anzuzeigen.

Hinweise:


- Das Multimeter führt abwechselnd Primär- und Sekundärmessungen durch und wird abwechselnd aktualisiert.
- Wenn eine mathematische Funktion (Max/Min, dB/dBm) oder die Relativwert-Funktion aktiviert wurde, wird die Dual-Funktion deaktiviert und stattdessen diese Funktion angezeigt.
- Wenn die Dual-Funktion aktiviert wurde, kann die manuelle Speicherfunktion den Primär- und Sekundärwert abspeichern. Bei der automatischen Speicherfunktion wird nur der Primärwert gespeichert.

Mathematische Funktionen

- Das Multimeter bietet zwei mathematische Funktionen: Max/Min (Maximal-/Minimal-/Durchschnittsrechnung) und dB/dBm (Leistungspegelrechnung). Nur eine der beiden Funktionen kann verwendet werden.

Max/Min-Funktion

- Drücken Sie die **Math** Taste, um das Menü aufzurufen.
- Wählen Sie anschließend den Menüpunkt **MAX/MIN** aus und stellen Sie die Einstellung **Display** auf **On**.
- Der Maximal- (MAX), Minimal- (MIN) und Durchschnittswert (Average) wird unter dem Messwert angezeigt.
- Drücken Sie den Menüpunkt **Clear**, um die Werte zu löschen und zurückzusetzen.
- Um die Werte wieder auszublenen, müssen Sie die Einstellung Display auf **Off** stellen, nachdem Sie das Menü aufgerufen haben (**Math** Taste -> MAX/MIN).

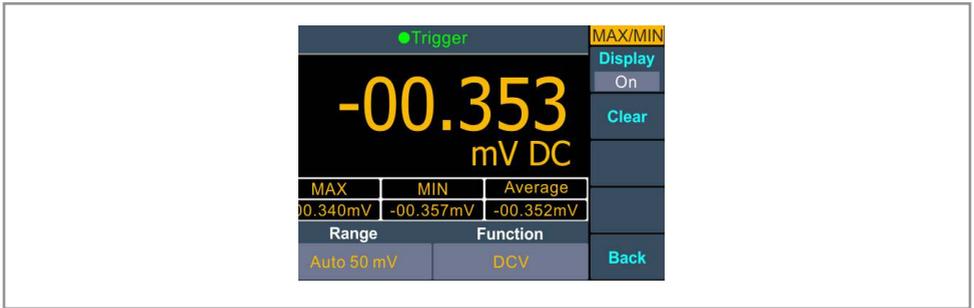

dB/dBm-Funktion

- Die dB/dBm-Funktion ist nur bei der Gleich- und Wechselspannung verfügbar.
- Drücken Sie die **Math** Taste, um das Menü aufzurufen.
- Wählen Sie anschließend den Menüpunkt **dB/dBm** aus und stellen Sie die Einstellung **Mode** auf **On**.
- Mit dem Menüpunkt **Function** können zwischen den Funktionen **dB** und **dBm** wählen:

1. dBm-Funktion

dBm ist die Einheit des Leistungspegels, der das Verhältnis der Leistung im Vergleich zur Bezugsleistung 1 mW beschreibt. Die Leistung ergibt sich aus der gemessenen Spannung im Quadrat durch den Referenz-Widerstand, der eingestellt werden kann.

Formel: $\text{dBm} = 10 \times \log_{10} \left(\frac{\text{Messwert}^2}{\text{Referenz-Widerstand}} / 1 \text{ mW} \right)$

Drücken Sie den Menüpunkt **Rel R**, um Referenz-Widerstand zu ändern:

50 (Standard), 75, 93, 110, 124, 125, 135, 150, 250, 300, 500, 600, 800, 900, 1000, 1200, oder 8000 Ω .

2. dB-Funktion

dB ist die Einheit des Leistungspegel, der das Verhältnis von einer Leistung 1 im Vergleich zu einer anderen Leistung 2 beschreibt. Die Leistung 1 ergibt sich aus der gemessenen Spannung im Quadrat durch den Referenz-Widerstand, der eingestellt werden kann. Die Leistung 2 wird ebenfalls eingestellt (dBm-Einstellung).

Formel: $\text{dB} = 10 \times \log_{10} \left(\frac{\text{Messwert}^2}{\text{Referenz-Widerstand}} / 1 \text{ mW} \right) - \text{dBm-Einstellung}$

Drücken Sie den Menüpunkt **Rel R**, um Referenz-Widerstand zu ändern:

50 (Standard), 75, 93, 110, 124, 125, 135, 150, 250, 300, 500, 600, 800, 900, 1000, 1200, oder 8000 Ω .

Drücken Sie den Menüpunkt **dB Rel**, um die dBm-Einstellung zu ändern. Drücken Sie die **Range** Taste, um zwischen den Stellen des Wertes zu wechseln und die Pfeiltasten (**▲** **▼**), um den Wert zu erhöhen oder zu verringern

(einstellbar von -120...+120 dBm, Standard: 0 dBm).

Speicherfunktionen

Das Multimeter bietet eine manuelle und eine automatische Speicherfunktion, bei der Messungen im internen Speicher (bis max. 1000 Speicherpunkte) gespeichert und per USB auf den Computer übertragen werden können.

Manuelle Speicherfunktion

- Drücken Sie die **Record** Taste und anschließend den Menüpunkt **Manual**.
- Um den aktuellen Messwert zu speichern, müssen Sie **Save** drücken. Es erscheint daraufhin kurzzeitig das Speicher-Symbol  und die Messwert-Tabelle wird um eine Zeile erweitert.
- Mit den Pfeiltasten   können Sie zwischen den Seiten der Tabelle wechseln.
- Drücken Sie **Clear**, um alle Messwerte in der Tabelle zu löschen (automatische Speicherwerte werden auch gelöscht, da automatische und manuelle Speicherwerte in der selben Tabelle vorkommen).

Hinweise:

- Sie können die Messart während der manuellen Speicherfunktion ändern, sie wird unter der Spalte MODE angezeigt.
- Wenn der gespeicherte Wert höher als der eingestellte Messbereich ist, erscheint "overload" in der Tabelle.
- Wenn die Relativwertmessung aktiv ist, wird der tatsächliche Wert wie ohne Relativwertmessung abgespeichert, nicht der relative Wert.

Automatische Speicherfunktion

- Drücken Sie die **Record** Taste und anschließend den Menüpunkt **Auto**.
- Mit der Einstellung **Point** können Sie die Anzahl der Messungen von 1 bis 1000 einstellen. Drücken Sie die **Range** Taste, um zwischen den Stellen des Wertes zu wechseln und die Pfeiltasten  , um den Wert zu erhöhen oder zu verringern.
- Mit der Einstellung **Interval** können Sie den Messintervall von 9999,99 s bis 15 ms einstellen. Drücken Sie die **Range** Taste, um zwischen den Stellen des Wertes zu wechseln und die Pfeiltasten  , um den Wert zu erhöhen oder zu verringern.
- Drücken Sie anschließend **Start**, um die automatische Messung zu starten. Während der Messung erscheint das Speichersymbol  im Display. Die Messung wird in der vorgegebenen Einstellung Point und Interval durchgeführt und endet automatisch. Die Messung kann jederzeit mit **End** beendet werden.
- Mit den Pfeiltasten   können Sie zwischen den Seiten der Tabelle wechseln.

Hinweise:

- Sie können die Messart während der automatischen Speicherfunktion ändern, sie wird unter der Spalte MODE angezeigt.
- Im Autorange kann es bei Messbereichwechsel zum Flackern im Relais kommen, das wenige Millisekunden andauern kann. In dieser Zeit kann es vorkommen, dass der Wert als "invalid" (ungültig) in der Tabelle angezeigt wird.
- Wenn die Dual-Funktion aktiv ist, wird nur der primäre Wert abgespeichert.

● Trigger			Auto
NO	MODE	VALUE	Point
1	DCV	-00.382mVDC	1000
2	DCV	-00.382mVDC	Interval
3	DCV	-00.382mVDC	0000.015
4	DCV	-00.382mVDC	Start
5	DCV	-00.382mVDC	
6	DCV	-00.382mVDC	
7	DCV	-00.382mVDC	
8	DCV	-00.382mVDC	
9	DCV	-00.382mVDC	
Range		Function	Back
Auto 50 mV		DCV	

● Trigger			Manual
NO	MODE	VALUE	Save
1	DCV	-00.382mVDC	
2	DCV	-00.382mVDC	
3	DCV	-00.382mVDC	Clear
4	DCV	-00.382mVDC	
5	DCV	-00.382mVDC	
6	DCV	-00.382mVDC	
7	DCV	-00.382mVDC	
8	DCV	-00.382mVDC	
9	DCV	-00.382mVDC	
Range		Function	Back
Auto 50 mV		DCV	

System-Einstellungen

Drücken Sie die **Utility** Taste, um die System-Einstellungen aufzurufen. Im Hauptfenster sehen Sie die Modellbezeichnung, die Firmware-Version, Serien-Nr. und Checksum.

- **Sprache ändern**
Drücken Sie den Menüpunkt **Language**, um die Sprache festzulegen.
- **Helligkeit ändern**
Drücken Sie den Menüpunkt **Backlight**, um die Hintergrundbeleuchtung festzulegen (0-25-50-75-100 %).
- **Uhrzeit ändern**
Drücken Sie den Menüpunkt **Clock** und anschließend auf **Set**, um die Uhrzeit festzulegen. rücken Sie die **Range** Taste, um zwischen den Stellen des Wertes zu wechseln und die Pfeiltasten (**▲**) (**▼**), um den Wert zu erhöhen oder zu verringern. Mit **OK** bestätigen Sie und mit **Cancel** können Sie abbrechen. Drücken Sie **Back**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- **Werkseinstellung**
Drücken Sie den Menüpunkt **Default**, um alle Einstellungen auf Werkzustand zu setzen.

Typ	Menüpunkt	Wert
Utility	Backlight	100 %
	Baud	115200
	Parity	None
	Stop Bits	1
	Data Bits	8
Math	Max/Min	Off
	db/dBm	Off
	Function	dB
	Rel R	50 Ω
	dB Rel	0
Record	Auto	Clear
	Manual	Clear
	Point	100
	Interval	1,000
	Auto On/Off	Off
Andere	Run/Stop	Run
	Rel	Off
	Beeper	Off
	Threshold	50 Ω
	Freq Mode	Freq
	Unit	°C
	Dual	Off
	Display	All
	Load	KITS90
	Mode	VDC
	Range	Auto
	Speed	Low

Kommunikationseinstellungen


- Drücken Sie die **Utility** Taste und anschließend den Menüpunkt **Next**, um die Kommunikationseinstellungen aufzurufen.
- Drücken Sie den Menüpunkt **Baud**, um die Baud-Rate einzustellen. Sie haben die Auswahl zwischen den Werten 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 und 115200 (Standard). Bitte stellen Sie sicher, das die Baud-Rate mit der Ihres Computers übereinstimmt.
- Drücken Sie den Menüpunkt **Parity**, um den Paritätsbit zwischen **None** (keine), **Odd** (ungerade) und **Even** (gerade) einzustellen. Die Standard-Einstellung ist **None**.
- Drücken Sie den Menüpunkt **Stop Bits**, um den Stopbit **1** oder **2** festzulegen.
- Der Menüpunkt **Data Bits** ist auf 8 fixiert (Datenbit).

Treiber- und Softwareinstallation

- Laden Sie das Softwarepaket auf unserer Homepage herunter. Hierzu müssen Sie die Bestellnummer "831149" in der Suchzeile eingeben und anschließend auf der Produktseite auf "Download Software" klicken.
- Entpacken Sie anschließend die heruntergeladene ZIP-Datei und installieren Sie als Erstes den Treiber, indem Sie auf die unten abgebildete Datei klicken.

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
DMMEasyControl Installerv1.7.0	03.11.2021 03:55	Dateiordner	
CH34x_Install_Windows_v3_4.EXE	14.10.2021 07:44	Anwendung	238 KB
DMMEasyControl Software Guide_V1.4.3(...)	11.11.2021 01:31	Adobe Acrobat-D...	1.564 KB

- Klicken Sie anschließend im folgenden Fenster auf "Install", um den Treiber zu installieren.

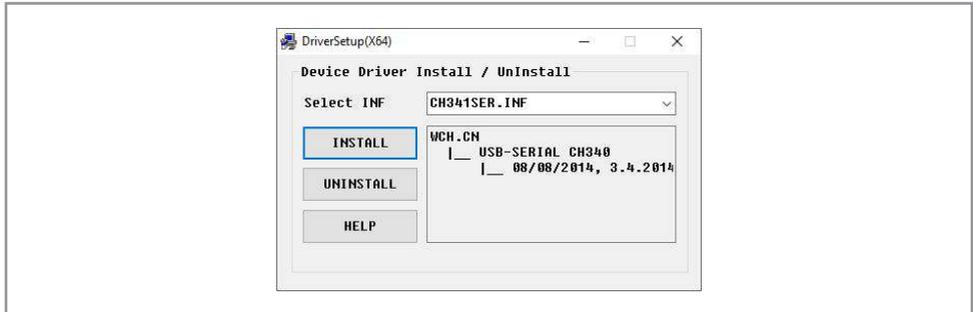


- Nachdem Sie den Treiber installiert haben, können Sie nun die Software installieren, in dem Sie den Ordner "DMMEasyController Installer" öffnen und anschließend die Datei "DMMEasyControl.msi" ausführen.

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
DMMEasyControl.msi	20.10.2021 11:31	Windows Installer...	20.676 KB
setup.exe	20.10.2021 11:31	Anwendung	418 KB

- Folgen Sie den Installationsanweisungen und doppelklicken Sie nach Abschluss der Installation auf das neue Desktop-Icon "DMMEasyControl".



- Verbinden Sie das Multimeter mit den PC, indem Sie das eine Ende des USB-Kabels (Typ B) in den USB-Anschluss auf der Rückseite des Multimeters und das andere Ende (Typ A) in einen freien USB-Port Ihres PC's stecken.
- Klicken Sie in der Menüleiste der Software auf **Control** und anschließend auf **Connect**.
- Wählen Sie dann unter **Via COM USB COM** das Multimeter mit der Bezeichnung DMM aus.
- Sie können noch Einstellungen wie Baud-Rate, Datenbits, Stopbits und Parität vornehmen, beachten Sie aber, dass es mit den Einstellungen des Multimeters übereinstimmt. Drücken Sie auf **OK** zum Bestätigen.

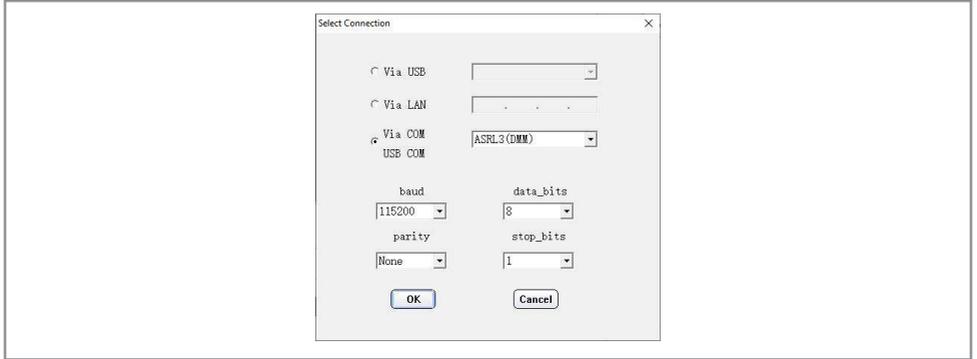


Software Benutzeroberfläche

Control: Connect -> Verbindung herstellen
 Record: Save -> Messaufzeichnung starten und als xls-Datei speichern*
 Stop -> Messaufzeichnung stoppen
 Device Data -> Intern gespeicherte Messungen als xls-Datei exportieren
 About: Software-Version anzeigen

Math: dB/dBm Wert anzeigen(nur bei DCV/ACV)
 Limits: Bei diesem Modell keine Funktion
 Statistics: Maximal-, Minimal-, Durchschnittswert unten anzeigen


Range: Messbereich einstellen
 Speed: Messgeschwindigkeit einstellen
 Filter/Input Z: Bei diesem Modell keine Funktion
 Rel: Relativ-Messung aktivieren/deaktivieren

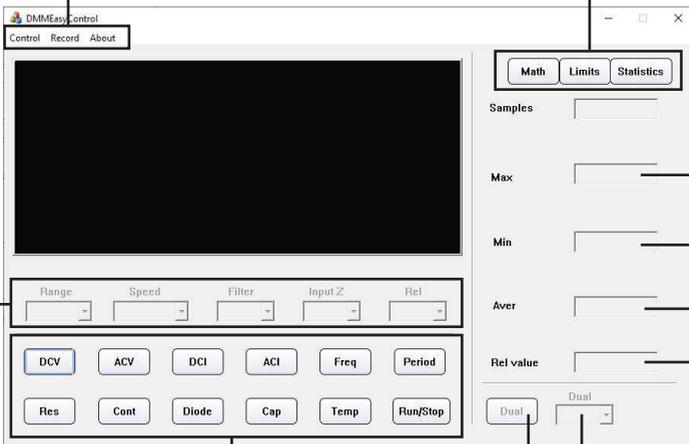

DCV: Gleichspannung messen
 ACV: Wechselspannung messen
 DCI: Gleichstrom messen
 ACI: Wechselstrom messen
 Freq: Frequenz messen
 Period: Periode messen
 Res: Widerstand messen
 Cont: Durchgang messen
 Diode: Dioden prüfen
 Cap: Kapazität messen
 Temp: Temperatur messen
 Run/Stop: Messung anhalten/starten

Maximal-Messwert
 Minimal-Messwert
 Durchschnittswert
 Relativ-Messwert
 Dual-Funktion aktivieren/deaktivieren
 Einheit des sekundären Werts bei der Dual-Funktion

*Speichereinstellungen (Software)

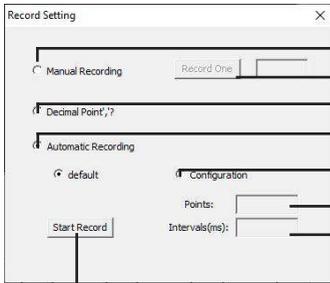

- Manuelle Messaufzeichnung
- Eine Messaufzeichnung manuell vornehmen
- Dezimalpunkt durch Komma setzen
- Automatische Messaufzeichnung
- default: Standardeinstellungen
- Configuration: Einstellungen vornehmen
- Anzahl der Messungen einstellen
- Messintervall einstellen

Automatische Aufzeichnung starten

Technische Daten (Allgemein)

- Betriebsspannung: DC 5 V/ 2 A / USB-C/ 2x 18650 Lilon-Akkus (integriert)
- Display: 3,5" (8,9 cm) Diagonale, 480x320 Pixel, beleuchtet, Helligkeit einstellbar
- Zählseinheiten: 55000
- Aufnahme-Intervall: 15 ms...9999,99 s
- Aufnahme-Länge: 1000 Speicherpunkte (interner Speicher)
- Arbeits-Temperatur: 0...+50 °C (< 80 % RH)
- Lagerungs-Temperatur: -20...+70 °C
- Gewicht: ca. 450 g
- Maße (HxBxT): 200x86,5x64 mm

Technische Daten (Messbereiche)

Gleichspannung (DC)

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
50,000 mV	0,001 mV	± (0,1 % + 10 Digits)
500,00 mV	0,01 mV	± (0,05 % + 5 Digits)
5,0000 V	0,0001 V	
50,000 V	0,001 V	
500,00 V	0,01 V	± (0,1 % + 5 Digits)
1000,0 V	0,1 V	± (0,1 % + 10 Digits)

True RMS Wechselspannung (AC)

Messbereich	Frequenzbereich	Genauigkeit
500 mV...750 V	20...45 Hz	± (1 % + 30 Digits)
	45...65 Hz	± (0,5 % + 30 Digits)
	65 Hz...1 kHz	± (0,7 % + 30 Digits)

Gleichstrom (DC)

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
500 μ A	0,01 μ A	\pm (0,15 % + 20 Digits)
5000 μ A	0,1 μ A	\pm (0,15 % + 10 Digits)
50 mA	0,001 mA	\pm (0,15 % + 20 Digits)
500 mA	0,01 mA	\pm (0,15 % + 10 Digits)
5 A	0,0001 A	\pm (0,5 % + 10 Digits)
10 A	0,001 A	

True RMS Wechselstrom (DC)

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
500 μ A...500 mA	0,0001 A	\pm (0,5 % + 20 Digits)
5 ...10 A	0,001 A	\pm (1,5 % + 20 Digits)

Widerstand

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
500 Ω	0,01 Ω	\pm (0,15 % + 10 Digits)
5 k Ω	0,0001 k Ω	\pm (0,15 % + 5 Digits)
50 k Ω	0,001 k Ω	
500 k Ω	0,01 k Ω	
5 M Ω	0,0001 M Ω	\pm (0,3 % + 5 Digits)
50 M Ω	0,001 M Ω	\pm (1,0 % + 10 Digits)

Diode

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
3,0000 V	0,0001 V	\pm (1,0 % + 10 Digits)

Durchgang

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
1000 Ω	1 Ω	Schwellwert einstellbar (Standard < 50 Ω)

Frequenz

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
10 Hz...60 MHz	0,001 Hz	\pm (0,2 % + 10 Digits)

Kapazität

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
50 nF...500 µF	0,01 nF	± (2,5 % + 10 Digits)
5 mF...50 mF	0,01 mF	± (5,0 % + 10 Digits)

Tempertur

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
K-Typ: -200 °C...+1360 °C	0,1 °C	± (1,0 % + 2 Digits)
PT100: -200 °C...+850 °C	0,1 °C	± (1,0 % + 2 Digits)

Problembehandlung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Funktion	Akkus sind leer.	Akkus mit einem Netzteil aufladen.
Kein Messwert	Messleitungen nicht komplett in die Eingangsbuchsen eingesteckt	Messleitungen komplett einstecken
	Messleitungen sind falsch belegt	Auf die Belegung der Messleitungen achten
	Messspitzen nicht richtig mit dem Messobjekt verbunden	Messspitzen mit Messobjekt korrekt verbinden
Keine Messwertänderung	Hold-Funktion aktiv	Drücken Sie die Run/Stop-Taste, um die Hold-Funktion zu deaktivieren.
Multimeter wird nicht über die Software erkannt	Treiber nicht installiert	Folgen Sie den Anweisungen der Treiberinstallation auf Seite 20
	USB-Kabel steckt nicht korrekt in den Buchsen	USB-Verkabelung überprüfen
	Multimeter nicht eingeschaltet	Schalten Sie das Multimeter ein
	Multimeter nicht mit der Software verbunden	Gehen Sie in der Software auf Control, Connect und verbinden Sie sich mit dem Multimeter
Software reagiert nicht mehr	Software-Fehler	Starten Sie die Software neu

Lieferumfang

- Tisch-Multimeter XDM1241 (inkl. 2x 18650 Li-Ion Akkus)
- Adapterkabel USB-A auf Hohlstecker
- USB-B Anschlusskabel
- Messleitungen
- Krokodilklemmen
- Anleitung

Reinigung

- Entfernen Sie alle Messkabel vom Multimeter und schalten Sie das Messgerät ab.
- Zur Reinigung verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes und sauberes Tuch.
- Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Dadurch könnte das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden.

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.



Das Gerät darf nur in trockenen und geschützten Räumen verwendet werden.

Entsorgung



DE 5656406

Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden. Sie können darüber hinaus Elektro-Altgeräte (unabhängig vom Kauf eines neuen Geräts bei Pollin Electronic), die in keiner Abmessung länger als 25 cm sind, bei der DHL zum Rückversand aufgeben.

Hierfür stellen wir Ihnen kostenfrei unter altgeraete.entsorgung@pollin.de oder telefonisch unter + 49 (0) 8403 920

945 ein Rücksendetikett zur Verfügung. Das Altgerät schicken Sie bitte an folgende Adresse: Elektro-Altgeräte, Pollin Electronic GmbH, Service Center, Max-Pollin-Str. 1, 85104 Pförring. Bitte achten Sie auf eine ordnungsgemäße Verpackung des Altgeräts insbesondere bei Lampen (z.B. Gasentladungslampen), so dass ein Zerbrecen möglichst vermieden wird und eine mechanische Verdichtung oder Bruch ausgeschlossen werden kann. Die Annahme von Altgeräten darf abgelehnt werden, wenn aufgrund einer Verunreinigung eine Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit von Menschen besteht. Wir sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Dabei muss das Neugerät im Wesentlichen funktionsgleich mit dem Altgerät sein. Die Rücknahmepflicht mit einer kostenlosen Abholung besteht für folgende Kategorien:

- Wärmeüberträger (z.B. Klimageräte, Kühlschränke usw.)
- Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100cm² enthalten (z.B. Fernseher, PC-Monitore usw.)
- Geräte bei denen mindestens einer der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt, sozusagen Großgeräte (z.B. Scooter, Werkzeuge usw.)

Sie können im Bestellvorgang auf den Fax-Bestellsteinen, den Bestellkarten und in unserem Webshop folgende Checkbox „Ja, ich beabsichtige bei/nach Auslieferung des neuen Elektro-/Elektronikgerätes ein Altgerät zurückzugeben, das im Wesentlichen funktionsgleich ist.“ auswählen. Wir kümmern uns dann um die Abwicklung und kostenlosen Abholung des Altgeräts. Altbatterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe an der Sammelstelle bzw. Rückversand von diesem zu trennen. Für die Löschung personenbezogener Daten haben Sie eigenverantwortlich Sorge zu tragen. Selbstverständlich unterstützt auch Pollin Electronic als verantwortungsbewusster Hersteller diesen Umweltgedanken. Wir kennzeichnen alle von uns als Hersteller in Umlauf gebrachten Elektro- und Elektronikgeräte mit der Elektronik-Registrierungsnummer WEEE-Reg.-Nr. DE 5656406.



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterien-Verordnung) zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet. Schadstoffhaltige Batterien/ Akkus sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten.

Verbrauchte Batterien/ Akkus können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen oder überall dort abgegeben werden, wo Batterien/ Akkus verkauft werden! Schadstoffhaltige Batterien und Akkus sind mit der durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet, unter der das chemische Symbol des beinhalteten Schwermetalles steht (Cd für Cadmium, Hg für Quecksilber und Pb für Blei).

./|Pollin
Electronic

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2024 by Pollin Electronic GmbH

