

BENNING



Bedienungsanleitung



Operating manual



Notice d'emploi



Instrucciones de servicio



Návod k obsluze



Betjeningsvejledning



Käyttöohjeet



Οδηγίες χρήσεως



Kezelési utasítás



Istruzioni d'uso



Gebruiksaanwijzing



Instrukcja obsługi



Instrucțiuni de folosire



Инструкция по эксплуатации

индикатора напряжения




Användarhandbok



Kullanma Talimatı

BENNING MM 1.1 / 1.2 / 1.3

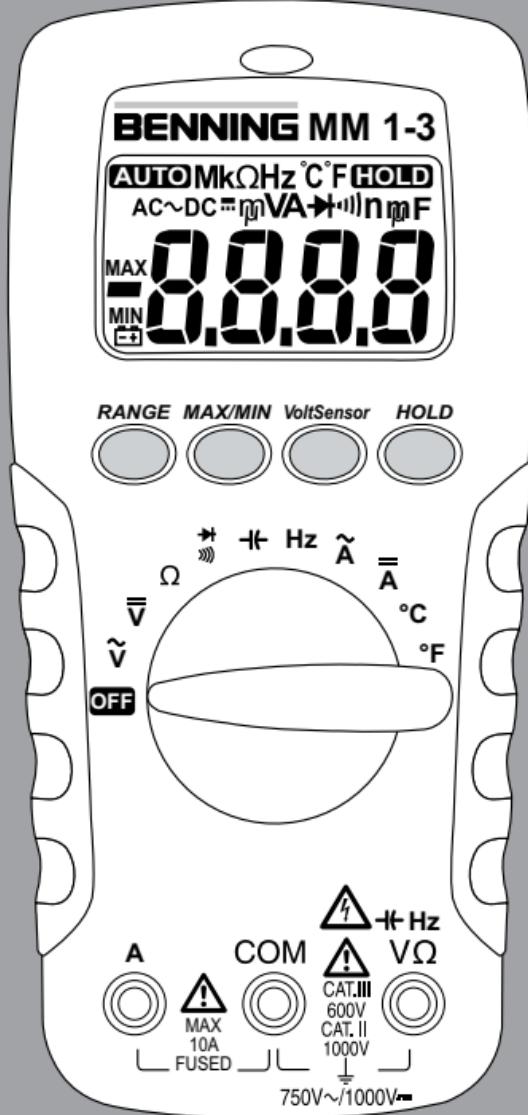


BENNING




Bedienungsanleitung
Operating manual
Notice d'emploi
Gebruiksaanwijzing

Mehrsprachige Anleitung auf beigefügter CD und unter
www.benning.de
Multilingual manuals on included CD and at

BENNING MM 1.1 / 1.2 / 1.3

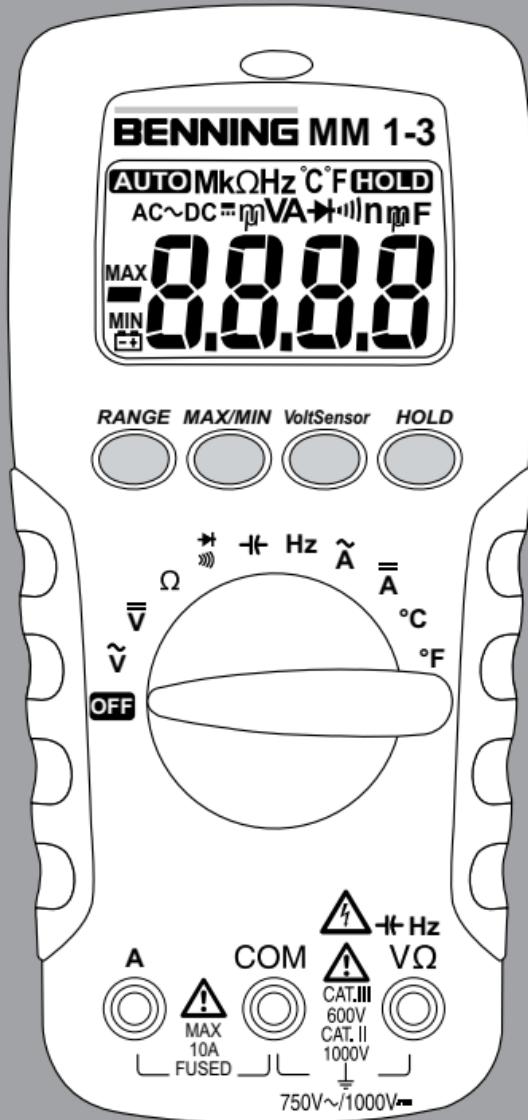


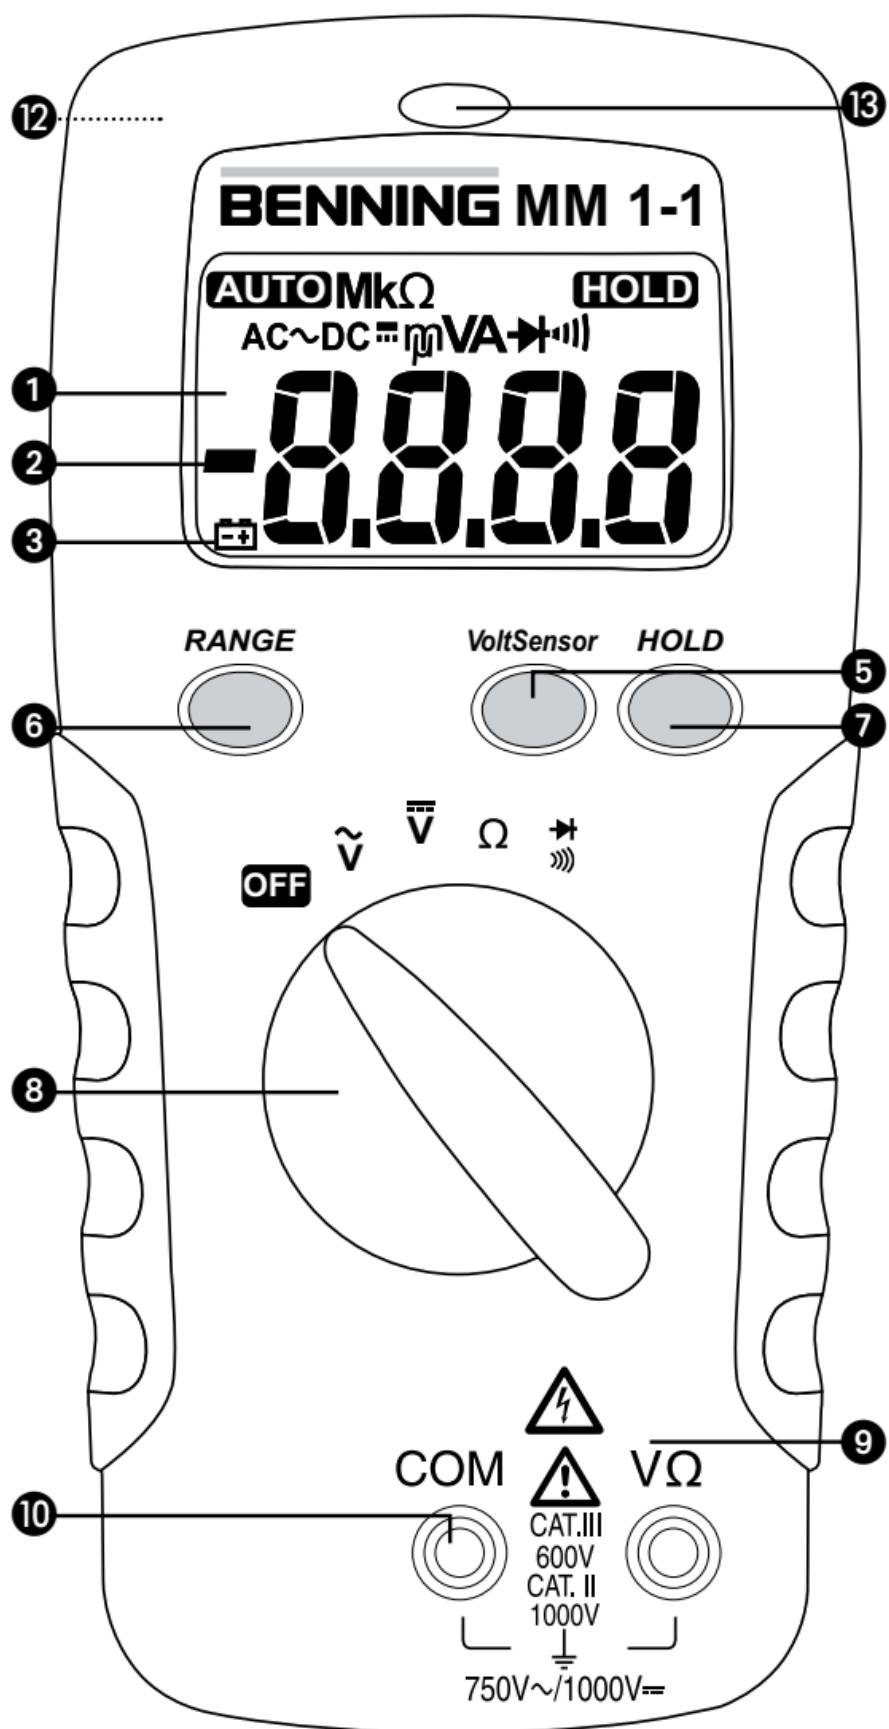

BENNING MM 1-1

- Bild 1a: Gerätefrontseite
 Fig. 1a: Front tester panel
 Fig. 1a: Panneau avant de l'appareil
 Fig. 1a: Parte frontal del equipo
 obr. 1a: Přední strana přístroje
 figur 1a: Apparatforside
 Kuva 1a: Laitteen etupuoli
 σχήμα 1a: Μπροστινή όψη

- 1 ábra: Előlnézet
 ill. 1a: Lato anteriore apparecchio
 Fig. 1a: Voorzijde van het apparaat
 Rys.1a: Panel przedni przyrządu
 Imaginea 1a: Partea frontală a aparatului
 рис. 1a.: Вид спереди мультиметра
 Bild 1a: Fransida
 Resim 1a: Cihaz ön yüzü

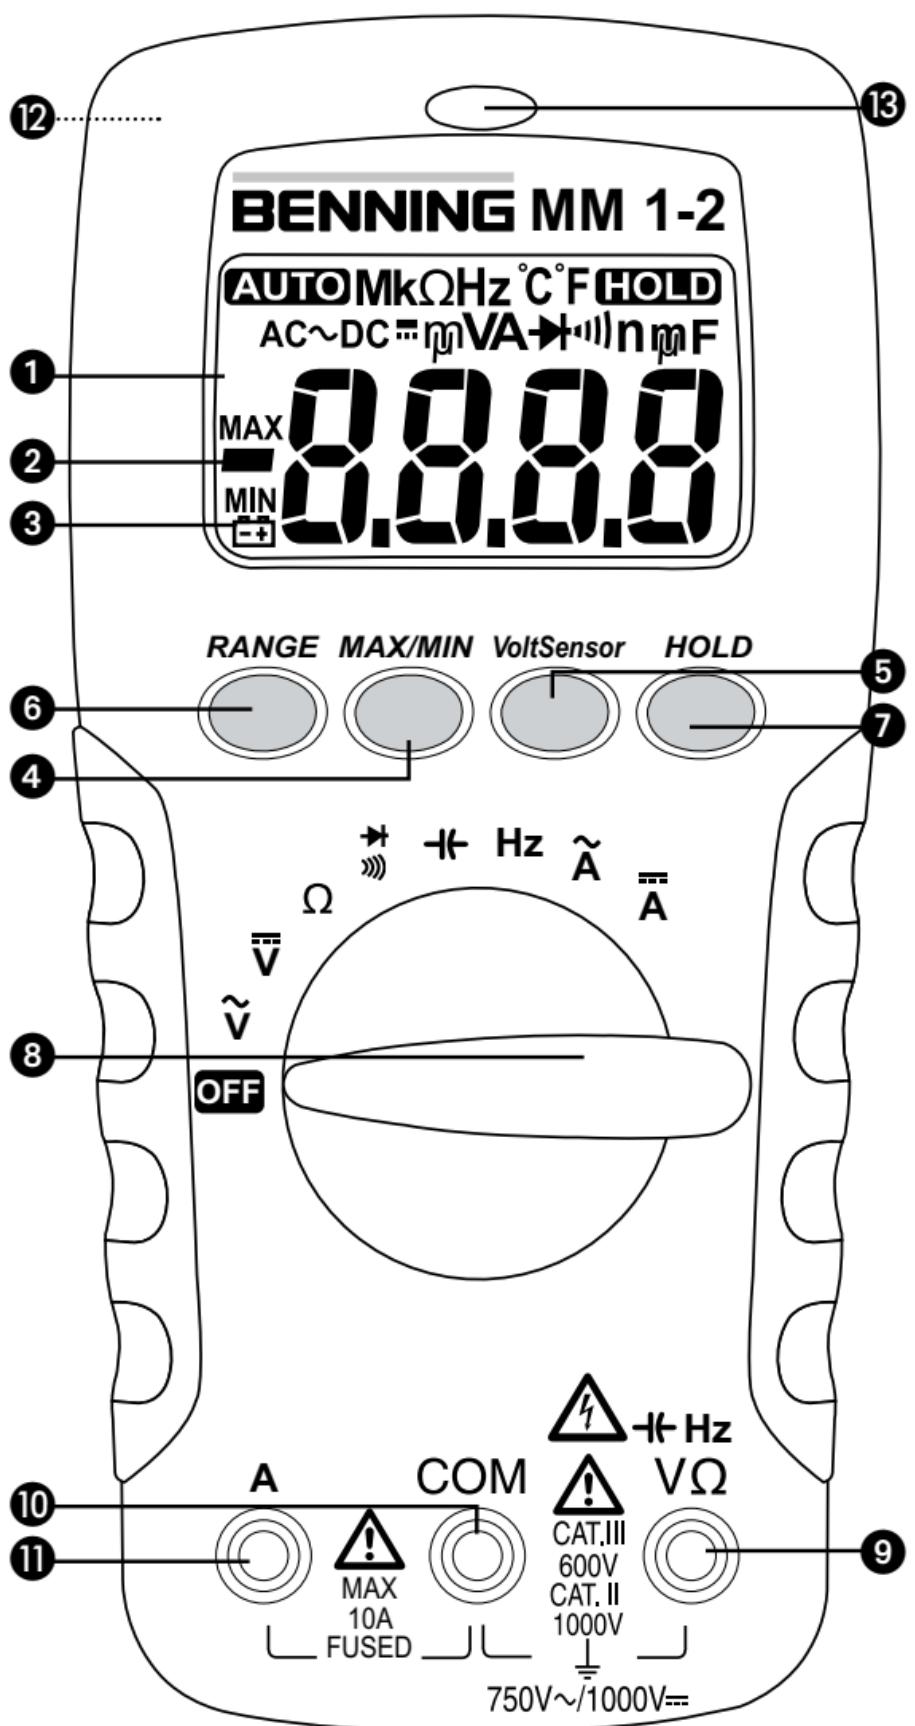

BENNING MM 1-2

Bild 1b: Gerätefrontseite

Fig. 1b: Front tester panel

Fig. 1b: Panneau avant de l'appareil

Fig. 1b: Parte frontal del equipo

obr. 1b: Přední strana přístroje

figur 1b: Apparatforside

Kuva 1b: Laitteen etupuoli

σχήμα 1b: Μπροστινή όψη

1 ábra: Előlnézet

ill. 1b: Lato anteriore apparecchio

Fig. 1b: Voorzijde van het apparaat


Rys.1b: Panel przedni przyrzadu

Imaginea 1b: Partea frontală a aparatului

рис. 1b: Вид спереди мультиметра

Bild 1b: Fransida

Resim 1b: Cihaz ön yüzü

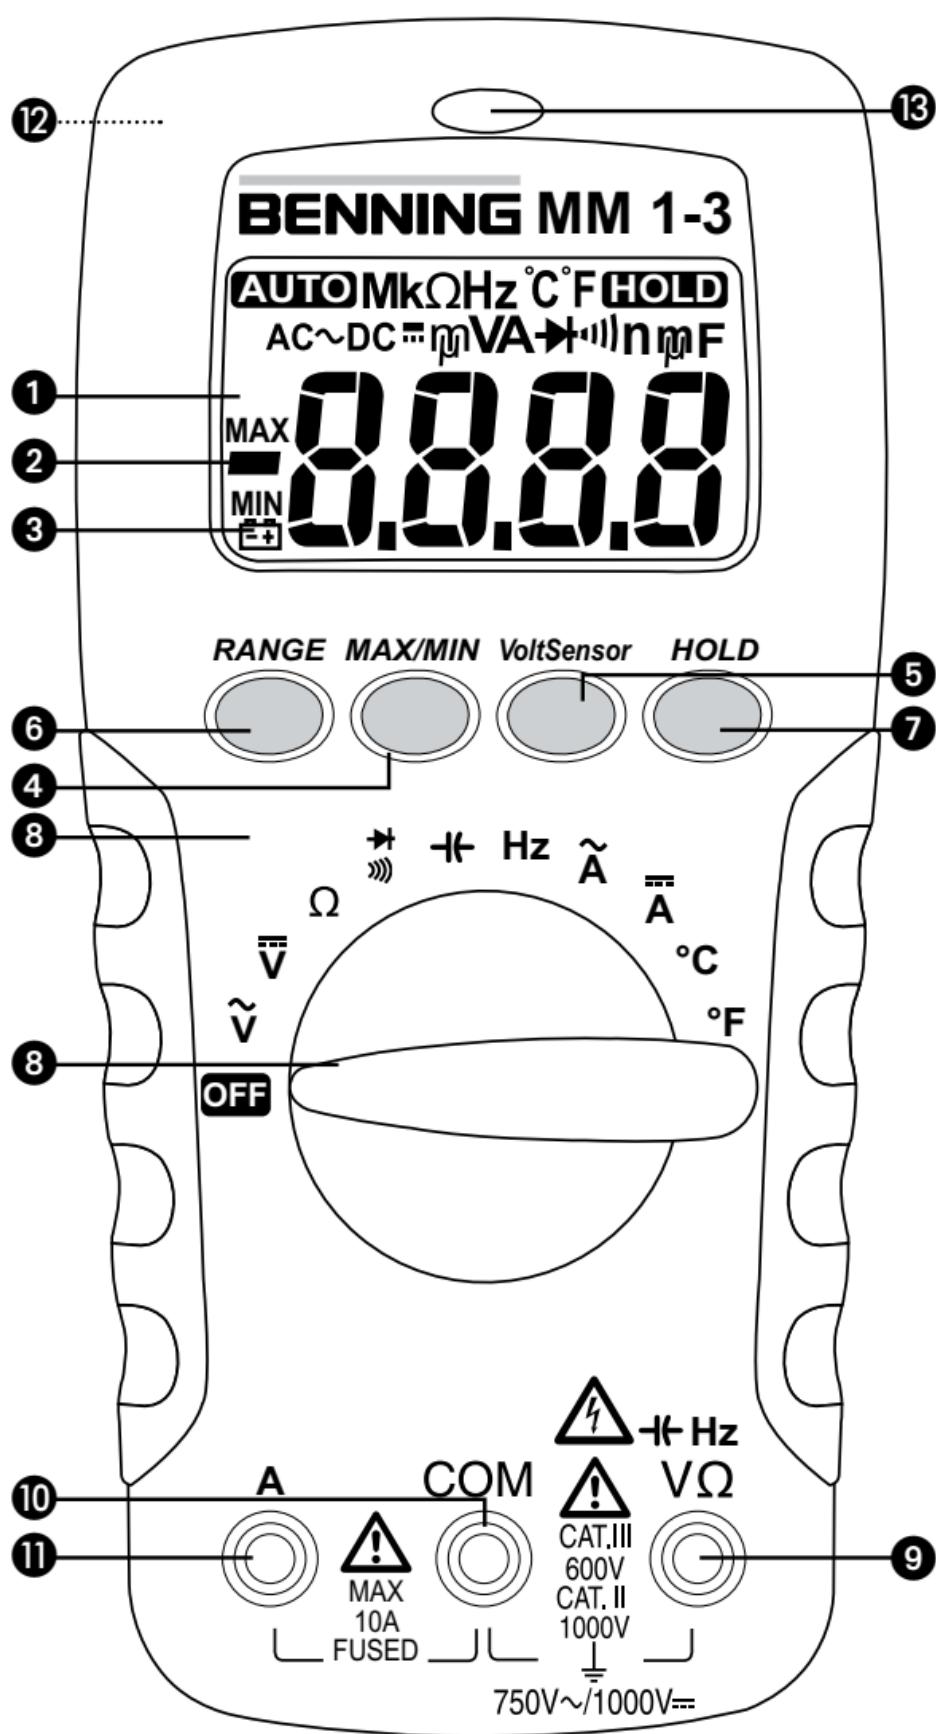

BENNING MM 1-3

Bild 1c: Gerätefrontseite

Fig. 1c: Front tester panel

Fig. 1c: Panneau avant de l'appareil

Fig. 1c: Parte frontal del equipo

obr. 1c: Přední strana přístroje

figur 1c: Apparatforside

Kuva 1c: Laitteen etupuoli

σχήμα 1c: Μπροστινή όψη

1 ábra: Előlnézet

ill. 1c: Lato anteriore apparecchio

Fig. 1c: Voorzijde van het apparaat


Rys.1c: Panel przedni przyrzadu

Imaginea 1c: Partea frontală a aparatului


рис. 1c. Вид спереди мультиметра

Bild 1c: Framsida


Resim 1c: Cihaz ön yüzü

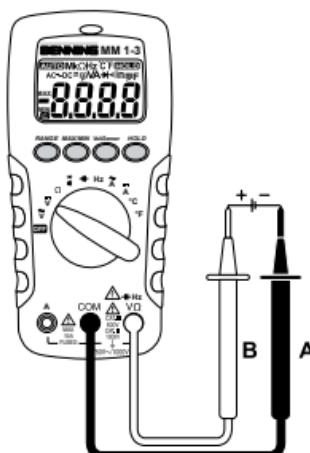


- Bild 2: Gleichspannungsmessung
 Fig. 2: Direct voltage measurement
 Fig. 2: Mesure de tension continue
 Fig. 2: Medición de tensión continua
 obr. 2: Měření stejnosměrného napětí
 figur 2: Jævnspændingsmåling
 Kuva 2: Tasajännitteen mittaus
 σχήμα 2: Μέτρηση συνεχούς ρεύματος
 2. ábra: Egyenfeszültség mérés
 ill. 2: Misura tensione continua
 Fig. 2: Meten van gelijkspanning
 Rys.2: Pomiar napięcia stałego
 Imaginea 2: Măsurarea tensiunii continue
 рис. 2: Измерение напряжения постоянного тока
 Bild 2: Likspänningsmätning
 Resim 2: Doğru Gerilim Ölçümü

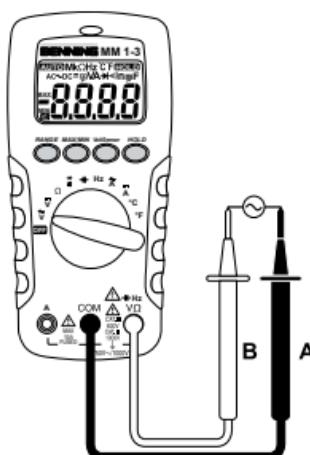

- Bild 3: Wechselspannungsmessung
 Fig. 3: Alternating voltage measurement
 Fig. 3: Mesure de tension alternative
 Fig. 3: Medición de tensión alterna
 obr. 3: Měření střídavého napětí
 figur 3: Vekselspændingsmåling
 Kuva 3: Vaihtojännitteen mittaus
 σχήμα 3: Μέτρηση αναλλασσόμενου ρεύματος
 3. ábra: Váltakozó feszültség mérés
 ill. 3: Misura tensione alternata
 Fig. 3: Meten van wisselspanning
 Rys.3: Pomiar napięcia przemiennego
 Imaginea 3: Măsurarea tensiunii alternative
 рис. 3: Измерение напряжения переменного тока
 Bild 3: Växelspänningsmätning
 Resim 3: Alternatif Gerilim Ölçümü

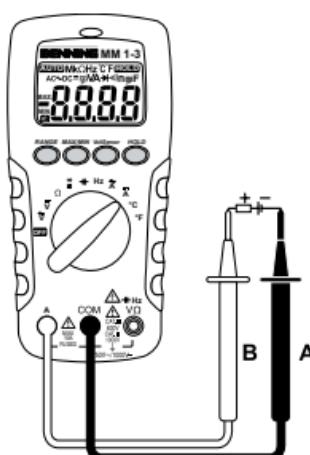

- BENNING MM 1-2/ 1-3**
 Bild 4: Gleichstrommessung
 Fig. 4: DC current measurement
 Fig. 4: Mesure de courant continu
 Fig. 4: Medición de corriente continua
 obr. 4: Měření stejnosměrného proudu
 figur 4: Jævnstrømsmåling
 Kuva 4: Tasavirran mittaus
 σχήμα 4: Μέτρηση συνεχούς ρεύματος
 4. ábra: Egyenáram mérés
 ill. 4: Misura corrente continua
 Fig. 4: Meten van gelijkstroom
 Rys.4: Pomiar prądu stałego
 Imaginea 4: Măsurarea curentului continuu
 рис. 4: Измерение величины постоянного тока
 Bild 4: Likströmsmätning
 Resim 4: Doğru Akım Ölçümü

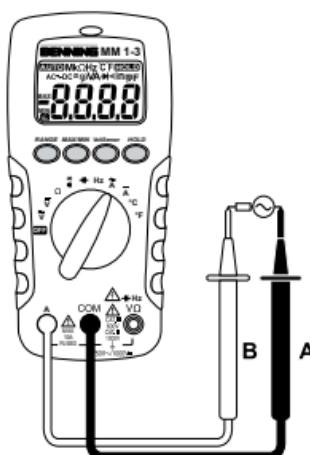

- BENNING MM 1-2/ 1-3**
 Bild 5: Wechselstrommessung
 Fig. 5: AC current measurement
 Fig. 5: Mesure de courant alternatif
 Fig. 5: Medición de corriente alterna
 obr. 5: Měření střídavého proudu
 figur 5: Vekselstrømsmåling
 Kuva 5: Vaihtovirran mittaus
 σχήμα 5: Μέτρηση εναλλασσόμενου ρεύματος
 5. ábra: Váltakozó áram mérés
 ill. 5: Misura corrente alternata
 Fig. 5: Meten van wisselstroom
 Rys.5: Pomiar prądu przemiennego
 Imaginea 5: Măsurarea curentului alternative
 рис. 5: Измерение величины переменного тока
 Bild 5: Växelströmsmätning
 Resim 5: Alternatif Akım Ölçümü

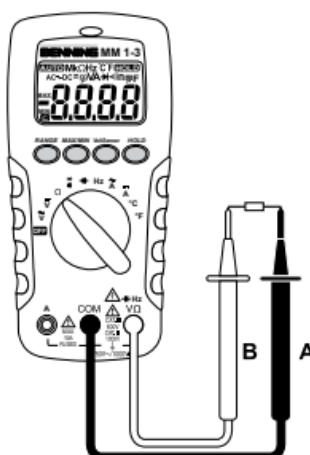


Bild 6: Widerstandsmessung
 Fig. 6: Resistance measurement
 Fig. 6: Mesure de résistance
 Fig. 6: Medición de resistencia
 obr. 6: Měření odporu
 figur 6: Modstandsmäling
 Kuva 6: Resistanssin mittaus
 σχήμα 6: Μέτρηση ανίστασης
 6. ábra: Ellenállás mérés
 ill. 6: Misura di resistenza
 Fig. 6: Weerstandsmeting
 Rys.6: Pomiar rezystancji
 Imaginea 6: Măsurarea rezistenței
 рис. 6: Измерение сопротивления
 Bild 6: Resistansmätning
 Resim 6: Direnç Ölçümü

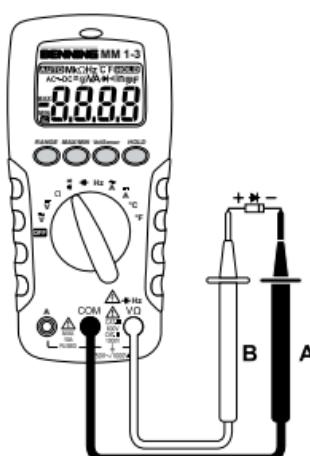


Bild 7: Diodenprüfung
 Fig. 7: Diode testing
 Fig. 7: Contrôle de diodes
 Fig. 7: Verificación de diodos
 obr. 7: test diod
 figur 7: Diodetest
 Kuva 7: Diodin testaus
 σχήμα 7: Έλεγχος διόδου
 7. ábra: Dióda vizsgálat
 ill. 7: Prova diodi
 Fig. 7: Diod-test
 Rys.7: Pomiar diody
 Imaginea 7: Testarea diodelor
 рис. 7: Проверка диодов
 Bild 7: Diodtest
 Resim 7: Diyot Kontrolü



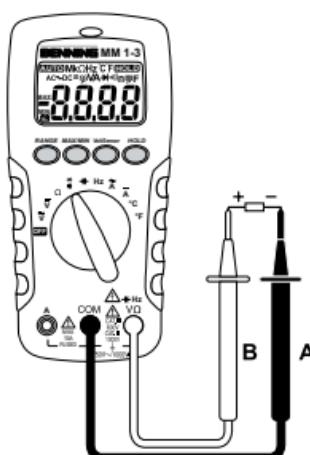


Bild 8: Durchgangsprüfung mit Summern
 Fig. 8: Continuity testing with buzzer
 Fig. 8: Contrôle de continuité avec ronfleur
 Fig. 8: Control de continuidad con vibrador
 obr. 8: Zkoušku obvodu
 figur 8: Gennengangstest med brummer
 Kuva 8: Jatkuvuustestaus summerilla
 σχήμα 8: Έλεγχος συνέχειας με βομβητή
 8. ábra: Folytonosság vizsgálat zümmögővel
 ill. 8: Prova di continuità con cicalino
 Fig. 8: Doorgangstest met akoestisch signaal
 Rys.8: Sprawdzenie ciągłości obwodu
 Imaginea 8: Testarea continuității cu buzzer
 рис. 8: Проверка целостности цепи
 Bild 8: Genomgångskontroll med summer
 Resim 8: Sesli uyarıcı ile süreklilik ölçümü

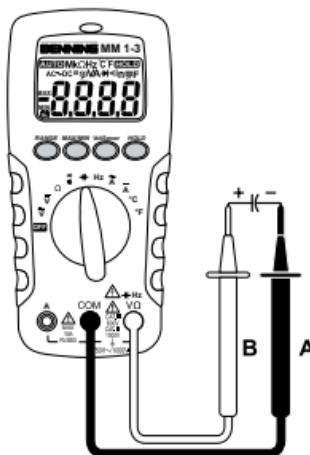


BENNING MM 1-2/ 1-3
 Bild 9: Kapazitätsmessung
 Fig. 9: Capacity testing
 Fig. 9: Mesure de capacité
 Fig. 9: Medición de capacidad
 obr. 9: Měření kapacity
 figur 9: Kapacitansmäling
 Kuva 9: Kapasitanssin mittaus
 σχήμα 9: Μέτρηση χωρητικότητας
 9. ábra: Kapacitás mérés
 ill. 9: Misura di capacità
 Fig. 9: Capaciteitsmeting
 Rys.9: Pomiar pojemności
 Imaginea 9: Măsurarea capacitatii
 рис. 9: Измерение емкости
 Bild 9: Kapacitetsmätning
 Resim 9: Kapasite Ölçümü

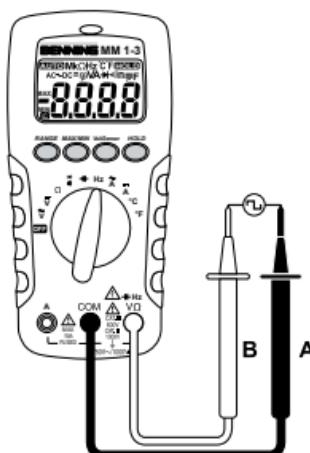

BENNING MM 1-2/ 1-3

- Bild 10: Frequenzmessung
 Fig. 10: Frequency measurement
 Fig. 10: Mesure de fréquence
 Fig. 10: Medición de frecuencia
 obr. 10: Měření frekvence
 figur 10: Frekvensmåling
 Kuva 10: Taajuuden mittaus
 σχήμα 10: Μέτρηση συχνότητας
 10. ábra: Frekvencia mérés
 ill. 10: Misura di frequenza
 Fig. 10: Frequentiemeting
 Rys. 10: Pomiar częstotliwości
 Imaginea 10: Măsurarea frecvenței
 рис. 10 Измерение частоты
 Bild 10: Frekvensmätning
 Resim 10: Frekans Ölçümü

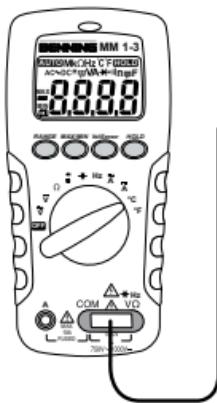

BENNING MM 1-3

- Bild 11: Temperaturmessung
 Fig. 11: Temperature measurement
 Fig. 11: Mesure de la température
 Fig. 11: Medición de temperatura
 obr. 11: Měření teploty
 figur 11: Temperaturmåling
 Kuva 11: Lämpötilan mittaus
 σχήμα 11: Μέτρηση θερμοκρασίας
 11. ábra: Hőmérséklet mérés
 ill. 11: Misura di temperatura
 Fig. 11: Temperatuurmeting
 Rys. 11: Pomiar temperatury
 Imaginea 11: Măsurarea temperaturii
 рис. 11 Измерение температуры
 Bild 11: Temperaturmätning
 Resim 11: Isı Ölçümü

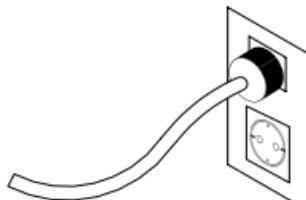


Bild 12: Spannungsindikator mit Summer

- Fig. 12: Voltage indicator with buzzer
 Fig. 12: Indicateur de tension avec ronfleur
 Fig. 12: indicador de tensión con vibrador
 obr. 12: Indikátor napětí s buzákem
 figur 12: Spændingsindikator med brummer
 Kuva 12: Jänniteilmaisin summerilla
 εικόνα 12: Ενδείξη τάσης με βομβητή
 12. ábra: Feszültség indikátor zúmmögövel
 ill. 12: Indicatore di tensione con cicalino
 Fig. 12: spanningsindikator met zoemer
 Rys. 12: Wskaźnik napięcia z sygnalizacją dźwiękową
 Imaginea 12: Indicatorul tensiunii cu buzzer
 рис. 12: Индикатор напряжения с зуммером
 Bild 12: Spänningssindikator med summer
 Resim 12: Akustik gerilim indikatörü


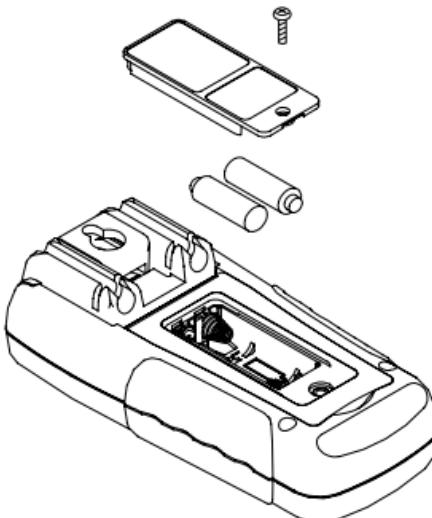



Bild 13: Batteriewchsel

- Fig. 13: Battery replacement
 Fig. 13: Remplacement de la pile
 Fig. 13: Cambio de pila
 obr. 13: Výměna baterií
 figur 13: Batteriskift
 Kuva 13: Paristojen vaihto
 σχήμα 13: Αντικατάσταση μπαταρίας
 13 ábra: Telepcseré
 ill. 13: Sostituzione batterie
 Fig. 13: Vervanging van de batterijen
 Rys. 13: Wymiana baterii
 Imaginea 13: Schimbarea bateriilor
 рис. 13 Замена батареи
 Bild 13: Batteribyte
 Resim 13: Batarya Değişimi

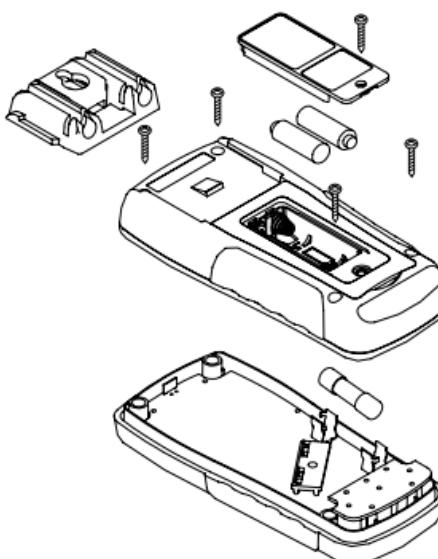


BENNING MM 1-2/ 1-3

- Bild 14: Sicherungswechsel
 Fig. 14: Fuse replacement
 Fig. 14: Remplacement des fusibles
 Fig. 14: Cambio de fusible
 obr. 14: Výměna pojistek
 figur 14: Sikringsskift
 Kuva 14: Sulakkeen vaihto
 σχήμα 14: αντικατάσταση μπαταρίας
 14 ábra: Biztosító csere
 ill. 14: Sostituzione fusibile
 Fig. 14: Vervanging van de smeltzekeringen
 Rys.14: Wymiana bezpiecznika
 Imaginea 14: Schimbarea siguranței
 рис. 14: Замена предохранителей
 Bild 14: Byte av säkring
 Resim 14: Sigorta Değişimi

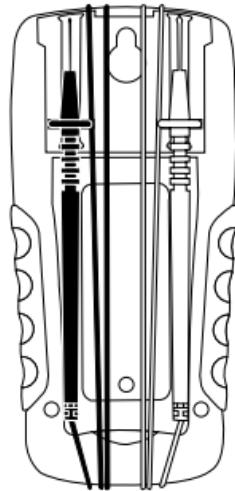


- Bild 15: Aufwicklung der Sicherheitsmessleitung
 Fig. 15: Winding up the safety measuring leads
 Fig. 15: Enroulement du câble de mesure de sécurité
 Fig. 15: Arrollamiento de la conducción protegida de medición
 obr. 15: navíjení měřicích kabelů
 figur 15: Opvikling af sikkerhedsmåleledning
 Kuva 15: Turvaturvamittausjohtimen käämitys
 σχήμα 15: Τυλίξε τα καλώδια μέτρησης
 15 ábra: A mérővezetékek felcsavarása
 ill. 15: Avvolgimento dei cavetti di sicurezza
 Fig. 15: Wikkeling van veiligheidsmeet snoeren
 Rys.15: Zwijanie przewodów pomiarowych
 Imaginea 15: Înfișarea cablului de măsurat de siguranță
 рис. 15: Намотка измерительных проводов
 Bild 15: Fastlindning av säkerhetsmätkablarna
 Resim 15: Emniyet Ölçüm tesisatının sanılması

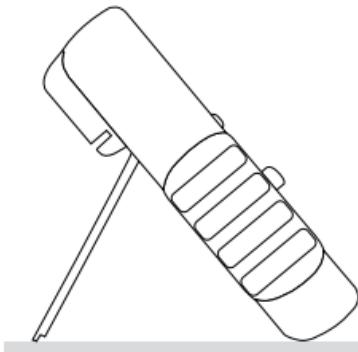

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

- Bild 16: Aufstellung
 Fig. 16: Erecting
 Fig. 16: Installation
 Fig. 16: Colocación
 obr. 16: postavení
 figur 16: Opstilling
 Kuva 16: Asennus
 σχήμα 16: Κρατώντας όρθιο
 16 ábra: felállítása
 ill. 16: Posizionamento
 Fig. 16: Opstelling
 Rys.16: w pozycji stojącej
 Imaginea 16: Așezarea
 рис. 16: Установка
 Bild 16: Uppställning
 Resim 16: kurulumu

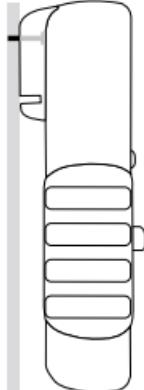

Bedienungsanleitung

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

Digital-Multimeter zur

- Gleichspannungsmessung
- Wechselspannungsmessung
- Gleichstrommessung (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- Wechselstrommessung (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- Widerstandsmessung
- Diodenprüfung
- Durchgangsprüfung
- Kapazitätsmessung (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- Frequenzmessung (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- Temperaturmessung (BENNING MM 1-3)

Inhaltsverzeichnis

- 1. Benutzerhinweise**
- 2. Sicherheitshinweise**
- 3. Lieferumfang**
- 4. Gerätebeschreibung**
- 5. Allgemeine Angaben**
- 6. Umgebungsbedingungen**
- 7. Elektrische Angaben**
- 8. Messen mit dem BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3**
- 9. Instandhaltung**
- 10. Anwendung des Klappstängers und der Aufhängevorrichtung**
- 11. Technische Daten des Messzubehörs**
- 12. Umweltschutz**

1. Benutzerhinweise

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an

- Elektrofachkräfte und
- elektrotechnisch unterwiesene Personen.

Das BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 ist zur Messung in trockener Umgebung vorgesehen. Es darf nicht in Stromkreisen mit einer höheren Nennspannung als 1000 V DC und 750 V AC eingesetzt werden (Näheres hierzu im Abschnitt 6 „Umgebungsbedingungen“).

In der Bedienungsanleitung und auf dem BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 werden folgende Symbole verwendet:



Warnung vor elektrischer Gefahr!

Steht vor Hinweisen, die beachtet werden müssen, um Gefahren für Menschen zu vermeiden.



Achtung Dokumentation beachten!

Das Symbol gibt an, dass die Hinweise in der Bedienungsanleitung zu beachten sind, um Gefahren zu vermeiden.



Dieses Symbol auf dem BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 bedeutet, dass das BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 schutzisoliert (Schutzklasse II) ausgeführt ist.



Dieses Symbol auf dem BENNING MM 1-2/ 1-3 weist auf die eingebauten Sicherungen hin.



Dieses Symbol erscheint in der Anzeige für eine entladene Batterie.



Dieses Symbol kennzeichnet den Bereich „Diodenprüfung“.



Dieses Symbol kennzeichnet den Bereich „Durchgangsprüfung“. Der Summer dient der akustischen Ergebnisausgabe.



Dieses Symbol kennzeichnet den Bereich „Kapazitätsprüfung“.



(DC) Gleich- Spannung oder Strom.



(AC) Wechsel- Spannung oder Strom.



Erde (Spannung gegen Erde).

2. Sicherheitshinweise

Das Gerät ist gemäß

DIN VDE 0411 Teil 1/EN 61010-1

DIN VDE 0411 Teil 2-033/EN 61010-2-033

DIN VDE 0411 Teil 031/EN 61010-031

gebaut und geprüft und hat das Werk in einem sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand verlassen.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Hinweise und Warnvermerke beachten, die in dieser Anleitung enthalten sind. Fehlverhalten und Nichtbeachtung der Warnungen können zu schwerwiegenden **Verletzungen** oder zum **Tode** führen.



Extreme Vorsicht bei Arbeiten um blanke Leiter oder Hauptleitungsträger. Ein Kontakt mit Leitern kann einen Elektroschock verursachen.



Das Gerät darf nur in Stromkreisen der Überspannungskategorie II mit max. 1000 V Leiter gegen Erde oder Überspannungskategorie III mit 600 V Leiter gegen Erde benutzt werden.

Hierzu sind geeignete Messleitungen zu verwenden. Bei Messungen innerhalb der Messkategorie III darf das hervorstehende leitfähige Teil einer Kontaktspitze der Messleitung nicht länger als 4 mm sein.

Vor Messungen innerhalb der Messkategorie III müssen, die dem Set beigestellten, mit CAT III und CAT IV gekennzeichneten, Aufsteckkappen auf die Kontaktspitzen aufgesteckt werden. Diese Maßnahme dient dem Benutzerschutz.

Beachten Sie, dass Arbeiten an spannungsführenden Teilen und Anlagen grundsätzlich gefährlich sind. Bereits Spannungen ab 30 V AC und 60 V DC können für den Menschen lebensgefährlich sein.



Vor jeder Inbetriebnahme überprüfen Sie das Gerät und die Leitungen auf Beschädigungen.

Ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.

Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist,

- wenn das Gerät oder die Messleitungen sichtbare Beschädigungen aufweisen,
- wenn das Gerät nicht mehr arbeitet,
- nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen,
- nach schweren Transportbeanspruchungen,
- wenn das Gerät oder die Messleitungen feucht sind.



Um eine Gefährdung auszuschließen

- berühren Sie die Messleitungen nicht an den blanken Messspitzen,
- stecken Sie die Messleitungen in die entsprechend gekennzeichneten Messbuchsen am Multimeter

3. Lieferumfang

Zum Lieferumfang des BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 gehören:

- 3.1 ein Stück BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3,
- 3.2 ein Stück Sicherheitsmessleitung, rot (L = 1,4 m),
- 3.3 ein Stück Sicherheitsmessleitung, schwarz (L = 1,4 m),
- 3.4 ein Stück Messadapter mit Drahttemperatursensor Typ K (BENNING MM 1-3)
- 3.5 ein Stück Gummi-Aufhängevorrichtung,
- 3.6 ein Stück Kompakt-Schutztasche,
- 3.7 zwei 1,5-V-Micro-Batterien sind zur Erstbestückung im Gerät eingebaut,
- 3.8 eine Sicherung zur Erstbestückung ist im Gerät eingebaut (BENNING MM 1-2/ 1-3),
- 3.9 eine Bedienungsanleitung.

Hinweis auf optionales Zubehör (BENNING MM 1-3):

- Temperaturfühler (K-Typ) aus V4A-Rohr
Anwendung: Einstichfühler für weichplastische Medien, Flüssigkeiten, Gas und Luft
Messbereich: - 196 °C bis + 800 °C
Abmessungen: Länge = 210 mm, Rohrlänge = 120 mm, Rohrdurch-

messer = 3 mm, V4A (T.Nr. 044121)

Hinweis auf Verschleißteile:

- Das BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 wird durch zwei eingebaute 1,5-V-Micro-Batterien (IEC 6 LR 03) gespeist.
- Das BENNING MM 1-2/ 1-3 enthält eine Sicherung zum Überlastschutz: Ein Stück Sicherung Nennstrom 10 A flink (600 V), 50 kA (T.Nr. 748263)
- Die oben genannten Sicherheitsmessleitungen (geprüftes Zubehör, T.Nr. 044145) entsprechen CAT III 1000 V und sind für einen Strom von 10 A zugelassen.

4. Gerätebeschreibung

siehe Bild 1a, 1b, 1c: Gerät frontseite

Die in den Bildern 1a, 1b und 1c angegebenen Anzeige- und Bedienelemente werden wie folgt bezeichnet:

- 1 Digitalanzeige**, für den Messwert und die Anzeige der Bereichsüberschreitung,
- 2 Polaritätsanzeige**,
- 3 Batterieanzeige**, erscheint bei entladener Batterie,
- 4 MAX/ MIN-Taste**, Speicherung des höchsten und niedrigsten Messwertes (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- 5 VoltSensor-Taste**, zur Ermittlung von AC-Spannung gegen Erde,
- 6 RANGE-Taste**, Umschaltung automatischer/ manueller Messbereich,
- 7 HOLD-Taste**, Speicherung des angezeigten Messwertes,
- 8 Drehschalter**, für Wahl der Messfunktion,
- 9 Buchse** (positive¹), für V, Ω, Hz,
- 10 COM-Buchse**, gemeinsame Buchse für Strom-, Spannungs-, Widerstands-, Frequenz-, Temperatur-, Kapazitätsmessungen, Durchgangs- und Diodenprüfung,
- 11 Buchse** (positive¹), für A-Bereich, für Ströme bis 10 A (BENNING MM 1-2/ 1-3),
- 12 Aufhängevorrichtung**
- 13 LED**, für Spanningsindikator

¹⁾ Hierauf bezieht sich die automatische Polaritätsanzeige für Gleichstrom und -spannung

5. Allgemeine Angaben

5.1 Allgemeine Angaben zum Multimeter

- 5.1.1 Die Digitalanzeige **1** ist als 3½-stellige Flüssigkristallanzeige mit 16 mm Schrift Höhe mit Dezimalpunkt ausgeführt. Der größte Anzeigewert ist 2000.
- 5.1.2 Die Polaritätsanzeige **2** wirkt automatisch. Es wird nur eine Polung entgegen der Buchsendefinition mit „-“ angezeigt.
- 5.1.3 Die Bereichsüberschreitung wird mit „OL“ oder „-OL“ und teilweise mit einer akustischen Warnung angezeigt.
Achtung, keine Anzeige und Warnung bei Überlast!
- 5.1.4 Die „MAX/ MIN“-Tastenfunktion **4** erfasst und speichert automatisch den höchsten und niedrigsten Messwert, Messbereich ggf. durch „RANGE“-Taste vorwählen. Durch Tastenbetätigung werden folgende Werte angezeigt:
„MAX“ zeigt den gespeicherten höchsten und „MIN“ den niedrigsten Wert an. Die fortlaufende Erfassung des MAX-/ MIN- Wertes kann durch Betätigung der Taste „HOLD“ **7** gestoppt, bzw. gestartet werden. Durch längeren Tastendruck (1 Sekunde) auf die Taste „MAX/ MIN“ wird in den Normalmodus zurückgeschaltet.
- 5.1.5 Die Bereichstaste „RANGE“ **6** dient zur Weiterschaltung der manuellen Messbereiche bei gleichzeitiger Ausblendung von „AUTO“ im Display. Durch längeren Tastendruck (1 Sekunde) wird die automatische Bereichswahl gewählt (Anzeige „AUTO“).
- 5.1.6 Messwertspeicherung „HOLD“: Durch Betätigen der Taste „HOLD“ **7** lässt sich das Messergebnis speichern. Im Display wird gleichzeitig das Symbol „HOLD“ eingeblendet. Erneutes Betätigen der Taste schaltet in den Messmodus zurück.
- 5.1.7 Die Messrate des BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 beträgt nominal 2 Messungen pro Sekunde für die Digitalanzeige.
- 5.1.8 Das BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 wird durch den Drehschalter **8** ein- oder ausgeschaltet. Ausschaltstellung „OFF“.
- 5.1.9 Das BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 schaltet sich nach ca. 10 min selbsttätig ab (**APO, Auto-Power-Off**). Es schaltet sich wieder ein, wenn eine Taste oder der Drehschalter betätigt wird. Ein Summerton signalisiert die selbsttätige Abschaltung des Gerätes. Die automatische Abschaltung lässt sich deaktivieren indem sie die Taste „RANGE“ betätigen und gleichzeitig das BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 aus der Schaltstellung „OFF“ einschalten.
- 5.1.10 Temperaturkoeffizient des Messwertes: $0,15 \times (\text{angegebene Messgenauigkeit}) / {}^{\circ}\text{C} < 18 {}^{\circ}\text{C}$ oder $> 28 {}^{\circ}\text{C}$, bezogen auf den Wert bei der Referenztemperatur von $23 {}^{\circ}\text{C}$.

- 5.1.11 Das BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 wird durch zwei 1,5-V-Micro-Batterien gespeist (IEC 6 LR 03).
- 5.1.12 Wenn die Batteriespannung unter die vorgesehene Arbeitsspannung des BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 sinkt, erscheint in der Anzeige ① ein Batteriesymbol ③.
- 5.1.13 Die Lebensdauer der Batterien beträgt etwa 250 Stunden (Alkalibatterie).
- 5.1.14 Geräteabmessungen: (L x B x H) = 156 x 74 x 44 mm mit Aufhängevorrichtung
Gerätegewicht: 320 g mit Aufhängevorrichtung und Batterie
- 5.1.15 Die mitgelieferten Sicherheitsmessleitungen sind ausdrücklich für die Nennspannung und dem Nennstrom des BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 geeignet.
- 5.1.16 Das BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 kann durch eine ausklappbare Stütze aufgestellt oder durch die Aufhängevorrichtung befestigt werden.
- 5.1.17 Das BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 besitzt kopfseitig einen Aufnahmesensor als Spannungsindikator zur Lokalisierung von geerdeten Wechselspannungen.

6. Umgebungsbedingungen

- Das BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 ist für Messungen in trockener Umgebung vorgesehen,
- Barometrische Höhe bei Messungen: Maximal 2000 m,
- Überspannungskategorie/ Aufstellungskategorie: IEC 60664-1/ IEC 61010-1 → 600 V Kategorie III; 1000 V Kategorie II,
- Verschmutzungsgrad: 2,
- Schutzzart: IP 30 DIN VDE 0470-1 IEC/EN 60529
IP 30 bedeutet: Schutz gegen Zugang zu gefährlichen Teilen und Schutz gegen feste Fremdkörper > 2,5 mm Durchmesser, (3 - erste Kennziffer). Kein Wasserschutz, (0 - zweite Kennziffer).
- Arbeitstemperatur und relative Luftfeuchte:
Bei Arbeitstemperatur von 0 °C bis 30 °C: relative Luftfeuchte kleiner 80 %,
Bei Arbeitstemperatur von 31 °C bis 40 °C: relative Luftfeuchte kleiner 75 %,
Bei Arbeitstemperatur von 41 °C bis 50 °C: relative Luftfeuchte kleiner 45 %,
- Lagerungstemperatur: Das BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 kann bei Temperaturen von - 15 °C bis + 60 °C (Luftfeuchte 0 bis 80 %) gelagert werden. Dabei ist die Batterie aus dem Gerät herauszunehmen.

7. Elektrische Angaben

Bemerkung: Die Messgenauigkeit wird angegeben als Summe aus

- einem relativen Anteil des Messwertes und
- einer Anzahl von Digit (d.h. Zahlschritte der letzten Stelle).

Diese Messgenauigkeit gilt bei Temperaturen von 18 °C bis 28 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit kleiner 80 %.

7.1 Gleichspannungsbereiche

Der Eingangswiderstand beträgt 10 MΩ.

| Messbereich ³ | Auflösung | Messgenauigkeit | Überlastschutz |
|--------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|
| 200 mV | 100 µV | ± (0,5 % des Messwertes + 2 Digit) | 1000 V _{DC} |
| 2 V | 1 mV | ± (0,5 % des Messwertes + 2 Digit) | 1000 V _{DC} |
| 20 V | 10 mV | ± (0,5 % des Messwertes + 2 Digit) | 1000 V _{DC} |
| 200 V | 100 mV | ± (0,5 % des Messwertes + 2 Digit) | 1000 V _{DC} |
| 1000 V | 1 V | ± (0,5 % des Messwertes + 2 Digit) | 1000 V _{DC} |

7.2 Wechselspannungsbereiche

Der Eingangswiderstand beträgt 10 MΩ parallel 100 pF.

| Messbereich ³ | Auflösung | Messgenauigkeit ¹ im Frequenzbereich 50 Hz - 300 Hz | Überlastschutz |
|--------------------------|-----------|---|----------------------|
| | | im Frequenzbereich 50 Hz - 500 Hz | |
| 200 mV | 100 µV | ± (2,0 % des Messwertes + 5 Digit) ^{*2} | 750 V _{eff} |
| 2 V | 1 mV | ± (1,5 % des Messwertes + 5 Digit) | 750 V _{eff} |
| 20 V | 10 mV | ± (1,5 % des Messwertes + 5 Digit) | 750 V _{eff} |
| 200 V | 100 mV | ± (1,5 % des Messwertes + 5 Digit) | 750 V _{eff} |
| 750 V | 1 V | ± (1,5 % des Messwertes + 5 Digit) | 750 V _{eff} |

Der Messwert des BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 wird durch Mittelwertgleichrichtung gewonnen und als Effektivwert angezeigt.

¹ Die Messgenauigkeit ist spezifiziert für eine Sinuskurvenform. Bei nicht

sinusförmigen Kurvenformen wird der Anzeigewert ungenauer. So ergibt sich für folgende Crest-Faktoren ein zusätzlicher Fehler:

Crest-Factor von 1,4 bis 3,0 zusätzlicher Fehler $\pm 1,5\%$

Crest-Factor von 3,0 bis 4,0 zusätzlicher Fehler $\pm 3\%$

^{*2} Gültig für Sinuskurvenform 50 Hz/ 60 Hz

^{*3} Bei der automatischen Bereichswahl (AUTO) kann der Umschaltpunkt bereits bei einem Wert von 1400 liegen!

7.3 Gleichstrombereiche (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Überlastungsschutz:

- 10 A (600 V)-Sicherung, flink, 50 kA am 10 A - Eingang (BENNING MM 1-2/ 1-3),

| Messbereich | Auflösung | Messgenauigkeit | Spannungsabfall |
|--------------------|-----------|--|-----------------|
| 2 A | 1 mA | $\pm (1,0\% \text{ des Messwertes} + 3 \text{ Digit})$ | 2 V max. |
| 10 A ^{*5} | 10 mA | $\pm (1,0\% \text{ des Messwertes} + 3 \text{ Digit})$ | 2 V max. |

7.4 Wechselstrombereiche (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Überlastungsschutz:

- 10 A (600 V)-Sicherung, flink, 50 kA am 10 A - Eingang (BENNING MM 1-2/ 1-3),

| Messbereich | Auflösung | Messgenauigkeit ^{*4} | Spannungsabfall |
|--------------------|-----------|--|-----------------|
| | | im Frequenzbereich 50 Hz - 500 Hz | |
| 2 A | 1 mA | $\pm (1,5\% \text{ des Messwertes} + 5 \text{ Digit})$ | 2 V max. |
| 10 A ^{*5} | 10 mA | $\pm (1,5\% \text{ des Messwertes} + 5 \text{ Digit})$ | 2 V max. |

Der Messwert wird durch Mittelwertgleichrichtung gewonnen und als Effektivwert angezeigt.

^{*4} Die Messgenauigkeit ist spezifiziert für eine Sinuskurvenform. Bei nicht sinusförmigen Kurvenformen wird der Anzeigewert ungenauer. So ergibt sich für folgende Crest-Faktoren ein zusätzlicher Fehler:

Crest-Factor von 1,4 bis 3,0 zusätzlicher Fehler $\pm 1,5\%$

Crest-Factor von 3,0 bis 4,0 zusätzlicher Fehler $\pm 3\%$

^{*5} Ab Stromwerten $\geq 7\text{ A}$ ist die maximal erlaubte Einschaltzeit limitiert.

| Messwert | Maximale Messzeit | Mindest Pausenzeit |
|----------|-------------------|--------------------|
| 10 A | 4 min. | 10 min. |
| 9 A | 5 min. | 10 min. |
| 8 A | 7 min. | 10 min. |
| 7 A | 10 min. | 10 min. |

7.5 Widerstandsbereiche

Überlastschutz bei Widerstandsmessungen: 600 V_{eff}

| Messbereich ^{*6} | Auflösung | Messgenauigkeit | Max. Leerlaufspannung |
|---------------------------|-----------|--|-----------------------|
| 200 Ω | 0,1 Ω | $\pm (0,7\% \text{ des Messwertes} + 3 \text{ Digit})$ | 1,3 V |
| 2 kΩ | 1 Ω | $\pm (0,7\% \text{ des Messwertes} + 3 \text{ Digit})$ | 1,3 V |
| 20 kΩ | 10 Ω | $\pm (0,7\% \text{ des Messwertes} + 3 \text{ Digit})$ | 1,3 V |
| 200 kΩ | 100 Ω | $\pm (0,7\% \text{ des Messwertes} + 3 \text{ Digit})$ | 1,3 V |
| 2 MΩ | 1 kΩ | $\pm (1,0\% \text{ des Messwertes} + 3 \text{ Digit})$ | 1,3 V |
| 20 MΩ | 10 kΩ | $\pm (1,5\% \text{ des Messwertes} + 3 \text{ Digit})$ | 1,3 V |

^{*6} Bei der automatischen Bereichswahl (AUTO) kann der Umschaltpunkt bereits bei einem Wert von 1400 liegen!

7.6 Dioden- und Durchgangsprüfung

Die angegebene Messgenauigkeit gilt im Bereich zwischen 0,4 V und 0,8 V.

Überlastschutz bei Diodenprüfungen: 600 V_{eff}

Der eingebaute Summer ertönt bei einem Widerstand kleiner als 250 Ω bis 850 Ω. Der Signalton verstummt bei einem Widerstand größer als 850 Ω.

| Messbereich | Auflösung | Messgenauigkeit | Max. Messstrom | Max. Leerlaufspannung |
|-------------|-----------|--|----------------|-----------------------|
| ► | 10 mV | $\pm (1,5\% \text{ des Messwertes} + 5 \text{ Digit})$ | 1,5 mA | 2,0 V |

7.7 Kapazitätsbereiche (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Bedingungen: Kondensatoren entladen und entsprechend der angegebenen Polarität anlegen.

Hinweis: Um die Messgenauigkeit bei kleinen Kondensatoren zu erhöhen, notieren Sie sich den Anzeigewert des Multimeters mit offenen Messleitungen, und subtrahieren Sie den verbleibenden Anzeigewert von dem Messwert des Kondensators.

CUnbekannt = CMesswert - CVerbleibend

Überlastschutz bei Kapazitätsmessungen: 600 V_{eff}

| Messbereich | Auflösung | Messgenauigkeit |
|-------------|-----------|------------------------------------|
| 2 nF | 1 pF | ± (1,9 % des Messwertes + 8 Digit) |
| 20 nF | 10 pF | ± (1,9 % des Messwertes + 8 Digit) |
| 200 nF | 100 pF | ± (1,9 % des Messwertes + 8 Digit) |
| 2 µF | 1 nF | ± (1,9 % des Messwertes + 8 Digit) |
| 20 µF | 10 nF | ± (1,9 % des Messwertes + 8 Digit) |
| 200 µF | 100 nF | ± (1,9 % des Messwertes + 8 Digit) |
| 2 mF* | 1 µF | ± (1,9 % des Messwertes + 8 Digit) |

* < 10 Digit bei schwankender Anzeige

7.8 Frequenzbereiche (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Überlastschutz bei Frequenzmessungen: 600 V_{eff}

Minimale Impulsbreite > 25 ns; Arbeitszyklusbegrenzung > 30 % und < 70 %

| Messbereich | Auflösung | Messgenauigkeit für 5 V _{eff} max. | Empfindlichkeit |
|-------------|-----------|---|----------------------------|
| 2 kHz | 1 Hz | ± (0,01 % des Messwertes + 1 Digit) | > 1,5 < 5 V _{eff} |
| 20 kHz | 10 Hz | ± (0,01 % des Messwertes + 1 Digit) | > 1,5 < 5 V _{eff} |
| 200 kHz | 100 Hz | ± (0,01 % des Messwertes + 1 Digit) | > 1,5 < 5 V _{eff} |
| 2 MHz | 1 kHz | ± (0,01 % des Messwertes + 1 Digit) | > 2 < 5 V _{eff} |
| 20 MHz | 10 kHz | ± (0,01 % des Messwertes + 1 Digit) | > 2 < 5 V _{eff} |

7.9 Temperaturbereiche °C (BENNING MM 1-3)

Eine Temperaturmessung (BENNING MM 1-3) ist nur mit dem beiliegenden Temperaturmessadapter möglich.

Überlastschutz bei Temperaturmessung: 600 V_{eff}

| Messbereich | Auflösung | Messgenauigkeit* |
|-----------------|-----------|------------------|
| -20 °C ~ 0 °C | 1 °C | ± (2 % + 4 °C) |
| 1 °C ~ 100 °C | 1 °C | ± (1 % + 3 °C) |
| 101 °C ~ 500 °C | 1 °C | ± (2 % + 3 °C) |
| 501 °C ~ 800 °C | 1 °C | ± (3 % + 2 °C) |

* Zur angegebenen Messgenauigkeit ist die Messgenauigkeit des K-Typ Temperatursensor zu addieren.

Drahttemperatursensor K-Typ: Messbereich: -60 °C bis 200 °C
 Messgenauigkeit: ± 2 °C

Die Messgenauigkeit ist gültig für stabile Umgebungstemperaturen < ± 1 °C. Nach einer Änderung der Umgebungstemperatur von ± 2 °C sind die Messgenauigkeitsangaben nach 1 Stunde gültig.

7.10 Temperaturbereiche °F (BENNING MM 1-3)

Eine Temperaturmessung (BENNING MM 1-3) ist nur mit dem beiliegenden Temperaturmessadapter möglich.

Überlastschutz bei Temperaturmessung: 600 V_{eff}

| Messbereich | Auflösung | Messgenauigkeit* |
|------------------|-----------|------------------|
| -4 °F ~ 32 °F | 1 °F | ± (2 % + 8 °F) |
| 33 °F ~ 212 °F | 1 °F | ± (1 % + 6 °F) |
| 213 °F ~ 932 °F | 1 °F | ± (2 % + 6 °F) |
| 933 °F ~ 1472 °F | 1 °F | ± (3 % + 4 °F) |

* Zur angegebenen Messgenauigkeit ist die Messgenauigkeit des K-Typ Temperatursensor zu addieren.

Drahttemperatursensor K-Typ: Messbereich: - 76 °F bis 392 °F

Messgenauigkeit: ± 36 °F

Die Messgenauigkeit ist gültig für stabile Umgebungstemperaturen $< \pm 34$ °F. Nach einer Änderung der Umgebungstemperatur von ± 36 °F sind die Messgenauigkeitsangaben nach 1 Stunde gültig.

8. Messen mit dem BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

8.1 Vorbereiten der Messung

Benutzen und lagern Sie das BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 nur bei den angegebenen Lager- und Arbeitstemperaturbedingungen, vermeiden Sie dauernde Sonneneinstrahlung.

- Angaben von Nennspannung und Nennstrom auf den Sicherheitsmessleitungen überprüfen. Die zum Lieferumfang gehörenden Sicherheitsmessleitungen entsprechen in Nennspannung und Nennstrom dem BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Isolation der Sicherheitsmessleitungen überprüfen. Wenn die Isolation beschädigt ist, sind die Sicherheitsmessleitungen sofort auszusondern.
- Sicherheitsmessleitungen auf Durchgang prüfen. Wenn der Leiter in der Sicherheitsmessleitung unterbrochen ist, sind die Sicherheitsmessleitungen sofort auszusondern.
- Bevor am Drehschalter ⑧ eine andere Funktion gewählt wird, müssen die Sicherheitsmessleitungen von der Messstelle getrennt werden.
- Starke Störquellen in der Nähe des BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 können zu instabiler Anzeige und zu Messfehlern führen.

8.2 Spannungs- und Strommessung



Maximale Spannung gegen Erdpotential beachten!
Elektrische Gefahr!

Die höchste Spannung, die an den Buchsen,

- COM-Buchse ⑩
 - Buchse für V, Ω , Hz ⑨
 - Buchse für 10 A-Bereich ⑪ (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- des BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 gegenüber Erde liegen darf, beträgt 1000 V.



Elektrische Gefahr!
Maximale Schaltkreisspannung bei Strommessung 500 V! Bei Sicherungsauslösung über 500 V ist eine Beschädigung des Gerätes möglich. Von einem beschädigten Gerät kann eine elektrische Gefährdung ausgehen!

8.2.1 Spannungsmessung

- Mit dem Drehschalter ⑧ die gewünschte Funktion (V AC) oder (V DC) am BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 wählen.
- Die schwarze Sicherheitsmessleitung mit der COM-Buchse ⑩ am BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 kontaktieren.
- Die rote Sicherheitsmessleitung mit der Buchse für V, Ω , Hz ⑨ am BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 kontaktieren.
- Die Sicherheitsmessleitungen mit den Messpunkten kontaktieren, Messwert an der Digitalanzeige ① am BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 ablesen.

siehe Bild 2: Gleichspannungsmessung

siehe Bild 3: Wechselspannungsmessung

8.2.2 Strommessung (BENNING MM 1-2/ 1-3)

- Mit dem Drehschalter ⑧ den gewünschten Bereich und Funktion (A AC) oder (A DC) am BENNING MM 1-2/ 1-3 wählen.
- Die schwarze Sicherheitsmessleitung mit der COM-Buchse ⑩ am BENNING MM 1-2/ 1-3 kontaktieren.
- Die rote Sicherheitsmessleitung mit der Buchse für den 10 A-Bereich ⑪ (Gleich- oder Wechselströme bis 10 A) am BENNING MM 1-2/ 1-3 kontaktieren.
- Die Sicherheitsmessleitungen mit den Messpunkten kontaktieren, Messwert an der Digitalanzeige ① am BENNING MM 1-2/ 1-3 ablesen.

siehe Bild 4: Gleichstrommessung (BENNING MM 1-2/ 1-3)

siehe Bild 5: Wechselstrommessung (BENNING MM 1-2/ 1-3)

8.3 Widerstandsmessung

- Mit dem Drehschalter ⑧ die gewünschte Funktion (Ω) am BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 wählen.
- Die schwarze Sicherheitsmessleitung mit der COM-Buchse ⑩ am BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 kontaktieren.
- Die rote Sicherheitsmessleitung mit der Buchse für V, Ω , Hz ⑨ am BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 kontaktieren.
- Die Sicherheitsmessleitungen mit den Messpunkten kontaktieren, den

Messwert an der Digitalanzeige ① am BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 ablesen.
siehe Bild 6: Widerstandsmessung

8.4 Diodenprüfung

- Mit dem Drehschalter ⑧ die gewünschte Funktion (⎓) am BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 wählen.
- Die schwarze Sicherheitsmessleitung mit der COM-Buchse ⑩ am BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 kontaktieren.
- Die rote Sicherheitsmessleitung mit der Buchse für V, Ω, ⎓, Hz ⑨ am BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 kontaktieren.
- Die Sicherheitsmessleitungen mit den Diodenanschlüssen kontaktieren, den Messwert an der Digitalanzeige ① am BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 ablesen.
- Für eine normale in Flussrichtung angelegte Si-Diode wird die Flussspannung zwischen 0,400 V bis 0,900 V angezeigt. Die Anzeige „000“ deutet auf einen Kurzschluss in der Diode hin, die Anzeige „OL“ deutet auf eine Unterbrechung in der Diode hin.
- Für eine in Sperrrichtung angelegte Diode wird „OL“ angezeigt. Ist die Diode fehlerhaft, werden „000“ oder andere Werte angezeigt.

siehe Bild 7: Diodenprüfung

8.5 Durchgangsprüfung mit Summer

- Mit dem Drehschalter ⑧ die gewünschte Funktion (⎓) am BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 wählen.
- Die schwarze Sicherheitsmessleitung mit der COM-Buchse ⑩ am BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 kontaktieren.
- Die rote Sicherheitsmessleitung mit der Buchse für V, Ω, ⎓, Hz ⑨ am BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 kontaktieren.
- Die Sicherheitsmessleitungen mit den Messpunkten kontaktieren. Unterschreitet der Leitungswiderstand zwischen der COM-Buchse ⑩ und der Buchse für V, Ω, ⎓, Hz ⑨ 250 Ω, ertönt im BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 der eingebaute Summer.

siehe Bild 8: Durchgangsprüfung mit Summer

8.6 Kapazitätsmessung (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Kondensatoren vor Kapazitätssmessungen vollständig entladen!
Niemals Spannung an die Buchsen für Kapazitätssmessung anlegen! Das Gerät kann beschädigt oder zerstört werden! Von einem beschädigten Gerät kann eine elektrische Gefährdung ausgehen!

- Mit dem Drehschalter ⑧ die gewünschte Funktion (⎓) am BENNING MM 1-2/ 1-3 wählen.
- Polarität des Kondensators ermitteln und Kondensator vollständig entladen.
- Die schwarze Sicherheitsmessleitung mit der COM-Buchse ⑩ am BENNING MM 1-2/ 1-3 kontaktieren.
- Die rote Sicherheitsmessleitung mit der Buchse für V, Ω, ⎓, Hz ⑨ am BENNING MM 1-2/ 1-3 kontaktieren.
- Die Sicherheitsmessleitungen mit dem entladenen Kondensator entsprechend seiner Polarität kontaktieren, Messwert an der Digitalanzeige ① am BENNING MM 1-2/ 1-3 ablesen.

siehe Bild 9: Kapazitätssmessung

8.7 Frequenzmessung (BENNING MM 1-2/ 1-3)

- Mit dem Drehschalter ⑧ die gewünschte Funktion (Hz) am BENNING MM 1-2/ 1-3 wählen.
- Die schwarze Sicherheitsmessleitung mit der COM-Buchse ⑩ am BENNING MM 1-2/ 1-3 kontaktieren.
- Die rote Sicherheitsmessleitung mit der Buchse für V, Ω, ⎓, Hz ⑨ am BENNING MM 1-2/ 1-3 kontaktieren. Beachten Sie die minimale Empfindlichkeit für Frequenzmessungen am BENNING MM 1-2/ 1-3!
- Die Sicherheitsmessleitungen mit den Messpunkten kontaktieren, den Messwert an der Digitalanzeige ① am BENNING MM 1-2/ 1-3 ablesen.

siehe Bild 10: Frequenzmessung

8.8 Temperaturmessung (BENNING MM 1-3)

- Mit dem Drehschalter ⑧ die gewünschte Funktion (°C oder °F) am BENNING MM 1-3 wählen.
- Den Temperaturadapter mit der Temperaturmessleitung mit der COM-Buchse (-) ⑩ und der Buchse für V, Ω, ⎓, Hz (+) ⑨ polrichtig kontaktieren.
- Das Ende der Temperaturmessleitung im Bereich der zu überwachenden Wärmequelle anordnen. Messwert an der Digitalanzeige ① am BENNING MM 1-3 ablesen.

siehe Bild 11: Temperaturmessung

8.9 Spannungsindikator

Die Spannungsindikatorfunktion ist aus jeder Stellung des Drehschalters möglich. Als Spannungsindikator werden keine Messleitungen benötigt (berührungslose Erfassung eines Wechselfeldes). Im Kopfbereich hinter der LED befindet sich der Aufnahmesensor. Bei Betätigung der "VoltSensor"-Taste 5 erlischt das Anzeigedisplay (falls eingeschaltet). Wird eine Phasen-Spannung lokalisiert, ertönt ein akustisches und rotes LED Signal 13. Eine Anzeige erfolgt nur in geerdeten Wechselstromnetzen! Mit einer einpoligen Messleitung kann auch die Phase ermittelt werden.

Praxistipp:

Unterbrechungen (Kabelbrüche) in offenliegenden Kabeln, z. B. Kabeltrommel, Lichterkette usw., lassen sich von der Einspeisestelle (Phase) bis zur Unterbrechungsstelle verfolgen.

Funktionsbereich: $\geq 230\text{ V}$

siehe Bild 12: Spannungsindikator mit Summer

8.9.1 Phasenprüfung

- Die rote Sicherheitsmessleitung mit der Buchse für V, Ω , Hz 9 am BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 kontaktieren.
- Die Sicherheitsmessleitung mit dem Messpunkt (Anlagenteil) kontaktieren und die Taste „VoltSensor“ 5 betätigen.
- Wenn die rote LED leuchtet und ein akustisches Signal ertönt, liegt an diesem Messpunkt (Anlagenteil) die Phase einer geerdeten Wechselspannung vor.

9. Instandhaltung



Vor dem Öffnen des BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 unbedingt spannungsfrei machen! Elektrische Gefahr!

Die Arbeit am geöffneten BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 unter Spannung ist ausschließlich Elektrofachkräften vorbehalten, die dabei besondere Maßnahmen zur Unfallverhütung treffen müssen.

So machen Sie das BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 spannungsfrei, bevor Sie das Gerät öffnen:

- Entfernen Sie zuerst beide Sicherheitsmessleitungen vom Messobjekt.
- Entfernen Sie dann beide Sicherheitsmessleitungen vom BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Schalten Sie den Drehschalter 8 in die Schaltstellung „OFF“.

9.1 Sicherstellen des Gerätes

Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Sicherheit im Umgang mit dem BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 nicht mehr gewährleistet sein; zum Beispiel bei:

- Sichtbaren Schäden am Gehäuse,
- Fehlern bei Messungen,
- Erkennbaren Folgen von längerer Lagerung unter unzulässigen Bedingungen und
- Erkennbaren Folgen von außerordentlicher Transportbeanspruchung.

In diesen Fällen ist das BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 sofort abzuschalten, von den Messstellen zu entfernen und gegen erneute Nutzung zu sichern.

9.2 Reinigung

Reinigen Sie das Gehäuse äußerlich mit einem sauberen und trockenen Tuch (Ausnahme spezielle Reinigungstücher). Verwenden Sie keine Lösungs- und/oder Scheuermittel, um das Gerät zu reinigen. Achten Sie unbedingt darauf, dass das Batteriefach und die Batteriekontakte nicht durch auslaufendes Batterie-Elektrolyt verunreinigt werden.

Falls Elektrolytverunreinigungen oder weiße Ablagerungen im Bereich der Batterie oder des Batteriegehäuses vorhanden sind, reinigen Sie auch diese mit einem trockenen Tuch.

9.3 Batteriewechsel



Vor dem Öffnen des BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 unbedingt spannungsfrei machen! Elektrische Gefahr!

Das BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 wird durch zwei eingebaute 1,5-V-Micro-Batterien gespeist.

Ein Batteriewechsel (siehe Bild 13) ist erforderlich, wenn in der Anzeige 1 das Batteriesymbol 3 erscheint.

So wechseln Sie die Batterie:

- Entfernen Sie die Sicherheitsmessleitungen vom Messkreis.
- Entfernen Sie die Sicherheitsmessleitungen vom BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.

- Bringen Sie den Drehschalter 8 in die Schaltstellung „OFF“.
- Legen Sie das BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 auf die Frontseite und lösen Sie die Schraube vom Batteriedeckel.
- Heben Sie den Batteriedeckel vom Unterteil ab.
- Entnehmen Sie die entladenen Batterien aus dem Batteriefach.
- Legen Sie die neuen Batterien polrichtig ins Batteriefach.
- Rasten Sie den Batteriedeckel im Kopfbereich auf das Unterteil und ziehen Sie die Schraube an.

siehe Bild 13: Batteriewechsel



Leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz! Batterien dürfen nicht in den Hausmüll. Sie können bei einer Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll abgegeben werden. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune.

9.4 Sicherungswechsel (BENNING MM 1-2/ 1-3)



Vor dem Öffnen des BENNING MM 1-2/ 1-3 unbedingt spannungsfrei machen! Elektrische Gefahr!

Das BENNING MM 1-2/ 1-3 wird durch eine eingebaute Sicherung (G-Schmelzeinsatz) 10 A vor Überlastung geschützt (siehe Bild 14).

So wechseln Sie die Sicherung:

- Entfernen Sie die Sicherheitsmessleitungen vom Messkreis.
- Entfernen Sie die Sicherheitsmessleitungen vom BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Bringen Sie den Drehschalter 8 in die Schaltstellung „OFF“.
- Legen Sie das BENNING MM 1-2/ 1-3 auf die Frontseite und lösen Sie die Schraube vom Batteriedeckel.
- Heben Sie den Batteriedeckel vom Unterteil ab.
- Entnehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach.
- Entfernen Sie die Aufhängevorrichtung 12 (mit kleinem Schlitzschraubendreher die Rastnase anheben) vom Gehäuseboden.
- Lösen Sie die vier Schrauben vom Gehäuseboden.



Lösen Sie keine Schrauben an der gedruckten Schaltung des BENNING MM 1-2/ 1-3!

- Heben Sie den Gehäuseboden vom Frontteil ab.
- Heben Sie ein Ende der defekten Sicherung aus dem Sicherungshalter.
- Schieben Sie die defekte Sicherung vollständig aus dem Sicherungshalter.
- Setzen Sie die neue Sicherung mit gleichem Nennstrom, gleicher Auslösecharakteristik und gleicher Abmessung ein.
- Ordnen Sie die neue Sicherung mittig in dem Halter an.
- Setzen Sie vorsichtig den Gehäuseboden auf. Achten Sie beim Schließen des Gehäusebodens darauf, dass die Batteriefedern im Gehäuseboden in die Aufnahmetaschen gleiten!
- Rasten Sie den Gehäuseboden auf das Frontteil ein und montieren Sie die vier Schrauben.
- Rasten Sie die Aufhängevorrichtung 12 auf der Rückseite des Gehäusebodens ein.
- Legen Sie die Batterien wieder polrichtig ins Batteriefach, schließen den Batteriedeckel und ziehen die Schraube an.

siehe Bild 14: Sicherungswechsel

9.5 Kalibrierung

BENNING garantiert die Einhaltung der in der Bedienungsanleitung aufgeführten technischen Spezifikationen und Genauigkeitsangaben für das 1. Jahr nach dem Auslieferungsdatum. Um die angegebenen Genauigkeiten der Messergebnisse zu erhalten, muss das Gerät regelmäßig durch unseren Werksservice kalibriert werden. Wir empfehlen ein Kalibrierintervall von einem Jahr. Senden Sie hierzu das Gerät an folgende Adresse:

Benning Elektrotechnik & Elektronik GmbH & Co. KG
Service Center
Robert-Bosch-Str. 20
D - 46397 Bocholt

9.6 Ersatzteile

Sicherung F 10 A, 600 V, 50 kA (Bussmann KTK oder DCM) T.Nr. 748263

10. Anwendung der Aufhängevorrichtung

- Sie können die Sicherheitsmessleitungen verwahren, indem Sie die Sicherheitsmessleitungen um das Gerät wickeln und die Spitzen der

Sicherheitsmessleitungen geschützt an der Aufhängevorrichtung ⑫ einrasten (siehe Bild 15).

- Sie können eine Sicherheitsmessleitung so an der Aufhängevorrichtung ⑫ einrasten, dass die Messspitze freisteht, um die Messspitze gemeinsam mit dem BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 an einen Messpunkt zu führen.
- Die Stütze an der Rückwand ermöglicht, das BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 schräg aufzustellen (erleichtert die Ablesung) oder aufzuhängen (siehe Bild 16).
- Die Aufhängevorrichtung ⑫ besitzt eine Öse, die für eine Aufhängemöglichkeit genutzt werden kann.

siehe Bild 15: Aufwicklung der Sicherheitsmessleitung

siehe Bild 16: Aufstellung des BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

11. Technische Daten des Messzubehörs

- Norm: EN 61010-031,
- Maximale Bemessungsspannung gegen Erde (⎓) und Messkategorie:
Mit Aufsteckkappe: 1000 V CAT III, 600 V CAT IV,
Ohne Aufsteckkappe: 1000 V CAT II,
- Maximaler Bemessungsstrom: 10 A,
- Schutzklasse II (□), durchgängige doppelte oder verstärkte Isolierung,
- Verschmutzungsgrad: 2,
- Länge: 1,4 m, AWG 18,
- Umgebungsbedingungen:
Barometrische Höhe bei Messungen: Maximal 2000 m,
Temperatur: 0°C bis + 50 °C, Feuchte 50 % bis 80 %
- Verwenden Sie die Messleitungen nur im einwandfreien und sauberen Zustand sowie entsprechend dieser Anleitung, da ansonsten der vorgesehene Schutz beeinträchtigt sein kann.
- Sondern Sie die Messleitung aus, wenn die Isolierung beschädigt ist oder eine Unterbrechung in Leitung/ Stecker vorliegt.
- Berühren Sie die Messleitung nicht an den blanken Kontaktspitzen. Fassen Sie nur den Handbereich an!
- Stecken Sie die abgewinkelten Anschlüsse in das Prüf- oder Messgerät.

12. Umweltschutz



Bitte führen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu.

Operating manual

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

Digital multimeter for

- DC voltage measurements
- AC voltage measurements
- DC current measurements (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- AC current measurements (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- resistance measurements
- diode tests
- continuity tests
- capacity measurements (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- frequency measurements (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- temperature measurements (BENNING MM 1-3)

Table of contents

1. User instructions
2. Safety instructions
3. Scope of delivery
4. Device description
5. General information
6. Ambient conditions
7. Electrical specifications
8. Measuring with the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3
9. Maintenance
10. Using the folding support and the suspension fixture
11. Technical data of measuring accessories
12. Environmental note

1. User information

This operating manual is intended for

- skilled electricians and
- electrotechnically trained personnel.

The BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 is intended for measurements under dry ambient conditions. It must not be used in electrical circuits with a nominal voltage higher than 1000 V DC and 750 V AC (see section 6 „Ambient conditions“ for details).

The following symbols are used in this operating manual and on the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3:

 Warning of electrical danger!

Indicates instructions which must be followed to avoid danger to persons.

 Important, must comply with documentation!

This symbol indicates that the information provided in the operating manual must be complied with in order to avoid risks.

 This symbol on the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 indicates that the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 is equipped with protective insulation (protection class II).

 This symbol on the BENNING MM 1-2/ 1-3 indicates built-in fuses.

 This symbol appears on the display to indicate a discharged battery.

 This symbol designates the „diode test“ range.

 This symbol designates the “continuity test” field.
The buzzer is intended for acoustic result output.

 This symbol indicates the „capacity test“ field.

 (DC) Direct voltage or current

 (AC) Alternating voltage or current

 Ground (voltage against ground).

2. Safety instructions

The instrument is built and tested in accordance with

DIN VDE 0411 part 1/EN 61010-1

DIN VDE 0411 part 2-033/EN 61010-2-033

DIN VDE 0411 part 031/EN 61010-031

and has left the factory in perfectly safe technical condition.

To preserve this condition and to ensure safe operation of the device, the user must observe the notes and warnings given in these instructions at all times. Improper handling and non-observance of the warnings might involve severe injuries or danger to life.



WARNING! Be extremely careful when working with bare conductors or main line carrier! Contact with live conductors will cause an electric shock!

The device must be used in electrical circuits of overvoltage category II with a conductor for a maximum of 1000 V to earth or of overvoltage category III with a conductor for a maximum of 600 V to earth only.

Only use suitable measuring leads for this. With measurements within measurement category III, the projecting conductive part of a contact tip of the measuring leads must not be longer than 4 mm.



Prior to carrying out measurements within measurement category III, the push-on caps provided with the set and marked with CAT III and CAT IV must be pushed onto the contact tips. The purpose of this measure is user protection.

Please observe that work on live parts and electrical components of all kinds is dangerous!

Even low voltages of 30 V AC and 60 V DC may be dangerous to human life.



Before starting the current clamp multimeter, always check the device as well as all measuring leads for damages.

If it can be assumed that safe operation is no longer possible, switch the device off immediately and secure it against unintended operation.

Safe operation can be assumed to be no longer possible, if

- the device or the measuring leads exhibit visible damages,
- the device no longer works,
- the device has been stored under unfavourable conditions for a longer period of time,
- the device was exposed to extraordinary stress during transport,
- if the device or the measuring leads are exposed to moisture.

In order to prevent danger

- **do not touch the bare measuring probe tips of the measuring leads,**
- **insert the measuring leads into the respectively designated measuring sockets of the multimeter.**

3. Scope of delivery

The scope of delivery of the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 comprises:

- 3.1 One BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3,
- 3.2 One safety measuring lead, red ($L = 1.4 \text{ m}$),
- 3.3 One safety measuring lead, black ($L = 1.4 \text{ m}$),
- 3.4 One measuring adapter with wire temperature sensor type K (BENNING MM 1-3)
- 3.5 One rubber suspension fixture,
- 3.6 One compact protective pouch,
- 3.7 Two 1.5 V micro (AAA) batteries are integrated into the device,
- 3.8 One fuse for initial assembly is integrated into the device (BENNING MM 1-2/ 1-3),
- 3.9 One operating manual.

Note on optional accessory (BENNING MM 1-3):

- Temperature probe (K-type) made of V4A tube
application: insertion probe for soft-plastic materials, liquids, gas and air
measuring range: -196 °C up to 800 °C
dimensions: length = 210 mm, tube length = 120 mm, tube diameter =

3 mm, V4A (part no. 044121)

Parts subject to wear:

- The BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 is supplied by means of two integrated 1.5 V micro (AAA) batteries (IEC 6 LR 03).
- The BENNING MM 1-2/ 1-3 is equipped with a fuse for overload protection: One quick-acting fuse, nominal current 10 A (600 V), 50 kA (part no. 748263).
- The safety measuring leads mentioned above (tested accessories, part no. 044145) comply with CAT III 1000 V and are approved for a current of 10 A.

4. Device description

See figure 1a, 1b, 1c: Device front

The display and operating elements shown in figures 1a, 1b and 1c are designated as follows:

- ① **Digital display**, displaying measured value and range exceedance,
- ② **Polarity indication**,
- ③ **Battery indication**, appears in case of discharged battery,
- ④ **MIN/ MAX key**, storage of the highest and lowest measured value (BENNING MM 1-2/ 1-3),
- ⑤ **VoltSensor key**, for determining AC voltage to earth,
- ⑥ **RANGE key**, switch-over between automatic/ manual measuring range,
- ⑦ **HOLD key**, storage of the displayed measured value,
- ⑧ **Rotary switch**, for selecting the measuring function,
- ⑨ **Jack** (positive¹), for V, Ω, Hz ,
- ⑩ **COM jack**, common jack for current/ voltage/ resistance/ frequency/ temperature/ capacity measurements, continuity and diode tests,
- ⑪ **Jack** (positive¹), for A range, for currents up to 10 A (BENNING MM 1-2/ 1-3),
- ⑫ **Suspension fixture**
- ⑬ **LED** for voltage indicator

¹) This is what the automatic polarity indication for DC current and voltage refers to

5. General information

5.1 General information on the multimeter

- 5.1.1 The digital display ① is a 3½-digit LC display with a font size of 16 mm and a decimal point. The highest numerical value to be displayed is 2000.
- 5.1.2 The polarity indication ② works automatically. Only a polarity contrary to the jack definition is indicated with “-“.
- 5.1.3 The range exceedance is indicated by “OL” or “-OL” and partly by an acoustic warning.
Attention, no indication and warning in case of overload!
- 5.1.4 The „MAX/ MIN“ key function ④ automatically determines and stores the highest and the lowest measured value. Preselect the measuring range by means of the „RANGE“ key, if necessary. By pressing the key, the following values are displayed:
„MAX“ shows the highest stored value and „MIN“ the lowest stored value. The continuous determination of the MAX/ MIN value can be stopped or started by pressing the „HOLD“ key ⑦. By pressing the „MAX/ MIN“ key for approx. 1 second, you can switch back to normal mode.
- 5.1.5 The „RANGE“ key ⑥ is intended for shifting the manual measuring ranges and masking the „AUTO“ symbol on the display at the same time. Select the automatic range selection by pressing the key for approx. 1 second („AUTO“ is shown on the display).
- 5.1.6 Measured value storage „HOLD“: Press the “HOLD“ key ⑦ to store the measuring result. At the same time, the display shows the “HOLD“ symbol. Press the key again to switch back to the measuring mode.
- 5.1.7 The nominal measuring rate of the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 is 2 measurements per second for the digital display.
- 5.1.8 The BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 can be switched on or off by means of the rotary switch ⑧. Switched off: position „OFF“.
- 5.1.9 The BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 switches off automatically after approx. 10 minutes (**APO, Auto-Power-Off**). It is switched on again if a key or the rotary switch is operated. A buzzer tone indicates that the device is switched off automatically. Automatic switch-off can be deactivated by pressing the „RANGE“ key and by simultaneously switching on the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 from the switching position „OFF“.
- 5.1.10 Temperature coefficient of the measured value: 0.15 x (stated measuring accuracy)/ °C < 18 °C or > 28 °C, related to the value for the reference temperature of 23 °C.
- 5.1.11 The BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 is supplied by means of two 1.5 V micro (AAA) batteries (IEC 6 LR 03).

- 5.1.12 If the battery voltage falls below the specified operating voltage of the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, a battery symbol 3 appears on the display 1.
- 5.1.13 The battery life is approx. 250 hours (alkaline battery).
- 5.1.14 Dimensions of the device:
(L x W x H) = 156 x 74 x 44 mm with suspension fixture
Weight: 320 g with suspension fixture and battery
- 5.1.15 The enclosed safety measuring leads are explicitly intended for the nominal voltage and the nominal current of the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- 5.1.16 The BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 can be set up by means of a foldable support or can be attached by means of the suspension fixture.
- 5.1.17 The BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 is equipped with a detector as voltage indicator at its top side to localize earthed AC voltages.

6. Ambient conditions

- The BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 is intended for measurements under dry ambient conditions,
- Maximum barometric height for measurements: 2000 m,
- Overvoltage category / installation category: IEC 60664-1/ IEC 61010-1 → 600 V category III; 1000 V category II,
- Contamination class: 2,
- Protection category: IP 30 DIN VDE 0470-1 IEC/EN 60529
IP 30 means: Protection against access to dangerous parts and protection against solid impurities of a diameter > 2.5 mm, (3 – first index).
No protection against water, (0 – second index).
- Operating temperature and relative air humidity:
For operating temperatures from 0 °C to 30 °C: relative air humidity less than 80 %,
For operating temperatures from 31 °C to 40 °C: relative air humidity less than 75 %,
For operating temperatures from 41 °C to 50 °C: relative air humidity less than 45 %,
- Storage temperature: The BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 can be stored at temperatures between - 15 °C and + 60 °C (air humidity of 0 to 80 %). During storage, the battery should be removed.

7. Electrical specifications

Note: The measuring accuracy is specified as the sum of:

- a relative part of the measured value and
- a number of digits (i.e. counting steps of the last digit).

This measuring accuracy applies for temperatures from 18 °C to 28 °C and a relative air humidity less than 80 %.

7.1 DC voltage ranges

The input resistance is 10 MΩ.

| Measuring range [*] | Resolution | Measuring accuracy | Overload protection |
|------------------------------|------------|--|----------------------|
| 200 mV | 100 µV | ± (0.5 % of the measured value + 2 digits) | 1000 V _{DC} |
| 2 V | 1 mV | ± (0.5 % of the measured value + 2 digits) | 1000 V _{DC} |
| 20 V | 10 mV | ± (0.5 % of the measured value + 2 digits) | 1000 V _{DC} |
| 200 V | 100 mV | ± (0.5 % of the measured value + 2 digits) | 1000 V _{DC} |
| 1000 V | 1 V | ± (0.5 % of the measured value + 2 digits) | 1000 V _{DC} |

7.2 AC voltage ranges

The input resistance is 10 MΩ in parallel 100 pF.

| Measuring range [*] | Resolution | Measuring accuracy ^{*1} within the frequency range 50 Hz - 300 Hz | Overload protection |
|---------------------------------------|------------|--|----------------------|
| 200 mV | 100 µV | ± (2.0 % of the measured value + 5 digits) ^{*2} | 750 V _{eff} |
| 2 V | 1 mV | ± (1.5 % of the measured value + 5 digits) | 750 V _{eff} |
| frequency range 50 Hz - 500 Hz | | | |
| 20 V | 10 mV | ± (1.5 % of the measured value + 5 digits) | 750 V _{eff} |
| 200 V | 100 mV | ± (1.5 % of the measured value + 5 digits) | 750 V _{eff} |
| 750 V | 1 V | ± (1.5 % of the measured value + 5 digits) | 750 V _{eff} |

The measured value of the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 is obtained by mean value rectification and is displayed as r.m.s. value.

^{*}1 The measuring accuracy is specified for a sinusoidal curve. In case of non-sinusoidal curves, the accuracy of the displayed value decreases. Thus, an

additional error results for the following crest factors:

Crest factor from 1.4 to 3.0 additional error $\pm 1.5\%$

Crest factor from 3.0 to 4.0 additional error $\pm 3\%$

² Applies to sinusoidal curves of 50 Hz/ 60 Hz

³ For automatic range selection (AUTO), the change-over point might be already at a value of 1400!

7.3 DC current ranges (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Overload protection:

- 10 A (600 V) fuse, quick-acting, 50 kA, at the 10 A input (BENNING MM 1-2/ 1-3).

| Measuring range | Resolution | Measuring accuracy | Voltage drop |
|-------------------|------------|--|--------------|
| 2 A | 1 mA | $\pm (1.0\% \text{ of the measured value} + 3 \text{ digits})$ | max. 2 V |
| 10 A ⁵ | 10 mA | $\pm (1.0\% \text{ of the measured value} + 3 \text{ digits})$ | max. 2 V |

7.4 AC current ranges (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Overload protection:

- 10 A (600 V) fuse, quick-acting, 50 kA at the 10 A input (BENNING MM 1-2/ 1-3).

| Measuring range | Resolution | Measuring accuracy ⁴ within the frequency range 50 Hz - 500 Hz | Voltage drop |
|-------------------|------------|---|--------------|
| 2 A | 1 mA | $\pm (1.5\% \text{ of the measured value} + 5 \text{ digits})$ | max. 2 V |
| 10 A ⁵ | 10 mA | $\pm (1.5\% \text{ of the measured value} + 5 \text{ digits})$ | max. 2 V |

The measured value is obtained by mean value rectification and is displayed as r.m.s. value.

⁴ The measuring accuracy is specified for a sinusoidal curve. In case of non-sinusoidal curves, the accuracy of the displayed value decreases. Thus, an additional error results for the following crest factors:

Crest factor from 1.4 to 3.0 additional error $\pm 1.5\%$

Crest factor from 3.0 to 4.0 additional error $\pm 3\%$

⁵ The maximum permissible operating time is limited from current value $\geq 7\text{ A}$.

| measuring value | max. measuring time | min. pause time |
|-----------------|---------------------|-----------------|
| 10 A | 4 min. | 10 min. |
| 9 A | 5 min. | 10 min. |
| 8 A | 7 min. | 10 min. |
| 7 A | 10 min. | 10 min. |

7.5 Resistance measuring range

Overload protection for resistance measurements: 600 V_{eff}

| Measuring range ⁶ | Resolution | Measuring accuracy | Max. open-circuit voltage |
|------------------------------|------------|--|---------------------------|
| 200 Ω | 0.1 Ω | $\pm (0.7\% \text{ of the measured value} + 3 \text{ digits})$ | 1.3 V |
| 2 kΩ | 1 Ω | $\pm (0.7\% \text{ of the measured value} + 3 \text{ digits})$ | 1.3 V |
| 20 kΩ | 10 Ω | $\pm (0.7\% \text{ of the measured value} + 3 \text{ digits})$ | 1.3 V |
| 200 kΩ | 100 Ω | $\pm (0.7\% \text{ of the measured value} + 3 \text{ digits})$ | 1.3 V |
| 2 MΩ | 1 kΩ | $\pm (1.0\% \text{ of the measured value} + 3 \text{ digits})$ | 1.3 V |
| 20 MΩ | 10 kΩ | $\pm (1.5\% \text{ of the measured value} + 3 \text{ digits})$ | 1.3 V |

⁶ For automatic range selection (AUTO), the change-over point might be already at a value of 1400!

7.6 Diode and continuity test

The stated measuring accuracy applies to a range between 0.4 V and 0.8 V.

Overload protection for diode tests: 600 V_{eff}

The built-in buzzer sounds in the case of a resistance R less than 250 Ω up to 850 Ω. For a resistance R higher than 850 Ω, the buzzer does not emit an acoustic signal.

| Measuring range | Resolution | Measuring accuracy | Max. measuring current | Max. open-circuit voltage |
|-----------------|------------|--|------------------------|---------------------------|
| ► | 10 mV | $\pm (1.5\% \text{ of the measured value} + 5 \text{ digits})$ | 1.5 mA | 2.0 V |

7.7 Capacity ranges (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Conditions: Discharge capacitors and apply them according to the specified polarity.

Note: To increase measuring accuracy for small capacitors, note the displayed value of the multimeter with open measuring lines and subtract the remaining displayed value from the measured value of the capacitor.

$$\text{Cunknown} = \text{Cmeasured value} - \text{Cremaining}$$

Overload protection for capacity measurements: 600 V_{eff}

| Measuring range | Resolution | Measuring accuracy |
|-----------------|------------|--|
| 2 nF | 1 pF | ± (1.9 % of the measured value + 8 digits) |
| 20 nF | 10 pF | ± (1.9 % of the measured value + 8 digits) |
| 200 nF | 100 pF | ± (1.9 % of the measured value + 8 digits) |
| 2 µF | 1 nF | ± (1.9 % of the measured value + 8 digits) |
| 20 µF | 10 nF | ± (1.9 % of the measured value + 8 digits) |
| 200 µF | 100 nF | ± (1.9 % of the measured value + 8 digits) |
| 2 mF* | 1 µF | ± (1.9 % of the measured value + 8 digits) |

* < 10 digits in case of fluctuating indication

7.8 Frequency ranges (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Overload protection for frequency measurements: 600 V_{eff}

Minimum pulse width > 25 ns; operating cycle limitation > 30 % and < 70 %

| Measuring range | Resolution | Measuring accuracy for 5 V _{eff} max. | Sensitivity |
|-----------------|------------|--|----------------------------|
| 2 kHz | 1 Hz | ± (0.01 % of the measured value + 1 digits) | > 1.5 < 5 V _{eff} |
| 20 kHz | 10 Hz | ± (0.01 % of the measured value + 1 digits) | > 1.5 < 5 V _{eff} |
| 200 kHz | 100 Hz | ± (0.01 % of the measured value + 1 digits) | > 1.5 < 5 V _{eff} |
| 2 MHz | 1 kHz | ± (0.01 % of the measured value + 1 digits) | > 2 < 5 V _{eff} |
| 20 MHz | 10 kHz | ± (0.01 % of the measured value + 1 digits) | > 2 < 5 V _{eff} |

7.9 Temperature ranges °C (BENNING MM 1-3)

Temperature measurements (BENNING MM 1-3) are possible by means of the enclosed temperature measuring adapter only.

Overload protection for temperature measurements: 600 V_{eff}

| Measuring range | Resolution | Measuring accuracy* |
|-----------------|------------|---------------------|
| -20 °C ~ 0 °C | 1 °C | ± (2 % + 4 °C) |
| 1 °C ~ 100 °C | 1 °C | ± (1 % + 3 °C) |
| 101 °C ~ 500 °C | 1 °C | ± (2 % + 3 °C) |
| 501 °C ~ 800 °C | 1 °C | ± (3 % + 2 °C) |

* The measuring accuracy of the K-type temperature sensor has to be added to the specified measuring accuracy.

Wire temperature sensor (type K): Measuring range: - 60 °C to 200 °C
Measurement accuracy: ± 2 °C

The measuring accuracy applies to stable ambient temperatures < ± 1 °C. After a change of the ambient temperature of ± 2 °C, the measuring accuracy data will apply after 1 hour.

7.10 Temperature ranges °F (BENNING MM 1-3)

Temperature measurements (BENNING MM 1-3) are possible by means of the enclosed temperature measuring adapter only.

Overload protection for temperature measurements: 600 V_{eff}

| Measuring range | Resolution | Measuring accuracy* |
|------------------|------------|---------------------|
| -4 °F ~ 32 °F | 1 °F | ± (2 % + 8 °F) |
| 33 °F ~ 212 °F | 1 °F | ± (1 % + 6 °F) |
| 213 °F ~ 932 °F | 1 °F | ± (2 % + 6 °F) |
| 933 °F ~ 1472 °F | 1 °F | ± (3 % + 4 °F) |

* The measuring accuracy of the K-type temperature sensor has to be added to the specified measuring accuracy.

Wire temperature sensor (type K): Measuring range: - 76 °F to 392 °F

Measurement accuracy: $\pm 36^{\circ}\text{F}$

The measuring accuracy applies to stable ambient temperatures $< \pm 34^{\circ}\text{F}$. After a change of the ambient temperature of $\pm 36^{\circ}\text{F}$, the measuring accuracy data will apply after 1 hour.

8. Measuring with the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

8.1 Preparing the measurement

Operate and store the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 at the specified storage and operating temperatures only!

Do not permanently expose the device to sunlight.

- Check stated nominal voltage and nominal current on the safety measuring leads. Nominal voltage and current of the enclosed safety measuring leads comply with the respective values of the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Check insulation of the safety measuring leads. If the insulation is damaged, the safety measuring leads must be replaced immediately.
- Check the safety measuring leads for continuity. If the conductor in the safety measuring lead is interrupted, replace the safety measuring leads immediately.
- Before selecting another function by means of the rotary switch ⑧, disconnect the safety measuring leads from the measuring point.
- Strong sources of interference in the vicinity of the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 might involve unstable readings and measuring errors.

8.2 Voltage and current measurement



Do not exceed the maximum permitted voltage with respect to earth potential! Electrical danger!

The highest voltage which may be applied to the

- COM jack ⑩
 - jack for V, Ω , Hz ⑨
 - jack for the 10 A range ⑪ (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- of the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 against ground is 1000 V.



Electrical danger!

Maximum circuit voltage for a measured current of 500 V! In case of fuse triggering at values above 500 V, damages of the device might be involved. A damaged device might represent an electrical hazard!

8.2.1 Voltage measurement

- Select the desired function (V AC) or (V DC) by means of the rotary switch ⑧ of the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Connect the black safety measuring lead to the COM jack ⑩ of the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Connect the red safety measuring lead to the jack for V, Ω , Hz ⑨ of the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Bring the safety measuring leads into contact with the measuring points and read the measured value on the digital display ① of the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.

See figure 2: DC voltage measurement

See figure 3: AC voltage measurement

8.2.2 Current measurement (BENNING MM 1-2/ 1-3)

- Select the desired range and function (A AC) or (A DC) by means of the rotary switch ⑧ of the BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Connect the black safety measuring lead to the COM jack ⑩ of the BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Connect the red safety measuring lead to the jack for the 10 A range ⑪ (DC or AC currents up to 10 A) of the BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Bring the safety measuring leads into contact with the measuring points and read the measured value on the digital display ① of the BENNING MM 1-2/ 1-3.

See figure 4: DC current measurement (BENNING MM 1-2/ 1-3)

See figure 5: AC current measurement (BENNING MM 1-2/ 1-3)

8.3 Resistance measurement

- Select the desired function (Ω) by means of the rotary switch ⑧ of the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3
- Connect the black safety measuring lead to the COM jack ⑩ of the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Connect the red safety measuring lead to the jack for V, Ω , Hz ⑨ of the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.

- Bring the safety measuring leads into contact with the measuring points and read the measured value on the digital display ① of the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.

See figure 6: Resistance measurement

8.4 Diode test

- Select the desired function (⎓) by means of the rotary switch ⑧ of the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Connect the black safety measuring lead to the COM jack ⑩ of the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Connect the red safety measuring lead to the jack for V, Ω, Hz ⑨ of the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Bring the safety measuring leads into contact with the diode connections and read the measured value on the digital display ① of the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- For a standard Si diode applied in conduction direction, a conduction voltage between 0.400 V and 0.900 V is displayed. „000“ indicates a short-circuit inside the diode, „OL“ indicates an interruption inside the diode.
- For a diode applied in reverse direction, „OL“ is indicated. If the diode is defective, „000“ or other values are indicated.

See figure 7: Diode test

8.5 Continuity test with buzzer

- Select the desired function (⎓) by means of the rotary switch ⑧ of the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Connect the black safety measuring lead to the COM jack ⑩ of the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Connect the red safety measuring lead to the jack for V, Ω, Hz ⑨ of the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Bring the safety measuring leads into contact with the measuring points. If the lead resistance between the COM jack ⑩ and the jack for V, Ω, Hz ⑨ falls below 250 Ω, the integrated buzzer of the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 sounds.

See figure 8: Continuity test with buzzer

8.6 Capacity measurement (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Before performing capacity measurements, discharge capacitors completely!



Never apply voltage to the capacity measurement jacks!

This might damage or destroy the device! A damaged device might represent an electrical hazard!

- Select the desired function (Hz) by means of the rotary switch ⑧ of the BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Determine the polarity of the capacitor and completely discharge the capacitor.
- Connect the black safety measuring lead to the COM jack ⑩ of the BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Connect the red safety measuring lead to the jack for V, Ω, Hz ⑨ of the BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Bring the safety measuring leads into contact with the discharged capacitor according to ist polarity and read the measured value on the digital display ① of the BENNING MM 1-2/ 1-3.

See figure 9: Capacity measurement

8.7 Frequency measurement (BENNING MM 1-2/ 1-3)

- Select the desired function (Hz) by means of the rotary switch ⑧ of the BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Connect the black safety measuring lead to the COM jack ⑩ of the BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Connect the red safety measuring lead to the jack for V, Ω, Hz ⑨ of the BENNING MM 1-2/ 1-3. Please observe the minimum sensitivity for frequency measurements of the BENNING MM 1-2/ 1-3!
- Bring the safety measuring leads into contact with the measuring points and read the measured value on the digital display ① of the BENNING MM 1-2/ 1-3.

See figure 10: Frequency measurement

8.8 Temperature measurement (BENNING MM 1-3)

- Select the desired function (°C or °F) by means of the rotary switch ⑧ of the BENNING MM 1-3.
- Connect the temperature measuring adapter and the temperature measuring lead to the COM jack (-) ⑩ and to the jack for V, Ω, Hz (+) ⑨ observing correct polarity.

- Arrange the end of the temperature measuring lead in the vicinity of the heat source to be monitored. Read the measured value on the digital display ① of the BENNING MM 1-3.

See figure 11: Temperature measurement

8.9 Voltage indicator

The voltage indicator function is possible from each position of the rotary switch. No measuring leads are required as voltage indicator (non-contact detection of an alternating field). The detector is located on the upper part of the device behind the LED. By pressing the „VoltSensor“ key ⑤, the display indication disappears (if the display is switched on). If a phase voltage is localized, this is indicated by an acoustic signal and a red LED signal ⑬. An indication is made in earthed AC current networks only! The phase can be determined by means of a single-pole measuring lead.

Practical hint:

Interruptions (cable breaks) in cables lying around openly such as e.g. cable reels, fairy lights etc. can be traced from the feeding point (phase) to the point of interruption.

Functional range: $\geq 230\text{ V}$

See figure 12: Voltage indicator with buzzer

8.9.1 Phase test

- Connect the red safety measuring lead to the jack for V, Ω , Hz ⑨ of the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Bring the safety measuring lead into contact with the measuring point of the system part and press the „VoltSensor“ key ⑤.
- If the red LED lights and if there is an acoustic signal, the phase of an earthed AC voltage is applied to this measuring point (system part).

9. Maintenance



Before opening the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, make sure that the device is free of voltage! Electrical danger!

Working on the opened BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 under voltage must be carried out by **skilled electricians with special precautions for the prevention of accidents only!**

Make sure that the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 is free of voltage as described below before opening the device:

- First, remove both safety measuring leads from the object to be measured.
- Then, remove both safety measuring leads from the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Switch the rotary switch ⑧ to position „OFF“.

9.1 Securing the device

Under certain circumstances, safe operation of the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 might no longer be ensured, e.g. in case of:

- visible damages of the housing,
- incorrect measuring results,
- recognizable consequences of prolonged storage under inadmissible conditions and
- recognizable consequences of extraordinary stress due to transport.

In such cases, immediately switch off the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, disconnect it from the measuring points and secure it against further use.

9.2 Cleaning

Clean the exterior of the device with a clean dry cloth (exception: special cleaning wipers). Do not use any solvents and/or abrasives to clean the device. Make sure that the battery compartment and the battery contacts are not contaminated by leaking battery electrolyte.

If there are electrolyte contamination or white deposits in the area of the battery or the battery compartment, clean these areas as well by means of a dry cloth.

9.3 Battery replacement



Before opening the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, make sure that the device is free of voltage! Electrical danger!

The BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 is supplied by means of two integrated 1.5 V micro (AAA) batteries.

Battery replacement (see figure 13) is required, if the battery symbol ⑬ appears on the display ①.

Proceed as follows to replace the battery:

- Disconnect the safety measuring leads from the measuring circuit.

- Disconnect the safety measuring leads from the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Switch the rotary switch 8 to position „OFF“.
- Put the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 face down and unscrew the screw of the battery compartment cover.
- Lift off the battery compartment cover from the bottom part of the battery compartment.
- Remove the discharged batteries from the battery compartment.
- Insert the new batteries into the battery compartment observing correct polarity.
- Lock the battery compartment cover into place on the bottom part and tighten the screw.

See figure 13: Battery replacement



Make your contribution for environmental protection! Do not dispose of discharged batteries via the household waste. Instead, return them to a collecting point for discharged batteries or special waste. Please look for information in your community's facilities.

9.4 Fuse replacement (BENNING MM 1-2/ 1-3)



Before opening the BENNING MM 1-2/ 1-3, make sure that the device is free of voltage! Electrical danger!

The BENNING MM 1-2/ 1-3 is protected against overload by means of an integrated fuse (G fusible insert) 10 A (see figure 14). Proceed as follows to replace the fuse:

- Disconnect the safety measuring leads from the measuring circuit.
- Disconnect the safety measuring leads from the BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Switch the rotary switch 8 to position „OFF“.
- Put the BENNING MM 1-2/ 1-3 face down and unscrew the screw of the battery compartment cover.
- Lift off the battery compartment cover from the bottom part.
- Remove the batteries from the battery compartment.
- Remove the suspension fixture 12 (lift off the snap-on nose by means of a small slotted screwdriver) from the bottom of the housing.
- Unscrew the four screws from the bottom of the housing.



Do not unscrew any screws from the printed circuit of the BENNING MM 1-2/ 1-3!

- Lift off the bottom of the housing from the front part.
- Lift one end of the defective fuse out of the fuse holder.
- Completely remove the defective fuse from the fuse holder.
- Insert a new fuse of the same nominal current, of the same triggering characteristics and of the same dimensions.
- Arrange the new fuse in the middle of the holder.
- Carefully place the bottom of the housing back onto the device. When closing the bottom of the housing, make sure that the battery springs in the bottom of the housing slide into the receptacle slots!
- Lock the bottom of the housing into place onto the front part and fasten the four screws.
- Lock the suspension fixture 12 into place on the back of the bottom part of the housing.
- Insert the batteries back into the battery compartment observing correct polarity, close the battery compartment cover and tighten the screws.

See figure 14: Fuse replacement

9.5 Calibration

Benning guarantees compliance with the technical and accuracy specifications stated in the operating manual for the first 12 months after the delivery date. To maintain accuracy of the measuring results, the device must be recalibrated in regular intervals by our factory service. We recommend recalibrating the device once a year. For this purpose, send the device to the following address:

Benning Elektrotechnik & Elektronik GmbH & Co. KG
Service Center
Robert-Bosch-Str. 20
D - 46397 Bocholt

9.6 Spare parts

Fuse F 10 A, 600 V, 50 kA (Bussmann KTK or DCM) part no. 748263

10. Using the suspension fixture

- You can store the safety measuring leads by winding them around the device and by engaging the probe tips of the safety measuring leads in a protected way on the suspension fixture ⑫ (see figure 15).
- You can engage a safety measuring lead on the suspension fixture ⑫ in such a way that the probe Tipp remains free in order to be able to guide the probe tip towards a measuring point together with the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- The rear support of the device allows an inclined setup of the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 (facilitates reading the measured values) or suspension of the device (see figure 16).
- The suspension fixture ⑫ is equipped with a lug which can be used for suspension.

See figure 15: Winding up the safety measuring leads

See figure 16: Erecting the BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

11. Technical data of the measuring accessories

- Standard: EN 61010-031,
- Maximum rated voltage to earth (±) and measuring category:
With push-on caps: 1000 V CAT III, 600 V CAT IV,
Without push-on caps: 1000 V CAT II,
- Maximum rated current: 10 A,
- Protection class II (□), continuous double or reinforced insulation,
- Contamination class: 2,
- Length: 1.4 m, AWG 18,
- Ambient conditions:
Barometric height for measurements: max. 2000 m,
Temperature: 0°C to + 50 °C, humidity: 50 % to 80 %
- Use the measuring leads in perfect and clean condition as well as according to these operating instructions only, as otherwise the protection provided might be impaired.
- Replace the measuring leads, if the insulation is damaged or if the conductor/connector is interrupted.
- Do not touch the bare contact tips of the measuring leads. Only touch the area intended for your hands!
- Insert the bent terminals into the testing or measuring device.

12. Environmental note



At the end of product life, dispose of the unserviceable device via appropriate collecting facilities provided in your community.

Mode d'emploi

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

Multimètre numérique pour

- mesure de tension continue
- mesure de tension alternative
- mesure de courant continu (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- mesure de courant alternatif (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- mesure de résistance
- contrôle de diodes
- test de continuité
- mesure de capacité (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- mesure de fréquence (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- mesure de température (BENNING MM 1-3)

Table des matières

1. Instructions pour l'utilisateur
2. Consignes de sécurité
3. Contenu de l'emballage
4. Description de l'appareil
5. Indications générales
6. Conditions ambiantes
7. Indications électriques
8. Mesurer au moyen du BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3
9. Entretien
10. Utilisation du support pliant et du dispositif de suspension
11. Données techniques des accessoires de mesure
12. Protection de l'environnement

1. Instructions pour l'utilisateur

Le présent mode d'emploi s'adresse aux

- électrotechniciens et aux
- personnes instruites dans le domaine électrotechnique.

Le BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 est conçu afin d'effectuer des mesures dans un environnement sec. L'appareil ne doit pas être utilisé dans des circuits dont la tension nominale est supérieure à 1000 V DC et 750 V AC (voir section 6 « Conditions ambiantes » pour de plus amples informations).

Les symboles suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi et sur le BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 :

 Avertissement ! Danger électrique !

Ce symbole indique des instructions importantes à respecter afin d'éviter tout risque pour les personnes.

 Attention ! Tenir compte de la documentation !

Ce symbole indique qu'il faut tenir compte des instructions contenues dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque.

 Ce symbole sur le BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 signifie que le BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 est doté d'une isolation double (classe de protection II).

 Ce symbole sur le BENNING MM 1-2/ 1-3 indique les fusibles intégrés.

 Ce symbole apparaît sur l'écran et indique que la pile est déchargée.

 Ce symbole caractérise la zone « contrôle de diodes ».

 Ce symbole caractérise la zone « test de continuité ».

Le ronfleur sert à fournir un résultat de manière acoustique.

 Ce symbole caractérise la zone « test de capacité ».

 (DC) Tension continue ou courant continu

 (AC) Tension alternative ou courant alternatif

 Terre (tension par rapport à la terre)

2. Consignes de sécurité

Cet appareil a été fabriqué et contrôlé conformément à la norme
DIN VDE 0411 Partie 1/ EN 61010-1
DIN VDE 0411 Partie 2-033/EN 61010-2-033
DIN VDE 0411 Partie 031/EN 61010-031

et a quitté les ateliers de production dans un état technique parfait.
Afin de conserver cet état et de garantir l'exploitation sans risques, l'utilisateur
doit absolument tenir compte des instructions et des avertissements contenus
dans ce mode d'emploi ! Un maniement incorrect de l'appareil et la non observa-
tion des avertissements pourraient provoquer des **blessures graves ou danger
de mort !**



**Soyez prudents si vous travaillez avec les conducteurs dé-
nudés ou avec des lignes principales. Il y a le risque d'un élec-
trochoc très dangereux au toucher de.**



**L'appareil ne doit être utilisé que dans des circuits électriques
de la catégorie de surtension II avec conducteurs de 1000 V
max. par rapport à la terre ou de la catégorie de surtension III
avec conducteurs de 600 V par rapport à la terre.**

**Utiliser uniquement des câbles de mesure approprié pour cela.
Pour les mesures au sein de la catégorie de mesure III, la partie
conductrice saillante doit avoir une pointe de contact sur les
câbles de mesure pas plus longue que 4 mm.**

**Avant les mesures au sein de la catégorie de mesure III, les
capuchons joints au kit et signalés par CAT III et CAT IV doivent
être placés sur les pointes de contact. Cette mesure est pour
protéger l'utilisateur.**

**Tenez compte du fait qu'il est toujours dangereux de travailler
sur les composants et sur les installations sous tension. Déjà
les tensions à partir de 30 V AC et 60 V DC peuvent être mor-
telles !**



**Assurez-vous, avant chaque mise en marche, que l'appareil et
les câbles ne sont pas endommagés.**

S'il est probable qu'une utilisation sans danger n'est plus possible, il faut mettre
l'appareil hors service et le protéger contre toute utilisation involontaire.

Une utilisation sans danger n'est plus possible si :

- l'appareil ou les câbles de mesure présentent des dommages visibles,
- l'appareil ne fonctionne plus,
- après un long stockage dans des conditions défavorables,
- après que l'appareil a été transporté dans des conditions défavorables,
- si l'appareil ou les câbles de mesure sont mouillés.

Afin d'exclure tout risque

- **ne touchez pas les parties dénudées des câbles de mesure
au niveau des pointes de mesure,**
- **raccordez les câbles de mesure aux douilles de mesure du
multimètre qui sont pourvues de marquages correspon-
dants.**

3. Contenu de l'emballage

Les composants suivants sont inclus dans le contenu de l'emballage du BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 :

- 3.1 un appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3,
- 3.2 un câble de mesure de sécurité, rouge (longueur L = 1,4 m),
- 3.3 un câble de mesure de sécurité, noir (longueur L = 1,4 m),
- 3.4 un adaptateur de mesure avec un capteur température du type K (BENNING MM 1-3)
- 3.5 un dispositif de suspension en caoutchouc,
- 3.6 un étui protecteur compact,
- 3.7 deux piles 1,5 V du type R3 sont intégrées dans l'appareil,
- 3.8 un fusible est intégré initialement dans l'appareil (BENNING MM 1-2/1-3),
- 3.9 un mode d'emploi.

Note relative aux accessoires optionnels (BENNING MM 1-3):

- Capteur de température (type K) fait de tuyau V4A
Application : capteur à piquer pour les matières plastiques souples, liquides,
gaz et l'air

Plage de mesure : - 196 °C à + 800 °C

Dimensions : longueur = 210 mm, longueur de tuyau = 120 mm, diamètre de tuyau = 3 mm, V4A (Réf. 044121)

Remarque concernant les pièces d'usure :

- L'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 est alimenté par deux piles 1,5 V du type R3 intégrées (IEC LR 06).
- L'appareil BENNING MM 1-2/ 1-3 contient un fusible afin de protéger l'appareil contre les surcharges : un fusible avec un courant nominal de 10 A, à action instantanée (600 V), 50 kA (Réf. 748263)
- Les câbles de mesure de sécurité mentionnés ci-dessus (accessoires contrôlés, no. 044145) correspondent à CAT III 1000 V et sont homologués pour un courant de 10 A.

4. Description de l'appareil

Voir fig. 1a, 1b, 1c : face avant de l'appareil

Les éléments d'affichage et de commande dans les figures 1a, 1b et 1c sont les suivants :

- 1 Affichage numérique**, pour l'affichage de la valeur mesurée et du dépassement de la plage de valeurs,
- 2 Affichage de polarité**,
- 3 Affichage de piles**, apparaît en cas d'une pile déchargée,
- 4 Touche MAX/ MIN**, mémorisation de la valeur mesurée maximale et minimale (BENNING MM 1-2/ 1-3),
- 5 Touche VoltSensor**, afin de déterminer une tension AC par rapport à la terre,
- 6 Touche RANGE**, commutation entre la plage de mesure automatique / manuelle,
- 7 Touche HOLD**, mémorisation de la valeur mesurée affichée,
- 8 Commutateur rotatif**, pour sélectionner la fonction de mesure,
- 9 Douille (positive¹)**, pour V, Ω, Hz,
- 10 Douille COM**, douille commune pour les mesures de courant, de tension, de résistance, de fréquence, de température, de capacité, pour les tests de continuité et de diodes,
- 11 Douille (positive¹)**, pour la plage en A, pour des courants jusqu'à 10 A (BENNING MM 1-2/ 1-3),
- 12 Dispositif de suspension**
- 13 Diode lumineuse (LED)**, pour indicateur de tension

¹⁾ à cela se réfère l'affichage automatique de polarité pour le courant continu et la tension continue

5. Indications générales

5.1 Indications générales concernant le multimètre

- 5.1.1 L'affichage numérique **1** est un afficheur à cristaux liquides à 3½ caractères d'une hauteur de 16 mm et avec un point décimal. La valeur affichée maximale est 2000.
- 5.1.2 L'affichage de la polarité **2** fonctionne automatiquement. Seule une polarité contraire à la définition des douilles est indiquée par « - ».
- 5.1.3 Le dépassement de la plage de valeurs respective est signalé par « OL » ou « - OL » et partiellement par un avertissement acoustique.
Attention : pas d'affichage et d'avertissement en cas de surcharge !
- 5.1.4 La touche de fonction «MAX/MIN» **4** permet de saisir et de mémoriser automatiquement la valeur mesurée maximale et minimale. Si nécessaire, il est possible de présélectionner la plage de mesure au moyen de la touche «RANGE». En actionnant la touche, les valeurs suivantes sont affichées : «MAX» affiche la valeur maximale mémorisée et «MIN» affiche la valeur minimale mémorisée. La saisie continue de la valeur MAX / MIN peut être interrompue ou lancée en actionnant la touche «HOLD» **7**. En actionnant la touche «MAX/MIN» pour 1 seconde environ, il est possible de retourner au mode normal.
- 5.1.5 La touche « RANGE» **6** sert à commuter entre les plages de mesure manuelles en éteignant en même temps le symbole « AUTO » sur l'écran. En actionnant la touche pour 1 seconde environ, la sélection de plage automatique (indication «AUTO») peut être sélectionnée.
- 5.1.6 Mémorisation des valeurs mesurées «HOLD» : Le résultat de la mesure peut être mémorisé en actionnant la touche «HOLD» **7**. En même temps, le symbole «HOLD» est affiché sur l'écran. En appuyant à nouveau sur la touche, il est possible de retourner au mode de mesure.
- 5.1.7 Le taux de mesure nominal de l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 est de 2 mesures par seconde pour l'afficheur numérique.
- 5.1.8 L'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 est allumé ou éteint au moyen

- du commutateur rotatif ⑧. Position d'arrêt « OFF ».
- 5.1.9 L'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 est éteint automatiquement après 10 minutes environ (**APO, Auto-Power-Off**). Il est rallumé en actionnant une touche ou le commutateur rotatif. Un signal acoustique signale l'arrêt automatique de l'appareil. L'arrêt automatique peut être désactivé en actionnant la touche « RANGE » et en allumant l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 de la position « OFF » en même temps.
- 5.1.10 Coefficient de température de la valeur mesurée : $0,15 \times (\text{précision de mesure indiquée}) / {}^\circ\text{C} < 18 {}^\circ\text{C}$ ou $> 28 {}^\circ\text{C}$, par rapport à la valeur d'une température de référence de $23 {}^\circ\text{C}$.
- 5.1.11 L'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 est alimenté par deux piles 1,5 V du type R3 intégrées (IEC LR 06).
- 5.1.12 Quand la tension de pile tombe au-dessous de la tension de service de l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, un symbole de pile ① apparaît sur l'écran ③.
- 5.1.13 La durée de vie des piles est de 250 heures environ (pile alcaline).
- 5.1.14 Dimensions de l'appareil :
(long. x larg. x haut.) = $156 \times 74 \times 44$ mm avec dispositif de suspension
Poids de l'appareil : 320 g avec dispositif de suspension et pile
- 5.1.15 Les câbles de mesure de sécurité fournis ne conviennent qu'à la tension nominale et au courant nominal de l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- 5.1.16 L'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 peut être érigé au moyen d'un support pliant ou peut être attaché au moyen du dispositif de suspension.
- 5.1.17 Au côté face, l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 est doté d'un capteur récepteur en tant qu'indicateur de tension pour pouvoir localiser des tensions alternatives mises à la terre.

6. Conditions ambiantes

- Le BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 est conçu afin d'effectuer des mesures dans un environnement sec,
- Hauteur barométrique maximale pour les mesures : 2000 m,
- Catégorie de surtension / catégorie d'installation : IEC 60664-1/ IEC 61010-1 → 600 V catégorie III; 1000 V catégorie II,
- Degré de contamination : 2,
- Type de protection : IP 30 DIN VDE 0470-1 IEC/ EN 60529
IP 30 signifie : protection contre l'accès aux composants dangereux et protection contre les impuretés solides d'un diamètre $> 2,5$ mm (3 – premier indice), aucune protection contre l'eau (0 – second indice).
- Température de service et humidité relative de l'air :
avec une température de service entre $0 {}^\circ\text{C}$ et $30 {}^\circ\text{C}$: humidité relative de l'air inférieure à 80 %,
avec une température de service entre $31 {}^\circ\text{C}$ et $40 {}^\circ\text{C}$: humidité relative de l'air inférieure à 75 %,
avec une température de service entre $41 {}^\circ\text{C}$ et $50 {}^\circ\text{C}$: humidité relative de l'air inférieure à 45 %,
- Température de stockage : L'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 peut être stocké à des températures entre $-15 {}^\circ\text{C}$ et $+ 60 {}^\circ\text{C}$ (humidité relative de l'air de 0 à 80 %). Pour cela, il faut enlever la pile de l'appareil.

7. Indications électriques

Remarque : La précision de mesure est indiquée en tant que la somme

- d'une part relative de la valeur mesurée et
- d'un nombre de chiffres (c.-à-d. les chiffres de la dernière position).

Cette précision de mesure est valable pour des températures entre $18 {}^\circ\text{C}$ et $28 {}^\circ\text{C}$ et une humidité relative de l'air inférieure à 80 %.

7.1 Plages de tension continue

La résistance d'entrée est de $10 \text{ M}\Omega$.

| Plage de mesure ^{*3} | Résolution | Précision de mesure | Protection contre les surcharges |
|-------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|
| 200 mV | 100 μV | $\pm (0,5 \% \text{ de la valeur mesurée} + 2 \text{ chiffres})$ | $1000 \text{ V}_{\text{DC}}$ |
| 2 V | 1 mV | $\pm (0,5 \% \text{ de la valeur mesurée} + 2 \text{ chiffres})$ | $1000 \text{ V}_{\text{DC}}$ |
| 20 V | 10 mV | $\pm (0,5 \% \text{ de la valeur mesurée} + 2 \text{ chiffres})$ | $1000 \text{ V}_{\text{DC}}$ |
| 200 V | 100 mV | $\pm (0,5 \% \text{ de la valeur mesurée} + 2 \text{ chiffres})$ | $1000 \text{ V}_{\text{DC}}$ |
| 1000 V | 1 V | $\pm (0,5 \% \text{ de la valeur mesurée} + 2 \text{ chiffres})$ | $1000 \text{ V}_{\text{DC}}$ |

7.2 Plages de tension alternative

La résistance d'entrée est de $10 \text{ M}\Omega$ parallèlement à 100 pF .

| Plage de mesure ^{*3} | Résolution | Précision de mesure ^{*1} dans la plage de fréquence entre 50 Hz et 300 Hz | Protection contre les surcharges |
|-------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|
| 200 mV | 100 μV | $\pm (2,0 \% \text{ de la valeur mesurée} + 5 \text{ chiffres})$ ^{*2} | 750 V_{eff} |
| 2 V | 1 mV | $\pm (1,5 \% \text{ de la valeur mesurée} + 5 \text{ chiffres})$ | 750 V_{eff} |
| | | dans la plage de fréquence entre 50 Hz et 500 Hz | |
| 20 V | 10 mV | $\pm (1,5 \% \text{ de la valeur mesurée} + 5 \text{ chiffres})$ | 750 V_{eff} |
| 200 V | 100 mV | $\pm (1,5 \% \text{ de la valeur mesurée} + 5 \text{ chiffres})$ | 750 V_{eff} |
| 750 V | 1 V | $\pm (1,5 \% \text{ de la valeur mesurée} + 5 \text{ chiffres})$ | 750 V_{eff} |

La valeur mesurée par l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 est calculée par la moyenne linéaire en temps et est affichée en tant que valeur effective.

^{*1} La précision de mesure est spécifiée pour une courbe sinusoïdale. Pour les courbes non sinusoïdales, la précision de la valeur affichée est réduite. Ainsi, il se produit une erreur supplémentaire pour les facteurs de crête suivants :

facteur de crête de 1,4 à 3,0 : erreur supplémentaire de $\pm 1,5 \%$

facteur de crête de 3,0 à 4,0 : erreur supplémentaire de $\pm 3 \%$

^{*2} valide pour les courbes sinusoïdales de 50 Hz/ 60 Hz

^{*3} Le point de commutation de la sélection des plages automatique (AUTO) peut se trouver déjà à une valeur de 1400.

7.3 Plages de courant continu (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Protection contre les surcharges :

- fusible 10 A (600 V) à action instantanée, 50 kA, à l'entrée 10 A (BENNING MM 1-2/ 1-3)

| Plage de mesure | Résolution | Précision de mesure | Chute de tension |
|--------------------|------------|--|------------------|
| 2 A | 1 mA | $\pm (1,0 \% \text{ de la valeur mesurée} + 3 \text{ chiffres})$ | 2 V max. |
| 10 A ^{*5} | 10 mA | $\pm (1,0 \% \text{ de la valeur mesurée} + 3 \text{ chiffres})$ | 2 V max. |

7.4 Plages de courant alternatif (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Protection contre les surcharges :

- fusible 10 A (600 V) à action instantanée, 50 kA, à l'entrée 10 A (BENNING MM 1-2/ 1-3)

| Plage de mesure | Résolution | Précision de mesure ^{*4} dans la plage de fréquence entre 50 Hz et 500 Hz | Chute de tension |
|--------------------|------------|--|------------------|
| 2 A | 1 mA | $\pm (1,5 \% \text{ de la valeur mesurée} + 5 \text{ chiffres})$ | 2 V max. |
| 10 A ^{*5} | 10 mA | $\pm (1,5 \% \text{ de la valeur mesurée} + 5 \text{ chiffres})$ | 2 V max. |

La valeur mesurée est calculée par la moyenne linéaire en temps et est affichée en tant que valeur effective.

^{*4} La précision de mesure est spécifiée pour une courbe sinusoïdale. Pour les courbes non sinusoïdales, la précision de la valeur affichée est réduite. Ainsi, il se produit une erreur supplémentaire pour les facteurs de crête suivants :

facteur de crête de 1,4 à 3,0 : erreur supplémentaire de $\pm 1,5 \%$

facteur de crête de 3,0 à 4,0 : erreur supplémentaire de $\pm 3 \%$

^{*5} A partir de valeurs de courant $\geq 7 \text{ A}$, la durée maximum admissible est limitée.

| Valeur mesurée | Temps de mesure max. | Temps de pause min. |
|----------------|----------------------|---------------------|
| 10 A | 4 min. | 10 min. |
| 9 A | 5 min. | 10 min. |
| 8 A | 7 min. | 10 min. |
| 7 A | 10 min. | 10 min. |

7.5 Plages de résistance

Protection contre les surcharges pour les mesures de résistance : 600 V_{eff}

| Plage de mesure ^{*6} | Résolution | Précision de mesure | Tension max. à vide |
|-------------------------------|--------------|--|---------------------|
| 200 Ω | 0,1 Ω | $\pm (0,7 \% \text{ de la valeur mesurée} + 3 \text{ chiffres})$ | 1,3 V |
| 2 k Ω | 1 Ω | $\pm (0,7 \% \text{ de la valeur mesurée} + 3 \text{ chiffres})$ | 1,3 V |

| | | | |
|--------|-------|--|-------|
| 20 kΩ | 10 Ω | ± (0,7 % de la valeur mesurée +3 chiffres) | 1,3 V |
| 200 kΩ | 100 Ω | ± (0,7 % de la valeur mesurée +3 chiffres) | 1,3 V |
| 2 MΩ | 1 kΩ | ± (1,0 % de la valeur mesurée +3 chiffres) | 1,3 V |
| 20 MΩ | 10 kΩ | ± (1,5 % de la valeur mesurée +3 chiffres) | 1,3 V |

*⁶ Le point de commutation de la sélection des plages automatique (AUTO) peut se trouver déjà à une valeur de 1400.

7.6 Contrôle de diodes et test de continuité

La précision de mesure indiquée est valide pour la plage entre 0,4 V et 0,8 V.

Protection contre les surcharges pour les contrôles de diodes : 600 V_{eff}

Le ronfleur incorporé retentit quand il y a une résistance R inférieure à 250 Ω à 850 Ω. Le signal acoustique s'arrête en cas d'une résistance R supérieure à 850 Ω.

| Plage de mesure | Résolution | Précision de mesure | Courant max. de mesure | Tension max. à vide |
|-----------------|------------|---|------------------------|---------------------|
| →+ | 10 mV | ± (1,5 % de la valeur mesurée + 5 chiffres) | 1,5 mA | 2,0 V |

7.7 Plages de capacité (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Conditions : Décharger les condensateurs et les appliquer selon la polarité indiquée.

Remarque : Pour augmenter la précision de mesure pour les petits condensateurs, notez la valeur affichée du multimètre avec des câbles de mesure ouverts et soustrayez la valeur affichée résiduelle de la valeur mesurée du condensateur.

Cinconnu = Cvaleur mesurée - Crésiduel

Protection contre les surcharges pour les mesures de capacité : 600 V_{eff}

| Plage de mesure | Résolution | Précision de mesure |
|-----------------|------------|---|
| 2 nF | 1 pF | ± (1,9 % de la valeur mesurée + 8 chiffres) |
| 20 nF | 10 pF | ± (1,9 % de la valeur mesurée + 8 chiffres) |
| 200 nF | 100 pF | ± (1,9 % de la valeur mesurée + 8 chiffres) |
| 2 μF | 1 nF | ± (1,9 % de la valeur mesurée + 8 chiffres) |
| 20 μF | 10 nF | ± (1,9 % de la valeur mesurée + 8 chiffres) |
| 200 μF | 100 nF | ± (1,9 % de la valeur mesurée + 8 chiffres) |
| 2 mF* | 1 μF | ± (1,9 % de la valeur mesurée + 8 chiffres) |

* < 10 chiffres en cas d'un affichage instable

7.8 Plages de fréquence (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Protection contre les surcharges pour les mesures de fréquence : 600 V_{eff}

Largeur d'impulsion minimale > 25 ns ; limitation du cycle de fonctionnement > 30 % et < 70 %

| Plage de mesure | Résolution | Précision de mesure max. de 5 V _{eff} | Pour sensibilité |
|-----------------|------------|--|----------------------------|
| 2 kHz | 1 Hz | ± (0,01 % de la valeur mesurée + 1 chiffre) | > 1,5 < 5 V _{eff} |
| 20 kHz | 10 Hz | ± (0,01 % de la valeur mesurée + 1 chiffre) | > 1,5 < 5 V _{eff} |
| 200 kHz | 100 Hz | ± (0,01 % de la valeur mesurée + 1 chiffre) | > 1,5 < 5 V _{eff} |
| 2 MHz | 1 kHz | ± (0,01 % de la valeur mesurée + 1 chiffre) | > 2 < 5 V _{eff} |
| 20 MHz | 10 kHz | ± (0,01 % de la valeur mesurée + 1 chiffre) | > 2 < 5 V _{eff} |

7.9 Plages de température °C (BENNING MM 1-3)

Une mesure de température (BENNING MM 1-3) n'est possible qu'au moyen de l'adaptateur de mesure fourni.

Protection contre les surcharges pour les mesures de température : 600 V_{eff}

| Plage de mesure | Résolution | Précision de mesure* |
|-----------------|------------|----------------------|
| -20 °C ~ 0 °C | 1 °C | ± (2 % + 4 °C) |
| 1 °C ~ 100 °C | 1 °C | ± (1 % + 3 °C) |
| 101 °C ~ 500 °C | 1 °C | ± (2 % + 3 °C) |
| 501 °C ~ 800 °C | 1 °C | ± (3 % + 2 °C) |

- * Il faut additionner la précision de mesure du capteur de température (type K) à la précision de mesure indiquée.

Capteur de température à fil du type K:

Plage de mesure : - 60 °C à 200 °C

Précision de mesure maximum: ± 2 °C

La précision de mesure est valable pour les températures ambiantes stables < ± 1 °C. Après un changement de la température ambiante de ± 2 °C, les indications de précision de mesure seront valables après une heures.

7.10 Plages de température °F (BENNING MM 1-3)

Une mesure de température (BENNING MM 1-3) n'est possible qu'au moyen de l'adaptateur de mesure fourni.

Protection contre les surcharges pour les mesures de température : 600 V_{eff}

| Plage de mesure | Résolution | Précision de mesure* |
|------------------|------------|----------------------|
| -4 °F ~ 32 °F | 1 °F | ± (2 % + 8 °F) |
| 33 °F ~ 212 °F | 1 °F | ± (1 % + 6 °F) |
| 213 °F ~ 932 °F | 1 °F | ± (2 % + 6 °F) |
| 933 °F ~ 1472 °F | 1 °F | ± (3 % + 4 °F) |

- * Il faut additionner la précision de mesure du capteur de température (type K) à la précision de mesure indiquée.

Capteur de température à fil du type K:

Plage de mesure : - 76 °F à 392 °F

Précision de mesure maximum: ± 36 °F

La précision de mesure est valable pour les températures ambiantes stables < ± 34 °F. Après un changement de la température ambiante de ± 36 °F, les indications de précision de mesure seront valables après une heures.

8. Mesurer au moyen du BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

8.1 Préparer la mesure

N'utilisez et stockez l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 qu'aux températures de stockage et de service indiquées et évitez de l'exposer au rayonnement de soleil en permanence.

- Contrôlez la tension nominale ainsi que le courant nominal indiqués sur les câbles de mesure de sécurité. Les câbles de mesure de sécurité fournis correspondent à la tension nominale et au courant nominal de l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Contrôlez l'isolation des câbles de mesure de sécurité. Si l'isolation est détériorée, il faut immédiatement enlever les câbles de mesure de sécurité.
- Contrôlez la continuité des câbles de mesure de sécurité. Si le conducteur du câble de mesure de sécurité est rompu, il faut immédiatement enlever les câbles de mesure de sécurité.
- Avant de sélectionner une autre fonction au moyen du commutateur rotatif ⑧, il faut déconnecter les câbles de mesure de sécurité du point de mesure.
- Toutes sources de parasites fortes à proximité de l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 pourraient entraîner un affichage instable ainsi que des erreurs de mesure.

8.2 Mesure de tension et de courant



Tenir compte de la tension maximale par rapport au potentiel terrestre ! Danger électrique !

La plus haute tension qui doit être appliquée à

- la douille COM ⑩, à
 - la douille pour V, Ω, Hz ⑨ et à la
 - douille pour la plage de 10 A ⑪ (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- de l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 par rapport à la terre est de 1000 V.



Danger électrique !
Tension max. du circuit de mesure pour les mesures de courant de 500 V ! Si le fusible déclenche à une tension supérieure à 500 V, l'appareil pourrait être endommagé. Tout appareil endommagé présente des risques d'électrocution !

8.2.1 Mesure de la tension

- Sélectionnez au moyen du commutateur rotatif ⑧ la fonction souhaitée (V AC) ou (V DC) sur l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Mettez en contact le câble de mesure de sécurité noir avec la douille COM ⑩ de l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Mettez en contact le câble de mesure de sécurité rouge avec la douille pour

V, Ω , Hz ⑨ de l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.

- Mettez en contact les câbles de mesure de sécurité avec les points de mesure et lisez la valeur mesurée sur l'affichage numérique ① de l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.

Voir figure 2 : Mesure de la tension continue

Voir figure 3 : Mesure de la tension alternative

8.2.2 Mesure du courant (BENNING MM 1-2/ 1-3)

- Sélectionnez au moyen du commutateur rotatif ⑧ la plage souhaitée et la fonction (A AC) ou (A DC) sur l'appareil BENNING MM 1-2/1-3.
- Mettez en contact le câble de mesure de sécurité noir avec la douille COM ⑩ de l'appareil BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Mettez en contact le câble de mesure de sécurité rouge avec la douille pour la plage de 10 A ⑪ (courants continus ou alternatifs jusqu'à 10 A) de l'appareil BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Mettez en contact les câbles de mesure de sécurité avec les points de mesure et lisez la valeur mesurée sur l'affichage numérique ① de l'appareil BENNING MM 1-2/ 1-3.

Voir figure 4 : Mesure de courant continu (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Voir figure 5 : Mesure de courant alternatif (BENNING MM 1-2/ 1-3)

8.3 Mesure de résistance

- Sélectionnez au moyen du commutateur rotatif ⑧ la fonction souhaitée (Ω) sur l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Mettez en contact le câble de mesure de sécurité noir avec la douille COM ⑩ de l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Mettez en contact le câble de mesure de sécurité rouge avec la douille pour V, Ω , Hz ⑨ de l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Mettez en contact les câbles de mesure de sécurité avec les points de mesure et lisez la valeur mesurée sur l'affichage numérique ① de l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.

Voir figure 6 : Mesure de la résistance

8.4 Contrôle de diodes

- Sélectionnez la fonction souhaitée (») au moyen du commutateur rotatif ⑧ de l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Mettez en contact le câble de mesure de sécurité noir avec la douille COM ⑩ de l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Mettez en contact le câble de mesure de sécurité rouge avec la douille pour V, Ω , Hz ⑨ de l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Mettez en contact les câbles de mesure de sécurité avec les connexions des diodes et lisez la valeur mesurée sur l'affichage numérique ① de l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Pour une diode Si normale dans le sens de passage, la tension directe est affichée avec une valeur entre 0,400 V et 0,900 V. L'affichage « 000 » indique un court-circuit de la diode et l'affichage « OL » indique une coupure de la diode.
- Pour une diode dans le sens de blocage, « OL » apparaît sur l'écran. Si la diode est défectueuse, « 000 » ou d'autres valeurs sont affichés.

Voir figure 7 : Contrôle de diodes

8.5 Test de continuité avec ronfleur

- Sélectionnez la fonction souhaitée (») au moyen du commutateur rotatif ⑧ de l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Mettez en contact le câble de mesure de sécurité noir avec la douille COM ⑩ de l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Mettez en contact le câble de mesure de sécurité rouge avec la douille pour V, Ω , Hz ⑨ de l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Mettez en contact les câbles de mesure de sécurité avec les points de mesure. Si la résistance de ligne entre la douille COM ⑩ et la douille pour V, Ω , Hz ⑨ est inférieure à 250 Ω , le ronfleur intégré de l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 émet un signal acoustique.

Voir figure 8 : Test de continuité avec ronfleur

8.6 Mesure de capacité (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Déchargez les condensateurs complètement avant d'effectuer des mesures de capacité !



Ne jamais appliquez de la tension aux douilles pour la mesure de capacité ! L'appareil pourrait être endommagé ou détruit ! Tout appareil endommagé présente des risques d'électrocution !

- Sélectionnez la fonction souhaitée (—) au moyen du commutateur rotatif

8 de l'appareil BENNING MM 1-2/ 1-3.

- Déterminez la polarité du condensateur et déchargez le condensateur complètement.
- Mettez en contact le câble de mesure de sécurité noir avec la douille COM **10** de l'appareil BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Mettez en contact le câble de mesure de sécurité rouge avec la douille pour V, Ω , Hz **9** de l'appareil BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Mettez en contact les câbles de mesure de sécurité avec le condensateur déchargé en respectant sa polarité et lisez la valeur mesurée sur l'afficheur numérique **1** de l'appareil BENNING MM 1-2/ 1-3.

Voir figure 9 : Mesure de capacité

8.7 Mesure de fréquence (BENNING MM 1-2/ 1-3)

- Sélectionnez la fonction souhaitée (Hz) au moyen du commutateur rotatif **8** de l'appareil BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Mettez en contact le câble de mesure de sécurité noir avec la douille COM **10** de l'appareil BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Mettez en contact le câble de mesure de sécurité rouge avec la douille pour V, Ω , Hz **9** de l'appareil BENNING MM 1-2/ 1-3. Tenez compte de la sensibilité minimale pour les mesures de fréquence de l'appareil BENNING MM 1-2/ 1-3 !
- Mettez en contact les câbles de mesure de sécurité avec les points de mesure et lisez la valeur mesurée sur l'affichage numérique **1** de l'appareil BENNING MM 1-2/ 1-3.

Voir figure 10 : Mesure de fréquence

8.8 Mesure de température (BENNING MM 1-3)

- Sélectionnez la fonction souhaitée ($^{\circ}\text{C}$ ou $^{\circ}\text{F}$) au moyen du commutateur rotatif **8** de l'appareil BENNING MM 1-3.
- Mettez en contact l'adaptateur de température et le câble de mesure de température avec la douille COM (-) **10** et avec la douille pour V, Ω , Hz (+) **9** en respectant la polarité correcte.
- Placez l'extrémité du câble de mesure de température à proximité de la source de chaleur à surveiller. Lisez la valeur mesurée sur l'afficheur numérique **1** de l'appareil BENNING MM 1-3.

Voir figure 11 : Mesure de la température

8.9 Indicateur de tension

La fonction de l'indicateur de tension est possible dans chaque position du commutateur rotatif. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des câbles de mesure en tant qu'indicateur de tension (saisie sans contact d'un champ alternatif). Le capteur récepteur se trouve sur le côté face derrière la diode lumineuse (LED).

En cas d'actionnement de la touche « VoltSensor » **5**, l'afficheur éteint (si l'afficheur est allumé). Si une tension de phase est localisé, l'appareil émet un signal acoustique et un signal rouge de la diode lumineuse (LED) **13**. Un affichage n'est effectué qu'en réseaux à courant alternatif mis à la terre ! Il est également possible de déterminer la phase au moyen d'un câble de mesure unipolaire.

Tuyau pratique :

Les interruptions (ruptures de câble) des câbles dénudés comme par ex. les tambours de câble, les chaînes de lumières etc. peuvent être tracées du point d'alimentation jusqu'au point de l'interruption.

Plage fonctionnelle : $\geq 230\text{ V}$

Voir figure 12 : Indicateur de tension avec ronfleur

8.9.1 Test de phase

- Mettez en contact le câble de mesure de sécurité rouge avec la douille pour V, Ω , Hz **9** de l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Mettez en contact le câble de mesure de sécurité avec le composant du point de mesure et appuyez sur la touche « VoltSensor » **5**.
- Si la diode lumineuse (LED) rouge est allumée et un signal acoustique est émis, la phase d'une tension alternative mise à la terre est présente sur ce point de mesure (composant).

9. Entretien



Avant d'ouvrir l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, il faut absolument débrancher l'appareil de la tension ! Danger électrique !

Seuls les électrotechniciens devant prendre des mesures particulières pour éviter les accidents sont autorisés à procéder à des travaux sur l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 ouvert et sous tension.

Procédure à suivre afin de mettre l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 hors tension avant de l'ouvrir :

- Tout d'abord, enlevez les deux câbles de mesure de sécurité de l'objet mesuré.
- Puis, enlevez les deux câbles de mesure de sécurité de l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Mettez le commutateur rotatif ⑧ en position « OFF ».

9.1 Protéger l'appareil contre toute utilisation involontaire

Dans certaines conditions, la sécurité de travail avec l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 ne peut plus être garantie comme par ex. dans les cas suivants :

- dommages visibles au boîtier,
- erreurs lors de mesures,
- conséquences d'un long stockage dans des conditions défavorables et
- conséquences d'un transport dans des conditions défavorables.

Dans de tels cas, il faut immédiatement mettre hors service l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, le déconnecter des points de mesure et le protéger contre toute utilisation.

9.2 Nettoyage

Nettoyez l'extérieur du boîtier avec un chiffon propre et sec (seule exception : les chiffons de nettoyage spéciaux). N'utilisez ni de solvants ni d'abrasifs pour nettoyer l'appareil. Veillez absolument à ce que le compartiment à piles et les contacts des piles ne soient contaminés par de l'électrolyte de pile.

En cas de contamination d'électrolyte ou en cas de dépôts blancs à proximité de la pile ou du compartiment à piles, nettoyez-les également au moyen d'un chiffon sec.

9.3 Remplacement des piles



Avant d'ouvrir l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, il faut absolument débrancher l'appareil de la tension ! Danger électrique !

L'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 est alimenté par deux piles 1,5 V du type R3. Il est nécessaire de remplacer les piles (voir figure 13), quand le symbole de pile ① apparaît sur l'écran ③.

Procédez comme suit pour remplacer la pile :

- Enlevez les câbles de mesure de sécurité du circuit de mesure.
- Enlevez les câbles de mesure de sécurité de l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Mettez le commutateur rotatif ⑧ en position « OFF ».
- Posez l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 sur la face avant et dévissez la vis du couvercle du compartiment à piles.
- Enlevez le couvercle du compartiment à piles de la partie inférieure de l'appareil.
- Enlevez les piles déchargées du compartiment à piles.
- Insérez les nouvelles piles dans le compartiment à piles en respectant la polarité correcte.
- Enclinez le couvercle du compartiment à piles dans la partie inférieure du boîtier et vissez la vis.

Voir figure 13 : Remplacement des piles



Contribuez à la protection de l'environnement ! Ne jetez pas les piles dans la poubelle ordinaire. Vous pouvez rendre les piles usées aux déchetteries communales pour les piles usées ou pour les déchets spéciaux. Renseignez-vous auprès de votre commune.

9.4 Remplacement du fusible (BENNING MM 1-2/ 1-3)



Avant d'ouvrir l'appareil BENNING MM 1-2/ 1-3, il faut absolument débrancher l'appareil de la tension ! Danger électrique !

L'appareil BENNING MM 1-2/ 1-3 est protégé contre les surcharges au moyen d'un fusible intégré (G cartouche fusible) de 10 A (voir figure 14).

Procédez comme suit pour remplacer le fusible :

- Enlevez les câbles de mesure de sécurité du circuit de mesure.
- Enlevez les câbles de mesure de sécurité de l'appareil BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Mettez le commutateur rotatif ⑧ en position « OFF ».
- Posez l'appareil BENNING MM 1-2/ 1-3 sur la face avant et dévissez la vis du couvercle du compartiment à piles.

- Enlevez le couvercle du compartiment à piles de la partie inférieure de l'appareil.
- Enlevez les piles déchargées du compartiment à piles.
- Enlevez le dispositif de suspension 12 (soulevez le bec d'encliquetage au moyen d'un petit tournevis) de la partie inférieure du boîtier.
- Dévissez les quatre vis de la partie inférieure du boîtier.



**Ne dévissez pas des vis du circuit imprimé de l'appareil
BENNING MM 1-2/ 1-3 !**

- Soulevez la partie inférieure du boîtier de la partie avant.
- Enlevez une extrémité du fusible défectueux du porte-fusible.
- Poussez le fusible défectueux complètement du porte-fusible.
- Insérez un nouveau fusible au même courant nominal, avec la même caractéristique de déclenchement et aux mêmes dimensions.
- Placez le nouveau fusible au centre du porte-fusible.
- Placez la partie inférieure du boîtier sur l'appareil avec prudence. En fermant la partie inférieure du boîtier, veillez à ce que les ressorts de pile sur la partie inférieure du boîtier glissent dans les trous de positionnement.
- Encliquetez la partie inférieure du boîtier sur la partie avant et vissez quatre vis.
- Encliquetez le dispositif de suspension 12 sur la face arrière de la partie inférieure du boîtier.
- Insérez les piles dans le compartiment à piles en respectant la polarité correcte, fermez le couvercle du compartiment à piles et vissez la vis.

Voir figure 14 : Remplacement du fusible

9.5 Etalonnage

Benning garantie la conformité aux spécifications techniques et indications de précision figurant dans ce mode d'emploi pendant la première année à partir de la date de livraison. Afin de conserver la précision spécifiée des résultats de mesure, l'appareil doit être étalonné régulièrement par notre service clients. Nous recommandons de respecter un intervalle d'étalonnage d'un an. Pour cela, envoyez l'appareil à l'adresse suivante :

Benning Elektrotechnik & Elektronik GmbH & Co. KG
Service Center
Robert-Bosch-Str. 20
D - 46397 Bocholt

9.6 Pièces de recharge

Fusible F 10 A, 600 V, 50 kA (Bussmann KTK ou DCM) Réf. 748263

10. Utilisation du dispositif de suspension

- Vous pouvez garder les câbles de mesure de sécurité en enroulant les câbles de mesure de sécurité autour de l'appareil et en encliquetant les pointes des câbles de mesure de sécurité dans le dispositif de suspension 12 de manière qu'elles sont protégées (voir figure 15).
- Il est possible d'encliquer un câble de mesure de sécurité dans le dispositif de suspension 12 de manière que la pointe de mesure est libre afin de diriger la pointe de mesure et l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 vers un point de mesure.
- Le support à la face arrière de l'appareil permet de poser l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 dans une position biaise (afin de lire la valeur mesurée plus facilement) ou de suspendre l'appareil (voir figure 16).
- Le dispositif de suspension 12 est doté d'une boucle afin de pouvoir suspendre l'appareil.

Voir figure 15 : Enrouler le câble de mesure de sécurité

Voir figure 16 : Installation de l'appareil BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.

11. Données techniques des accessoires de mesure

- Norme : EN 61010-031,
- Calibre de tension maximum par rapport à la terre (⎓) et catégorie de mesure :
Avec capuchon: 1000 V CAT III, 600 V CAT IV,
Sans capuchon: 1000 V CAT II,
- Calibre de courant maximum : 10 A,
- Classe de protection II (□), isolation continue double ou renforcée,
- Degré de contamination : 2,
- Longueur : 1,4 m, AWG 18,
- Conditions ambiantes :
Hauteur barométrique maximale pour les mesures : 2000 m,
Température : 0 °C à + 50 °C, humidité 50 % à 80 %
- N'utilisez les câbles de mesure que dans un état technique intact et conformément aux instructions spécifiées dans le présent mode d'emploi. Sinon,

la protection prévue pourrait être entravée.

- Jetez le câble de mesure, si l'isolation est endommagée ou si le conducteur/ la fiche est rompu(e).
- Ne touchez pas les pointes de contact dénudées des câbles de mesure. Ne touchez que les poignées prévues pour vos mains !
- Insérez les raccords coudés dans l'appareil de test ou de mesure.

12. Protection de l'environnement



Jetez l'appareil devenu inutilisable aux systèmes de recyclage et de tri de déchets disponibles.

Instrucciones de usuario

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

Multímetro digital para

- medida de tensión continua
- medida de tensión alterna
- medida de corriente alterna (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- medida de corriente continua (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- medida de resistencia
- prueba de diodos
- prueba de continuidad
- medida de capacidad (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- medida de frecuencia (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- medida de temperatura (BENNING MM 1-3)

Contenido

1. Instrucciones de usuario
2. Instrucciones de seguridad
3. Contenido del suministro
4. Descripción del dispositivo
5. Información general
6. Condiciones ambientales
7. Especificaciones eléctricas
8. Medir con el BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3
9. Mantenimiento
10. Utilización del marco protector de goma
11. Datos técnicos de los accesorios de medida
12. Protección ambiental

1. Instrucciones de usuario

Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a

- personal especializado en electrotecnia y
- personas eléctricamente instruidas.

El multímetro BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 ha sido concebido para medidas en ambiente seco. No puede utilizarse en circuitos eléctricos con tensiones nominales superiores a 1000 V DC y 750 V AC (para más detalles ver sección 6 „Condiciones ambientales.“).

En estas instrucciones de usuario y en el multímetro BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 se emplean los símbolos siguientes:



¡Peligro eléctrico!

Este símbolo aparece en avisos a observar para evitar peligros para personas.



¡Importante, debe observar la documentación!

Este símbolo indica que hay que observar los avisos en estas instrucciones de usuario, para evitar peligros.



Este símbolo en el multímetro BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 indica que el BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 está equipado con aislamiento de protección (clase de protección II).



Este símbolo en el BENNING MM 1-2/ 1-3 indica que los fusibles están integrados.



Este símbolo aparece en el display indicando batería descargada.



Este símbolo indica el rango de la función de „prueba de diodo“.



Este símbolo indica el rango de la función de „prueba de continuidad“. El zumbador sirve para señalización acústica del resultado.



Este símbolo indica el rango de la función de „prueba de capacidad“.



(DC) tensión o corriente/ intensidad continua.



(AC) tensión o con corriente/ intensidad alterna.



Tierra (tensión hacia tierra).

2. Instrucciones de seguridad

El equipo está fabricado y probado conforme a la norma

DIN VDE 0411 parte 1/ EN 61010-1

DIN VDE 0411 parte 2-033/EN 61010-2-033

DIN VDE 0411 parte 031/EN 61010-031

y salió de fábrica en perfecto estado de seguridad técnica.

Para mantener el equipo en este perfecto estado de seguridad y garantizar su funcionamiento sin peligro, el usuario debe observar en todo momento las informaciones y advertencias que se indican en este manual de servicio. La mala conducta y el descuido de las advertencias que pueden conducir a **lesiones graves o la muerte**.



PELIGRO! Se debe tener estremo cuidado cuando se trabaja con barras conductoras o líneas de red con tensión! El contacto con líneas activas puede causar un shock eléctrico!



Los medidores deben ser utilizados en circuitos eléctricos de sobretensión de categoría II con un conductor a tierra de 1000 V, o de la categoría de sobretensión III con conductor a tierra 600 V.

Utilice únicamente cables de medición adecuados para ello. En las mediciones dentro de la categoría de medición III la pieza conductora saliente de una punta de contacto de cable de medida no deberá tener una longitud superior a los 4 mm.

Antes de realizar mediciones dentro de la categoría de medición III deberán colocarse las tapas enchufables suministradas con el set, marcadas con CAT III y CAT IV, en las puntas de contacto. Esta medida tiene como finalidad la protección del usuario.

Tenga en cuenta que cualquier trabajo en partes e instalaciones bajo tensión eléctrica son en principio peligrosos. Incluso tensiones bajas de 30 V AC y 60 V DC pueden ser peligrosas para las personas.



Antes de cada utilización, se debe verificar que el equipo y los cables a utilizar en las medidas no muestren daños.

Cuando no pueda asegurar el funcionamiento del dispositivo peligro, hay que apagar el equipo y asegurarse para evitar su accionamiento involuntario.

Se supone que ya no queda garantizado su funcionamiento sin peligro, cuando,

- el equipo o los cables de medida muestran daños visibles,
- cuando el equipo ya no funciona,
- si el dispositivo ha sido almacenado mucho tiempo bajo condiciones desfavorables,
- si el dispositivo ha sufrido esfuerzos debido al transporte,
- el aparato o los circuitos de medición están húmedos.

Para evitar peligros



- no tocar las puntas de los cables de medida,
- conectar los cables de medida en las correspondientes hembrillas marcadas en el multímetro.

3. Contenido del suministro

Contenido del suministro BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3:

- 3.1 una unidad BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3,
- 3.2 un cable de medida aislado, rojo ($L = 1,4$ m),
- 3.3 un cable de medida aislado, negro ($L = 1,4$ m),
- 3.4 un adaptador de medida con sonda de temperatura tipo K (BENNING MM 1-3),
- 3.5 un marco de goma protector,
- 3.6 una bolsa de protección compacta,
- 3.7 dos pilas 1,5 V tipo AAA, montadas en los multímetros,
- 3.8 un fusible par ensamblé inicial está integrado en los multímetros (BENNING MM1-2/ 1-3),
- 3.9 una manual de instrucciones de funcionamiento.

Nota accesorios opcionales (BENNING MM 1-3):

- Sonda de temperatura (tipo – K) fabricado de tubo V4A
aplicación: prueba de inserción para materiales plásticos blandos, líquidos, gases y aire

rango de medida - 196 °C hasta 800 °C

dimensiones: largo = 210 mm, longitud del tubo = 120 mm, diámetro del tubo = 3 mm, V4A (A-no. 044121)

Piezas propensas al desgaste:

- El multímetro BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 se alimentan con dos pilas montadas de 1,5 V (AAA), (IEC 6 LR 03).
- El multímetro BENNING MM 1-2/ 1-3 se equipan con un fusible para protección de sobrecargas:
Un fusible rápido de corriente nominal 10 A (600 V), 50 kA (A-no. 748263)
- Los cables de medidas protegidos (accesorio de prueba, no. 044145) cumplen CAT III 1000 V y están permitidas para corrientes de 10 A.

4. Descripción del dispositivo

Ver fig. 1a, 1b, 1c: parte frontal del equipo

Los elementos de señalización y funcionamiento indicados en la figura 1a, 1b, 1c se denominan como sigue:

- 1 Display digital**, para indicar el valor y de rango excedido,
- 2 Indicación de la polaridad**,
- 3 Indicación de la batería**, se muestra cuando la batería está descargada,
- 4 Tecla MAX/ MIN**, almacenamiento del valor máximo y mínimo medido (BENNING MM 1-2/ 1-3),
- 5 Tecla VoltSensor**, para determinar la tensión AC a tierra,
- 6 Tecla RANGE**, commutación entre rango de medida automático/ manual,
- 7 Tecla HOLD**, almacenamiento del valor medido,
- 8 Comutador rotativo**, para seleccionar la función a medir,
- 9 Hembrilla (positivo¹)**, para V, Ω, Hz ,
- 10 Hembrilla COM**, hembrilla común para medida de corriente/ tensión/ resistencias/ frecuencia/ temperatura/ capacidad, prueba de continuidad y de diodos,
- 11 Hembrilla (positiva¹)**, para rangos de A, para corrientes de hasta 10 A (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- 12 Dispositivo colgar**,
- 13 LED**, para indicador de tensión con vibrador

¹⁾ Esto se refiere a la indicación automática de polaridad para corriente y tensión continua

5. Información general

5.1 Información general del multímetro

- 5.1.1 El display digital **1** es de cristal líquido de 3½ dígitos de 16 mm de altura con punto decimal. El valor máximo indicado es 2000.
- 5.1.2 La indicación de polaridad en pantalla **2** es automática. Sólo se indica con “-” una polarización contraria a la indicada en la definición de la hembrilla.
- 5.1.3 El exceso de escala será mostrado con “OL” o “-OL” y algunas veces con una señal acústica.
¡Atención: no indicación ni avisos en caso de sobrecarga.!
- 5.1.4 La función de la tecla MAX/ MIN **4** registra y almacena automáticamente los valores mínimo y máximo medidos. Preseleccione el rango de medida por medio de la tecla “RANGE” si fuese necesario. Al pulsar la tecla se indican los valores siguientes:
“MAX” indica el valor máximo almacenado, y “MIN” el valor mínimo. Para parar o arrancar el registro continuo de los valores MAX/ MIN se pulsa la tecla “HOLD” **7**. Pulsando la tecla “MAX/ MIN” durante 1 segundo aproximadamente, se vuelve al modo normal.
- 5.1.5 La tecla de rangos “RANGE” **6** sirve para commutación manual de los rangos de medición, con indicación simultánea de “AUTO” en el display. Pulsando la tecla durante 1 segundos aproximadamente, se activa la selección automática de rangos (indicación “AUTO”).
- 5.1.6 Archivar valores medidos “HOLD”: El resultado de la medición se archiva pulsando la tecla “HOLD” **7**. Simultáneamente, en el display aparece el símbolo “HOLD”. Pulsando la tecla nuevamente, el equipo vuelve al modo de medición.
- 5.1.7 Los valores nominales de medida de los BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 se realiza 2 veces por segundo
- 5.1.8 El multímetro BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 se conecta o desconecta por medio del comutador rotativo **8**. Posición “OFF” para desconectar.
- 5.1.9 Al cabo de unos 10 minutos, el BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 se apaga automáticamente (**APO**, Auto-Power-Off). Vuelve a conectarse al pulsar una tecla o accionando el comutador disco. Un zumbido indica que el equipo se desconecta automáticamente. La desconexión automática puede desactivarse pulsando la tecla „RANGE“, y conectando simultáneamente el BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 desde la posición „OFF“ del comutador.

- 5.1.10 Coeficiente de temperatura del valor medido: $0,15 \times (\text{tolerancia de medición indicada}) / ^\circ\text{C}$ para $18^\circ\text{C} < 28^\circ\text{C}$, relativo al valor existente con una temperatura de referencia de 23°C .
- 5.1.11 Los multímetros BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 se alimentan con dos pilas 1,5 V tipo AAA, (IEC 6 LR 03).
- 5.1.12 En el display ① aparece el símbolo de batería ③, cuando la tensión de batería es menor a la tensión de trabajo prevista del BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- 5.1.13 La vida útil de una pila es de unas 250 horas (pila alcalina).
- 5.1.14 Dimensiones del equipo:
(largo x ancho x alto) = 156 x 74 x 44 mm sin marco protector de goma
peso del equipo: 320 g con marco protector de goma y batería
- 5.1.15 Las puntas suministradas se prestan especialmente para la tensión nominal y la corriente nominal de los multímetros BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- 5.1.16 El dispositivo colgar ⑫ permite poner el multímetro BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 en posición vertical o colgarlo durante las medidas.
- 5.1.17 Los medidores BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 están equipados con un detector como indicador de tensión que está en la parte superior que localiza tensiones a tierra de AC.

6. Condiciones ambientales

- Los multímetros BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 están diseñados para medidas en ambientes secos,
- Altura barométrica máxima para las medidas: 2000 m,
- Categoría de sobretensión/ categoría de instalación: IEC 60664-1/ IEC 61010-1 → 600 V categoría III, 1000 V categoría II,
- Contaminación clase: 2,
- Clase de protección: IP 30 (DIN VDE 0470-1 IEC/ EN 60529),
Protección IP 30 significa: Primer dígito (3): Protección contra contactos a partes peligrosas y contra objetos de un diámetro superior a 2,5 mm. Segundo dígito (0): No protege del agua.
- Temperatura de trabajo y humedad relativa:
Con temperaturas de trabajo entre 0°C y 30°C y humedad relativa inferior al 80 %.
Con temperaturas de trabajo entre 31°C y 40°C y humedad relativa inferior al 75 %.
Con temperaturas de trabajo entre 41°C y 50°C y humedad relativa inferior al 45 %.
- Temperatura de almacenamiento: Los BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 permiten almacenamiento con temperaturas de -15°C hasta $+60^\circ\text{C}$ (humedad 0 hasta 80 %). Durante el almacenamiento, si este es superior a 1 mes, se deben sacar las pilas del dispositivo.

7. Especificaciones eléctricas

Nota: La exactitud de las medidas se indica como suma resultando de

- una parte relativa al valor medido y
- un número determinado de dígitos (es decir pasos de dígitos de la última posición).

Esta exactitud de medidas vale con temperaturas de 18°C hasta 28°C y una humedad relativa inferior al 80 %.

7.1 Rangos de tensión continua

La resistencia de entrada es de $10 \text{ M}\Omega$

| Rango de medida ^{*3} | Resolución | Exactitud de medición | Protección de sobrecarga |
|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| 200 mV | 100 μV | $\pm (0,5 \% \text{ del valor medido} + 2 \text{ dígitos})$ | 1000 V _{DC} |
| 2 V | 1 mV | $\pm (0,5 \% \text{ del valor medido} + 2 \text{ dígitos})$ | 1000 V _{DC} |
| 20 V | 10 mV | $\pm (0,5 \% \text{ del valor medido} + 2 \text{ dígitos})$ | 1000 V _{DC} |
| 200 V | 100 mV | $\pm (0,5 \% \text{ del valor medido} + 2 \text{ dígitos})$ | 1000 V _{DC} |
| 1000 V | 1 V | $\pm (0,5 \% \text{ del valor medido} + 2 \text{ dígitos})$ | 1000 V _{DC} |

7.2 Rangos de tensión alterna

La resistencia de entrada es de $10 \text{ M}\Omega$ en paralelo 100 pF.

| Rango de medida ^{*3} | Resolución | Exactitud de la medida ^{*1} en rango de frecuencia 50 Hz - 300 Hz | Protección de sobrecarga |
|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| 200 mV | 100 μV | $\pm (2,0 \% \text{ del valor medido} + 5 \text{ dígitos})$ ^{*2} | 750 V _{eff} |

| | | | |
|---|--------|---|----------------------|
| 2 V | 1 mV | $\pm (1,5 \% \text{ del valor medido} + 5 \text{ dígitos})$ | 750 V _{eff} |
| Rango de frecuencia 50 Hz a 500 Hz | | | |
| 20 V | 10 mV | $\pm (1,5 \% \text{ del valor medido} + 5 \text{ dígitos})$ | 750 V _{eff} |
| 200 V | 100 mV | $\pm (1,5 \% \text{ del valor medido} + 5 \text{ dígitos})$ | 750 V _{eff} |
| 750 V | 1 V | $\pm (1,5 \% \text{ del valor medido} + 5 \text{ dígitos})$ | 750 V _{eff} |

El valor de medida de los BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 se obtiene mediante la rectificación y mostrado como valor R.M.S.

- *¹ La exactitud de las medidas están especificadas para curvas senoidales. En caso de curvas no senoidales, la resolución del display es menor. Así mismo, tenemos un error adicional para los siguientes factores de cresta: Factor de cresta de 1,4 hasta 3,0 error adicional $\pm 1,5 \%$
Factor de cresta de 3,0 hasta 4,0 error adicional $\pm 3 \%$
- *² Válido para curva senoidal 50 Hz/ 60 Hz
- *³ Para selección de rangos automáticos (AUTO), el punto de cambio puede ser alrededor de un valor de 1400!

7.3 Rangos de corriente continua (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Protección de sobrecarga:

- fusible 10 A (600 V) de disparo rápido, 50 kA, en entrada 10 A (BENNING MM 1-2/ 1-3)

| Rango de medida | Resolución | Exactitud de medida | Caída de tensión |
|-------------------|------------|---|------------------|
| 2 A | 1 mA | $\pm (1,0 \% \text{ del valor medido} + 3 \text{ dígitos})$ | 2 V max. |
| 10 A ⁵ | 10 mA | $\pm (1,0 \% \text{ del valor medido} + 3 \text{ dígitos})$ | 2 V max. |

7.4 Rangos de corriente alterna (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Protección de sobrecarga:

- fusible 10 A (600 V) de disparo rápido, 50 kA, en entrada 10 A (BENNING MM 1-2/ 1-3)

| Rango de medida | Resolución | Exactitud de medida ⁴ en rango de frecuencia 50 Hz - 500 Hz | Caído de tensión |
|-------------------|------------|---|------------------|
| 2 A | 1 mA | $\pm (1,5 \% \text{ del valor medido} + 5 \text{ dígitos})$ | 2 V max. |
| 10 A ⁵ | 10 mA | $\pm (1,5 \% \text{ del valor medido} + 5 \text{ dígitos})$ | 2 V max. |

El valor de medida es obtenido por medio de rectificación y mostrado como valor R.M.S.

- *⁴ La exactitud de las medidas están especificadas para curvas senoidales. En caso de curvas no senoidales, la resolución del display es menor. Así mismo, tenemos un error adicional para los siguientes factores de cresta: Factor de cresta de 1,4 hasta 3,0 error adicional $\pm 1,5 \%$
Factor de cresta de 3,0 hasta 4,0 error adicional $\pm 3 \%$
- *⁵ Máximo tiempo de encendido es limitada a valor de corriente $\geq 7 \text{ A}$.

| valor de medida | máxima tiempo de medida | mínimo tiempo de pausa |
|-----------------|-------------------------|------------------------|
| 10 A | 4 min. | 10 min. |
| 9 A | 5 min. | 10 min. |
| 8 A | 7 min. | 10 min. |
| 7 A | 10 min. | 10 min. |

7.5 Rango de resistencias

Protección de sobrecarga para medida de resistencias: 600 V_{eff}

| Rango de medida ⁶ | Resolución | Exactitud de medida | Tensión máx. en circuito abierto |
|------------------------------|------------|---|----------------------------------|
| 200 Ω | 0,1 Ω | $\pm (0,7 \% \text{ del valor medido} + 3 \text{ dígitos})$ | 1,3 V |
| 2 kΩ | 1 Ω | $\pm (0,7 \% \text{ del valor medido} + 3 \text{ dígitos})$ | 1,3 V |
| 20 kΩ | 10 Ω | $\pm (0,7 \% \text{ del valor medido} + 3 \text{ dígitos})$ | 1,3 V |
| 200 kΩ | 100 Ω | $\pm (0,7 \% \text{ del valor medido} + 3 \text{ dígitos})$ | 1,3 V |
| 2 MΩ | 1 kΩ | $\pm (1,0 \% \text{ del valor medido} + 3 \text{ dígitos})$ | 1,3 V |
| 20 MΩ | 10 kΩ | $\pm (1,5 \% \text{ del valor medido} + 3 \text{ dígitos})$ | 1,3 V |

- *⁶ Para selección de rango automático (AUTO), el punto de cambio puede ser alrededor de un valor de 1400!

7.6 Prueba de diodos y continuidad

La exactitud de la medida es aplicada para un rango de entre 0,4 V y 0,8 V.

Protección de sobrecarga para prueba de diodos: 600 V_{eff}

El vibrador integrado suena con una resistencia R inferior a 250 Ω a 850 Ω. El tono cesa si la resistencia es mayor a 850 Ω.

| Rango de medida | Resolución | Exactitud de medida | Máxima corriente medida | Máxima tensión en circuito abierto |
|-----------------|------------|--|-------------------------|------------------------------------|
| ► | 10 mV | ± (1,5 % del valor medido + 5 dígitos) | 1,5 mA | 2,0 V |

7.7 Rangos de capacidad (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Condiciones: Descargar los condensadores y conectarlos conforme la polaridad indicada.

Nota: Para aumentar la precisión de medición para los condensadores pequeños, anote el valor visualizado del multímetro con cables de medición abiertas y reste el valor visualizado restante del valor medido del condensador.

$$\text{Cdesconocido} = \text{Cvalor medido} - \text{Crestante}$$

Protección de sobrecarga para medida de capacidad: 600 V_{eff}

| Rango de medida | Resolución | Exactitud de medida |
|-----------------|------------|--|
| 2 nF | 1 pF | ± (1,9 % del valor medido + 8 dígitos) |
| 20 nF | 10 pF | ± (1,9 % del valor medido + 8 dígitos) |
| 200 nF | 100 pF | ± (1,9 % del valor medido + 8 dígitos) |
| 2 µF | 1 nF | ± (1,9 % del valor medido + 8 dígitos) |
| 20 µF | 10 nF | ± (1,9 % del valor medido + 8 dígitos) |
| 200 µF | 100 nF | ± (1,9 % del valor medido + 8 dígitos) |
| 2 mF* | 1 µF | ± (1,9 % del valor medido + 8 dígitos) |

* < 10 dígitos en caso de fluctuación del indicador

7.8 Rangos de frecuencia (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Protección de sobrecarga para medida de frecuencias: 600 V_{eff}

Mínimo ancho de pulso > 25 ns; limitación ciclo de funcionamiento > 30 % y < 70 %

| Rango de medida | Resolución | Exactitud de medida para 5 V _{eff} máx. | Sensibilidad |
|-----------------|------------|--|----------------------------|
| 2 kHz | 1 Hz | ± (0,01 % del valor medido + 1 dígitos) | > 1,5 < 5 V _{eff} |
| 20 kHz | 10 Hz | ± (0,01 % del valor medido + 1 dígitos) | > 1,5 < 5 V _{eff} |
| 200 kHz | 100 Hz | ± (0,01 % del valor medido + 1 dígitos) | > 1,5 < 5 V _{eff} |
| 2 MHz | 1 kHz | ± (0,01 % del valor medido + 1 dígitos) | > 2 < 5 V _{eff} |
| 20 MHz | 10 kHz | ± (0,01 % del valor medido + 1 dígitos) | > 2 < 5 V _{eff} |

7.9 Rangos de temperatura °C (BENNING MM 1-3)

La medida de temperatura es posible solamente mediante el acople de un adaptador.

Protección de sobrecarga para medida de frecuencias: 600 V_{eff}

| Rango de medida | Resolución | Exactitud de medida* |
|-----------------|------------|----------------------|
| -20 °C ~ 0 °C | 1 °C | ± (2 % + 4 °C) |
| 1 °C ~ 100 °C | 1 °C | ± (1 % + 3 °C) |
| 101 °C ~ 500 °C | 1 °C | ± (2 % + 3 °C) |
| 501 °C ~ 800 °C | 1 °C | ± (3 % + 2 °C) |

* A la precisión de medición indicada se le debe sumar la precisión de medición del sensor de temperatura tipo K.

Sensor de temperatura de cables tipo K:

Rango de medición: - 60 °C hasta 200 °C

Exactitud de medición: ± 2 °C

La precisión de la medición es válida para temperaturas ambientes estables < ± 1 °C. Después de un cambio de la temperatura ambiente de ± 2 °C, los datos de precisión de la medición son válidos tras 1 horas.

7.10 Rangos de temperatura °F (BENNING MM 1-3)

La medida de temperatura es posible solamente mediante el acople de un adaptador.

Protección de sobrecarga para medida de frecuencias: 600 V_{eff}

| Rango de medida | Resolución | Exactitud de medida* |
|------------------|------------|----------------------|
| -4 °F ~ 32 °F | 1 °F | ± (2 % + 8 °F) |
| 33 °F ~ 212 °F | 1 °F | ± (1 % + 6 °F) |
| 213 °F ~ 932 °F | 1 °F | ± (2 % + 6 °F) |
| 933 °F ~ 1472 °F | 1 °F | ± (3 % + 4 °F) |

- * A la precisión de medición indicada se le debe sumar la precisión de medición del sensor de temperatura tipo K.

Sensor de temperatura de cables tipo K:

Rango de medición: -76 °F hasta 392 °F

Exactitud de medición: ± 36 °F

La precisión de la medición es válida para temperaturas ambientes estables < ± 34 °F. Después de un cambio de la temperatura ambiente de ± 36 °F, los datos de precisión de la medición son válidos tras 1 horas.

8. Medir con el BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

8.1 Preparando la medida

Usar y almacenar el multímetro BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 sólo con las temperaturas de trabajo y de almacenamiento indicadas

No exponer el dispositivo a una radiación solar continua.

- Comprobar la tensión y la intensidad nominales de las puntas y cables de medida aisladas. Las elementos suministradas con los dispositivos coinciden en la tensión y la intensidad nominales con las de los multímetros BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Comprobar que el aislamiento de las puntas y cables de prueba. Si el aislamiento es defectuoso, eliminar en seguida dichas puntas de medida.
- Comprobar la continuidad de los cables de medida. Si se encontrarse interrumpido el hilo conductor de dicho cable, eliminar en seguida estos elementos.
- Antes de seleccionar otra función mediante el conmutador de rotativo ⑧, hay que retirar las conexiones de medida del punto de que se está midiendo.
- Fuentes de fuerte interferencia en las inmediaciones del multímetro BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 pueden causar inestabilidad en la indicación de valores y producir errores de medición.

8.2 Medida de tensiones y corrientes



¡No sobrepasar el valor de tensión máxima con respecto a tierra permitido! ¡Peligro de tensión eléctrica!

La tensión máxima que se puede conectar a:

- hembrilla COM ⑩
 - hembrilla para V, Ω, $\text{--}(\text{-})$, Hz ⑨
 - hembrilla para rango 10 A ⑪ (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- del multímetro BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 a tierra, es de 1000 V.



¡Peligro de tensión eléctrica!

La tensión máxima permitida del circuito de medida de corriente es de 500 V! Si salta el fusible con tensiones superiores a 500 V, pueden producir daños en el equipo. Un equipo dañado puede suponer una fuente de peligro de tensión eléctrica!

8.2.1 Medida de tensiones

- Mediante el conmutador rotativo ⑧ seleccionar la función deseada (V AC) ó (V DC) en el BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Conectar la punta de prueba negra protegida a la hembrilla COM ⑩, del BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Conectar la punta de prueba roja protegida a la hembrilla para V, Ω, $\text{--}(\text{-})$, Hz ⑨ del BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Poner el otro extremo de las puntas de prueba sobre el los puntos que se desean medir, leer el valor medido en el display ① del BENNING MM 1-1 / 1-2 / 1-3.

ver fig 2: medida de tensión continua

ver fig 3: medida de tensión alterna

8.2.2 Medida de corriente (BENNING MM 1-2/ 1-3)

- Seleccionar con el conmutador rotativo ⑧ el rango y la función deseados (A DC) o (AAC) del BENNING 1-2 / 1-3.
 - Conectar la punta de prueba negra protegida a la hembrilla COM ⑩ del BENNING MM 1-2/ 1-3.
 - Conectar la punta de prueba protegida roja a la hembrilla para rango 10 A ⑪ (corrientes continuas o corrientes alternas de hasta 10 A) en el multímetro BENNING MM 1-2/ 1-3.
 - Poner los otros extremos de las puntas de prueba en el punto que se desea medir, leer el valor medido en el display ① del BENNING MM 1-2 / 1-3.
- ver fig 4: medida de corriente continua (BENNING MM 1-2/ 1-3)
 ver fig 5: medida de corriente alterna (BENNING MM 1-2/ 1-3)

8.3 Medida de resistencias

- Mediante el conmutador rotativo ⑧ seleccionar la función deseada (Ω) del BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Conectar la punta de prueba protegida negra a la hembrilla COM ⑩ del BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Conectar la punta de prueba protegida roja a la hembrilla para V, Ω , Hz ⑨ del BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Colocar las puntas opuestas de las puntas de prueba a los puntos de medida deseados, leer el valor medido en el display ① del BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.

ver fig 6: medida de resistencia

8.4 Prueba de diodos

- Mediante el conmutador rotativo ⑧ seleccionar la función deseada (D) en el multímetro BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Conectar la punta de prueba protegida negra a la hembrilla COM ⑩ del BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Conectar la punta de prueba protegida roja a la hembrilla para V, Ω , Hz ⑨ del BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Conectar las puntas opuestas de las puntas de prueba al diodo a medir, leer el valor medido en el display ① del multímetro BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Para un diodo de Silicio normal, aplicado en dirección de flujo, se indica una tensión de flujo de entre 0,400 V y 0,900 V. El mensaje "000" en display indica un cortocircuito en el diodo, el mensaje "OL" en display indica una discontinuidad dentro del diodo.
- Un diodo en sentido de bloqueo es indicado con "OL". Estando defectuoso el diodo, se indica "000" u otros valores.

ver fig 7: prueba de diodos

8.5 Prueba de continuidad con vibrador

- Mediante el conmutador rotativo ⑧ seleccionar la función deseada (C) en el multímetro BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Conectar la punta de prueba protegida negra a la hembrilla COM ⑩ del BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Conectar la punta de prueba protegida roja a la hembrilla para V, Ω , Hz ⑨ del BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Conectar los extremos opuestos de las puntas de prueba a los puntos a medir. Si la resistencia del hilo conductor, entre la hembrilla COM ⑩ y la hembrilla para V, Ω , Hz ⑨ es inferior a 250 Ω , suena el vibrador integrado en el multímetro BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 produciendo un zumido.

ver fig 8: prueba de continuidad con vibrador

8.6 Medida de capacidad (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Antes de efectuar cualquier medida de capacidad es imprescindible descargar los condensadores totalmente. No aplicar jamás tensión a las hembrillas para medida de capacidad. ¡Puede destruir el equipo! Un equipo dañado puede suponer una fuente de peligro de tensión eléctrica!



- Mediante el conmutador rotativo ⑧ seleccionar la función (C) deseada en el multímetro BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Averiguar la polaridad del condensador y descargarlo totalmente.
- Conectar la punta de prueba protegida negra a la hembrilla COM ⑩ del BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Conectar la punta de prueba protegida roja a la hembrilla para V, Ω , Hz ⑨ del BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Conectar los extremos opuestos de las puntas de prueba al condensador descargado y según su polaridad, leer el valor medido en el display ① del

BENNING MM 1-2/ 1-3.

ver fig 9: medida de capacidad

8.7 Medida de frecuencia (BENNING MM 1-2/ 1-3)

- Mediante el conmutador rotativo ⑧ seleccionar la función deseada (Hz) en el multímetro BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Conectar la punta de prueba protegida negra a la hembrilla COM ⑩ del BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Conectar la punta de prueba protegida roja a la hembrilla para V, Ω, Hz ⑨ del BENNING MM 1-2/ 1-3. Comprobar la sensibilidad mínima para medidas de frecuencia del BENNING MM 1-2/ 1-3
- Conectar los extremos opuestos de las puntas de prueba a los puntos a medir, leer el valor medido en el display ① del multímetro BENNING MM 1-2/ 1-3.

ver fig 10: medida de frecuencia

8.8 Medida de temperatura (BENNING MM 1-3)

- Mediante el conmutador rotativo ⑧ seleccionar la función deseada (°C o °F) en el multímetro BENNING MM 1-3.
- Conectar el adaptador de medida de temperatura a la hembrilla COM ⑩ (-) y a la hembrilla para V, Ω, Hz ⑨ (+) comprobar la polaridad correcta.
- Conectar la sonda de temperatura a la fuente a medir, leer el valor medido en el display ① del multímetro BENNING MM 1-3.

ver fig 11: medida de temperatura

8.9 Indicador de tensión

La función de indicación de tensión es posible desde cualquier posición del conmutador rotativo. No son necesarias puntas de prueba para esta medida (detección sin contacto de un campo eléctrico). El detector está localizado en la parte superior del dispositivo, al lado del LED. Por medio de la tecla "VoltSensor" ⑤, la indicación del display desaparece (si el display está encendido) Si una tensión de fase es localizada, ésta es indicada por una señal acústica y un LED rojo ⑬ lo señala. Una indicación es mostrada sólo en redes de AC! La fase puede ser determinada por medio de un solo polo de medida.

Indicador práctico:

Interrupciones (rotura de cables) en cables abieryos alrededor de por ejemplo: devanados, tendido de luces, etc, pueden ser localizados desde el punto de inicio hasta el punto de interrupción.

Rango de funcionamiento: $\geq 230\text{ V}$

ver fig 12: indicador de tensión con vibrador

8.9.1 Prueba de fase

- Conectar la punta de prueba protegida roja a la hembrilla para V, Ω, Hz ⑨ del BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Conectar el extremo opuesto de la punta de prueba al punto a medir y presione el botón "VoltSensor" ⑤.
- Si el LED rojo luce y hay una señal acústica, ésta será la fase de AC que buscamos. En caso contrario se deberá probar con el otro punto.

9. Mantenimiento



¡Antes de abrir el multímetro BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, asegurarse que el dispositivo está libre de tensión!

¡Peligro de tensión eléctrica!

Trabajar en los multímetros BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 abierto y bajo tensión queda **exclusivamente en manos de personal eléctrico especializado, que debe tomar medidas especiales para evitar accidentes eléctricos**.

Por lo tanto, asegúrese que los multímetros BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 están libres de tensión antes de abrirllo:

- Primero quitar las bornas de prueba de cualquier punto que estuviesen conectadas.
- Despues quitar las puntas de prueba de medida del multímetro BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Posicionar el conmutador rotativo ⑧ en posición „OFF“.

9.1 Guardar seguro el equipo

En determinadas condiciones, no se puede garantizar el funcionamiento seguro del multímetro BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3; por ejemplo en caso de:

- Daños visibles en la carcasa,
- Resultados de medidas incorrectas,
- Huellas visibles como consecuencia de almacenamiento durante largo tiempo bajo condiciones inadmisibles y

- Huellas visibles resultantes de un transporte inadecuado.
En dichos casos, se debe desconectar inmediatamente el multímetro BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, desconectarlo de los puntos de medida y guardarlo para evitar su utilización.

9.2 Limpieza

Limpiar la superficie de la carcasa con un paño limpio y seco (excepcionalmente con paños especiales de limpieza). No utilice disolventes y / o abrasivos para limpiar el dispositivo. Asegúrese que el compartimento de la pila y los contactos no se contaminen con el electrolito que pueda salir de la pila.
En caso de aparecer restos de electrolito o residuos blancos en el compartimento de la pila o en sus terminales, limpiar éstos también con un paño seco y cambiar la pila.

9.3 Cambio de pila



¡Antes de abrir el multímetro BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, desconectar el equipo de cualquier punto de medida, debe estar libre de tensión! ¡Peligro de tensión eléctrica!

El multímetro BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 se alimenta con dos pilas 1,5 V (tipo AAA). Si fuese necesario cambiar la pila (ver figura 13), esto sucede cuando en el display ① aparece el símbolo de la batería ③.

Para el cambio de pila, siga las siguientes instrucciones:

- Desconectar las puntas de prueba de los puntos de medida.
- Quitar las puntas de prueba del multímetro BENNING MM 1-1 / 1-2 / 1-3.
- Colocar el conmutador rotativo ⑧ en posición „OFF“.
- Colocar el multímetro BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 sobre la parte frontal y aflojar el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas.
- Destapar el compartimento de pilas quitando la tapa de la parte inferior.
- Sacar las pilas descargadas del compartimento del dispositivo.
- Colocar las nuevas pilas en el compartimento comprobando la polaridad correcta.
- Poner la tapa de las pilas en la parte inferior y apretar el tornillo.

ver fig 13: cambio de pila



Aporte su granito a la protección del medio ambiente! Las pilas no son basura doméstica. Se pueden entregar en un punto de recogida de pilas usadas o residuos especiales. Infórmese, por favor, en su municipio.

9.4 Cambio de fusible (BENNING MM 1-2/ 1-3)



¡Antes de abrir el multímetro BENNING MM 1-2/ 1-3, desconectar el equipo de cualquier punto de medida, debe estar libre de tensión! ¡Peligro de tensión eléctrica!

El multímetro BENNING MM 1-2/ 1-3 dispone de protección contra sobrecargas por medio de un fusible integrado (fusible G) 10 A (ver fig 14).

Proceder según se indica a continuación para reemplazar el fusible:

- Desconectar las puntas de prueba de los puntos de medida.
- Quitar las puntas de prueba del multímetro BENNING MM 1-2 / 1-3.
- Colocar el conmutador rotativo ⑧ en posición „OFF“.
- Colocar el multímetro BENNING MM 1-2/ 1-3 sobre la parte frontal y aflojar el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas.
- Destapar el compartimento de pilas quitando la tapa de la parte inferior.
- Sacar las pilas descargadas del compartimento del dispositivo.
- Quitar la parte ⑫ (utilizar un destornillador pequeño para realizar esta operación) de la parte inferior del compartimento.



¡No soltar ningún tornillo del circuito impreso en el multímetro BENNING MM 1-2/ 1-3!

- Levantar el fondo de la carcasa de la parte frontal.
- Levantar el fusible defectuoso del portafusible de un extremo.
- Sacar el fusible defectuoso entero del portafusible.
- Colocar el nuevo fusible, de la misma corriente nominal, las mismas características de disparo e idénticas dimensiones.
- Colocar el nuevo fusible en el centro del portafusible.
- Cuidado al insertar el fusible en el compartimento del dispositivo. Cuando cierre la parte inferior del compartimento, asegúrese que las baterías entran sin dificultad dentro de su emplazamiento.
- Enganchar la base de la carcasa en la parte frontal y fijar los cuatro tornillos.

- Insertar las baterías en su compartimento teniendo en cuenta su polaridad.
Cierre el compartimento de baterías.
- ver fig 14: cambio de fusible

9.5 Calibración

BENNING garantiza el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la información precisa que figuran en el manual de instrucciones durante el primer año, a partir de la fecha de envío. Para obtener las exactitudes indicadas en los resultados de las medidas, el dispositivo debe ser calibrado en intervalos regulares por nuestra servicio técnico. Recomendamos que el intervalo de calibrado sea de una vez al año. Para ello, enviar el equipo a la siguiente dirección:

Benning Elektrotechnik & Elektronik GmbH & Co. KG
Service Center
Robert-Bosch-Str. 20
D - 46397 Bocholt

9.6 Repuestos

Fusible F 10 A, 600 V, 50 kA (Bussmann KTK o DCM) A-no. 748263

10. Utilización del marco protector de goma

- Para guardar las puntas de prueba de medida enrollando éstas alrededor del multímetro y enganchar los extremos de forma segura en el dispositivo colgar ⑫ (ver fig 15).
- Es posible enganchar una punta en el dispositivo colgar ⑫, dejando libre la otra de medida para llevarla junto con el multímetro BENNING MM 1-1/ 1-2 / 1-3 a un punto de medida.
- El apoyo al dorso del marco dispositivo colgar ⑫ permite la colocación inclinada del multímetro BENNING MM 1-1/ 1-2 / 1-3 (facilita la lectura) o colgarlo (ver fig 16).
- El dispositivo colgar ⑫ dispone de un agujero para colgarlo.

ver fig 15: enrollado de las puntas de prueba

ver fig 16: posicionamiento del multímetro BENNING MM 1-1/ 1-2 / 1-3

11. Datos técnicos de los accesorios de medida

- Estándar: EN 61010-031,
- Máxima tensión a tierra (⎓) y categoría de medida:
Con tapa enchufable: 1000 V CAT III, 600 V CAT IV,
Sin tapa enchufable: 1000 V CAT II,
- Máxima corriente: 10 A,
- Protección clase II (□), doble continuidad o aislamiento reforzado,
- Contaminación clase: 2,
- Longitud: 1.4 m, AWG 18,
- Condiciones medio ambientales:
Altura máxima para realizar medidas: 2000 m,
Temperatura: 0 °C a + 50 °C, humedad 50 % a 80 %
- Utilice los cables de medida sólo si esta en perfecto y limpia estado, así como de acuerdo a éste manual, de no ser así la protección asegurada podría verse alterada.
- Cambie los cables de medida si se ha dañado el aislamiento o si se ha roto el cable / punta.
- No toque las puntas de los cables de medida. Sujételo por el área apropiada para las manos!
- Coloque los terminales en ángulo en el medidor o dispositivo de medida.

12. Protección ambiental



Para preservar el medio ambiente, al final de la vida útil de su producto, depositelo en los lugares destinado a ello de acuerdo con la legislación vigente.

Návod k použití

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

Digitální multimetr pro

- měření stejnosměrného napětí
- měření střídavého napětí
- měření stejnosměrného proudu (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- měření střídavého proudu(BENNING MM 1-2/ 1-3)
- měření odporu
- zkoušky diod
- zkoušky obvodů
- měření kapacity (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- měření frekvence (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- měření teploty (BENNING MM 1-3)

Obsah

1. Pokyny pro uživatele
2. Bezpečnostní pokyny
3. Obsah dodávky
4. Popis přístroje
5. Všeobecné údaje
6. Podmínky prostředí
7. Elektrické údaje
8. Měření s BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3
9. Údržba
10. Použití skládacího stojanu a závěsného přípravku
11. Technické údaje měřícího příslušenství
12. Ochrana životního prostředí

1. Pokyny pro uživatele

Tento návod je určen pro

- odborníky v oboru elektro a
- poučené osoby.

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 je určen pro měření suchém prostředí. Nesmí být nasazen v instalacích s napětím vyšším než 1000 V DC a 750 V AC (více informací v oddílu 6. „pracovní prostředí“).

V tomto návodu a na BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 budou používány následující symboly:

 Varování před elektrickým nebezpečím!

Je u umístěno před instrukcemi, kterých je nutno dbát pro zamezení ohrožení osob.

 Pozor – sledujte dokumentaci!

Tento symbol se vyskytuje tam, kde je nutno zvlášť pečlivě sledovat instrukce v návodu, pro zamezení ohrožení osob.

 Tento symbol na BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 znamená, že BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 je vybaven izolací třídy II.

 Tento symbol na BENNING MM 1-2/ 1-3 znamená upozorňuje na vestavěné pojistky.

 Tento symbol se zobrazí při vybitých bateriích.

 Tento symbol značí režim „test diod“.

 Tento symbol značí režim „test obvodů“. Bzučák slouží k akustickému oznamení průchodu proudu.

 Tento symbol značí režim „měření kapacity“.

 (DC) stejnosměrný proud a napětí.

 (AC) střídavý proud a napětí.

 Zem (napětí proti zemi).

2. Bezpečnostní pokyny

Tento přístroj byl zkonstruován a sestaven dle normy

DIN VDE 0411 část 1/EN 61010-1

DIN VDE 0411 část 2-033/EN 61010-2-033

DIN VDE 0411 část 031/EN 61010-031

a opustil výrobní závod v bezvadném a bezpečném stavu.

Pro udržení tohoto stavu a bezpečný provoz se musí uživatel řídit instrukcemi a varováními, uvedenými v tomto návodu. Nesprávné chování a nedodržování výstražných upozornění může vést k těžkým **úrazům** i se **smrtelnými** následky.



Extrémní opatrnost při práci na holých vodičích nebo držácích hlavního vedení. Kontakt s vodiči může způsobit úder elektrickým proudem.

Přístroj smí být jen v instalacích s napětím kategorie II s max. 1000 V proti zemi nebo v instalacích s napětím kategorie III s max. 600 V proti zemi.

Používejte pouze vhodné měřicí vede k tomuto. Při měření v rámci měřicí kategorie III nesmí být vyčnívající vodivá část kontaktního hrotu na kabel měřicího obvodu delší než 4 mm.

Před měřením v měřicí kategorii III musejí být na kontaktní hrotu nasazený nástrčné čepičky, označené jako CAT III a CAT IV, které jsou přiložené k sadě. Toto opatření slouží ochraně uživatele.

Dbejte na to, že práce na dílech pod napětím je ze zásady nebezpečná. Již napětí od 30 V AC a 60 V DC mohou být člověku smrtelně nebezpečná.



Před každým uvedením do provozu otestujete přístroj a vodiče na možná poškození.

Pokud lze předpokládat, že bezpečný provoz není dále možný, přístroj dále ne používejte a zabraňte jiným osobám v jeho použití.

Lze předpokládat, že bezpečný provoz není dále možný, když:

- když přístroj nebo měřicí vodiče vykazují viditelná poškození,
- když přístroj nepracuje,
- po dlouhém skladování v nevhovujících podmínkách,
- po obtížné přepravě,
- jsou-li přístroj nebo měřené vodiče vlhké.

Pro vyloučení ohrožení

- nedotýkejte se holých špiček měřicího vedení,
- zasouvejte měřicí vedení do odpovídajících zásuvek v multimetru

3. Rozsah dodávky

Součástí dodávky přístroje BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 je:

- 3.1 jeden měřicí přístroj BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3,
- 3.2 jeden bezpečnostní kabel měřicího obvodu, červený (L = 1,4 m),
- 3.3 jeden bezpečnostní kabel měřicího obvodu, černý (L = 1,4 m)
- 3.4 jeden kus měřicího adaptéru s teplotním čidlem typu K (BENNING MM 1-3)
- 3.5 jeden kus pryžového závěsného přípravku
- 3.6 jedna kompaktní ochranná taška
- 3.7 dvě 1,5 V baterie vložené do přístroje
- 3.8 a dvě různé pojistky vložené do přístroje (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- 3.9 návod

Odkaz na alternativní příslušenství (BENNING MM 1-3):

- teplotní čidlo (K-typ) z V4A-trubice
použití: čidlo na zasunutí pro měkká plastická media, kapaliny, plyn, vzduch
rozsah měření: od - 196 °C do + 800 °C
rozměry: délka = 210 mm, délka trubice = 120 mm, průměr trubice = 3 mm, V4A (Nr. 044121)

Upozornění na opotřebovatelné součástky:

- BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 je napájen dvěma 1,5-V bateriemi (IEC 6 LR 03).
- BENNING MM 1-2/ 1-3 obsahuje pojistky:
jedna pojistka 10 A rychlá (600 V), 50 KA (Nr. 748263)
- Bezpečnosní měřicí kably (příslušenství, no. 044145) odpovídající CAT III 1000 V a jsou určeny pro proudy 10 A.

4. Popis přístroje

viz obr. 1a, 1b, 1c: Přední strana přístroje

Na obr. 1a, 1b, 1c zobrazené ukazatele a ovládací prvky jsou popsány dále:

- ① **Digitální displej**, pro naměřenou hodnotu a ukazatel překročení měřícího rozsahu
- ② **Zobrazení polarity**
- ③ **Ukazatel stavu baterie**, značí vybitou baterie
- ④ **Tlačítko MAX/ MIN**, pro ukládání nejvyšší a nejnižší naměřené (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- ⑤ **Tlačítko VoltSensor**, ke zjištění napětí AC proti zemi
- ⑥ **Tlačítko RANGE**, přepínání automatického nebo manuálního měřícího rozsahu
- ⑦ **Tlačítko HOLD**, ukládání naměřených hodnot
- ⑧ **Otočný funkční volič**, pro volbu měřící funkce
- ⑨ **Zdířka** (pozitivní), pro V, Ω, Hz,
- ⑩ **Zdířka COM**, společná zdířka pro proud, napětí, odpor, frekvenci, teploty, kapacitu, zkoušku obvodu a test diod
- ⑪ **Zdířka** (pozitivní¹), pro Arozsah, pro proudy do 10 A(BENNING MM 1-2/ 1-3),
- ⑫ **Závesný přípravek**
- ⑬ **LED**, pro indikátor napětí

¹) k tomuto se váže automatický ukazatel polarity při stejnosměrném napětí a proudu

5. Všeobecné údaje

5.1 Všeobecné údaje k multimetru

- 5.1.1 Digitální displej ① 3½ místný, na principu tekutých krystalů, výška číslic 16 mm s desetinnou čárkou, max. hodnota je 2000
- 5.1.2 Ukazatel polarity ② působí automaticky. „-“ zobrazuje pouze opačnou polaritu oproti definici zásuvek
- 5.1.3 Překročení měřícího rozsahu bude oznámeno zobrazením „OL“ nebo „-OL“ a částečně i akustickým varováním.
Pozor, žádná indikace a varování při přetížení!
- 5.1.4 Funkce „MAX/ MIN“ ④ automaticky získá a uloží nejvyšší a nejnižší naměřenou hodnotu. Postupným stiskem tlačítka budou zobrazeny následující hodnoty:
„MAX“ zobrazí nejvyšší a „MIN“ nejnižší hodnotu. Další měření MAX-/ MIN-hodnot se zastaví nebo rozběhne stiskem tlačítka „HOLD“ ⑦. Delším stiskem (1 vteřiny) tlačítka „MAX/ MIN“ se přístroj navrátí do normálního módu.
- 5.1.5 Rozsahové tlačítko „RANGE“ ⑥ slouží k přepínání mezi manuální a automatickou volbou rozsahu při současném zobrazení „AUTO“ na displeji. Delším stiskem (1 vteřiny) dojde k přepnutí na automatiku volbu rozsahu („AUTO“ na displeji).
- 5.1.6 Ukládání naměřených hodnot „HOLD“: stiskem tlačítka „HOLD“ ⑦ je možno uložit naměřenou hodnotu. Na displeji se současně zobrazí symbol „HOLD“. Další stisk tlačítka přepne přístroj do měřícího módu.
- 5.1.7 BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 měří nominálně 2 x za vteřinu.
- 5.1.8 BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 se vypíná otočením otočného voliče ⑧ do polohy „OFF“.
- 5.1.9 BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 se po cca. 10 minutách automaticky (**APO**, Auto-Power-Off). Zapne se opět stiskem jakéhokoli tlačítka nebo otočením otočného voliče ⑧. Při automatickém vypnutí přístroje zazní bzučák. Automatické vypnutí lze deaktivovat tím, že se stiskne tlačítko „RANGE“ a zároveň se BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 zapne ze spínací polohy „OFF“.
- 5.1.10 Teplotní koeficient měření: 0,15 x (udávaná přesnost měření)/ °C < 18 °C oder > 28 °C, vztažená na hodnotu při referenční teplotě 23 °C.
- 5.1.11 BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 je napájen 1,5 V bateriemi (IEC 6 LR 03)).
- 5.1.12 Pokud napětí baterie poklesne pod minimální pracovní hodnotu, na displeji ① se objeví symbol baterie ③.
- 5.1.13 Životnost baterie obnáší asi 250 hodin (alkalické baterie).
- 5.1.14 Rozměry přístroje:
(D x Š x H) = 156 x 74 x 44 mm se závesným přípravkem
Váha přístroje: 320 g se závesným přípravkem a s baterií
- 5.1.15 Přiložené měřící bezpečnostní kabely jsou výslově určeny pro napětí a proudy BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3
- 5.1.16 Model BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 může být buď postaven za pomocí vyklápěcího suportu nebo připevněn pomocí závesného přípravku.
- 5.1.17 Model BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 má na vrchu snímací čidlo co by ukaantele napětí pro lokalizaci uzemněných střídavých napětí.

6. Podmínky prostředí

- BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 je určen pro měření v suchém prostředí,
- Maximální nadmořská výška při měření: 2000 m,
- Kategorie přepětí / nastavení: IEC 60664-1/ IEC 61010-1 → 600 V kategorie III; 1000 V kategorie II
- Stupeň znečistitelnosti: 2,
- Krytí: IP 30 DIN VDE 0470-1 IEC/EN 60529,
Význam IP 30: Ochrana proti malým cizím předmětům, proti dotyku nářadím, drátem a podobně s průměrem > 2,5 mm, (3 - první číslice). Žádná ochrana před vodou, (0 - druhá číslice).
- Pracovní teplota a relativní vlhkost:
Při teplotě od 0 °C do 30 °C: relativní vlhkost menší 80 %,
Při teplotě od 31 °C do 40 °C: relativní vlhkost menší 75 %,
Při teplotě od 41 °C do 50 °C: relativní vlhkost menší 45 %,
- Skladovací teploty: BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 může být skladován při teplotách od - 15 °C do + 60 °C (vlhkost 0 až 80 %). Baterie musí být vyňaty.

7. Elektrické údaje

Poznámka: Přesnost měření se udává jako součet

- relativního podílu měřené hodnoty a
- počtu číslic (t.j. zobrazení čísla na posledních místech).

Přesnost měření platí při teplotách od 18 °C do 28 °C a při relativní vlhkosti menší než 80 %.

7.1 Rozsahy stejnosměrného napětí

Vstupní odpor je 10 MΩ.

| Měřící rozsah ^{*3} | Rozlišení | Přesnost | Přetížitelnost |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------|
| 200 mV | 100 µV | ± (0,5 % naměřené hodnoty + 2 číslic) | 1000 V _{DC} |
| 2 V | 1 mV | ± (0,5 % naměřené hodnoty + 2 číslic) | 1000 V _{DC} |
| 20 V | 10 mV | ± (0,5 % naměřené hodnoty + 2 číslic) | 1000 V _{DC} |
| 200 V | 100 mV | ± (0,5 % naměřené hodnoty + 2 číslic) | 1000 V _{DC} |
| 1000 V | 1 V | ± (0,5 % naměřené hodnoty + 2 číslic) | 1000 V _{DC} |

7.2 Rozsahy střidavého napětí

Vstupní odpor je 10 MΩ paralelně 100 pF.

| Měřící rozsah ^{*3} | Rozlišení | Přesnost ^{*1} | Přetížitelnost |
|---------------------------------------|-----------|---|----------------------|
| | | ve frekvenčním rozsahu 50 Hz - 300 Hz | |
| 200 mV | 100 µV | ± (2,0 % naměřené hodnoty + 5 číslic) ^{*2} | 750 V _{eff} |
| 2 V | 1 mV | ± (1,5 % naměřené hodnoty + 5 číslic) | 750 V _{eff} |
| ve frekvenčním rozsahu 50 Hz - 500 Hz | | | |
| 20 V | 10 mV | ± (1,5 % naměřené hodnoty + 5 číslic) | 750 V _{eff} |
| 200 V | 100 mV | ± (1,5 % naměřené hodnoty + 5 číslic) | 750 V _{eff} |
| 750 V | 1 V | ± (1,5 % naměřené hodnoty + 5 číslic) | 750 V _{eff} |

Naměřená hodnota u BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 je měřena jako průměr a zobrazena jako efektivní hodnota.

^{*1} Přesnost měření je specifikována pro. Při nesinusové křivce je hodnota na ukazateli nepřesná. Proto se udává při následujících Crest faktorech přídavná chyba:

Crest faktor od 1,4 do 3,0 - přídavná chyba ± 1,5 %

Crest faktor od 3,0 do 4,0 - přídavná chyba ± 3,0 %

^{*2} Platné pro sinusoidní křivku 50 Hz/ 60 Hz.

^{*3} U automatické výběry pásmo (AUTO) může bod přepínání ležet již u hodnoty 1400!

7.3 Rozsahy stejnosměrného proudu (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Ochrana před přetížením:

- 10 A (600 V) jištění, rychlá, 50 kA, na 10 A - vstupu (BENNING MM 1-2/ 1-3)

| Měřící rozsah | Rozlišení | Přesnost | Úbytek napětí |
|--------------------|-----------|---------------------------------------|---------------|
| 2 A | 1 mA | ± (1,0 % naměřené hodnoty + 3 číslic) | 2 V max. |
| 10 A ^{*5} | 10 mA | ± (1,0 % naměřené hodnoty + 3 číslic) | 2 V max. |

7.4 Rozsahy střídavého proudu (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Ochrana před přetížením:

- 10 A (6500 V) pojistka, rychlá, 50 kA, na 10 A vstupu (BENNING MM 1-2/ 1-3)

| Měřicí rozsah | Rozlišení | Přesnost *4 ve frekvenčním rozsahu 50 Hz - 500 Hz | Úbytek napětí |
|---------------|-----------|--|---------------|
| 2 A | 1 mA | ± (1,5 % naměřené hodnoty + 5 číslic) | 2 V max. |
| 10 A *5 | 10 mA | ± (1,5 % naměřené hodnoty + 5 číslic) | 2 V max. |

Hodnota naměřená BENNING MM 1-2/ 1-3 je získána jako průměrná hodnota a jako efektivní zobrazena.

*4 Přesnost měření je specifikována pro. Při nesinusové křivce je hodnota na ukazateli nepřesná. Proto se udává při následujících Crest faktorech přídavná chyba:

Crest faktor od 1,4 do 3,0 - přídavná chyba ± 1,5 %

Crest faktor od 3,0 do 4,0 - přídavná chyba ± 3,0 %

*5 Od hodnot elektrického proudu ≥ 7 A je maximálně povolená doba zapnutí omezena.

| Naměřená hodnota | maximální doba měření | minimální doba přestávky |
|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 10 A | 4 min. | 10 min. |
| 9 A | 5 min. | 10 min. |
| 8 A | 7 min. | 10 min. |
| 7 A | 10 min. | 10 min. |

7.5 Rozsahy odporu

Ochrana před přetížením: 600 V_{eff}

| Měřicí rozsah *6 | Rozlišení | Přesnost | Napětí při chodu naprázdno |
|------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------|
| 200 Ω | 0,1 Ω | ± (0,7 % naměřené hodnoty + 3 číslic) | 1,3 V |
| 2 kΩ | 1 Ω | ± (0,7 % naměřené hodnoty + 3 číslic) | 1,3 V |
| 20 kΩ | 10 Ω | ± (0,7 % naměřené hodnoty + 3 číslic) | 1,3 V |
| 200 kΩ | 100 Ω | ± (0,7 % naměřené hodnoty + 3 číslic) | 1,3 V |
| 2 MΩ | 1 kΩ | ± (1,0 % naměřené hodnoty + 3 číslic) | 1,3 V |
| 20 MΩ | 10 kΩ | ± (1,5 % naměřené hodnoty + 3 číslic) | 1,3 V |

*6 U automatické voby pásmo (AUTO) může bod přepínání ležet již u hodnoty 1400!

7.6 Měření diod a zkouška obvodů

Udávaná přesnost měření platí v rozsahu mezi 0,4 V a 0,8 V.

Ochrana před přetížením: 600 V_{eff}

Zabudovaný bzučák zazní při odporu menším než 250 Ω do 850 Ω. Signální tón se vypne při odporu R větším než 850 Ω.

| Měřicí rozsah | Rozlišení | Maximální měřicí proud | Napětí při chodu naprázdno | Naprázdro |
|---------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|
| ► | 10 mV | ± (1,5 % naměřené hodnoty + 5 číslic) | 1,5 mA | 2,0 V |

7.7 Kapacitní rozsahy (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Podmínky: kondenzátory vybit a připojit na odpovídající polaritu.

Poznámka: Pro zvýšení přesnosti měření u malých kondenzátorů zaznamenaje zobrazenu hodnotu multimetu s otevřenými měřicími vedeními a odečtěte zbyvající zobrazenu hodnotu od naměřené hodnoty kondenzátoru.

Cneznámý = Cnaměřené hodnoty - Czbyvající

Ochrana před přetížením: 600 V_{eff}

| Měřicí rozsah | Rozlišení | Přesnost |
|---------------|-----------|---------------------------------------|
| 2 nF | 1 pF | ± (1,9 % naměřené hodnoty + 8 číslic) |
| 20 nF | 10 pF | ± (1,9 % naměřené hodnoty + 8 číslic) |
| 200 nF | 100 pF | ± (1,9 % naměřené hodnoty + 8 číslic) |
| 2 μF | 1 nF | ± (1,9 % naměřené hodnoty + 8 číslic) |
| 20 μF | 10 nF | ± (1,9 % naměřené hodnoty + 8 číslic) |

| | | |
|-------------------|-----------------|--|
| 200 μF | 100 nF | $\pm (1,9 \text{ \% naměřené hodnoty} + 8 \text{ číslic})$ |
| 2 mF* | 1 μF | $\pm (1,9 \text{ \% naměřené hodnoty} + 8 \text{ číslic})$ |

* < 10 Digit při kolísavé indikaci

7.8 Frekvenční rozsahy (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Ochrana před přetížením při měření frekvence: 600 V_{eff}

Minimální šířka impulzu > 25 ns; omezení pracovního cyklu > 30 % a < 70 %

| Měřicí rozsah | Rozlišení | Přesnost (5 V _{eff} max.) | Citlivost |
|---------------|-----------|---|----------------------------|
| 2 kHz | 1 Hz | $\pm (0,01 \text{ \% naměřené hodnoty} + 1 \text{ číslic})$ | > 1,5 < 5 V _{eff} |
| 20 kHz | 10 Hz | $\pm (0,01 \text{ \% naměřené hodnoty} + 1 \text{ číslic})$ | > 1,5 < 5 V _{eff} |
| 200 kHz | 100 Hz | $\pm (0,01 \text{ \% naměřené hodnoty} + 1 \text{ číslic})$ | > 1,5 < 5 V _{eff} |
| 2 MHz | 1 kHz | $\pm (0,01 \text{ \% naměřené hodnoty} + 1 \text{ číslic})$ | > 2 < 5 V _{eff} |
| 20 MHz | 10 kHz | $\pm (0,01 \text{ \% naměřené hodnoty} + 1 \text{ číslic})$ | > 2 < 5 V _{eff} |

7.9 Rozsahy teploty °C (BENNING MM 1-3)

Měření teploty (BENNING MM 1-3) je možné ienom pomocí přiloženého adaptéru pro měření teploty.

Ochrana proti přetížení: 600 V_{eff}

| Měřicí rozsah | Rozlišení | Přesnost* |
|-----------------|-----------|---|
| -20 °C ~ 0 °C | 1 °C | $\pm (2 \% + 4 \text{ }^{\circ}\text{C})$ |
| 1 °C ~ 100 °C | 1 °C | $\pm (1 \% + 3 \text{ }^{\circ}\text{C})$ |
| 101 °C ~ 500 °C | 1 °C | $\pm (2 \% + 3 \text{ }^{\circ}\text{C})$ |
| 501 °C ~ 800 °C | 1 °C | $\pm (3 \% + 2 \text{ }^{\circ}\text{C})$ |

* K uvedené přesnosti měření je třeba přičíst přesnost měření teplotního senzoru typu K.

Senzor teploty drátu typu K: Rozsah měření - 60 °C od 200 °C

Přesnost měření: $\pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Přesnost měření platí pro stabilní teploty prostředí < $\pm 1 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Po změně teploty prostředí o $\pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$ jsou údaje přesnosti měření platné po 1 hodinách.

7.10 Rozsahy teploty °F (BENNING MM 1-3)

Měření teploty (BENNING MM 1-3) je možné ienom pomocí přiloženého adaptéru pro měření teploty.

Ochrana proti přetížení při teplotním měření: 600 V_{eff}

| Měřicí rozsah | Rozlišení | Přesnost* |
|------------------|-----------|---|
| -4 °F ~ 32 °F | 1 °F | $\pm (2 \% + 8 \text{ }^{\circ}\text{F})$ |
| 33 °F ~ 212 °F | 1 °F | $\pm (1 \% + 6 \text{ }^{\circ}\text{F})$ |
| 213 °F ~ 932 °F | 1 °F | $\pm (2 \% + 6 \text{ }^{\circ}\text{F})$ |
| 933 °F ~ 1472 °F | 1 °F | $\pm (3 \% + 4 \text{ }^{\circ}\text{F})$ |

* K uvedené přesnosti měření je třeba přičíst přesnost měření teplotního senzoru typu K.

Senzor teploty drátu typu K: Rozsah měření - 76 °F od 392 °F

Přesnost měření: $\pm 36 \text{ }^{\circ}\text{F}$

Přesnost měření platí pro stabilní teploty prostředí < $\pm 34 \text{ }^{\circ}\text{F}$. Po změně teploty prostředí o $\pm 36 \text{ }^{\circ}\text{F}$ jsou údaje přesnosti měření platné po 1 hodinách.

8. Měření s BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

8.1 Příprava na měření

Používejte a skladujte BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 jen za předepsaných skládacích a pracovních teplotních podmínek, zabraňte dlouhodobému slunečnímu osvitu.

- Překontrolujete údaje o jmenovitém napětí a proudu na bezpečnostních měřících kabelech. Součástí dodávky jsou bezpečnostní měřící kabely odpovídající jmenovitému napětí a proudu BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Překontrolujete izolaci na bezpečnostních měřících kabelech. Pokud je poškozená, okamžitě je vyměňte.
- Překontrolujete průchodnost bezpečnostních měřících kabelů. Pokud jsou vodiče poškozeny, okamžitě je vyměňte.
- Než změníte otočným voličem ⑧ funkci, odpojte bezpečnostní měřící kabely od měřeného místa.
- Silná rušení v blízkosti BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 mohou vést k nestabilitě zobrazení a k chybám měření.

8.2 Měření napětí a proudu



Dbejte maximálního napětí proti zemi!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nejvyšší napětí, povolené na zdírkách

- COM-Buchse ⑩
 - V, Ω , Hz ⑨
 - 10 A-rozsah ⑪ (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- přístroje BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 je 1000 V proti zemi.



Elektrické nebezpečí!
Maximální napětí při měření proudu je 500 V! Při přerušení pojistky napětím vyšším než 500 V může dojít k poškození přístroje. Poškozený přístroj může být při dalším užívání nebezpečný!

8.2.1 Měření napětí

- Otočným voličem ⑧ zvolit na BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 požadovanou funkci (V AC) nebo (V DC).
- Černý měřící kabel připojit ke zdířce COM ⑩.
- Červený měřící kabel připojit ke zdířce pro V, Ω , Hz ⑨.
- Měřící kabely spojit s měřenými body, na displeji ① odečíst naměřenou hodnotu.

Viz. obr. 2: Měření stejnosměrného napětí

Viz. obr. 3: Měření střídavého napětí

8.2.2 Měření proudu (BENNING MM 1-2/ 1-3)

- Otočným voličem ⑧ zvolit požadovaný rozsah a funkci (A DC) nebo (AAC) na BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Černý měřící kabel připojit ke zdířce COM ⑩.
- Červený měřící kabel připojit ke zdířce pro rozsah 10 A ⑪ (stejnosměrný nebo střídavý proud 10 A) na BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Měřící kabely spojit s měřenými body, na displeji ① odečíst naměřenou hodnotu.

Viz. obr. 4: Měření stejnosměrného proudu (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Viz. obr. 5: Měření střídavého proudu (BENNING MM 1-2/ 1-3)

8.3 Měření odporu

- Otočným voličem ⑧ na BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 zvolit požadovanou funkci (Ω).
- Černý měřící kabel připojit ke zdířce COM ⑩.
- Červený měřící kabel připojit ke zdířce pro V, Ω , Hz ⑨.
- Měřící kabely spojit s měřenými body, na displeji ① odečíst naměřenou hodnotu.

Viz. obr. 6: Měření odporu

8.4 Test diod

- Otočným voličem ⑧ zvolit požadovanou funkci (»)» \Rightarrow ».
- Černý měřící kabel připojit ke zdířce COM ⑩.
- Červený měřící kabel připojit ke zdířce pro V, Ω , Hz ⑨.
- Měřící kabely spojit s měřenými body, na displeji ① odečíst naměřenou hodnotu.
- Pro běžnou křemíkovou diodu v propustném směru bude napětí mezi 0,400 V a 0,900 V. Hodnota "000" značí zkrat v diodě, hodnota „OL“ značí přerušení diody.
- V nepropustném směru značí hodnota „OL“ diodu bez vady. Pokud je dioda vadná, budou zobrazeny hodnoty „000“ nebo jiné.

Viz. obr. 7: Test diod

8.5 Zkouška obvodu se bzučákem

- Otočným voličem ⑧ zvolit požadovanou funkci (»)» \Rightarrow ».
- Černý měřící kabel připojit ke zdířce COM ⑩.
- Červený měřící kabel připojit ke zdířce pro V, Ω , Hz ⑨.
- Měřící kabely spojit s měřenými body. Pokud je odpor obvodu nižší než 250 Ω , zazní zabudovaný bzučák.

Viz. obr. 8: Zkouška obvodu se bzučákem

8.6 Měření kapacity (BENNING MM 1-2/ 1-3)



Kondenzátory před měřením kapacity dokonale vybit!
Při měření kapacity nikdy nepřikládat na zdířky napětí! Jinak může dojít k poškození přístroje! Od poškozeného přístroje může hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Otočným voličem 8 zvolit požadovanou funkci ($\frac{V}{Hz}$).
- Zjistěte polaritu kondenzátorů a dokonale je vybijte.
- Černý měřicí kabel připojit ke zdířce COM 10.
- Červený měřicí kabel připojit ke zdířce pro V, Ω , $\frac{V}{Hz}$, Hz 9.
- Měřicí kabely spojit s měřenými body při zachování polarity, na displeji 1 odečíst naměřenou hodnotu.

Viz. obr. 9: Měření kapacity

8.7 Měření frekvence (BENNING MM 1-2/ 1-3)

- Otočným voličem 8 zvolit požadovanou funkci (Hz).
- Černý měřicí kabel připojit ke zdířce COM 10.
- Červený měřicí kabel připojit ke zdířce pro V, Ω , $\frac{V}{Hz}$, Hz 9. Dbejte na minimální citlivost pro měření frekvence!
- Měřicí kabely spojit s měřenými body, na displeji 1 odečíst naměřenou hodnotu.

Viz. obr. 10: Měření frekvence

8.8 Měření teploty (BENNING MM 1-3)

- Otočným spínačem 8 zvolte na přístroji BENNING MM 1-3 požadovanou funkci ($^{\circ}C$ nebo $^{\circ}F$).
- Adaptér pro teplotní senzor správně (pozor na správné půlování) zapojte do COM zdířky (-) 10 a zdířky pro V, Ω , $\frac{V}{Hz}$, Hz (+) 9.
- Konec kabelu pro měření teploty přiřadit k tepelnému zdroji, který má být sledován. Naměřenou hodnotu odečíst na digitálním indikátoru 1 na BENNING MM 1-3.

Viz obrázek 11: Měření teploty

8.9 Indikátor napětí

Funkce indikace napětí je možná z každé polohy otočného volče. Jako indikátoru napětí není zapotřebí žádných měřicích kabelů (bezkontaktní evidence střídavého pole).

V hořením pásmu za LED se nachází snímací čidlo. Při aktivaci tlačítka 5 „VoltSensor“ zhasne indikační displej (pokud byl zapnutý). Dojde-li k lokalizaci napětí, ozve se akustický a červený LED signál 13. K optické indikaci dochází pouze u uzemněných sítí střídavého proudu! Jednopólovým měřicím kabelem může být zjištěna také fáze.

Upozornění pro praxi: Přerušení (v případě zlomení kabelů) ve volně ležících kabelech, např. kabelových bubnech, světelných řetězcích atd., lze sledovat od místa napájení (fáze) až po místo přerušení.

Funkční pásmo: $\geq 230\text{ V}$

Viz obrázek 12: Indikátor napětí s bzučákem

8.9.1 Kontrola fází

- Červený bezpečnostní měřicí kabel spoje se zdírkou pro V, Ω , $\frac{V}{Hz}$, Hz 9 na BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Bezpečnostní měřicí kabel spoje s bodem měření (částí zařízení) a stiskněte tlačítko „VoltSensor“ 5.
- Svítí-li červená indikace LED a ozve-li se akustický signál, vyskytuje se na tomto bodě měření (části zařízení) fáze uzemněného střídavého napětí.

9. Údržba



**Před otevřením BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 odpojte od napětí!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Práce na otevřeném BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 pod napětím jsou vyhrazeny odborníkům, kteří přitom musí dbát zvýšené opatrnosti.

Oddělte BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 od napětí, než přístroj otevřete:

- Odpojte oba měřicí kabely od měřeného objektu.
- Odpojte oba měřicí kabely od BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Otočným spínačem 8 zvolte funkci „OFF“.

9.1 Zajištění přístroje

Za určitých podmínek nemůže být bezpečnost při používání BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 zajištěna, například při:

- Zřejmém a viditelném poškození krytu přístroje,
- Chybách při měření,
- Zřejmých následcích delšího chybného skladování a
- Zřejmých následcích špatného transportu.

V těchto případech BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 ihned vypněte, odpojte od měřených bodů a zajistěte, aby přístroj nemohl být znova použit jinou osobou.

9.2 Čištění

Kryt přístroje čistěte opatrně čistým a suchým hadříkem (výjimku tvoří speciální čisticí ubrousky). Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čistící prostředky. Zejména dbejte toho, aby místo pro baterie ani bateriové kontakty nebyly znečištěny vytéklym elektrolytem. Pokud k vytěcení elektrolytu dojde nebo je bateriová zásuvka znečištěna bílou úsadou, vyčistěte je také čistým a suchým hadříkem.

9.3 Výměna baterií



**Před otevřením BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 odpojte od napětí!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 je napájen dvěma zabudovanými 1,5 V bateriemi. Baterie vyměňte (viz. obr. 13), pokud se na displeji ① objeví symbol baterie ③.

Takto vyměňte baterie:

- Odpojte oba měřící kabely od měřeného objektu.
- Odpojte oba měřící kabely od přístroje
- Otočným spínačem ⑧ zvolte funkci „OFF“
- Položte BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 na přední stranu a uvolněte oba šrouby.
- Zvedněte kryt baterií.
- Vyjměte vybité baterie z bateriové schránky.
- Vložte nové baterie půlově správně do bateriové schránky.
- Zafixujte kryt baterií v čelném pásmu do spodní části a utáhněte šroubek.

Viz. obr. 13: Výměna baterií



Šetřete životní prostředí! Baterie nesmí do běžného domovního odpadu! Vyhazujte baterie jen na místech k tomu určených.

9.4 Výměna pojistek (BENNING MM 1-2/ 1-3)



**Před otevřením BENNING MM 1-2/ 1-3 odpojte od napětí!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

BENNING MM 1-2/ 1-3 je před přetížením chráněn zabudovanými pojistkami (G-tavná vložka) 10 A (viz. obr. 14.).

Takto vyměňte pojistky:

- Odpojte oba měřící kabely od měřeného objektu
- Odpojte oba měřící kabely od přístroje BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Otočným spínačem ⑧ zvolte funkci „OFF“
- Položte BENNING MM 1-2/ 1-3 na čelní stěnu a povolte šroubek na krytu baterie.
- Oddělte kryt baterie od spodní části.
- Vyjměte baterie z bateriové schránky.
- Odstraňte závěsný přípravek ⑫ (pomocí malého šroubováku na šrouby se zárezem nadzvihnut zarážkový výčnělek) ze dna skříně.
- Vyšrubbyte všechny čtyři šrouby ze dna skříně.



Nepovolujte žádné šrouby na tištěném spoji!

- Sejměte kryt zespoda nahoru z čelního dílu.
- Vyjměte jeden konec defektní pojistky z držáku pojistek.
- Vysuňte defektní pojistky zcela.
- Vložte nové pojistky shodných elektrických a mechanických parametrů, jako byly původní.
- Vyrovněte nové pojistky na střed pojistkového držáku.
- Opatrně nasadte dno skříně. Dbejte při zavírání dna skříně na to, aby bateriové pružiny ve dnu skříně vklouzly do úložných vybráni!
- Přiložte přední díl na dolní a přišroubujte zpět.
- Zafixujte závěsný přípravek ⑫ na zadní stranu dna skříně.
- Vložte pak baterie opět půlově správně do bateriové schránky, uzavřete bateriový kryt a utáhněte šroubek.

Viz. obr. 14: Výměna pojistek

9.5 Kalibrace

BENNING zaručuje dodržení technických specifikací a údajů přesnosti, uvedených v návodu k obsluze, pro první rok po datu dodávky. Pro udržení deklarované přesnosti měření musí být přístroj pravidelně kalibrován. Doporučujeme jednou ročně. Zašlete přístroj na adresu:

Benning Elektrotechnik & Elektronik GmbH & Co. KG
 Service Center
 Robert-Bosch-Str. 20
 D - 46397 Bocholt

9.6 Náhradní díl

Pojistka F 10 A, 600 V, 50 kA, (Bussmann KTK nebo DCM) Nr. 748263

10. Použití závěsného přípravku

- Bezpečnostní meřící kabely můžete v případě, že přístroj není používán, ukládat tak, že je ovinete okolo přístroje a jejich špičky chráněně zafixujete na závěsném přípravku ⑫ (viz obrázek 15).
- Bezpečnostní meřící kabel můžete do závěsného přípravku ⑫ zaaretovat tak, aby byla měřicí špička volná, aby tato mohla být společně s BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 zavedena k jednomu bodu měření.
- Podpěrka na zadní straně umožňuje šikmé postavení přístroje BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 (usnadňuje se tím odčítání) nebo zavěšení (viz obrázek 16).
- Závěsný přípravek ⑫ má očko, které lze použít pro zavěšení.

Viz. obr. 15: Navájení měřicích kabelů

viz. obr. 16: Postavení BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

11. Technické údaje měřicího příslušenství

- Norma: EN 61010-031,
- Maximální měřené napětí proti zemi ($\frac{1}{2}$) a měřicí kategorie: s nástrčnou čepičkou: 1000 V CAT III, 600 V CAT IV, bez nástrčné čepičky: 1000 V CAT II,
- Maximální měřené proud 10 A,
- Ochranná třída II (□), průchozí dvojitá nebo zesílená izolace,
- Stupeň znečištění: 2,
- Délka: 1,4 m, AWG 18,
- Podmínky okolí:
Barometrická výška při měření: maximálně 2000 m,
Teplota 0 °C až + 50 °C, vlhkost 50 % až 80 %
- Používejte vodiče jen v bezvadném stavu a takovým způsobem, který odpovídá tomuto návodu, protože v opačném případě může být poškozena k tomu určená ochrana.
- Vyřadte vodič, pokud je izolace poškozená nebo pokud došlo k přerušení ve vedení/zástrčce.
- Nedotýkejte se holých kontaktních hrotů. Dotýkejte se pouze rukojetí!
- Zasuňte zahnuté přípojky do zkoušecího nebo měřicího přístroje.

12. Ochrana životního prostředí

| | |
|--|---|
|  | Po ukončení životnosti přístroje prosím předejte přístroj příslušným sběrným místům na likvidaci. |
|--|---|

Betjeningsvejledning

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

Digital-multimeter til

- Jævnspændingsmåling
- Vekselspændingsmåling
- Jævnstrømsmåling (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- Vekselstrømsmåling (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- Modstandsmåling
- Diodetest
- Gennemgangstest
- Kapacitansmåling (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- Frekvensmåling (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- Temperaturmåling (BENNING MM 1-3)

Indholdsfortegnelse

1. Brugeranvisninger
2. Sikkerhedsanvisninger
3. Leveranceomfang
4. Apparatbeskrivelse
5. Generelle oplysninger
6. Omgivelsesbetegnelser
7. Elektriske oplysninger
8. Måling med BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3
9. Vedligeholdelse
10. Anvendelse af det sammenklappelige stativ og ophængningsanordningen
11. Tekniske data for måletilbehøret
12. Miljøbeskyttelse

1. Brugeranvisninger

Denne betjeningsvejledning henvender sig til

- elektrikere
- elektroteknikere.

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 er beregnet til måling i tørre omgivelser. Det må ikke indskydes i strømkredse med større mærkespænding end 1000 V DC og 750 V AC (nærmere herom i afsnit 6 "Omgivelsesbetegnelser").

I betjeningsvejledningen og på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 anvendes følgende symboler:



Advarsel mod elektrisk fare!

Står før anvisninger, der skal følges for at undgå menneskelige risici.



NB: Dokumentationen skal følges!

Symbolet angiver, at betjeningsvejledningens anvisninger skal følges for at undgå risici.



Dette symbol på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 betyder, at BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 er udført dobbeltisolert (beskyttelseskasse II).



Dette symbol på BENNING MM 1-2/ 1-3 henviser til de indbyggede sikringer.



Dette symbol fremkommer i displayet for et afladet batteri.



Dette symbol kendtegner området "diodetest".



Dette symbol kendtegner området "gennemgangstest".
brummeren tjener til afgivelse af det akustiske resultat.



Dette symbol kendtegner området "kapacitanstest".



(DC) Jævnspænding eller -strøm.



(AC) Vekselspænding eller -strøm.



Jord (spænding mod jord).

2. Sikkerhedsanvisninger

Apparatet er bygget og testet iflg.

DIN VDE 0411 Del 1/EN 61010-1

DIN VDE 0411 Del 2-033/EN 61010-2-033

DIN VDE 0411 Del 031/EN 61010-031

og har forladt fabrikken i en sikkerhedsteknisk fejlfri tilstand.

For at opretholde denne tilstand og sikre en risikofri drift skal brugerens følge de anvisninger og advarselssymboler, der er indeholdt i denne vejledning.

Apparatet må kun benyttes i strømkredse af overspændingskategori II med max. 1000 V leder mod jord eller overspændingskategori III med 600 V leder mod jord.

Kun er anvendt passende måling fører til dette. Ved målinger inden for målekategori III må den fremragende ledende del på en kontaktspids på sikkerhedsmåleledninger ikke være længere end 4 mm.



Inden der foretages målinger inden for målekategori III skal påsætningskapperne, som er vedlagt sættet og er mærket med CAT III og CAT IV, sættes på kontaktspidser. Denne foranstaltung sker med henblik på brugerens beskyttelse.

Vær opmærksom på, at arbejde på spændingsførende dele og anlæg grundlæggende er farligt. Allerede spændinger fra 30 V AC og 60 V DC kan være livsfarlige for mennesker.



Før enhver ibrugtagning skal apparatet og ledningerne kontrolleres for skader.

Kan det antages, at en risikofri drift ikke længere er mulig, skal apparatet tages ud af drift og sikres mod utilsigtet drift.

Det kan antages, at en risikofri drift ikke længere er mulig,

- hvis apparatet eller måleledningerne viser synlige skader,
- hvis apparatet ikke længere virker,
- efter længere opbevaring under ugunstige forhold,
- efter tunge transportbelastninger.

For at udelukke fare



- måleledningerne ikke berøres på de blanke målespidser,
- stikkes måleledningerne i de tilsvarende mærkede målebøsninger på multimeteret.

3. Leveranceoomfang

Til leverancen af BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 hører:

- 3.1 ét stk. BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3,
- 3.2 ét stk. sikkerhedsmåleledning, rød (L = 1,4 m),
- 3.3 ét stk. sikkerhedsmåleledning, sort (L = 1,4 m),
- 3.4 ét stk. måleadapter med trådtemperaturføler Typ K (BENNING MM 1-3)
- 3.5 ét stk. gummiophængningsanordning,
- 3.6 ét stk. kompaktbeskyttelosesætse,
- 3.7 to 1,5 V mikrobatterier er indbygget i apparatet som originaludstyr,
- 3.8 én sikring er indbygget som originaludstyr i (BENNING MM 1-2/ 1-3),
- 3.9 én betjeningsvejledning.

Henvisning til optionalt tilbehør (BENNING MM 1-3):

- Temperaturføler (K-type) af V4A-rør
Anvendelse: Indstiksføler til blød-plastiske medier, væsker, gas og luft
Måleområde: - 196 °C til + 800 °C
Mål: Længde = 210 mm, rørlængde = 120 mm, rørdiameter = 3 mm, V4A (artikel-nr. 044121)

Tip om sliddele:

- BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 strømforsynes fra to indbyggede 1,5 V mikrobatterier (IEC 6 LR 03).
- BENNING MM 1-2/ 1-3 indeholder en sikring til beskyttelse mod overbelastning:
Ét stk. sikring mærkeststrøm 10 A flink (600 V), 50 kA (reservedels-nr. 748263)
- De ovennævnte sikkerhedsmåleledninger (testet tilbehør, no. 044145) opfylder CAT III 1000 V og er tilladt for en strøm på 10 A.

4. Apparatbeskrivelse

se figur 1a, 1b, 1c: Apparatforside

De i figurerne 1a, 1b og 1c angivne visnings- og betjeningselementer betegnes som følger:

- 1 **Digitaldisplay**, til måleværdien og visning af områdeoverskridelse,
- 2 **Polaritetsvisning**,
- 3 **Batteriindikation**, fremkommer ved afladet batteri,
- 4 **MAX/MIN-tast**, lagring af største og mindste måleværdi (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- 5 **Spændingssensor-tast**, til måling af AC-spænding mod jord,
- 6 **RANGE-tast**, skift automatisk/manuelt måleområde,
- 7 **HOLD-tast**, lagring af den viste måleværdi,
- 8 **Drejeomskifter**, til valg af målefunktion,
- 9 **Bøsning** (positiv¹), til V, Ω, Hz,
- 10 **COM-bøsning**, fælles bøsning til strøm-, spændings-, modstands-, frekvens-, temperatur-, kapacitansmålinger, gennemgangs- og diodetest,
- 11 **Bøsning** (positiv¹), til strømområdet, strømme op til 10 A (BENNING MM 1-2/ 1-3),
- 12 **Ophængningsanordning**
- 13 **LED**, som spændingsindikator

^{1) Herpå beror den automatiske polaritetsvisning for jævnstrøm og -spænding}

5. Generelle oplysninger

5.1 Generelle oplysninger om multimeteret

- 5.1.1 Digitaldisplayet 1 er udført som 3½-cifret LCD-display med 16 mm skrifthøjde med decimalpunkt. Den største visningsværdi er 2000.
- 5.1.2 Polaritetsvisningen 2 virker automatisk. Kun en polaritet mod bøsningsdefinitionen vises med “-”.
- 5.1.3 Områdeoverskridelse vises med “OL” eller “-OL” og delvist med en akustisk advarsel.
NB: ingen visning eller advarsel ved overbelastning!
- 5.1.4 “MAX/MIN”-tastefunktionen 4 fanger og lagrer automatisk den største og mindste måleværdi; måleområde forvælges i givet fald med “RANGE”-tasten. Ved tasteaktivering vises følgende værdier:
“MAX” viser den lagrede største og “MIN” den mindste værdi. Den fortroløbende registrering af MAX-/ MIN- værdien kan stoppes, hhv. startes, ved aktivering af tasten “HOLD” 7. Ved længere tastetryk (1 sekund) på tasten “MAX/ MIN” skiftes tilbage til normalmodus.
- 5.1.5 Områdetasten “RANGE” 6 tjener til videreskift af det manuelle måleområde med samtidig udblænding af “AUTO” i displayet. Ved længere tastetryk (1 sekund) vælges automatisk områdevalg (visning “AUTO”).
- 5.1.6 Måleværdilagring “HOLD”: Ved aktivering af tasten “HOLD” 7 kan mæleresultatet lagres. I displayet fades samtidigt symbolet “HOLD” ind. Fornyet aktivering af tasten skifter tilbage til målemodus.
- 5.1.7 Målehastigheden for BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 udgør nominelt 2 målinger pr. sekund for digitaldisplayet.
- 5.1.8 BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 tændes eller slukkes via drejeomskifteren 8. Slukket stilling “OFF”.
- 5.1.9 BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 slukker selv efter ca. 10 min (APO, Auto-Power-Off). Det tænder igen, hvis en tast eller drejeomskifteren aktiveres. En summetone signalerer automatisk slukning af apparatet. Den automatiske afbrydelse kan deaktiveres, idet tasten “RANGE” aktiveres og BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 samtidigt tændes fra omskifterstillingen “OFF”.
- 5.1.10 Måleværdiens temperaturkoefficient: $0,15 \times (\text{angivet målenøjagtighed}) / {}^{\circ}\text{C} < 18 {}^{\circ}\text{C}$ eller $> 28 {}^{\circ}\text{C}$, baseret på værdien ved referencetemperaturen på $23 {}^{\circ}\text{C}$.
- 5.1.11 BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 strømforsynes fra to 1,5 V batterier (IEC 6 LR 03).
- 5.1.12 Hvis batterispændingen synker under den af BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 tilvejebragte arbejdsspænding, fremkommer et batterisymbol 3 i displayet 1.
- 5.1.13 Batteriernes levetid udgør ca 250 timer (alkalibatteri).
- 5.1.14 Apparatomål: $(L \times B \times H) = 156 \times 74 \times 44$ mm med ophængningsanordning.
Apparatvægt: 320 g med ophængningsanordning og batteri.
- 5.1.15 De medleverede sikkerhedsmåleledninger er udtrykkeligt egnet til BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3's mærkespænding og mærkestørrelse.
- 5.1.16 BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 kan med en udklappelig støtte stilles op eller fastgøres med ophængningsanordningen.
- 5.1.17 På forsiden har BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 en registreringsføler som spændingsindikator til lokalisering af jordede vekselspændinger.

6. Omgivelsesbetingelser

- BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 er beregnet til målinger i tørre omgivelser,
- Barometerhøjde ved målinger: max. 2000 m,
- Overspændningskategori/installationskategori: IEC 60664-1/ IEC 61010-1 → 600 V kategori III; 1000 V kategori II,
- Tilsmudsningsgrad: 2,
- Beskyttelsesklasse: IP 30 DIN VDE 0470-1 IEC/EN 60529
IP 30 betyder: Beskyttelse mod adgang til farlige dele og beskyttelse mod faste fremmedlegemer > 2,5 mm i diameter, (3 – første kodeciffer). Ingen vandbeskyttelse, (0 – andet kodeciffer).
- Arbejdstemperatur og relativ luftfugtighed:
Ved arbejdstemperatur fra 0 °C til 30 °C: relativ luftfugtighed mindre end 80%,
Ved arbejdstemperatur fra 31 °C til 40 °C: relativ luftfugtighed mindre end 75%,
Ved arbejdstemperatur fra 41 °C til 50 °C: relativ luftfugtighed mindre end 45%,
- Opbevaringstemperatur: BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 kan opbevares ved temperaturer fra - 15 °C til + 60 °C (luftfugtighed 0 til 80%). Samtidigt skal batteriet udtages af apparatet.

7. Elektriske oplysninger

Bemærkning: Målenøjagtigheden er angivet som sum af

- en relativ andel af måleværdien og
- et antal cifferskridt (dvs. talskridt på sidste ciffer).

Denne målenøjagtighed gælder ved temperaturer fra 18 °C til 28 °C og en relativ luftfugtighed mindre end 80%.

7.1 Jævnspændingsområder

Indgangsmodstanden udgør 10 MΩ.

| Måleområde *3 | Opløsning | Målenøjagtighed | Overbelastningsbeskyttelse |
|---------------|-----------|---|----------------------------|
| 200 mV | 100 µV | ± (0,5 % af måleværdien + 2 Cifferskridt) | 1000 V _{DC} |
| 2 V | 1 mV | ± (0,5 % af måleværdien + 2 Cifferskridt) | 1000 V _{DC} |
| 20 V | 10 mV | ± (0,5 % af måleværdien + 2 Cifferskridt) | 1000 V _{DC} |
| 200 V | 100 mV | ± (0,5 % af måleværdien + 2 Cifferskridt) | 1000 V _{DC} |
| 1000 V | 1 V | ± (0,5 % af måleværdien + 2 Cifferskridt) | 1000 V _{DC} |

7.2 Vekselspændingsområder

Indgangsmodstanden udgør 10 MΩ parallel med 100 pF.

| Måleområde *3 | Opløsning | Målenøjagtighed *1 | Overbelastningsbeskyttelse |
|----------------------------------|-----------|--|----------------------------|
| | | i frekvensområdet 50 Hz - 300 Hz | |
| 200 mV | 100 µV | ± (2,0 % af måleværdien + 5 Cifferskridt) *2 | 750 V _{eff} |
| 2 V | 1 mV | ± (1,5 % af måleværdien + 5 Cifferskridt) | 750 V _{eff} |
| i frekvensområdet 50 Hz - 500 Hz | | | |
| 20 V | 10 mV | ± (1,5 % af måleværdien + 5 Cifferskridt) | 750 V _{eff} |
| 200 V | 100 mV | ± (1,5 % af måleværdien + 5 Cifferskridt) | 750 V _{eff} |
| 750 V | 1 V | ± (1,5 % af måleværdien + 5 Cifferskridt) | 750 V _{eff} |

Måleværdien fra BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 fremkommer ved middelværdiensretning og vises som effektivværdi.

*1 Målenøjagtigheden er specificeret for en sinuskurveform. Ved ikke-sinusformede kurveformer bliver visningsværdien unøjagtigere. Følgende crestfaktorer resulterer således i yderligere fejl:

Crest-faktor fra 1,4 til 3,0 yderligere fejl ± 1,5%

Crest-faktor fra 3,0 til 4,0 yderligere fejl ± 3%

*2 Gyldig for sinuskurveform 50 Hz/60 Hz

*3 Ved automatisk områdevalg (AUTO) kan skiftepunktet allerede ligge på ca. 1400 V!

7.3 Jævnstrømsområder (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Overbelastningsbeskyttelse:

- 10 A (600 V) sikring, flink, 50 kA på 10 A-indgang (BENNING MM 1-2/ 1-3),

| Måleområde | Opløsning | Målenøjagtighed | Spændingsfald |
|------------|-----------|---|---------------|
| 2 A | 1 mA | ± (1,0 % af måleværdien + 3 Cifferskridt) | 2 V max. |
| 10 A *5 | 10 mA | ± (1,0 % af måleværdien + 3 Cifferskridt) | 2 V max. |

7.4 Vekselstrømsområder (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Overbelastningsbeskyttelse:

- 10 A (600 V) sikring, flink, 50 kA på 10 A-indgang (BENNING MM 1-2/ 1-3),

| Måleområde | Opløsning | Målenøjagtighed *4 i frekvensområdet 50 Hz - 500 Hz | Spændingsfald |
|------------|-----------|--|---------------|
| 2 A | 1 mA | ± (1,5 % af måleværdien + 5 Cifferskridt) | 2 V max. |
| 10 A *5 | 10 mA | ± (1,5 % af måleværdien + 5 Cifferskridt) | 2 V max. |

Måleværdien fremkommer ved middelværdiensretning og vises som effektiv-værdi.

- *4 Målenøjagtigheden er specificeret for en sinuskurveform. Ved ikke-sinus-formede kurveformer bliver visningsværdien unøjagtigere. Følgende crest-faktorer resulterer således i yderligere fejl:
 Crest-faktor fra 1,4 til 3,0 yderligere fejl ± 1,5%
 Crest-faktor fra 3,0 til 4,0 yderligere fejl ± 3%

- *5 Fra strømværdier ≥ 7 A er den max. tilladte tilkoblingstid begrænset.

| Måleværdi | Max. måletid | Min. pausetid |
|-----------|--------------|---------------|
| 10 A | 4 min. | 10 min. |
| 9 A | 5 min. | 10 min. |
| 8 A | 7 min. | 10 min. |
| 7 A | 10 min. | 10 min. |

7.5 Modstandsområder

Overbelastningsbeskyttelse ved modstandsmålinger: 600 V_{eff}

| Måleområde *6 | Opløsning | Målenøjagtighed | Max. tomgangsspænding |
|---------------|-----------|---|-----------------------|
| 200 Ω | 0,1 Ω | ± (0,7 % af måleværdien + 3 Cifferskridt) | 1,3 V |
| 2 kΩ | 1 Ω | ± (0,7 % af måleværdien + 3 Cifferskridt) | 1,3 V |
| 20 kΩ | 10 Ω | ± (0,7 % af måleværdien + 3 Cifferskridt) | 1,3 V |
| 200 kΩ | 100 Ω | ± (0,7 % af måleværdien + 3 Cifferskridt) | 1,3 V |
| 2 MΩ | 1 kΩ | ± (1,0 % af måleværdien + 3 Cifferskridt) | 1,3 V |
| 20 MΩ | 10 kΩ | ± (1,5 % af måleværdien + 3 Cifferskridt) | 1,3 V |

- *6 Ved automatisk områdevalg (AUTO) kan skiftepunktet allerede ligge på ca. 1400 V!

7.6 Diode- og gennemgangstest

Den angivne målenøjagtighed gælder i området mellem 0,4 V og 0,8 V.

Overbelastningsbeskyttelse ved diodetests: 600 V_{eff}

De indbyggede summer lyde, når modstanden er mindre end 250 Ω til 850 Ω. Den bip bragt til tavshed med en modstand større end 850 Ω.

| Måleområde | Opløsning | Målenøjagtighed | Max. målestør | Max. tomgangssp. |
|------------|-----------|---|---------------|------------------|
| ► | 10 mV | ± (1,5 % af måleværdien + 5 Cifferskridt) | 1,5 mA | 2,0 V |

7.7 Kapacitansområder (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Betingelser: Kondensatorer aflades og påtrykkes den angivne polaritet.

Bemærk: For at øge målepræcisionen for små kondensatorer skal du nottere multimeterens viste værdi med åbne målelinjer og trække den resterende viste værdi fra den målte værdi af kondensatoren.

Cukendt = Cmålt værdi - Cresterende

Overbelastningsbeskyttelse ved kapacitansmålinger: 600 V_{eff}

| Måleområde | Opløsning | Målenøjagtighed |
|------------|-----------|---|
| 2 nF | 1 pF | ± (1,9 % af måleværdien + 8 Cifferskridt) |
| 20 nF | 10 pF | ± (1,9 % af måleværdien + 8 Cifferskridt) |
| 200 nF | 100 pF | ± (1,9 % af måleværdien + 8 Cifferskridt) |
| 2 μF | 1 nF | ± (1,9 % af måleværdien + 8 Cifferskridt) |
| 20 μF | 10 nF | ± (1,9 % af måleværdien + 8 Cifferskridt) |
| 200 μF | 100 nF | ± (1,9 % af måleværdien + 8 Cifferskridt) |

| | | |
|-------|------|---|
| 2 mF* | 1 µF | $\pm (1,9\% \text{ af måleværdien} + 8 \text{ Cifferskridt})$ |
|-------|------|---|

* < 10 cifferskridt ved fluktuerende visning

7.8 Frekvensområder (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Overbelastningsbeskyttelse ved frekvensmålinger: $600 V_{eff}$

Min. impulsbredde > 25 ns; arbejdscyklusbegrænsning > 30% og < 70%

| Måleområde | Opløsning | Målenøjagtighed for 5 Veff max. | Følsomhed |
|------------|-----------|--|---------------------|
| 2 kHz | 1 Hz | $\pm (0,01\% \text{ af måleværdien} + 1 \text{ Cifferskridt})$ | $> 1,5 < 5 V_{eff}$ |
| 20 kHz | 10 Hz | $\pm (0,01\% \text{ af måleværdien} + 1 \text{ Cifferskridt})$ | $> 1,5 < 5 V_{eff}$ |
| 200 kHz | 100 Hz | $\pm (0,01\% \text{ af måleværdien} + 1 \text{ Cifferskridt})$ | $> 1,5 < 5 V_{eff}$ |
| 2 MHz | 1 kHz | $\pm (0,01\% \text{ af måleværdien} + 1 \text{ Cifferskridt})$ | $> 2 < 5 V_{eff}$ |
| 20 MHz | 10 kHz | $\pm (0,01\% \text{ af måleværdien} + 1 \text{ Cifferskridt})$ | $> 2 < 5 V_{eff}$ |

7.9 Temperaturområder °C (BENNING MM 1-3)

En temperaturmåling (BENNING MM 1-3) er kun mulig med den medfølgende temperaturmåleadapter.

Overbelastningsbeskyttelse ved temperaturmåling: $600 V_{eff}$

| Måleområde | Opløsning | Målenøjagtighed |
|-----------------|-----------|---|
| -20 °C ~ 0 °C | 1 °C | $\pm (2\% + 4\text{ }^{\circ}\text{C})$ |
| 1 °C ~ 100 °C | 1 °C | $\pm (1\% + 3\text{ }^{\circ}\text{C})$ |
| 101 °C ~ 500 °C | 1 °C | $\pm (2\% + 3\text{ }^{\circ}\text{C})$ |
| 501 °C ~ 800 °C | 1 °C | $\pm (3\% + 2\text{ }^{\circ}\text{C})$ |

7.10 Temperaturområder °F (BENNING MM 1-3)

En temperaturmåling (BENNING MM 1-3) er kun mulig med den medfølgende temperaturmåleadapter.

Overbelastningsbeskyttelse ved temperaturmåling: $600 V_{eff}$

| Måleområde | Opløsning | Målenøjagtighed |
|------------------|-----------|---|
| -4 °F ~ 32 °F | 1 °F | $\pm (2\% + 8\text{ }^{\circ}\text{F})$ |
| 33 °F ~ 212 °F | 1 °F | $\pm (1\% + 6\text{ }^{\circ}\text{F})$ |
| 213 °F ~ 932 °F | 1 °F | $\pm (2\% + 6\text{ }^{\circ}\text{F})$ |
| 933 °F ~ 1472 °F | 1 °F | $\pm (3\% + 4\text{ }^{\circ}\text{F})$ |

8. Måling med BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

8.1 Forberedelse af måling

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 må kun benyttes og opbevares ved de angivne opbevarings- og arbejdstemperaturbetegnelser; undgå vedvarende solindstråling.

- Angivelser af mærkespænding og mærkestrøm på sikkerhedsmåleledninger overholder mærkespænding og mærkestrøm for BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Sikkerhedsmåleledningernes isolering kontrolleres. Hvis isoleringen er beskadiget, skal sikkerhedsmåleledningerne øjeblikkeligt tages ud af brug.
- Sikkerhedsmåleledningerne testes for gennemgang. Hvis lederen i sikkerhedsmåleledningen er brudt, skal sikkerhedsmåleledningen øjeblikkeligt tages ud af brug.
- Før en anden funktion vælges på drejeomskifteren ⑧, skal sikkerhedsmåleledningerne fjernes fra målepunktet.
- Stærke støjkilder i nærheden af BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 kan føre til ustabil visning og til målefejl.

8.2 Spændings- og strømmåling



**Max. spænding mod jordpotential skal overholdes!
Elektrisk risiko!**

Den største spænding, der må ligge på bøsningerne

- COM-bøsning ⑩
 - bøsning for V, Ω , Hz ⑨
 - bøsning for 10 A-området ⑪ (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- i BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 i forhold til jord, udgør 1000 V.

Elektrisk risiko!

Maksimal kredsløbsspænding med strømmåling 500 V! Ved sikkerhedsudløsning over 500 V er en beskadigelse af apparatet mulig. Et beskadiget apparat kan udgøre en elektrisk risiko!

8.2.1 Spændingsmåling

- Med drejeomskifteren ⑧ vælges den ønskede funktion (V AC) eller (V DC) på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Den sorte sikkerhedsmåleledning stikkes i COM-bøsningen ⑩ på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Den røde sikkerhedsmåleledning stikkes i bøsningen for V, Ω, -Hz ⑨ på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Sikkerhedsmåleledningerne bringes i kontakt med målepunkterne, måleværdien aflæses på digitaldisplayet ① på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.

se figur 2: Jævnspændingsmåling

se figur 3: Vekselspændingsmåling

8.2.2 Strømmåling (BENNING MM 1-2/ 1-3)

- Med drejeomskifteren ⑧ vælges det ønskede område og den ønskede funktion (A AC) eller (A DC) på BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Den sorte sikkerhedsmåleledning stikkes i COM-bøsningen ⑩ på BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Den røde sikkerhedsmåleledning stikkes i bøsningen for 10 A-ørområdet ⑪ (jævn- eller vekselstrøm op til 10 A) på BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Sikkerhedsmåleledningerne bringes i kontakt med målepunkterne, måleværdien aflæses på digitaldisplayet ① på BENNING MM 1-2/ 1-3.

se figur 4: Jævnstrømsmåling (BENNING MM 1-2/ 1-3)

se figur 5: Vekselstrømsmåling (BENNING MM 1-2/ 1-3)

8.3 Modstandsmåling

- Med drejeomskifteren ⑧ vælges den ønskede funktion (Ω) på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Den sorte sikkerhedsmåleledning stikkes i COM-bøsningen ⑩ på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Den røde sikkerhedsmåleledning stikkes i bøsningen for V, Ω, -Hz ⑨ på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Sikkerhedsmåleledningerne bringes i kontakt med målepunkterne, måleværdien aflæses på digitaldisplayet ① på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.

se figur 6: Modstandsmåling

8.4 Diodetest

- Med drejeomskifteren ⑧ vælges den ønskede funktion (»»➡) på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Den sorte sikkerhedsmåleledning stikkes i COM-bøsningen ⑩ på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Den røde sikkerhedsmåleledning stikkes i bøsningen for V, Ω, -Hz ⑨ på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Sikkerhedsmåleledningerne bringes i kontakt med diodetilledningerne, måleværdien aflæses på digitaldisplayet ① på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- For en normal Si-diode, påtrykt i lederretningen, vises gennemgangsspændingen mellem 0,400 V og 0,900 V. Visningen "000" henviser til en kortslutning i dioden, visningen "OOL" henviser til et brud i dioden.
- For en diode, påtrykt i spærretretningen, vises "OL". Hvis dioden er fejlbehaftet, vises "000" eller andre værdier.

se figur 7: Diodetest

8.5 Gennemgangstest med brummer

- Med drejeomskifteren ⑧ vælges den ønskede funktion (»»➡) på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Den sorte sikkerhedsmåleledning stikkes i COM-bøsningen ⑩ på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Den røde sikkerhedsmåleledning stikkes i bøsningen for V, Ω, -Hz ⑨ på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Sikkerhedsmåleledningerne bringes i kontakt med målepunkterne. Underskridt ledningsmodstanden mellem COM-bøsningen ⑩ og bøsningen for V, Ω, -Hz ⑨ 250 Ω, lyder den indbyggede brummer i BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.

se figur 8: Gennemgangstest med brummer

8.6 Kapacitansmåling (BENNING MM 1-2/ 1-3)



Kondensatorer aflades fuldstændigt før kapacitansmålinger!
Bøsningerne for kapacitansmåling må aldrig påtrykkes spænding! Apparatet kan blive beskadiget eller ødelagt! Et beskadiget apparat kan udgøre en elektrisk risiko!

- Med drejeomskifteren ⑧ vælges den ønskede funktion (Hz) på BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Kondensatorens polaritet fastslås, og kondensatoren aflades fuldstændigt.
- Den sorte sikkerhedsmåleledning stikkes i COM-bøsningen ⑩ på BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Den røde sikkerhedsmåleledning stikkes i bøsningen for V, Ω , Hz ⑨ på BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Sikkerhedsmåleledningerne bringes i kontakt med den afladete kondensator i overensstemmelse med dens polaritet, måleværdien aflæses på digitaldisplayet ① på BENNING MM 1-2/ 1-3.

se figur 9: Kapacitansmåling

8.7 Frekvensmåling (BENNING MM 1-2/ 1-3)

- Med drejeomskifteren ⑧ vælges den ønskede funktion (Hz) på BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Den sorte sikkerhedsmåleledning stikkes i COM-bøsningen ⑩ på BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Den røde sikkerhedsmåleledning stikkes i bøsningen for V, Ω , Hz ⑨ på BENNING MM 1-2/ 1-3. Vær opmærksom på den minimale følsomhed for frekvensmålinger på BENNING MM 1-2/ 1-3!
- Sikkerhedsmåleledningerne bringes i kontakt med målepunkterne, måleværdien aflæses på digitaldisplayet ① på BENNING MM 1-2/ 1-3.

se figur 10: Frekvensmåling

8.8 Temperaturmåling (BENNING MM 1-3)

- Med drejeomskifteren ⑧ vælges den ønskede funktion ($^{\circ}\text{C}$ eller $^{\circ}\text{F}$) på BENNING MM 1-3.
- Temperaturadapteren med temperaturmåleledningen forbides med korrekt polaritet med COM-bøsningen (-) ⑩ og bøsningen for V, Ω , Hz (+) ⑨.
- Temperaturmåleledningens ende anbringes i området med den varmekilde, der skal kontrolleres. Måleværdien aflæses på digitaldisplayet ① på BENNING MM 1-3.

se figur 11: Temperaturmåling

8.9 Spændingsindikator

Spændingsindikatorfunktionen er mulig i enhver stilling af drejeomskifteren. Som spændingsindikator er ingen måleledninger nødvendige (berøringsfri registrering af et vekselfelt). I hoved-området bag LEDen findes registreringsføleren. Ved aktivering af "VoltSensor"-tasten ⑤ slukkes visningsdisplayet (såfremt det var tændt). Lokaliseres en fasespænding, lyder et akustisk signal, og et rødt LED-signal ⑬ lyser. En visning fremkommer kun i jordede vekselstrømsnet! Med en énpolet måleledning kan også fasen undersøges.

Praktisk tip:

Afbrydelser (kabelbrud) i fritliggende kabler, f.eks. kabeltromler, lyskæder osv., kan følges fra forsyningsstedet (fasen) til brudstedet.

Funktionsområde: $\geq 230\text{ V}$

se figur 12: Spændingsindikator med brummer

8.9.1 Fasetest

- Den røde sikkerhedsmåleledning stikkes i bøsningen for V, Ω , Hz ⑨ på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Sikkerhedsmåleledningerne bringes i kontakt med målepunktet (installationsdelen), og tasten "VoltSensor" ⑤ aktiveres.
- Hvis den røde LED lyser, og et akustisk signal lyder, ligger fasen for en jordet vekselspænding i dette målepunkt (installationsdel).

9. Vedligeholdelse



Før åbning skal BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 ubetinget gøres spændingsfrit! Elektrisk risiko!

Arbejdet på det åbnede BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 under spænding er udelukkende forbeholdt fagfolk, der samtidigt skal træffe foranstaltninger til ulykkesforebyggelse.

Sådan gøres BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 spændingsfrit, før apparatet åbnes:

- Først fjernes begge sikkerhedsmåleledninger fra måleobjektet.

- Derpå fjernes begge sikkerhedsmåleledninger fra BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Drejeomskifteren ❸ drejes til stillingen "OFF".

9.1 Sikring af apparatet

Under bestemte forudsætninger kan sikkerheden ved omgang med BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 ikke længere garanteres, f.eks. ved:

- Synlige skader på huset,
- Fejl ved målinger,
- Registrerbare følger af længere opbevaring under ikke-tilladte betingelser, og
- Registrerbare følger af ekstraordinær transportpåvirkning.

I disse tilfælde skal BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 øjeblikkeligt afbrydes, fjernes fra målepunkterne og sikres mod ny benyttelse.

9.2 Rengøring

Huset renses udvendigt med en ren og tør klud (undtagelse specielle renseservietter). Anvend ingen opløsnings og/eller skuremidler for at rense apparatet. Vær ubetinget opmærksom på, at batterikassen og batterikontakterne ikke forurennes af udsivende batteri-elektrolyt.

Såfremt elektrolyt-forureninger eller hvide aflejringer er til stede i området omkring batteriet eller batterihuuset, renses også disse med en tør klud.

9.3 Batteriskift



Før åbning skal BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 ubetinget gøres spændingsfrit! Elektrisk risiko!

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 strømforsynes fra to indbyggede 1,5 V batterier. Et batteriskift (se figur 13) er nødvendigt, hvis batterisymbolet ❸ fremkommer i displayet ❶.

Sådan skiftes batteriet:

- Sikkerhedsmåleledningerne fjernes fra målekredsen.
 - Sikkerhedsmåleledningerne fjernes fra BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
 - Drejeomskifteren ❸ drejes til stillingen "OFF".
 - BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 lægges på forsiden, og skruen løsnes fra batteridækslet.
 - Batteridækslet løftes op fra underdelen.
 - De afladede batterier tages ud af batterikassen.
 - De nye batterier anbringes med korrekt polaritet i batterikassen.
 - Batteridækslet i hoved-området klikes på underdelen, og skruen strammes.
- se figur 13: Batteriskift



Bidrag til bevarelse af miljøet! Batterier hører ikke hjemme i husholdningsaffaldet. De kan afleveres på et indsamlingssted for gamle batterier og farligt affald. Information fås hos kommunen.

9.4 Skift af sikring (BENNING MM 1-2/ 1-3)



Før åbning skal BENNING MM 1-2/ 1-3 ubetinget gøres spændingsfrit! Elektrisk risiko!

BENNING MM 1-2/ 1-3 beskyttes mod overbelastning af en indbygget sikring (G-smelteindsats) 10 A (se figur 14).

Sådan skiftes sikringen:

- Sikkerhedsmåleledningerne fjernes fra målekredsen.
- Sikkerhedsmåleledningerne fjernes fra BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Drejeomskifteren ❸ drejes til stillingen "OFF".
- BENNING MM 1-2/ 1-3 lægges på forsiden, og skruen løsnes fra batteridækslet.
- Batteridækslet løftes op fra underdelen.
- Batterierne tages ud af batterikassen.
- Ophængningsanordningen ❾ fjernes fra bunden af huset (med en lille kærvskruetrækker frigøres låsepalen).
- De fire skruer løsnes fra bunden af huset.



Ingen skruer i det trykte kredsløb i BENNING MM 1-2/ 1-3 må løsnes!

- Bunden af huset løftes op fra frontdelen.

- En ende af den defekte sikring vippes ud af sikringsholderen.

- Den defekte sikring vippes helt ud af sikringsholderen.
- Den nye sikring med samme mærkestrøm, samme udløsningskarakteristik og samme dimension sættes i.
- Den nye sikring anbringes midt i holderen.
- Bunden sættes forsigtigt på. Påse ved lukning af bunden, at batterifedrene i bunden af huset glider ind i deres åbninger!
- Bunden klikkes ned på frontdelen, og de fire skruer monteres.
- Ophængningsanordningen ⑫ klikkes ned på bagsiden af bunden.
- Batterierne lægges igen i batterikassen med korrekt polaritet, batteridækslet lukkes, og skruen strammes.

se figur 14: Sikringsskift

9.5 Kalibrering

BENNING garanterer for alle oplysninger i overensstemmelse med de tekniske specifikationer, der er anført i brugsanvisningen i 1. år fra udleveringsdatoen. For at opretholde måleresultaternes angivne nøjagtighed skal apparatet regelmæssigt kalibreres hos vor fabriksservice. Vi anbefaler et kalibreringsinterval på ét år. Apparatet sendes til følge adresse:

Benning Elektrotechnik & Elektronik GmbH & Co. KG
Service Center
Robert-Bosch-Str. 20
D - 46397 Bocholt

9.6 Reservedele

Sikring F 10 A, 600 V, 50 kA (Bussmann KTK eller DCM) Reservedels-nr. 748263

10. Anvendelse af ophængningsanordningen

- Sikkerhedsmåleledningerne kan opbevares ved, at de vikles om apparatet, og deres spidser beskyttes ved at klikkes på ophængningsanordningen ⑫ (se figur 15).
- En sikkerhedsmåleledning kan klikkes på ophængningsanordningen ⑫, så målespidsen står fri, og målespidsen sammen med BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 kan føres til et målepunkt.
- Støtten på bagsiden gør det muligt at opstille BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 skråt (letter aflæsningen) eller hænge det op (se figur 16).
- Ophængningsanordningen ⑫ har en ring, der kan benyttes som en ophængningsmulighed.

se figur 15: Opvikling af sikkerhedsmåleledning

se figur 16: Opstilling af BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

11. Tekniske data for måletilbehør

- Norm: EN 61010-031,
- Maksimal målespænding mod jord (\pm) og målekategori:
Med påsætningskappe: 1000 V CAT III, 600 V CAT IV,
Uden påsætningskappe: 1000 V CAT II,
- Maksimal målestrøm: 10 A,
- Beskyttelsesklasse II (□), gennemgående, dobbelt eller forstærket isolering,
- Tilsmudsningsgrad: 2,
- Længde: 1,4 m, AWG 18,
- Omgivelsesbetingelser:
Barometerhøjde ved målinger: Max. 2000 m,
Temperatur: 0 °C til + 50 °C, fugtighed: 50% til 80%
- Måleledninger må kun anvendes i fejlfri tilstand og iflg. denne vejledning, da den tilvejebragte beskyttelse ellers kan forringes.
- Tag måleledningen ud, hvis isoleringen er beskadiget, eller der er brud i ledning/stik.
- Måleledningens blanke kontaktspidser må aldrig berøres. Tag kun fat i håndområdet!
- De vinklede tilslutninger stikkes i test- eller måleapparatet.

12. Miljøbeskyttelse

| | |
|--|--|
| | Ved afslutningen af apparatets levetid afleveres det til et af de til rådighed stående retur- og opsamlingssystemer. |
|--|--|

Käyttöohjeet

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

Digitaalinen yleismittari

- Tasajännitteiden mittaus
- Vaihtojännitteiden mittaus
- Tasavirran mittaus (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- Vaihtovirran mittaus (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- Resistanssin mittaus
- Diodin testaus
- Jatkuvuustestaus
- Kapasitanssimittaus (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- Taajuusmittaus (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- Lämpötilan mittaus (BENNING MM 1-3)

Sisältö

1. Käyttöohjeet
2. Turvallisuusohjeet
3. Toimitussisältö
4. Laitteen kuvaus
5. Yleisiä tietoja
6. Ympäristöolosuhteet
7. Sähköiset tiedot
8. Mittaaminen BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 -laitteella
9. Huolto
10. Taittojalustan ja ripustuslaitteen käyttö
11. Mittauslaitteiden tekniset tiedot
12. Ympäristönsuojelu

1. Käyttöohjeet

Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu

- sähköammattilaisille
- sähköteknisesti opastetuille henkilöille.

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 on tarkoitettu mittamiseen kuivassa ympäristössä. Sitä ei saa käyttää nimellisjännitteeltään yli 1000 V DC ja 750 V AC piireissä (katso lisätietoja kohdasta 6, "Ympäristöolosuhteet").

Käyttöohjeessa ja BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 -laitteessa käytetään seuraavia symboleja:



Varoitus sähkön aiheuttamasta vaarasta!

Edeltäviä ohjeita on noudatettava henkilövahinkojen vaaran välttämiseksi.



Huomio Noudata dokumenttien ohjeita!

Symboli osoittaa, että käyttöohjeiden ohjeita on noudatettava vaarallisteiden välttämiseksi.



Tämä symboli BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 -laitteessa tarkoittaa, että BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 on suojaeristetty (suojausluokka II).



Tämä symboli BENNING MM 1-2/ 1-3 -laitteessa ilmaisee, että laitteessa on sisäänrakennettuja sulakeita.



Tämä symboli tulee näytölle, kun paristo on tyhjenemässä.



Tämä symboli ilmaisee alueen "dioditestaus".



Tämä symboli ilmaisee alueen "jatkuvuustestaus".

Summeri antaa tuloksen äänimerkinä.



Tämä symboli ilmaisee alueen "kapasitanssitestaus".



(DC) tasajännite tai -virta.



(AC) vaihtojännite tai -virta.



Maa (jännite maata vasten).

2. Turvallisuusohjeet

Laite on standardien

DIN VDE 0411 osa 1/EN 61010-1

DIN VDE 0411 osa 2-033/EN 61010-2-033

DIN VDE 0411 osa 031/EN 61010-031

mukaisesti rakennettu ja testattu. Se on lähtenyt tehtaalta turvallisessa, teknisessä kunnossa.

Tämän tilan ylläpitämiseksi ja turvallisen käytön varmistamiseksi käyttäjän on noudatettava tässä oppaassa olevia ohjeita ja varoituksia. Väärinkäytö ja varoitusten huomiotta jättäminen voi johtaa vakaviin **vammoihin tai kuolemaan**.



Noudata äärimmäistä varovaisuutta, kun työskentelet paljaiden johtimien tai kiskostojen ympärillä. Johtimiin koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun.



Laitetta saa käyttää vain ylijänniteluokan II maks. 1000 V maata vasten tai ylijänniteluokan III maks. 600 V maata vasten virtapiireissä.

Käytä tätä tarkoitusta varten sopivia mittausjohtimia. Mittauskategorian III mittauksissa mittausjohtimen kosketuskärjen ulkoneva, johtava osa saa olla enintään 4 mm pitkä.

Ennen mittauskategorian III mittauksia on kosketuskärkiin kiinnitettävä CAT III ja CAT IV -merkityt pistotulpat. Tämä toimenpide on käyttäjän suojaamiseksi.

Huomaa, että työ jännitteellisten osien ja järjestelmien parissa on pohjimmiltaan vaarallista. Jo 30 V AC ja 60 V DC jännitteet voivat olla ihmiselle hengenvaarallisia.



Tarkista laite ja johtimet vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.

Jos epäillään, että turvallinen toiminta ei ole enää mahdollista, laite on poistettava käytöstä ja suojaettava tahottomalta käytöltä.

Voidaan olettaa, että turvallinen toiminta ei ole enää mahdollista,

- jos laite tai mittausjohtimet ovat näkyvästi vaurioituneita,
- jos laite ei enää toimi,
- pitkääkaisen epäsuotuisissa olosuhteissa varastoinnin jälkeen,
- vaikeissa olosuhteissa kuljetuksen jälkeen,
- jos laite tai mittausjohtimet ovat kosteita.



Vaaratilanteiden estämiseksi

- älä kosketa mittausjohtimilla paljaisiin mittauskärkiin,
- kytke mittausjohtimet yleismittariin niille asianmukaisesti merkityihin testiliittimiin

3. Toimitussäältö

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 -laitteen toimitukseen kuuluu:

- 3.1 yksi BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3,
- 3.2 yksi turvamittausjohdin, punainen ($L = 1,4 \text{ m}$),
- 3.3 yksi turvamittausjohdin, musta ($L = 1,4 \text{ m}$),
- 3.4 yksi mittaussovitin lankalämpötila-anturilla, tyyppi K (BENNING MM 1-3)
- 3.5 yksi kumiripustin,
- 3.6 yksi suojaapussi,
- 3.7 kaksi 1,5 V Micro-paristoa on asennettu laitteeseen sitä koottaessa,
- 3.8 yksi sulake on asennettu laitteeseen sitä koottaessa (BENNING MM 1-2/ 1-3),
- 3.9 yksi käyttöohje.

Ohjeita valinnaisista tarvikkeista (BENNING MM 1-3):

- Lämpötila-anturi (K-tyyppi) V4A-putkesta
Käyttö: Lämpötila-anturi pehmeille muovimateriaaleille, nesteille, kaasulle ja ilmalle
Mittausalue: $-196^\circ\text{C} - +800^\circ\text{C}$
Mitat: Pituus = 210 mm, putken pituus = 120 mm, putken läpimitta = 3 mm, V4A (osanro. 044121)

Kulutusosiin liittyviä ohjeita:

- BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 toimii kahden sisään asennetun 1,5 V pariston (IEC 6 LR 03) avulla.
- BENNING MM 1-2/ 1-3 -laitteessa on ylikuormitussuoja:

- Yksi sulake, nimellisvirta 10 A nopea (600 V), 50 kA (osanro. 748263)
- Edellä mainitut turvamittausjohtimet (testatut lisävarusteet, tuoteno. 044145) ovat CAT III 1000 V:n mukaisia ja ne on hyväksytty 10 A virralle.

4. Laitteen kuvaus

katso kuvat 1a, 1b, 1c: Laitteen etupuoli

Kuvissa 1a, 1b ja 1c esitetty näyttö- ja käyttöelementit on merkity seuraavasti:

- 1 **Digitaalinen näyttö** mittausarvolle ja alueen ylityksen ilmaisimelle,
- 2 **Napaisuusnäyttö**,
- 3 **Paristonäyttö**, tulee näkyviin pariston tyhjentyessä,
- 4 **MAX/ MIN-painike**, Suurimman ja pienimmin mittausarvon tallennus (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- 5 **VoltSensor-painike**, AC-jännitteen määrittämiseen maata vasten,
- 6 **RANGE-painike**, automaattinen / manuaalinen mittausalueen vaihtaminen,
- 7 **HOLD-painike**, näytetyn mittausarvon pitämiseen,
- 8 **Kiertokytkin**, mittaustoiminnon valinta,
- 9 **Liitin** (positiivinen¹), mittauksille V, Ω, -- , Hz,
- 10 **COM-liitin**, yhteinen liitin virta-, jännite- ja resistanssi-, taajuus-, lämpötila- ja kapasitanssimittaukseen sekä jatkuvuuden ja diodien testaukseen,
- 11 **Liitin** (positiivinen¹), A-alue, virralle 10 A saakka (BENNING MM 1-2/ 1-3),
- 12 **Ripustuslaite**
- 13 **LED**, jänniteilmaisimelle

¹⁾ Tämä viittaa DC-jännitteen automaattiseen napaisuuden näyttöön

5. Yleisiä tietoja

5.1 Yleisiä tietoja yleismittarista

- 5.1.1 Digitaalinäyttö 1 on 3½-numeroinen nestekidenäyttö, jossa on 16 mm korkeat merkit ja desimaalipiste. Suurin näyttöarvo on 2000.
- 5.1.2 Napaisuusnäyttö 2 toimii automaatisesti. Näytetään vain yksi napaisuusarvo liittävä vasten symbolilla "-".
- 5.1.3 Alueen ylitys näytetään symbolilla "OL" tai "-OL" ja osittain äänisignaalla. Huomio, ei ylikuormituksen näyttöä tai varoitusta!
- 5.1.4 "MAX/ MIN"-painiketoiminto 4 tallentaa automaatisesti suurimman ja pienimmän mitatun arvon, tarvittaessa valitse ensin mittausalue "RANGE"-painikkeella. Painiketta painamalla näytetään seuraavat arvot:
"MAX" näyttää suurimman tallennetun ja "MIN" pienimmän tallennetun arvon. Jatkuva MAX/MIN-arvon tallennus voidaan pysäyttää tai käynnistää painamalla "HOLD"-painiketta 7. Painamalla nappaintä "MAX/ MIN" pitempään (1 sekunnin ajan) laite palaa normaalilaitaan.
- 5.1.5 Alueen valintapainike "RANGE" 6 vaihtaa eteenpäin manuaalisia mittausalueita ja poistaa "AUTO"-ilmaisimen näytöltä. Painamalla painiketta pitempään (1 sekunti) valitaan automaattinen aluevalinta (näyttö "AUTO").
- 5.1.6 Mittausarvon pitäminen, "HOLD": Painamalla "HOLD"-painiketta 7 voidaan mittausarvo tallentaa. Näytössä näkyy samanaikaisesti symboli "HOLD". Painamalla painiketta uudelleen laite kytkeytyy takaisin mittustilaan.
- 5.1.7 Mittausnopeus BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 -laitteella on nimellisarvoaan 2 mittautua sekunnissa digitaalinäytölle.
- 5.1.8 BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 kytketään päälle ja pois kiertokytkimellä 8. Virran katkaisu, "OFF".
- 5.1.9 Das BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 kytkeytyy itse pois päältä n. 10 min kuluttua (**APO, Auto-Power-Off**). Se kytkeytyy takaisin päälle, kun painikkeita painetaan tai kiertokytkintä kierretään. Merkkiäni ilmaisee laitteen kytkeytymisen pois päältä. Automaattinen virrankatkaisu voidaan kytkeä pois päältä painamalla "RANGE"-painiketta ja samaan aikaan kytkevällä BENNING MM 1-1 / 1-2 / 1-3 pois OFF-kytkinasennosta.
- 5.1.10 Mittausarvojen lämpötilakerroin: $0,15 \times (\text{määritetty mittaustarkkuus}) / ^\circ\text{C}$ $<18^\circ\text{C}$ tai $> 28^\circ\text{C}$, viitearvo 23°C vertailulämpötilassa.
- 5.1.11 BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 toimii kahden 1,5 V pariston (IEC 6 LR 03) avulla.
- 5.1.12 Kun paristojen jännite laskee alle BENNING MM 1-1/ 1-2 / 1-3 -laitteen nimellisjännitteen, näytölle 1 tulee paristosymboli 3.
- 5.1.13 Paristojen kestoikä on noin 250 tuntia (alkaliparistot).
- 5.1.14 Laitteen mitat: $(P \times L \times K) = 156 \times 74 \times 44 \text{ mm}$, ripustuslaitteen kanssa Laitteen paino: 320 g ripustuslaitteen ja paristojen kanssa
- 5.1.15 Mukana toimitetut turvatestijohtimet sopivat erityisesti BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3:n nimellisjännitteelle ja -virralle.
- 5.1.16 BENNING MM 1-1 / 1-2 / 1-3 voidaan kiinnittää taittokannattimella tai ripustuslaitteella.

5.1.17 BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3:ssa on pään puolella jänniteilmaisimena havaintoanturi maadoitettujen AC-jännitteiden paikallistamiseksi.

6. Ympäristöolosuhteet

- BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 on tarkoitettu mittaumiseen kuivassa ympäristössä,
- Barometrinen korkeus mittauksessa: Enintään 2000 m,
- Ylijänniteluokka/ asennusluokka: IEC 60664-1/ IEC 61010-1 → 600 V kategoria III; 1000 V kategoria II,
- Ympäristöhaittaluokka: 2,
- Suojausluokka: IP 30 DIN VDE 0470-1 IEC/EN 60529
IP 30 tarkoittaa: Suojaus vaarallisten osien koskettamiselta ja läpimaltaan > 2,5 mm kiinteiden vierasesineiden sisäänpääsyiltä, (3 - ensimmäinen numero). Ei suojausta vedeltä, (0 - toinen numero).
- Työskentelylämpötila ja suhteellinen ilmankosteus:
Työlämpötila 0 °C - 30 °C: suhteellinen ilmankosteus alle 80 %,
Työlämpötila 31 °C - 40 °C: suhteellinen ilmankosteus alle 75 %,
Työlämpötila 41 °C - 50 °C: suhteellinen ilmankosteus alle 45 %,
- Varastointilämpötila: BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 -laite voidaan varastoida -15 °C - +60 °C (ilmankosteus 0–80 %) lämpötilassa. Lisäksi laitteesta on poistettava paristot.

7. Sähköiset tiedot

Huomautuksia: Mittaustarkkuus on summa seuraavista

- suhteellinen mittausarvojen määrä, ja
- numeroiden määrä (ts. viimeisen numeron arvo).

Tämä mittaustarkkuus pätee lämpötiloissa 18 °C - 28 °C ja suhteellisessa ilmankosteudessa alle 80 %.

7.1 Tasajännitealueet

Tulovastus on 10 MΩ.

| Mittaosalue ³ | Valinta | Mittaustarkkuus | Ylikuormitussuoja |
|--------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------|
| 200 mV | 100 µV | ± (0,5 % mittausarvosta + 2 numeroa) | 1000 V _{DC} |
| 2 V | 1 mV | ± (0,5 % mittausarvosta + 2 numeroa) | 1000 V _{DC} |
| 20 V | 10 mV | ± (0,5 % mittausarvosta + 2 numeroa) | 1000 V _{DC} |
| 200 V | 100 mV | ± (0,5 % mittausarvosta + 2 numeroa) | 1000 V _{DC} |
| 1000 V | 1 V | ± (0,5 % mittausarvosta + 2 numeroa) | 1000 V _{DC} |

7.2 Vaihtojännitealueet

Tulovastus on 10 MΩ rinnalla 100 pF.

| Mittaosalue ³ | Valinta | Mittaustarkkuus ¹ taajuusalueella 50 Hz - 300 Hz | Ylikuormitussuoja |
|--------------------------|---------|--|----------------------|
| | | taajuusalueella 50 Hz - 500 Hz | |
| 200 mV | 100 µV | ± (2,0 % mittausarvosta + 5 numeroa) ² | 750 V _{eff} |
| 2 V | 1 mV | ± (1,5 % mittausarvosta + 5 numeroa) | 750 V _{eff} |
| 20 V | 10 mV | ± (1,5 % mittausarvosta + 5 numeroa) | 750 V _{eff} |
| 200 V | 100 mV | ± (1,5 % mittausarvosta + 5 numeroa) | 750 V _{eff} |
| 750 V | 1 V | ± (1,5 % mittausarvosta + 5 numeroa) | 750 V _{eff} |

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3:n mitattu arvo saadaan keskiarvon oikaisulla ja näytetään RMS-arvona.

¹ Mittaustarkkuus on määritetty sinimuotoiselle aalloille. Ei-sinimuotoisilla aaloilla näyttöarvon tarkkuus pienenee. Tuloksissa on lisävirhe seuraavilla huippukertoimilla:
Huippukerroin 1,4 - 3,0 lisävirhe ± 1,5 %
Huippukerroin 3,0 - 4,0 lisävirhe ± 3 %

² Pätee sinimuotoiselle aalloille 50 Hz/ 60 Hz

³ Automaattisella aluevalinnalla (AUTO) kytkentäpiste voi jo olla arvossa 1400!

7.3 Tasavirta-alueet (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Ylikuormitussuoja:

- 10 A (600 V) -sulake, nopea, 50 kA, 10 A - tulo (BENNING MM 1-2/ 1-3),

| Mittaosalue | Valinta | Mittaustarkkuus | Jännitehääviö |
|-------------|---------|--------------------------------------|---------------|
| 2 A | 1 mA | ± (1,0 % mittausarvosta + 3 numeroa) | 2 V maks. |

| | | | |
|---------------------|-------|--|-----------|
| 10 A * ⁵ | 10 mA | $\pm (1,0\% \text{ mittausarvosta} + 3 \text{ numeroa})$ | 2 V maks. |
|---------------------|-------|--|-----------|

7.4 Vaihtovirta-alueet (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Ylikuormitussuoja:

- 10 A (600 V) -sulake, nopea, 50 kA, 10 A - tulo (BENNING MM 1-2/ 1-3),

| Mittausalue | Valinta | Mittaustarkkuus * ⁴ taajuusalueella 50 Hz - 500 Hz | Jännitehäviö |
|---------------------|---------|--|--------------|
| 2 A | 1 mA | $\pm (1,5\% \text{ mittausarvosta} + 3 \text{ numeroa})$ | 2 V maks. |
| 10 A * ⁵ | 10 mA | $\pm (1,5\% \text{ mittausarvosta} + 3 \text{ numeroa})$ | 2 V maks. |

Mitattu arvo saadaan keskiarvon oikaisulla ja näytetään RMS-arvona.

*⁴ Mittaustarkkuus on määritetty sinimuotoiselle aalloille. Ei-sinimuotoisilla aalloilla näyttöarvon tarkkuus pienenee. Tuloksissa on lisävirhe seuraavilla huippukertoimilla:

Huippukerroin 1,4 - 3,0 lisävirhe $\pm 1,5\%$

Huippukerroin 3,0 - 4,0 lisävirhe $\pm 3\%$

*⁵ Virran arvoilla ≥ 7 A on suurin sallittu kytkentääika rajoitettu.

| Mittausarvo | Suurin mittausaika | Lyhyin taukoaika |
|-------------|--------------------|------------------|
| 10 A | 4 min. | 10 min. |
| 9 A | 5 min. | 10 min. |
| 8 A | 7 min. | 10 min. |
| 7 A | 10 min. | 10 min. |

7.5 Resistanssialueet

Ylikuormitussuojaus resistanssimittauksessa: 600 V_{eff}

| Mittausalue * ⁶ | Valinta | Mittaustarkkuus | Maks. kuormittama-ton jännite |
|----------------------------|---------|--|-------------------------------|
| 200 Ω | 0,1 Ω | $\pm (0,7\% \text{ mittausarvosta} + 3 \text{ numeroa})$ | 1,3 V |
| 2 kΩ | 1 Ω | $\pm (0,7\% \text{ mittausarvosta} + 3 \text{ numeroa})$ | 1,3 V |
| 20 kΩ | 10 Ω | $\pm (0,7\% \text{ mittausarvosta} + 3 \text{ numeroa})$ | 1,3 V |
| 200 kΩ | 100 Ω | $\pm (0,7\% \text{ mittausarvosta} + 3 \text{ numeroa})$ | 1,3 V |
| 2 MΩ | 1 kΩ | $\pm (1,0\% \text{ mittausarvosta} + 3 \text{ numeroa})$ | 1,3 V |
| 20 MΩ | 10 kΩ | $\pm (1,5\% \text{ mittausarvosta} + 3 \text{ numeroa})$ | 1,3 V |

*⁶ Automaatisella aluevalinnalla (AUTO) kytkentäpiste voi jo olla arvossa 1400!

7.6 Diodi- ja jatkuvuustestaus

Annettu mittaustarkkuus pätee alueella 0,4 V - 0,8 V.

Ylikuormitussuojaus dioditestauksessa: 600 V_{eff}

Sisäänrakennettu summeri antaa äänimerkin, jos resistanssi on alle 250 Ω - 850 Ω. Äänimerkki hiljenee, jos resistanssi on suurempi kuin 850 Ω.

| Mittausalue | Valinta | Mittaustarkkuus | Maks. mittaus-virta | Maks. kuormittama-ton jännite |
|-------------|---------|--|---------------------|-------------------------------|
| ► | 10 mV | $\pm (1,5\% \text{ mittausarvosta} + 5 \text{ numeroa})$ | 1,5 mA | 2,0 V |

7.7 Kapasitanssialueet (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Olosuhteet: Poista kondensaattorin varaus ja käytä määritettyä polariteettia.

Huomautus: Pienien kondensaattoreiden mittaustarkkuuden lisäämiseksi on huomioitava avoimen mittausradan multimetrin näyttöarvo ja vä-hennettävä jäljellä oleva arvo kondensaattorin mittausarvosta. Ctuntematon = Cmitattu arvo - Cjäljelle jäänyt

Ylikuormitussuoja kapasitanssimittauksessa: 600 V_{eff}

| Mittausalue | Valinta | Mittaustarkkuus |
|-------------|---------|--|
| 2 nF | 1 pF | $\pm (1,9\% \text{ mittausarvosta} + 8 \text{ numeroa})$ |
| 20 nF | 10 pF | $\pm (1,9\% \text{ mittausarvosta} + 8 \text{ numeroa})$ |
| 200 nF | 100 pF | $\pm (1,9\% \text{ mittausarvosta} + 8 \text{ numeroa})$ |
| 2 μF | 1 nF | $\pm (1,9\% \text{ mittausarvosta} + 8 \text{ numeroa})$ |
| 20 μF | 10 nF | $\pm (1,9\% \text{ mittausarvosta} + 8 \text{ numeroa})$ |

| | | |
|-------------|-----------|--|
| 200 μ F | 100 nF | \pm (1,9 % mittausarvosta + 8 numeroa) |
| 2 mF* | 1 μ F | \pm (1,9 % mittausarvosta + 8 numeroa) |

* < 10 numeroa vaihtuvalla näytöllä

7.8 Taajuusalueet (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Ylikuormitussuoja taajuusmittauksessa: 600 V_{eff}

Pienin pulssinleveys > 25 ns; teholissyklin rajoitus > 30 % ja < 70 %

| Mittausalue | Valinta | Mittaustarkkuus 5 V _{eff} maks. | Herkkyys |
|-------------|---------|---|----------------------------|
| 2 kHz | 1 Hz | \pm (0,01 % mittausarvosta + 1 numeroa) | > 1,5 < 5 V _{eff} |
| 20 kHz | 10 Hz | \pm (0,01 % mittausarvosta + 1 numeroa) | > 1,5 < 5 V _{eff} |
| 200 kHz | 100 Hz | \pm (0,01 % mittausarvosta + 1 numeroa) | > 1,5 < 5 V _{eff} |
| 2 MHz | 1 kHz | \pm (0,01 % mittausarvosta + 1 numeroa) | > 2 < 5 V _{eff} |
| 20 MHz | 10 kHz | \pm (0,01 % mittausarvosta + 1 numeroa) | > 2 < 5 V _{eff} |

7.9 Lämpötila-alue °C (BENNING MM 1-3)

Lämpötilan mittaukset (BENNING MM 1-3) ovat mahdollisia ainoastaan suljetun lämpötilanmittausadapterin avulla.

Lämpötilamittauksen ylikuormitussuoja: 600 V_{eff}

| Mittausalue | Valinta | Mittaustarkkuus* |
|-----------------|---------|--------------------|
| -20 °C ~ 0 °C | 1 °C | \pm (2 % + 4 °C) |
| 1 °C ~ 100 °C | 1 °C | \pm (1 % + 3 °C) |
| 101 °C ~ 500 °C | 1 °C | \pm (2 % + 3 °C) |
| 501 °C ~ 800 °C | 1 °C | \pm (3 % + 2 °C) |

* Määritettyyn mittaustarkkuuteen on lisättävä K-tyyppin lämpötila-anturin mittaustarkkuus.

Lankalämpötila-anturi K-tyyppi: Mittausalue: - 60 °C - 200 °C

Mittaustarkkuus: \pm 2 °C

Mittaustarkkuus päätee vakaalla ympäristön lämpötilalle < \pm 1 °C. Ympäristön lämpötilan muuttuessa \pm 2 °C päätee mittaustarkkuus 1 tunnin kuluttua.

7.10 Lämpötila-alue °F (BENNING MM 1-3)

Lämpötilan mittaukset (BENNING MM 1-3) ovat mahdollisia ainoastaan suljetun lämpötilanmittausadapterin avulla.

Lämpötilamittauksen ylikuormitussuoja: 600 V_{eff}

| Mittausalue | Valinta | Mittaustarkkuus* |
|------------------|---------|--------------------|
| -4 °F ~ 32 °F | 1 °F | \pm (2 % + 8 °F) |
| 33 °F ~ 212 °F | 1 °F | \pm (1 % + 6 °F) |
| 213 °F ~ 932 °F | 1 °F | \pm (2 % + 6 °F) |
| 933 °F ~ 1472 °F | 1 °F | \pm (3 % + 4 °F) |

* Määritettyyn mittaustarkkuuteen on lisättävä K-tyyppin lämpötila-anturin mittaustarkkuus.

Lankalämpötila-anturi K-tyyppi: Mittausalue: - 76 °F - 392 °F

Mittaustarkkuus: \pm 36 °F

Mittaustarkkuus päätee vakaalla ympäristön lämpötilalle < \pm 34 °F. Ympäristön lämpötilan muuttuessa \pm 36 °F päätee mittaustarkkuus 1 tunnin kuluttua.

8. Mittaus BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 -laitteella

8.1 Mittauksen valmistelu

Käytä ja säilytä BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 -laitetta vain määritetyissä varastointi- ja työlämpötilaosuhteissa. Vältä jatkuva auringonvaloa.

- Tarkista turvatestijohtimien nimellisjännite ja virtalauokitus. Toimitukseen kuuluu turvamittausjohtimet, jotka vastaavat BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3:n nimellisjännitettä ja -virtaa.
- Tarkista turvamittausjohtimien eristys. Jos eristys vaurioituu, on turvamittausjohtimet poistettava heti käytöstä.
- Tarkista turvamittausjohtimien johtavuus. Jos turvamittausjohtimen johdin on rikkoutunut, turvamittausjohtimet on välittömästi poistettava käytöstä.
- Ennen kuin kiertokytkimellä ⑧ valitaan toinen toiminto, on mittausjohtimet irrotettava mittauspisteestä.
- Vahvat häiriölähteet BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 -laitteen lähellä voivat aiheuttaa epävakaita näyttäjä ja mittausvirheitä.

8.2 Jännite-ja virtamittaus



Huomioi suurin sallittu jännite maapotentiaalia vasten!
Sähkön aiheuttama vaara!

Liitännöiden suurin jännite,

- COM-liitin ⑩
- Liitin mittauksille V, Ω, Hz ⑨
- Liitin 10 A alueelle ⑪ (BENNING MM 1-2/ 1-3)

maata vasten BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3:ssa on 1000 V.



Sähkön aiheuttama vaara!

Suurin piirin jännite virtamittauksessa on 500 V! Jos sulake on palanut yli 500 V jännitteessä, on laitteen vaurioituminen mahdollista. Vaurioitunut laite voi aiheuttaa sähköiskuvaaran!

8.2.1 Jännitteiden mittaus

- Valitse BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 -laitteen kiertokytkimellä ⑧ haluttu toiminto (V AC) tai (V DC).
- Liitä musta turvamittausjohdin BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3:n COM-liittimeen ⑩.
- Liitä punainen turvamittausjohdin BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3:n liittimeen V, Ω , Hz ⑨.
- Kosketa turvamittausjohtimilla mittauslaitteeseen, ja mittausarvo on luetta-vissa BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3:n digitaalinäytöllä ①.

katso kuva 2: Tasajännitteen mittaus

katso kuva 3: Vaihtojännitteen mittaus

8.2.2 Virtamittaus (BENNING MM 1-2/ 1-3)

- Valitse BENNING MM 1-2/ 1-3 -laitteen kiertokytkimellä ⑧ haluttu toiminto (AAC) tai (ADC).
- Liitä musta turvamittausjohdin BENNING MM 1-2/ 1-3:n COM-liittimeen ⑩.
- Liitä punainen turvamittausjohdin BENNING MM 1-2/ 1-3:n 10 A -alueen liittimeen ⑪ (tasa- tai vaihtovirta 10 A saakka).
- Kosketa turvamittausjohtimilla mittauslaitteeseen, ja mittausarvo on luetta-vissa BENNING MM 1-2/ 1-3:n digitaalinäytöllä ①.

katso kuva 4: Tasavirran mittaus (BENNING MM 1-2/ 1-3)

katso kuva 5: Vaihtovirran mittaus (BENNING MM 1-2/ 1-3)

8.3 Resistanssin mittaus

- Valitse BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 -laitteen kiertokytkimellä ⑧ haluttu toiminto (Ω).
- Liitä musta turvamittausjohdin BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3:n COM-liittimeen ⑩.
- Liitä punainen turvamittausjohdin BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3:n liittimeen V, Ω , Hz ⑨.
- Kosketa turvamittausjohtimilla mittauspisteesseen, ja mittausarvo on luetta-vissa BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3:n digitaalinäytöllä ①.

katso kuva 6: Resistanssin mittaus

8.4 Dioditestaus

- Valitse BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 -laitteen kiertokytkimellä ⑧ haluttu toiminto (Di).
- Liitä musta turvamittausjohdin BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3:n COM-liittimeen ⑩.
- Liitä punainen turvamittausjohdin BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3:n liittimeen V, Ω , Hz ⑨.
- Kosketa turvamittausjohtimilla diodin liitännään, ja mittausarvo on luetta-vissa BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3:n digitaalinäytöllä ①.
- Tavalliselle Si-diodille päästösuuntaan näkyy jännitearvo 0,400 V ja 0,900 V välillä. Näyttö "000" ilmaisee oikosulun diodissa, näyttö "OL" ilmaisee katkon diodin sisällä.
- Estosuuntaan näytetään diodille aina "OL". Jos diodi on viallinen, näytetään "000" tai muu arvo.

katso kuva 7: Diodin testaus

8.5 Jatkuvuustestaus summerilla

- Valitse BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 -laitteen kiertokytkimellä ⑧ haluttu toiminto (Di).
- Liitä musta turvamittausjohdin BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3:n COM-liittimeen ⑩.
- Liitä punainen turvamittausjohdin BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3:n liittimeen V, Ω , Hz ⑨.

- Kosketa turvamittausjohtimilla mittauskohtaan. Jos COM-liittimen ⑩ ja V, Ω, Hz -liittimen ⑨ välinen linjaresistanssi alittaa 250 Ω, BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3:ssä kuuluu sisäänrakennetun summerin merkiäni.

katso kuva 8: Jatkuvuustestaus summerilla

8.6 Kapasitanssin mittaus (BENNING MM 1-2/ 1-3)



Pura kondensaattori kokonaan ennen kapasitanssimittausta!
Älä koskaan kohdista jännitettä kapasitanssimittauksen liittimeen! Laite voi vahingoittua tai tuhoutua! Vaarioitunut laite voi aiheuttaa sähköiskuvaaran!

- Valitse BENNING MM 1-2/ 1-3 -laitteen kiertokytkimellä ⑧ haluttu toiminto (Hz).
- Määritä kondensaattorin napaisuus ja pura sen varaus kokonaan.
- Liitä musta turvamittausjohdin BENNING MM 1-2/ 1-3:n COM-liittimeen ⑩.
- Liitä punainen turvamittausjohdin BENNING MM 1-2/ 1-3:n liittimeen V, Ω, Hz ⑨.
- Kosketa turvamittausjohtimilla puretun kondensaattorin napoihin napaisuuden mukaisesti, ja mittausarvo on luettavissa BENNING MM 1-2/ 1-3:n digitaalinäytöllä ①.

katso kuva 9: Kapasitanssin mittaus

8.7 Taajuuden mittaus (BENNING MM 1-2/ 1-3)

- Valitse BENNING MM 1-2/ 1-3 -laitteen kiertokytkimellä ⑧ haluttu toiminto (Hz).
- Liitä musta turvamittausjohdin BENNING MM 1-2/ 1-3:n COM-liittimeen ⑩.
- Liitä punainen turvamittausjohdin BENNING MM 1-2/ 1-3:n liittimeen V, Ω, Hz ⑨. Huomioi BENNING MM 1-2 / 1-3:n taajuusmittausten vähimmäisherkkyys!
- Kosketa turvamittausjohtimilla mittauslaitteeseen, ja mittausarvo on luettavissa BENNING MM 1-2/ 1-3:n digitaalinäytöllä ①.

katso kuva 10: Taajuuden mittaus

8.8 Lämpötilan mittaus (BENNING MM 1-3)

- Valitse BENNING MM 1-3 -laitteen kiertokytkimellä ⑧ haluttu toiminto (°C tai °F).
- Kosketa lämpötilasovitinta mittausjohtimilla COM-liittimestä (-) ⑩ ja V, Ω, Hz (+) -liittimestä ⑨ oikea napaisuus huomioiden.
- Aseta lämpötilamittausjohtimen pää alueelle, jonka lämpötilaa seurataan. Lue mittausarvo BENNING MM 1-3:n digitaalinäytöltä ①.

katso kuva 11: Lämpötilan mittaus

8.9 Jännitteenvihje

Jänniteilmaisintoiominto on mahdollinen kiertokytkimen missä tahansa asennossa. Jännitteenvihjeen ilmaisimiseksi ei tarvita mittausjohtimia (vaihtokentän kosketukseton havaitseminen). Pään alueella, LEDin takana, on tallennusanturi. Kun "VoltSensor" -painiketta ⑤ painetaan, näyttö sammuu (jos se oli päällä). Jos vaihejännite paikallistetaan, kuuluu äänimerkki ja punainen LED ⑬ sytyy. Näyttö toimii vain maadoitetuissa vaihtovirtaverkoissa! Vaihe voidaan määrittää myös yksinapaisen mittauskaapelin avulla.

Käytännön vihje:

Kaapelikatkona avoimissa kaapeleissa, esim. kaapelikeloissa, valoketjuissa, jne., voidaan seurata syöttöpisteestä (vaiheesta) katkokohtaan.

Toimintokuvaus: $\geq 230\text{ V}$

katso kuva 12: Jänniteilmaisin summerilla

8.9.1 Vaihetestaus

- Liitä punainen turvamittausjohdin BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3:n liittimeen V, Ω, Hz ⑨.
- Kosketa turvamittausjohtimella mittauspisteen (laitteen osan) kohtaan ja paina "VoltSensor" -painiketta ⑤.
- Jos punainen LED sytyy ja kuuluu äänimerkki, tässä mittauspisteessä (laitteen osassa) on maadoitetun vaihtojännitteen vaihe.

9. Huolto



Ennen avaamista tee BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 -laite varmasti jännitteettömäksi! Sähkön aiheuttama vaara!

Työskentely avatulla, jännitteisellä BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 -laitteella on sallittu yksinomaan sähköalan ammattilaisille, joiden on myös ryhdyttävä

erityistoimiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Nämä teet BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 -laitteesta jännitteettömän ennen sen avaamista:

- Irrota ensin molemmat turvamittausjohtimet mittauskohteesta.
- Irrota molemmat turvamittausjohtimet BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3:sta.
- Aseta kiertokytkin ③ asentoon "OFF".

9.1 Laitteen turvallisuus

Tietysti olosuhteissa ei enää voida taata turvallisuutta BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3:n käytelyssä, esimerkiksi:

- Näkyviä vaurioita kotelossa,
- Virheitä mittauksen aikana,
- Pitkääkaisen sallituissa olosuhteissa varastoinnin tunnistettavissa olevat seuraukset, ja
- Ylimääräisen kuljetuksen tunnistettavissa olevat seuraukset.

Näissä tapauksissa BENNING MM 1-1 / 1-2/ 1-3 on sammutettava välittömästi, irrotettava mittauspisteistä ja sen uudelleenkäyttö on estettävä.

9.2 Puhdistus

Puhdista kotelon ulkopinta puhtaalla, kuivalla liinalla (käytä erityisiä puhdistusliinoja). Älä käytä liuotin- tai hankausaineita laitteen puhdistukseen. Varmista, että paristokotelo ja pariston kontaktit eivät ole likaantuneet vuotavasta pariston elektrolyytistä.

Jos akun tai akkukotelon ympäillä on elektrolyyttivuoto tai valkoista hapetusmaa, puhdista se kuivalla kankaalla.

9.3 Paristojen vaihto



Ennen avaamista tee BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 -laite varmasti jännitteettömäksi! Sähkön aiheuttama vaara!

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 toimii kahden sen sisällä olevan 1,5 V micro-pariston avulla.

Paristot on vaihdettava (katso kuva 13) kun näytöllä ① näkyy paristosymboli ③.

Vaihda paristot näin:

- Irrota turvamittausjohtimet mittauspiiristä.
- Irrota turvamittausjohtimet BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3:sta.
- Aseta kiertokytkin ③ asentoon "OFF".
- Aseta BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 etupuoli alaspäin ja avaa paristokotelon ruuvi.
- Nosta paristokansi irti alemmasta osasta.
- Poista tyhjät paristot varovasti paristolokerosta.
- Aseta uudet paristot paristolokeroon napaisuus oikein päin.
- Kiinnitä paristokansi alustaan ja kierrä ruuvit kiinni.

Katso kuva 13: Paristojen vaihto



Tee oma osuutesi ympäristön suojelemiseksi! Paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteenä. Ne voidaan toimittaa käytettyjen paristojen tai ongelmajätteen keräyspisteesseen. Pyydä asiasta lisätietoja paikallisilta viranomaisilta.

9.4 Sulakkeen vaihto (BENNING MM 1-2/ 1-3)



Ennen avaamista tee BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 -laite varmasti jännitteettömäksi! Sähkön aiheuttama vaara!

BENNING MM 1-2/ 1-3 on suojattu ylikuormituksesta laitteen sisällä olevalla 10 A sulakkeella (G-sulake) (katso kuva 14).

Vaihda sulake näin:

- Irrota turvamittausjohtimet mittauspiiristä.
- Irrota turvamittausjohtimet BENNING MM 1-2/ 1-3:sta.
- Aseta kiertokytkin ③ asentoon "OFF".
- Aseta BENNING MM 1-2/ 1-3 etupuoli alaspäin ja avaa paristokotelon ruuvi.
- Nosta paristokansi irti alemmasta osasta.
- Poista tyhjät paristot varovasti paristolokerosta.
- Irrota ripustuslaite ⑫ (käytä pientä, litteää ruuvialttaa avataksesi kiinnitystä) kotelon pohjasta.
- Avaa kotelon pohjan neljä ruuvia.



Älä avaa BENNING MM 1-2/ 1-3:n piirilevyn ruuveja!

- Nosta kotelon pohja irti etuosasta.

- Nosta sulakkeen toinen pää sen pidikkeestä.
- Työnnä viallinen sulake kokonaan irti pitimestä.
- Aseta uusi, nimellisvirraltaan ja laukaisuominaisuksiltaan samanlainen sulake.
- Kohdista uusi sulake pidikkeen keskelle.
- Kiinnitä kotelon pohja varovasti paikoilleen. Kotelon pohjan sulkemisen yhteydessä varmista, että kotelon pohjassa olevat paristojouset asettuvat ne vastaanottaviin koloihin!
- Kiinnitä kotelon pohja etuosaan, ja asenna neljä ruuvia.
- Kiinnitä ripustuslaite ⑫ kotelon pohjan takapuolelle.
- Aseta paristot paristokoteloon oikea napaisuus huomioiden, kiinnitä paristokotelon kanssi ja sen kiinnitysruuvi.

katso kuva 14: Sulakkeen vaihto

9.5 Kalibrointi

BENNING takaa käyttöohjeissa mainitut tekniset erittelyt ja tarkkuustiedot ensimmäisen vuoden ajan toimituspäivän jälkeen. Mittaustulosten täsmällisen tarkkuuden ylläpitämiseksi tehdaspalvelun on kalibroitava instrumentti säännöllisesti. Suosittelemme vuosittaisista kalibrointia. Lähetä laite seuraavaan osoitteeseen:

Benning Elektrotechnik & Elektronik GmbH & Co. KG
Service Center
Robert-Bosch-Str. 20
D - 46397 Bocholt

9.6 Varaosat

Sulake F 10 A, 600 V, 50 kA (Bussmann KTK tai DCM) osanro. 748263

10. Ripustuslaitteen käyttö

- Turvamittausjohtimet voidaan säilyttää käärimalle ne laitteen ympärille ja lukitsemalla niiden kärjet tukevasti ripustimeen ⑫ (katso kuva 15).
- Voit kiinnittää turvamittausjohtimen kiinnityslaitteeseen ⑫ siten, että mittauskärkeä voi vapaasti ohjata yhdessä BENNING MM 1-1 / 1-2 / 1-3:n kanssa mittauspisteeseen.
- Taustalevyn tuki mahdollistaan BENNING MM 1-1 / 1-2 / 1-3:n asettamisen kohtisuoraan (helpottaa lukemista) tai sen ripustamisen (katso kuva 16).
- Ripustuslaitteessa ⑫ on rengas, jota voidaan käyttää laitteen ripustamiseen.

 
katso kuva 15: Turvaturvamittausjohtimen käänitys

katso kuva 16: BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 -laitteen asennus

11. Mittauslaitteiden tekniset tiedot

- Standardi: EN 61010-031,
- Suurin mittausjännite maata vasten (\pm) ja mittauskategoria:
Tulpalla: 1000 V CAT III, 600 V CAT IV,
Ilman tulppaa: 1000 V CAT II,
- Suurin mittausvirta: 10 A,
- Suojausluokka II (□), jatkuva kaksinkertainen tai vahvistettu eristys,
- Ympäristöohittaluokka: 2,
- Pituus: 1,4 m, AWG 18,
- Ympäristöolosuhteet:
Barometrinen korkeus mittauksessa: Enintään 2000 m,
Lämpötila: 0 °C - + 50 °C, kosteus 50 % - 80 %
- Käytä mittausjohtimia vain, jos ne ovat täydellisessä ja puhtaassa kunnossa, ja tämän käyttöohjeen mukaisesti, muussa tapauksessa tarkoitettu suojaus voi heikentyä.
- Irrota mittausjohdin, jos eristys on vaurioitunut tai johdin / pistoke on murtonut.
- Älä kosketa mittausjohtimilla paljaisiin mittauskärkiin. Pidä kiinni vain kahvoista!
- Työnnä kulmaliičannät testeriin tai mittalaitteeseen.

12. Ympäristönsuojelu



Ole hyvä ja toimita käytetyt paristot ja laite se käyttöän lopussa käytössä oleviin palautus- ja kierrätysjärjestelmiin.

Εγχειρίδιο χρήσης για το BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

Ψηφιακό πολύμετρο για

- μέτρηση συνεχούς τάσης
- μέτρηση εναλλασσόμενης τάσης
- μέτρηση συνεχούς ρεύματος (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- μέτρηση εναλλασσόμενου ρεύματος (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- μέτρηση αντίστασης
- έλεγχο διόδου
- έλεγχο συνέχειας
- μέτρηση χωρητικότητας (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- μέτρηση συχνότητας (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- μέτρηση θερμοκρασίας (BENNING MM 1-3)

Περιεχόμενα:

1. Οδηγίες χρήσης
2. Οδηγίες ασφάλειας
3. Λίστα αντικειμένων που περιέχονται στην συσκευασία
4. Περιγραφή του οργάνου
5. Γενικά δεδομένα
6. Συνθήκες περιβάλλοντος
7. Ηλεκτρικά δεδομένα
8. Μετρώντας με το BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3
9. Συντήρηση
10. Χρήση τις υποστήριξης βάσης και της διαθεσιμότητας προσαγωγέα.
11. Τεχνικά χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων μέτρησης
12. Προστασία περιβάλλοντος

1. Οδηγίες Χρήσης

Το εγχειρίδιο λειτουργίας απευθύνεται σε:

- ηλεκτρολόγους και
- πρόσωπα που έχουν γνώσεις στην τεχνολογία της ηλεκτρολογίας

Το BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 σχεδιάστηκε για μετρήσεις σε στεγνό περιβάλλον. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικά κυκλώματα με τάσεις μεγαλύτερες των 1000 V για συνεχές ρεύμα και των 750 V για εναλλασσόμενο ρεύμα. (για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε κεφάλαιο 6 « συνθήκες περιβάλλοντος »). Τα παρακάτω σχήματα παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο χρήσης, αλλά υπάρχουν και πάνω στο ίδιο το BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.

Ηλεκτρικός κίνδυνος!

Προειδοποιεί και δείχνει οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν με στόχο να αποφευχθεί ο κίνδυνος στους ανθρώπους.

Ηλεκτρικός κίνδυνος!

Προειδοποιεί και δείχνει οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν με στόχο να αποφευχθεί ο κίνδυνος στους ανθρώπους.

Αυτό το σύμβολο πάνω στο BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 δείχνει ότι το οργανό είναι προστατευμένο από βραχυκύκλωμα (βαθμίδα ασφαλείας II).

Αυτό το σύμβολο στο πάνω στο BENNING MM 1-2/ 1-3 δείχνει τις ασφάλειες που περιέχει.

Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται όταν η μπαταρία έχει εκφορτιστεί.

Αυτό το σύμβολο δηλώνει την εφαρμογή του 'έλεγχου διόδου'.

Αυτό το σύμβολο δηλώνει την εφαρμογή του 'έλεγχου συνέχειας'. Ο βομβητής παρέχει ένα ακουστικό σήμα.

Αυτό το σύμβολο δείχνει την κλίμακα της λειτουργίας 'έλεγχος χωρητικότητας'.

DC τάση ή ρεύμα

AC τάση ή ρεύμα

Γείωση

2. Υπόδειξη ασφαλείας

Το όργανο έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το

DIN VDE 0411 μέρος 1/EN 61010-1

DIN VDE 0411 μέρος 2-033/EN 61010-2-033

DIN VDE 0411 μέρος 031/EN 61010-031

κι έχει φύγει από το εργοστάσιο σε πλήρως ασφαλή τεχνική κατάσταση.

Για να διατηρηθεί η κατάσταση αυτή και να διασφαλισθεί η ασφαλής λειτουργία της συσκευής ελέγχου, ο χρήστης πρέπει κάθε φορά να παρατηρεί τις σημειώσεις και τις προειδοποιήσεις που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.



Προσοχή κατά τις εργασίες γύρω από γυμνούς αγωγούς ή γύρω από φορείς κυρίων αγωγών. Η επαφή με αγωγούς μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροσόκ.

Το όργανοθα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε ηλεκτρικά κυκλώματα εντός της κατηγορίας II για υπέρταση, με έναν αγωγό για 1000 V max ως προς γη ή εντός της κατηγορίας III για υπέρταση με έναν αγωγό για 600 V ως προς γη.

Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλο οδηγεί μέτρησης για αυτό. Σε μετρήσεις εντός της κατηγορίας μέτρησης III δε επιτρέπεται να είναι το προεξέχον αγώγιμο μέρος μιας κορυφής επαφής καλώδιο μέτρησης μακρύτερο από 4 mm.



Πρι από μετρήσεις εντός της κατηγορίας μέτρησης III πρέπει να περαστούν, τα καλύμματα που είναι συνημμένα στο σετ και χαρακτηρίζονται με CAT III και CAT IV πάνω στις κορυφές επαφής. Αυτό το μέτρο χρησιμεύει για την προστασία του χρήστη.

Θυμηθείτε ότι κάθε εργασία πάνω σε ηλεκτρικά εξαρτήματα κάθε είδους είναι επικίνδυνη. Ακόμα και χαμηλές τάσεις των 30 V AC και των 60 V CD μπορούν να αποδειχθούν επικίνδυνες για την ανθρώπινη ζωή.



Αν παρατηρηθεί ότι η ασφαλής λειτουργία της συσκευής ελέγχου δεν είναι πλέον εφικτή, τότε θα πρέπει να διακόπτεται η λειτουργία αμέσως και να ασφαλίζεται η συσκευή, ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα να τεθεί σε λειτουργία κατά λάθος.

Μπορεί να υποτεθεί ότι δεν υπάρχει πλέον ασφαλής λειτουργία :

- αν το όργανο ή τα καλώδια μετρήματος δείχνουν σημάδια φθοράς, ή
- αν η συσκευή ελέγχου δεν λειτουργεί πλέον, ή
- μετά από μακρές περιόδους φύλαξης κάτω από δυσμενείς συνθήκες, ή
- μετά από έκθεση σε βίαιη μεταφορά,
- εάν η συσκευή ή οι καλωδιώσεις μέτρησης έχουν υγρασία.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο,

- μην ακουμπάτε σε απολήξεις των καλωδίων με φθαρμένη επένδυση
- εισάγετε τα καλώδια μέτρησης στις κατάλληλα σχεδιασμένες υποδοχές μετρήματος στο πολύμετρο.

3. Λίστα αντικειμένων που περιέχονται στην συσκευασία

Το πακέτο του BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

- 3.1 Ένα BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3,
- 3.2 Ένα καλώδιο μέτρησης ασφαλείας, κόκκινο ($M = 1,4 \text{ m}$)
- 3.3 Ένα καλώδιο μέτρησης ασφαλείας, μαύρο ($M = 1,4 \text{ m}$)
- 3.4 Ένας αντάπτορας μέτρησης με αισθητήρα θερμοκρασίας ,τύπου K (BENNING MM 1-3)
- 3.5 Λαστιχένια διαθεσιμότητα προσαρμογέα
- 3.6 Ένα προστατευτικό τσαντάκι για την μεταφορά του.
- 3.7 Δύο μπαταρίες 1,5 V (ενσωματωμένες στην μονάδα)
- 3.8 Μία ασφάλεια (ενσωματωμένη στην μονάδα) (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- 3.9 Ένα εγχειρίδιο λειτουργίας

Υπόδειξη σε προαιρετικά αξεσουάρ (BENNING MM 1-3):

- Αισθητήρας θερμοκρασίας τύπου K κατασκευασμένος από σωλήνα V4A Χρήση: εισάγετε τον αισθητήρα σε μαλακά πλαστικά υλικά, υγρά, αέρια και αέρα Εύρος μέτρησης: - 196 °C έως + 800 °C Διαστάσεις: μήκος = 210 mm, μήκος σωλήνα = 120 mm, διάμετρος σωλήνα = 3 mm, V4A (κωδικός 044121)

Οδηγίες για τα αναλώσιμα εξαρτήματα:

- Το BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες 1,5 V (IEC 6 LR 03).
- Το BENNING MM 1-2/ 1-3 περιλαμβάνει μία ασφάλεια προστασίας για υπερφόρτωση:
Μία ασφάλεια στα 10 A ταχείας τήξης (600 V), 50 kA (κωδικός 748263)
- Τα προαναφερόμενα καλώδια ασφαλείας (δοκιμασμένο υλικό, νο. 044145) είναι ελεγμένα σύμφωνα με το CAT III 1000 V και για ρεύμα έντασης πάνω από 10 A.

4. Περιγραφή του οργάνου

Βλέπε σχήμα 1a, 1b, 1c : Μπροστινή όψη

Η οθόνη και τα στοιχεία λειτουργίας που φαίνονται στο σχήμα 1a, 1b και 1c είναι τα ακόλουθα:

- 1 ψηφιακή οθόνη**, για διάβασμα των μετρήσεων και απεικόνιση των εκτός κλίμακας ενδείξεων.
- 2 απεικόνιση της πολικότητας.**
- 3 απεικόνιση της μπαταρίας**, φαίνεται όταν η μπαταρία έχει εκφορτιστεί
- 4 MAX/ MIN πλήκτρο**, αποθηκεύει στη μνήμη την μεγαλύτερη και την μικρότερη μέτρηση (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- 5 Πλήκτρο αισθητήρα τάσης (VoltSensor)**, για να καθορίζεται η τάση AC ως προς την γη
- 6 RANGE πλήκτρο κλίμακας**, περιστρέφει ανάμεσα σε αυτόματη και χειροκίνητη κλίμακα μέτρησης.
- 7 HOLD πλήκτρο**, αποθηκεύει στη μνήμη την μέτρηση
- 8 Περιστρεφόμενος διακόπτης**, για επιλογή της λειτουργίας μέτρησης.
- 9 Υποδοχή** (θετική¹), για V, Ω, Hz ,
- 10 Υποδοχή COM**, υποδοχή για μέτρηση ρεύματος, τάσης, αντίστασης, συχνότητας, θερμοκρασίας, χωρητικότητα, συνέχεια και έλεγχο διόδων
- 11 Υποδοχή** (θετική¹), για 10 A κλίμακες, για εντάσεις μέχρι 10 A (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- 12 Διαθεσιμότητα προσαρμογέα**
- 13 LED**, για ένδειξης τάσης

¹⁾ Η πολικότητα απεικονίζεται αυτόματα για DC εντάσεις και τάσεις που αναφέρονται σε αυτές

5. Γενικά στοιχεία

5.1 Γενικά δεδομένα πάνω στο πολύμετρο

- 5.1.1 Η ψηφιακή οθόνη **1** είναι σχεδιασμένη σαν 3½-ψηφιος ενδείκτης υγρού κρυστάλλου με ύψος ψηφίου 16 mm και δεκαδικό μέρος. Η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να απεικονιστεί είναι 2000.
- 5.1.2 Ο δείκτης πολικότητας **2** λειτουργεί αυτόματα. Μόνο μια πολικότητα αντίθετη σε αυτή που έχουμε ορίσει στην υποδοχή δηλώνεται με '-'.
- 5.1.3 Όταν έχουμε υπερφόρτωση αυτό απεικονίζεται με την ένδειξη 'OL' ή '-OL' και καμία φορά με ακουστικό σήμα.
Προσοχή: δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ή προειδοποίηση κατά την πλήρη υπερφόρτωση.
- 5.1.4 Η λειτουργία του "MAX/ MIN" πλήκτρου **4** είναι να εγγράφει και να αποθηκεύει την χαμηλότερη και την υψηλότερη μέτρηση αυτόματα, την κλίμακα μέτρησης την προεπιλέγουμε με το πλήκτρο "RANGE". Πατώντας το πλήκτρο φαίνονται οι παρακάτω τιμές.
"MAX" δείχνει την τιμή της μέγιστης μέτρησης που έχει αποθηκευτεί και "MIN" δείχνει την τιμή της ελάχιστης μέτρησης που έχει αποθηκευτεί. Ο συνεχής καθορισμός της τιμής MAX/ MIN μπορεί να σταματήσει ή να ξεκινήσει πατώντας το πλήκτρο „HOLD“ **7**. Πατώντας το πλήκτρο "MAX/ MIN" (ένα δεύτερο), η συσκευή επιστρέφει πίσω στην κανονική λειτουργία.
- 5.1.5 Το πλήκτρο κλίμακας RANGE **6** είναι για να μεγαλώνει χειροκίνητα την ακτίνα μέτρησης, ενώ συγχρόνως αχνοσβήνεται στην οθόνη ή ένδειξη 'AUTO'. Όταν το πλήκτρο πατηθεί παρατεταμένα (1 δεύτερο), επιλέγεται αυτόματα η επιλογή κλίμακας (ένδειξη 'AUTO').
- 5.1.6 HOLD-αποθηκεύει την τιμή που διαβάζουμε: Όταν πιέσουμε το πλήκτρο "HOLD" **7**, η μέτρηση που εκείνη την στιγμή διαβάζει το μηχάνημα αποθηκεύεται στη μνήμη. Συγχρόνως εμφανίζεται στην οθόνη ή ένδειξη "HOLD". Αν πατήσουμε για δεύτερη φορά το πλήκτρο "HOLD", η συσκευή επιστρέφει στην λειτουργία μέτρησης.
- 5.1.7 Ο ονομαστικός ρυθμός μέτρησης του BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 είναι δύο μετρήσεις το δευτερόλεπτο, για την ψηφιακή απεικόνιση.
- 5.1.8 Το BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 μπαίνει εντός και εκτός λειτουργίας περιστρέφοντας το διακόπτη **8**. Εκτός λειτουργίας είναι η θέση "OFF".
- 5.1.9 Το BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 βγαίνει αυτόματα εκτός λειτουργίας μετά από περίπου 10 λεπτά αναμονής (APO, Auto-Power-Off). Μπαίνει ξανά σε λειτουργία, όταν πατηθεί ένα πλήκτρο ή γυριστεί ο περιστρεφόμενος διακόπτης. Ένα ακουστικό σήμα προειδοποιεί την διακοπή λειτουργίας.

Η αυτόματη διακοπή λειτουργίας απενεργοποιείται αν πατηθεί το πλήκτρο "RANGE" και ταυτόχρονα βάζουμε το BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 από τη θέση "OFF" σε λειτουργία.

- 5.1.10 Ο συντελεστής θερμοκρασίας για τις τιμές των μετρήσεων: $0,15 \times (\text{καθορισμένη ακρίβεια μέτρηση}) / {}^{\circ}\text{C} < 18 {}^{\circ}\text{C} \text{ ή } > 28 {}^{\circ}\text{C}$ σχετική με την τιμή στην θερμοκρασία αναφοράς των $23 {}^{\circ}\text{C}$.
- 5.1.11 Το BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες 1,5 V (IEC 6 LR 03).
- 5.1.12 Όταν η τάση της μπαταρίας πέφτει κάτω από μια συγκεκριμένη τάση λειτουργίας για το BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, εμφανίζεται στην οθόνη **①** η ένδειξη μπαταρίας **③**.
- 5.1.13 Η διάρκεια ζωής μιας μπαταρίας είναι περίπου 250 ώρες (αλκαλικές μπαταρίες)
- 5.1.14 Διαστάσεις οργάνου:
 $(M \times \Pi \times Y) = 156 \times 74 \times 44 \text{ mm}$ με διαθεσιμότητα προσαρμογέα
Βάρος οργάνου: 320 gr με διαθεσιμότητα προσαρμογέα και μπαταρία
- 5.1.15 Τα κατάλληλα για την τάση και την ισχύ εντός κλίμακας του BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- 5.1.16 Το BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 μπορεί να εγκατασταθεί με τρόπο όπως αναδιπλώμενη υποστήριξη ή μπορεί να προσκολληθεί με τον τρόπο του διαθέσιμου προσαρμογέα.
- 5.1.17 Το BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 είναι εφοδιασμένο με έναν ανιχνευτή ως δείκτης τάσης στο πάνω μέρος των τοπικών εναλλασσόμενων τάσεων.

6. Συνθήκες περιβάλλοντος

- Το BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 είναι σχεδιασμένο μόνο για μετρήσεις σε στεγνό περιβάλλον.
- Μέγιστο βαρομετρικό ύψος κατά την διάρκεια της μέτρησης : 2000m
- Κατηγορία υπερφόρτισης / κατηγορία set-up : IEC 60664-1/ IEC 61010-1 → 600 V κατηγορία III; 1000 V κατηγορία II
- Βαθμός μόλυνσης : 2
- Σύστημα προστασίας : IP 30 DIN VDE 0470-1 IEC/ EN 60529).
Το IP 30 σημαίνει: Προστασία από πρόσβαση σε επικίνδυνα μέρη και προστασία από στερεές προσμίξεις διαμέτρου $> 2,5 \text{ mm}$, (3 - πρώτο ψηφίο). Καμία προστασία στο νερό, (0 - δεύτερο ψηφίο).
- Θερμοκρασία λειτουργίας και σχετιζόμενη υγρασία :
Σε θερμοκρασία λειτουργίας $0 {}^{\circ}\text{C}$ μέχρι $30 {}^{\circ}\text{C}$: σχετιζόμενη υγρασία μικρότερη του 80 %.
Σε θερμοκρασία λειτουργίας $31 {}^{\circ}\text{C}$ μέχρι $40 {}^{\circ}\text{C}$: σχετιζόμενη υγρασία κάτω από 75 %.
Σε θερμοκρασία λειτουργίας $41 {}^{\circ}\text{C}$ μέχρι $50 {}^{\circ}\text{C}$: σχετιζόμενη υγρασία κάτω από 45 %.
- Θερμοκρασία αποθήκευσης : Το BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 μπορεί να αποθηκευτεί σε θερμοκρασίες από $-15 {}^{\circ}\text{C}$ μέχρι $+60 {}^{\circ}\text{C}$ (υγρασία 0 μέχρι 80 %). Οι μπαταρίες πρέπει να έχουν αφαιρεθεί από την συσκευή.

7. Ηλεκτρικά δεδομένα

Σημείωση : Η ακρίβεια της μέτρησης δηλώνεται ως το σύνολο

- μιας σχετικής αναλογίας της τιμής της μέτρησης και
- ένα αριθμό ψηφίων (αριθμητικά βήματα από τη τελευταία μέτρηση).

Αυτή η ακρίβεια μέτρησης δηλώνεται για θερμοκρασίες από $18 {}^{\circ}\text{C}$ μέχρι $28 {}^{\circ}\text{C}$ και αντίστοιχη μέγιστη υγρασία 80 %.

7.1 Κλίμακα μέτρησης συνεχούς τάσης

Η αντίσταση εισόδου είναι $10 \text{ M}\Omega$.

| Κλίμακα μέτρησης * ³ | Ανάλυση | Ακρίβεια μέτρησης | Προστασία υπερφόρτισης |
|---------------------------------|-------------------|--|------------------------------|
| 200 mV | 100 μV | $\pm (0,5 \% \text{ από αυτό που διαβάζουμε} + 2 \text{ ψηφία})$ | $1000 \text{ V}_{\text{DC}}$ |
| 2 V | 1 mV | $\pm (0,5 \% \text{ από αυτό που διαβάζουμε} + 2 \text{ ψηφία})$ | $1000 \text{ V}_{\text{DC}}$ |
| 20 V | 10 mV | $\pm (0,5 \% \text{ από αυτό που διαβάζουμε} + 2 \text{ ψηφία})$ | $1000 \text{ V}_{\text{DC}}$ |
| 200 V | 100 mV | $\pm (0,5 \% \text{ από αυτό που διαβάζουμε} + 2 \text{ ψηφία})$ | $1000 \text{ V}_{\text{DC}}$ |
| 1000 V | 1 V | $\pm (0,5 \% \text{ από αυτό που διαβάζουμε} + 2 \text{ ψηφία})$ | $1000 \text{ V}_{\text{DC}}$ |

7.2 Κλίμακα μέτρησης εναλλασσόμενης τάσης

Η αντίσταση εισόδου είναι $10 \text{ M}\Omega$ παράλληλη σε 100 pF .

| Κλίμακα μέτρησης * ³ | Ανάλυση | Ακρίβεια μέτρησης * ¹ στην ακτίνα συχνότητας $50 \text{ Hz} - 300 \text{ Hz}$ | Προστασία υπερφόρτισης |
|---------------------------------|-------------------|--|------------------------------|
| 200 mV | 100 μV | $\pm (2,0 \% \text{ από αυτό που διαβάζουμε} + 5 \text{ ψηφία})$ * ² | $750 \text{ V}_{\text{eff}}$ |

| | | | |
|--|--------|---|----------------------|
| 2 V | 1 mV | $\pm (1,5\% \text{ από αυτό που διαβάζουμε} + 5 \text{ ψηφία})$ | 750 V _{eff} |
| στην ακτίνα συχνότητας 50 Hz - 500 Hz | | | |
| 20 V | 10 mV | $\pm (1,5\% \text{ από αυτό που διαβάζουμε} + 5 \text{ ψηφία})$ | 750 V _{eff} |
| 200 V | 100 mV | $\pm (1,5\% \text{ από αυτό που διαβάζουμε} + 5 \text{ ψηφία})$ | 750 V _{eff} |
| 750 V | 1 V | $\pm (1,5\% \text{ από αυτό που διαβάζουμε} + 5 \text{ ψηφία})$ | 750 V _{eff} |

Η τιμή μέτρησης του BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 υπολογίζεται από μέση τιμή ανόρθωσης και αποτυπώνεται ως πραγματική τιμή.

*1 Η ακρίβεια μέτρησης είναι προσαρμοσμένη σε τύπο ημιτονικής μορφής καμπύλη. Σε μη-ημιτονοειδή καμπύλες, η τιμή που απεικονίζεται είναι λιγότερο ακριβής. Το πρόσθετο σφάλμα για τους ακόλουθους συντελεστές καρυφής (crest factors) είναι όπως παρακάτω:

Crest-Factor από 1,4 έως 3,0 πρόσθετο σφάλμα $\pm 1,5\%$

Crest-Factor από 3,0 έως 4,0 πρόσθετο σφάλμα $\pm 3\%$

*2 Ισχύει γιατύπο ημιτονικής μορφής καμπύλης 50 Hz/ 60 Hz

*3 Για επιλογή της αυτόματης επιλογής κλίμακας (AUTO), το σημείο αλλαγής μπορεί να είναι ήδη στην τιμή 1400!

7.3 Κλίμακες συνεχούς ρεύματος (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Προστασία υπερφόρτισης :

- 10 A (600 V), αντίσταση, 50 kA, ταχεία σε 10 A είσοδο (BENNING MM 1-2/ 1-3)

| Κλίμακα μέτρησης | Ανάλυση | Ακρίβεια μέτρησης | Απελευθέρωση ηλεκτρικής τάσης |
|--------------------|---------|---|-------------------------------|
| 2 A | 1 mA | $\pm (1,0\% \text{ από αυτό που διαβάζουμε} + 3 \text{ ψηφία})$ | 2 V max. |
| 10 A ^{*5} | 10 mA | $\pm (1,0\% \text{ από αυτό που διαβάζουμε} + 3 \text{ ψηφία})$ | 2 V max. |

7.4 Κλίμακες εναλλασσόμενου ρεύματος (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Προστασία υπερφόρτισης:

- 10 A (600 V), αντίσταση, 50 kA, ταχεία σε 10 A είσοδο (BENNING MM 1-2/ 1-3)

| Κλίμακα μέτρησης | Ανάλυση | Ακρίβεια μέτρησης ^{*4} στην ακτίνα συχνότητας 50 Hz - 500 Hz | Απελευθέρωση ηλεκτρικής τάσης |
|--------------------|---------|---|-------------------------------|
| 2 A | 1 mA | $\pm (1,5\% \text{ από αυτό που διαβάζουμε} + 5 \text{ ψηφία})$ | 2 V max. |
| 10 A ^{*5} | 10 mA | $\pm (1,5\% \text{ από αυτό που διαβάζουμε} + 5 \text{ ψηφία})$ | 2 V max. |

Η τιμή μέτρησης υπολογίζεται από μέση τιμή ανόρθωσης και αποτυπώνεται ως r.m.s. τιμή.

*4 Η ακρίβεια μέτρησης καθορίζεται από την ημιτονική καμπύλη. Σε περίπτωση συνημιτονικών καμπυλών, η ακρίβεια της αναφερόμενης τιμής μειώνεται. Επιπλέον, ένα επιπλέον αποτέλεσμα λάθους υπάρχει για τους ακόλουθους συντελεστές λάθους:

Crest-Factor από 1,4 έως 3,0 πρόσθετο σφάλμα $\pm 1,5\%$

Crest-Factor από 3,0 έως 4,0 πρόσθετο σφάλμα $\pm 3\%$

*5 Από τιμές ρεύματος ≥ 7 A είναι περιορισμένος ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος έναυσης.

| Τιμή μέτρησης | Μέγιστος χρόνος μέτρησης | Ελάχιστος χρόνος παύσης |
|---------------|--------------------------|-------------------------|
| 10 A | 4 min. | 10 min. |
| 9 A | 5 min. | 10 min. |
| 8 A | 7 min. | 10 min. |
| 7 A | 10 min. | 10 min. |

7.5 Κλίμακες αντίστασης

Προστασία υπερφόρτισης για αντίσταση : 600 V_{eff}.

| Κλίμακα μέτρησης ^{*6} | Ανάλυση | Ακρίβεια μέτρησης | Μέγιστη τάση χωρίς φορτίο |
|--------------------------------|---------|---|---------------------------|
| 200 Ω | 0,1 Ω | $\pm (0,7\% \text{ από αυτό που διαβάζουμε} + 3 \text{ ψηφία})$ | 1,3 V |
| 2 kΩ | 1 Ω | $\pm (0,7\% \text{ από αυτό που διαβάζουμε} + 3 \text{ ψηφία})$ | 1,3 V |
| 20 kΩ | 10 Ω | $\pm (0,7\% \text{ από αυτό που διαβάζουμε} + 3 \text{ ψηφία})$ | 1,3 V |
| 200 kΩ | 100 Ω | $\pm (0,7\% \text{ από αυτό που διαβάζουμε} + 3 \text{ ψηφία})$ | 1,3 V |
| 2 MΩ | 1 kΩ | $\pm (1,0\% \text{ από αυτό που διαβάζουμε} + 3 \text{ ψηφία})$ | 1,3 V |
| 20 MΩ | 10 kΩ | $\pm (1,5\% \text{ από αυτό που διαβάζουμε} + 3 \text{ ψηφία})$ | 1,3 V |

*⁶ Για επιλογή της αυτόματης επιλογής κλίμακας (AUTO), το σημείο αλλαγής μπορεί να είναι ήδη στην τιμή 1400!

7.6 Έλεγχος διόδων και συνέχειας

Η καθορισμένη ακρίβεια μέτρησης αναφέρεται σε τάση από 0,4 V έως 0,8 V. Προστασία υπερφόρτισης για έλεγχο διόδου : 600 V_{eff}. Ο ενσωματωμένος βομβητής ηχεί σε περίπτωση αντίστασης R μικρότερης από 250 Ω έως 850 Ω. Ο ήχος σήματος παύει σε μία αντίσταση R μεγαλύτερη από 850 Ω.

| Κλίμακα μέτρησης | Ανάλυση | Ακρίβεια μέτρησης | Μέγιστο ρεύμα μέτρησης | Μέγιστη τάση χωρίς φορτίο |
|------------------|---------|---|------------------------|---------------------------|
| ► | 10 mV | ± (1,5 % από αυτό που διαβάζουμε + 5 ψηφία) | 1,5 mA | 2,0 V |

7.7 Κλίμακες χωρητικότητας (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Συνθήκες: οι πυκνωτές εκφορτίζονται και συνδέονται σε σχέση με την καθορισμένη πολικότητα.

Σημείωση: Για να αυξήσετε την ακρίβεια μέτρησης για μικρούς πυκνωτές, σημειώστε την εμφανιζόμενη τιμή του πολύμετρου με ανοικτές γραμμές μέτρησης και αφαιρέστε την υπόλοιπη εμφανιζόμενη τιμή από τη μετρούμενη τιμή του πυκνωτή.

Κάγγωστος = Κμετρηθείσα τιμή - Σπαραμένων

Προστασία υπερφόρτισης για μετρήσεις χωρητικότητας: 600 V_{eff}.

| Κλίμακα μέτρησης | Ανάλυση | Ακρίβεια μέτρησης |
|------------------|---------|---|
| 2 nF | 1 pF | ± (1,9 % από αυτό που διαβάζουμε + 8 ψηφία) |
| 20 nF | 10 pF | ± (1,9 % από αυτό που διαβάζουμε + 8 ψηφία) |
| 200 nF | 100 pF | ± (1,9 % από αυτό που διαβάζουμε + 8 ψηφία) |
| 2 μF | 1 nF | ± (1,9 % από αυτό που διαβάζουμε + 8 ψηφία) |
| 20 μF | 10 nF | ± (1,9 % από αυτό που διαβάζουμε + 8 ψηφία) |
| 200 μF | 100 nF | ± (1,9 % από αυτό που διαβάζουμε + 8 ψηφία) |
| 2 mF* | 1 μF | ± (1,9 % από αυτό που διαβάζουμε + 8 ψηφία) |

* < 10 ψηφία στην περίπτωση της ένδειξης διακύμανσης

7.8 Κλίμακες συχνότητας (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Προστασία υπερφόρτισης για μετρήσεις συχνότητας: 600 V_{eff}.

Ελάχιστο πλάτος παλμού > 25 ns; περιορισμός κύκλου λειτουργίας > 30 % και < 70 %

| Κλίμακα μέτρησης | Ανάλυση | Ακρίβεια μέτρησης για 5 V _{eff} max | Ευαισθησία |
|------------------|---------|--|----------------------------|
| 2 kHz | 1 Hz | ± (0,01 % από αυτό που διαβάζουμε + 1 ψηφίο) | > 1,5 < 5 V _{eff} |
| 20 kHz | 10 Hz | ± (0,01 % από αυτό που διαβάζουμε + 1 ψηφίο) | > 1,5 < 5 V _{eff} |
| 200 kHz | 100 Hz | ± (0,01 % από αυτό που διαβάζουμε + 1 ψηφίο) | > 1,5 < 5 V _{eff} |
| 2 MHz | 1 kHz | ± (0,01 % από αυτό που διαβάζουμε + 1 ψηφίο) | > 2 < 5 V _{eff} |
| 20 MHz | 10 kHz | ± (0,01 % από αυτό που διαβάζουμε + 1 ψηφίο) | > 2 < 5 V _{eff} |

7.9 Κλίμακες θερμοκρασίας °C (BENNING MM 1-3)

Η μέτρηση της θερμοκρασίας είναι δυνατή μόνο με τον αντάπτορα μέτρησης θερμοκρασίας που είναι στη συσκευασία.

Προστασία υπερφόρτισης για μέτρηση θερμοκρασίας : 600 V_{eff}.

| Κλίμακα μέτρησης | Ανάλυση | Ακρίβεια μέτρησης* |
|-----------------------------|---------|--------------------|
| -20 °C μέχρι περίπου 0 °C | 1 °C | ± (2 % + 4 °C) |
| 1 °C μέχρι περίπου 100 °C | 1 °C | ± (1 % + 3 °C) |
| 101 °C μέχρι περίπου 500 °C | 1 °C | ± (2 % + 3 °C) |
| 501 °C μέχρι περίπου 800 °C | 1 °C | ± (3 % + 2 °C) |

* Για την αναφερόμενη ακρίβεια μέτρησης πρέπει να προστεθεί η ακρίβεια μέτρησης του αισθητήρα θερμοκρασίας τύπου K.

Αισθητήρας θερμοκρασίας αγωγού τύπου K:

Κλίμακα Μέτρησης: - 60 °C μέχρι 200 °C

Ακρίβεια Μέτρησης: ± 2 °C

Η ακρίβεια μέτρησης ισχύει για σταθερές θερμοκρασίες περιβάλλοντος < ± 1 °C. Υστερα

από μεταβολή της θερμοκρασίας περιβάλλοντος $\pm 2^{\circ}\text{C}$ τα στοιχεία για την ακρίβεια μέτρησης ισχύουν ύστερα από 1 ώρες.

7.10 Κλίμακες θερμοκρασίας °F (BENNING MM 1-3)

Η μέτρηση της θερμοκρασίας είναι δυνατή μόνο με τον αντάπτορας μέτρησης θερμοκρασίας που είναι στη συσκευασία.

Προστασία υπερφόρτισης για μέτρηση θερμοκρασίας : 600 V_{eff}.

| Κλίμακα μέτρησης | Ανάλυση | Ακρίβεια μέτρησης* |
|------------------|---------|---------------------------------|
| -4 °F ~ 32 °F | 1 °F | $\pm (2\% + 8^{\circ}\text{F})$ |
| 33 °F ~ 212 °F | 1 °F | $\pm (1\% + 6^{\circ}\text{F})$ |
| 213 °F ~ 932 °F | 1 °F | $\pm (2\% + 6^{\circ}\text{F})$ |
| 933 °F ~ 1472 °F | 1 °F | $\pm (3\% + 4^{\circ}\text{F})$ |

- * Για την αναφερόμενη ακρίβεια μέτρησης πρέπει να προστεθεί η ακρίβεια μέτρησης του αισθητήρα θερμοκρασίας τύπου K.

Αισθητήρας θερμοκρασίας αγωγού τύπου K:

Κλίμακα Μέτρησης: -76 °F μέχρι 392 °F

Ακρίβεια Μέτρησης: $\pm 36^{\circ}\text{F}$

Η ακρίβεια μέτρησης ισχύει για σταθερές θερμοκρασίες περιβάλλοντος $< \pm 34^{\circ}\text{F}$. Ύστερα από μεταβολή της θερμοκρασίας περιβάλλοντος $\pm 36^{\circ}\text{F}$ τα στοιχεία για την ακρίβεια μέτρησης ισχύουν ύστερα από 1 ώρες.

8. Μετρώντας με το BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

8.1 Προετοιμασία για την μέτρηση

Αποθηκεύστε και χρησιμοποιήστε το BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 μόνο κάτω από τις σωστές συνθήκες θερμοκρασίας που έχουν καθοριστεί. Να αποφεύγετε πάντα την μεγάλη έκθεση στον ήλιο.

- Ελέγξτε την τάση και την ένταση που καθορίζονται στα καλώδια μέτρησης ασφαλείας. Τα καλώδια μέτρησης που παρέχονται με την συσκευή είναι κατάλληλα για την τάση και το ρεύμα που λειτουργεί το BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Ελέγξτε την μόνωση των καλωδίων μέτρησης. Αν η μόνωση είναι κατεστραμμένη, μην χρησιμοποιήσετε τα καλώδια.
- Ελέγξτε την συνέχεια των καλωδίων μέτρησης. Αν ο αγωγός στα καλώδια μέτρησης είναι διαβρωμένος, μην χρησιμοποιήσετε τα καλώδια.
- Πριν επιλέξετε κάποια άλλη λειτουργία με τον διακόπτη περιστροφής ⑧, να αποσυνδέετε πάντα τους ακροδέκτες ασφαλούς ελέγχου από το σημείο μέτρησης.
- Πηγές ισχυρού ρεύματος, που βρίσκονται κοντά στο BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, μπορούν να προκαλέσουν ασταθείς ή λανθασμένες ενδείξεις.

8.2 Μέτρηση τάσης και έντασης



Πάντα να παρατηρείτε την μέγιστη τάση σε σχέση με τη γη.
Κίνδυνος για ηλεκτροπληξία!

Η μέγιστη τάση που μπορεί να εφαρμοστεί στις πρίζες

- COM-υποδοχή ⑩
- Υποδοχή για V, Ω, $\frac{V}{Hz}$, Hz ⑨
- Υποδοχή για κλίμακα 10 A ⑪ (BENNING MM 1-2/ 1-3) του BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 και στη γή είναι 1000 V.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Η μέγιστη τάση του διακοπτόμενου κυκλώματος κατά την τρέχουσα μέτρηση 500 V! Αν η ασφάλεια ερεθίζεται πάνω από τα 500 V, η συσκευή μπορεί να καταστραφεί. Μία καταστραμμένη συσκευή μπορεί να σημαίνει κίνδυνο για ηλεκτροπληξία

8.2.1 Μέτρηση τάσης

- Με τον περιστρεφόμενο διακόπτη ⑧ επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία (V AC) ή (V DC) στο BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Συνδέστε το μαύρο καλώδιο μέτρησης στην υποδοχή COM ⑩ του BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο μέτρησης στην υποδοχή ⑨ για V, Ω, $\frac{V}{Hz}$, Hz του BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Συνδέστε τα καλώδια μέτρησης στα σημεία μέτρησης. Διαβάστε την τιμή της μέτρησης που απεικονίζεται στην ψηφιακή οθόνη ① του BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.

Βλέπε σχήμα 2: Μέτρηση συνεχούς ρεύματος

Βλέπε σχήμα 3: Μέτρηση αναλλασσόμενου ρεύματος

8.2.2 Μέτρηση έντασης (BENNING MM 1-2/ 1-3)

- Με τον περιστρεφόμενο διακόπτη ⑧ επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία και κλίμακα (AAC) ή (ADC) στο BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Συνδέστε το μαύρο καλώδιο μέτρησης στην υποδοχή COM ⑩ του BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο μέτρησης στην υποδοχή για κλίμακα 10 A ⑪ (συνεχούς – εναλλασσόμενου ρεύματος έως 10 A) του BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Συνδέστε τα καλώδια μέτρησης στα σημεία μέτρησης. Διαβάστε την τιμή της μέτρησης που απεικονίζεται στην ψηφιακή οθόνη ① του BENNING MM 1-2/ 1-3.

Βλέπε σχήμα 4: Μέτρηση συνεχούς ρεύματος (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Βλέπε σχήμα 5: Μέτρηση εναλλασσόμενου ρεύματος (BENNING MM 1-2/ 1-3)

8.3 Μέτρηση αντίστασης

- Με τον περιστρεφόμενο διακόπτη ⑧ επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία (Ω) στο BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Συνδέστε το μαύρο καλώδιο μέτρησης στην υποδοχή COM ⑩ του BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο μέτρησης στην υποδοχή ⑨ για V, Ω , Hz του BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Συνδέστε τα καλώδια μέτρησης στα σημεία μέτρησης. Διαβάστε την τιμή της μέτρησης που απεικονίζεται στην ψηφιακή οθόνη ① του BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.

Βλέπε σχήμα 6: Μέτρηση αντίστασης

8.4 Έλεγχος διόδου

- Με τον περιστρεφόμενο διακόπτη ⑧ επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία ($\Rightarrow \rightarrow$) στο BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Συνδέστε το μαύρο καλώδιο μέτρησης στην υποδοχή COM ⑩ του BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο μέτρησης στην υποδοχή ⑨ για V, Ω , Hz του BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Φέρτε σε τα καλώδιαν μέτρησης με τα άκρα της διόδου. Διαβάστε την τιμή της μέτρησης που απεικονίζεται στην ψηφιακή οθόνη ① του BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Για μια κανονική δίοδο σιλικόνης τοποθετημένη στην διεύθυνση ροής, η τάση ροής ανάμεσα στα 0,400 V και 0,900 V φαίνεται στη οθόνη. Εάν εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη '000' μπορεί να έχει υπάρξει βραχυκύκλωμα στη δίοδο. Εάν εμφανιστεί η ένδειξη 'OL' στην οθόνη μπορεί να έχει προκληθεί διακοπή στην δίοδο (δηλαδή η δίοδος βρίσκεται σε κατάσταση αποκοπής).
- Για μια δίοδο που είναι τοποθετημένη στην μη-αγώγιμη διεύθυνση, εμφανίζεται πάντα η ένδειξη 'OL'. Εάν η δίοδος είναι ελαπτωματική, εμφανίζεται το '000' ή κάποια άλλη ένδειξη.

Βλέπε σχήμα 7: Έλεγχος διόδου.

8.5 Έλεγχος συνέχειας με βομβητή

- Με τον περιστρεφόμενο διακόπτη ⑧ επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία ($\Rightarrow \rightarrow$) στο BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Συνδέστε το μαύρο καλώδιο μέτρησης στην υποδοχή COM ⑩ του BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο μέτρησης στην υποδοχή ⑨ για V, Ω , Hz του BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Φέρτε σε επαφή τα καλωδίων μέτρησης με τα σημεία μέτρησης. Εάν η μετρούμενη αντίσταση ανάμεσα στην COM-υποδοχή ⑩ και στην υποδοχή για V, Ω , Hz του BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 είναι μικρότερη από 250 Ω , ο ενσωματωμένος βομβητής ενεργοποιείται.

Βλέπε σχήμα 8: Έλεγχος συνέχειας με βομβητή

8.6 Μέτρηση χωρητικότητας (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Εκφορτίστε πλήρως του πυκνωτές πριν την μέτρηση! Ποτέ μην εφαρμόζετε τάση στις υποδοχές για μέτρηση χωρητικότητας μια και αυτό μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στη συσκευή. Μια καταστραμμένη συσκευή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία!

- Με τον περιστρεφόμενο διακόπτη ⑧ επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία (Hz) στο BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Ορίστε την πολικότητα του πυκνωτή και εκφορτίστε τον πλήρως.
- Συνδέστε το μαύρο καλώδιο μέτρησης στην υποδοχή COM ⑩ του

BENNING MM 1-2/ 1-3.

- Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο μέτρησης στην υποδοχή για V, Ω, Hz ⑨ του BENNING MM 1-2/ 1-3.
 - Φέρτε σε επαφή τον εκφορτισμένο πυκνωτή με τα καλώδια μέτρησης, προσέχοντας την σωστή πολικότητα. Διαβάστε την τιμή της μέτρησης που απεικονίζεται στην ψηφιακή οθόνη ① του BENNING MM 1-2/ 1-3
- Βλέπε σχήμα 9: Μέτρηση χωρητικότητας.

8.7 Μέτρηση συχνότητας (BENNING MM 1-2/ 1-3)

- Με τον περιστρεφόμενο διακόπτη ⑧ επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία (Hz) στο BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Συνδέστε το μαύρο καλώδιο μέτρησης στην υποδοχή COM ⑩ του BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο μέτρησης στην υποδοχή για V, Ω, Hz ⑨ του BENNING MM 1-2/ 1-3. Προσέξτε την ελάχιστη ευαισθησία για μετρήσεις συχνότητας χρησιμοποιώντας στο BENNING MM 1-2/ 1-3!
- Φέρτε σε επαφή τα καλώδια μέτρησης με τα σημεία μέτρησης. Διαβάστε την τιμή της μέτρησης που απεικονίζεται στην ψηφιακή οθόνη ① του BENNING MM 1-2/ 1-3.

Βλέπε σχήμα 10: Μέτρηση συχνότητας.

8.8 Μέτρηση θερμοκρασίας (BENNING MM 1-3)

- Με τον περιστρεφόμενο διακόπτη ⑧ επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία ($^{\circ}\text{C}$ ή $^{\circ}\text{F}$) στο BENNING MM 1-3.
- Συνδέστε τον αντάπτορα θερμοκρασίας σωστά στην υποδοχή COM (-) ⑩ του και στην υποδοχή για V, Ω, Hz (+) ⑨, προσέχοντας την πολικότητα.
- Κανονίστε το τέλος του σημείου μέτρησης της θερμοκρασίας να γεινιάζει με την περιοχή της πηγής θερμοκρασίας που πρέπει να παρακολουθείτε. Διαβάστε την τιμή της μέτρησης που απεικονίζεται στην ψηφιακή οθόνη ① του BENNING MM 1-3.

Βλέπε σχήμα 11: Μέτρηση θερμοκρασίας.

8.9 Ένδειξη τάσης

Η λειτουργία ένδειξης τάσης είναι δυνατή από κάθε θέση του περιστρεφόμενου διακόπτη. Καμία γραμμή μέτρησης δεν απαιτείται ως ένδειξη τάσης (καμία ανίχνευση εναλλασσόμενου πεδίου). Ο ανιχνευτής βρίσκεται στο πάνω μέρος της συσκευής πίσω από το LED. Πιέζοντας το πλήκτρο „VoltSensor“ ⑤, η ένδειξη της οθόνης εξαφανίζεται (αν η οθόνη είναι σε λειτουργία). Αν μία φάση τάσης βρίσκεται τοπικά, αυτό αποδεικνύεται από ένα ακουστικό σήμα και ένα κόκκινο LED ⑬. Μία ένδειξη υπάρχει σε μόνο δίκτυα εναλλασσόμενα γειωμένα! Η φάση μπορεί να καθοριστεί μέσω μίας μονής γραμμής μέτρησης.

Πρακτική συμβουλή:

Κοψίματα (χαλασμένα καλώδια) σε καλώδια που βρίσκονται σκόρπια όπως σε κουλούρες, καλώδια φωτισμού κ.λ.π. μπορούν να ανιχνευθούν από ανιχνευθούν από το σημείο παροχής έως το σημείο που υπάρχει το σφάλμα.

Λειτουργική κλίμακα: $\geq 230\text{ V}$

Δείτε εικόνα 12: Ένδειξη τάσης με βομβητή

8.9.1 Δοκιμή φάσης

- Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο μέτρησης στην υποδοχή για V, Ω, Hz ⑨ του BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Φέρτε το καλώδιο μέτρησης σε επαφή με το σημείο μέτρησης του μετρούμενου συστήματος και πιέστε το πλήκτρο „VoltSensor“ ⑤.
- Αν το κόκκινο LED ανάψει και υπάρχει ένα ακουστικό σήμα, η φάση μίας γειωμένης εναλλασσόμενης τάσης έχει εφαρμοστεί στο σημείο μέτρησης.

9. Συντήρηση



Πριν ανοίξετε το BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι υπό τάση! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οποιαδήποτε εργασία γίνεται στο BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, όταν αυτό είναι υπό τάση, πρέπει να γίνει από έμπειρους ηλεκτρολόγους. Πρέπει να παρθούν ειδικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.

Πριν ανοίξετε το BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, απομακρύνετε το από όλες τις υπό τάσεις πηγές ως ακολούθως :

- Γρύωτα απομακρύνετε και τα δυο καλώδια μέτρησης από τα σημεία μέτρησης.
- Απομακρύνετε και τα 2 καλώδια μέτρησης από το BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Στρέψτε τον περιστρεφόμενο διακόπτη ⑧ στο 'OFF'.

9.1 Ασφαλίστε την συσκευή σας

Κάτω από ορισμένες συνθήκες κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3. Αυτό μπορεί να συμβεί στις περιπτώσεις που :

- υπάρχουν φανερά σημάδια καταστροφής της συσκευής,
- συμβαίνουν λάθη κατά τις συνδέσεις για τις μετρήσεις,
- η συσκευή έχει φυλαχτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ακατάληλο περιβάλλον.
- Η συσκευή έχει υποστεί κακομεταχείριση κατά την μεταφορά.

Σε αυτές τις περιπτώσεις το BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 πρέπει να κλείσει, να απομακρυνθεί από τα σημεία μέτρησης και να μην ξαναχρησιμοποιηθεί.

9.2 Καθάρισμα

Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή, με ένα καθαρό στεγνό πανί (εξαίρεση: κάθε είδους ειδικού ρούχου καθαρίσματος). Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή λειαντικά για να καθαρίσετε την μονάδα ελέγχου. Βεβαιωθείτε ότι τα διάφορα τμήματα της μπαταρίας και οι επαφές της δεν έχουν διαρροή ηλεκτρολύτη. Εάν οποιοσδήποτε ηλεκτρολύτης ή άσπρα σημάδια είναι δίπλα στην μπαταρία ή ακουμπάει σε κάποιο μέρος της μπαταρίας, απομακρύνετε τα με ένα στεγνό πανί.

9.3 Αντικατάσταση μπαταρίας

⚠ Πριν ανοίξετε το BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, σιγουρευτείτε ότι δεν είναι υπό τάση! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Το BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες 1,5 V.

Οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν (βλέπε σχήμα 13) όταν το σύμβολο της μπαταρίας ③ εμφανιστεί στην ψηφιακή οθόνη ①.

Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Απομακρύνετε τα καλώδια μέτρησης από το υπό μέτρηση κύκλωμα.
- Αφαιρέστε τα καλώδια μέτρησης από το BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Στρέψτε τον περιστρεφόμενο διακόπτη ⑧ στο 'OFF'.
- Τοποθετήστε το BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 μπρούμπτα και χαλαρώστε τη βίδα στο κάλυμμα της μπαταρίας.
- Σηκώστε το καπάκι της μπαταρίας από το κάτω μέρος.
- Βγάλτε τις αποφορτισμένες μπαταρίες από τη θέση της.
- Στην συνέχεια τοποθετήστε τις μπαταρίες σωστά στην θέση τους.
- Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας στο κάτω μέρος της συσκευής και βιδώστε τις βίδες.

Βλέπε σχήμα 13: Αντικατάσταση μπαταρίας.

⚠ Θυμηθείτε το περιβάλλον! Μην πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στα σκουπίδια. Καταστρέψτε τις σε ειδικούς χώρους ή σαν τοξικά απόβλητα. Οι τοπικές αρχές θα σας ενημερώσουν περαιτέρω.

9.4 Αντικατάσταση ασφάλειας (BENNING MM 1-2/ 1-3)

⚠ Πριν ανοίξετε το BENNING MM 1-2/ 1-3, σιγουρευτείτε ότι δεν είναι υπό τάση! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Το BENNING MM 1-2/ 1-3 προστατεύεται από περιπτώσεις υπερφόρτισης χάρις δύο ενσωματωμένων ασφαλειών τήξης 10 A . (βλέπε σχήμα 14)

Για να αντικαταστήσετε τις ασφάλειες, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

- Αποσυνδέστε τα καλώδια μέτρησης από το υπό μέτρηση κύκλωμα.
- Αποσυνδέστε τα 2 καλώδια μέτρησης από το BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Στρέψτε τον περιστρεφόμενο διακόπτη ⑧ στο 'OFF'.
- Τοποθετήστε το BENNING MM 1-2/ 1-3 μπρούμπτα και χαλαρώστε τις βίδες που συγκρατούν το κάλυμμα της μπαταρίας.
- Σηκώστε το καπάκι της μπαταρίας από το κάτω μέρος.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Απομακρύνετε τη διαθεσιμότητα προσαγωγέα ⑫ από τη βάση του καλύμματος.
- Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες από τη βάση του καλύμματος

⚠ Μην ξεβιδώστε καμία από τις βίδες που συγκρατούν το τυπωμένο κύκλωμα του BENNING MM 1-2/ 1-3

- Σηκώστε τη βάση του καλύμματος από το μπροστινό τμήμα.
- Μετακινήστε την μια άκρη της ελαπτωματικής ασφάλειας από τη θέση της.
- Μετακινήστε την χαλασμένη ασφάλεια τελείως από τη θέση της.
- Τοποθετήστε την καινούρια ασφάλεια ίδιων διαστάσεων, ίδιας ισχύς και ίδιας ευαισθησίας.

- Σπρώξτε την καινούρια ασφάλεια στην θέση της.
- Κλείστε τη βάση του καλύμματος στο μπροστινό τμήμα και ξανά βιδώστε τις τέσσερις βίδες.
- Τοποθετήστε τη διαθεσιμότητα προσαγωγέα ⑫ στο πίσω μέρος του καλύμματος.

Βλέπε σχήμα 14: αντικατάσταση μπαταρίας.

9.5 Ρύθμιση – Βαθμονόμηση (Calibration)

H BENNING εγγυάται την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και την ακρίβεια των πληροφοριών που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης για το 1ο έτος μετά την ημερομηνία της παράδοσης. Για να πετύχετε τον επιθυμητό βαθμό ακρίβειας στις μετρήσεις που διαβάζετε, πρέπει να βαθμονομείτε (calibration) την συσκευή σας τακτικά. Σας προτείνουμε να το κάνετε αυτό στην συσκευή σας μια φορά το χρόνο.

Benning Elektrotechnik & Elektronik GmbH & Co. KG
Service Center
Robert-Bosch-Str. 20
D - 46397 Bocholt

9.6 Ανταλακτικά

Ασφάλεια F10 A, 600 V, 50 kA (Bussmann KTK ή DCM) (κωδικός 748263)

10. Χρήση τις υποστήριξης βάσης και της διαθεσιμότητας προσαγωγέα

- Τα καλώδια μέτρησης μπορούν να αποθηκευτούν τυλίγοντας τα γύρω από το και κρατώντας τα πάνω στη διαθεσιμότητα προσαγωγέα ⑫ έτσι ώστε να είναι επαρκώς προστατευμένα (βλέπε σχήμα 15).
- Μπορείτε να κρατήσετε το ένα καλώδιο μέτρησης πάνω στη διαθεσιμότητα προσαγωγέα ⑫ έτσι όπως έχουν τα άκρα μέτρησης σχεδιαστεί. Αυτό επιτρέπει να έρθει το άκρο μέτρησης και το BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 μαζί στο σημείο μέτρησης.
- Το στήριγμα στο πίσω μέρος δείνει τη δυνατότητα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει το BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 σε μια διαγώνια θέση (για να γίνεται το διάβασμα πιο αποτελεσματικό) ή να αιωρείται (βλέπε σχήμα 16).
- Η διαθεσιμότητα προσαγωγέα ⑫ έχει μία τρυπίτσα για να μπορούμε να συγκρατούμε την συσκευή σε μια βολική θέση.

Βλέπε σχήμα 15: Τυλίστε τα καλώδια μέτρησης

Βλέπε σχήμα 16: Κρατώντας όρθιο το BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.

11. Τεχνικά χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων μέτρησης

- Πρότυπο: EN 61010-031,
- Μέγιστη κατηγορία τάσης σε σχέση με την γη (\neq) και κατηγορία μέτρησης: Με προσαρμοζόμενο κάλυμμα: 1000 V CAT III, 600 V CAT IV,
Δίχως προσαρμοζόμενο κάλυμμα: 1000 V CAT II,
- Μέγιστη κατηγορία ρεύματος: 10 A,
- Τάξη προστασίας II (□), συνεχής διπλή ή ενισχυμένη μόνωση,
- Τάση μόλυνσης: 2,
- Μήκος: 1.4 m, AWG 18,
- Συνθήκες περιβάλλοντος:
Μέγιστη βαρομετρική διαφορά για μετρήσεις: 2000 m,
Θερμοκρασία: 0 °C έως + 50 °C, υγρασία από 50 % έως 80 %
- Χρησιμοποιήστε μόνο τα καλώδια μέτρησης εάν είναι σε άψογη κατάσταση και σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσεως.
- Απομακρύνεται τα καλώδια εάν η μόνωση είναι καταστραμμένη ή υπάρχει κάποιο κόψιμο στον ακροδέκτη.
- Μην αγγίζετε τις γυμνές άκρες των καλωδίων μέτρησης. Πιάστε μόνο την περιοχή που είναι προστατευμένη για τα χέρια!
- Εισάγετε τα γωνιακά άκρα των καλωδίων στο όργανο μέτρησης.

12. Προστασία περιβάλλοντος

| | |
|--|---|
| | Στο τέλος της διάρκειας ζωής του οργάνου, μην το πετάτε οπουδήποτε, αλλά στους ειδικούς χώρους που παρέχονται από την πολιτεία. |
|--|---|

Kezelési utasítás

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

A BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 digitális multiméter család, amely alkalmazható:

- egyenfeszültség mérésre,
- váltakozó feszültség mérésre,
- egyenáram mérésre (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- váltakozó áram mérésre (BENNING MM 1-2/ 1-3),
- ellenállás mérésre,
- dióda vizsgálatra,
- folytonosság vizsgálatra,
- kapacitás mérésre (BENNING MM 1-2/ 1-3),
- frekvencia mérésre (BENNING MM 1-2/ 1-3),
- hőmérséklet mérésre (BENNING MM 1-3)

Tartalomjegyzék:

1. Használati figyelmeztetések
2. Biztonsági figyelmeztetések
3. Szállítási terjedelem
4. Készülékleírás
5. Általános adatok
6. Környezeti feltételek
7. Villamos adatok
8. Mérés a BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3-el
9. Karbantartás
10. A műszertámasz és akasztó használata
11. Műszaki adatok a mérőkészülék tartozékokhoz
12. Környezetvédelem

1. Használati figyelmeztetések

Ez a kezelési utasítás villamos szakembereknek készült.

A BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 száraz környezetben használható. A készüléket nem szabad olyan áramkörökben használni amelynek a feszültsége meghaladja a 1000 V DC és 750 V AC értéket. (az ide vonatkozó további részletek a 6. Környezeti feltételek fejezetben találhatók)

A BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 Kezelési utasításában a következő szimbólumok találhatók:

 Vigyázat villamos veszély!

Olyan utasítások előtt áll, amelyeket feltétlenül figyelembe kell venni az áramütés elkerülése érdekében.

 Olvassuk el a kezelési utasításban leírtakat!

A jel arra figyelmeztet, hogy a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében olvassuk el a kezelési utasítás vonatkozó részeit!

 Ez jel a BENNING BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 műszeren azt jelenti, hogy a műszer kettős szigetelésű (II. érintésvédelmi osztály).

 Ez jel a BENNING MM 1-2/ 1-3 műszeren a beépített biztosítóra utal

 A jelzés a telep kimerülésére figyelmeztet.

 A jelzés a diódavizsgálat jele.

 A jelzés a folytonossági vizsgálat jele. A mérési eredményt zümmögő jelzi.

 A jelzés a kapacitás mérés jele.

 (DC) Egyenáram vagy egyenfeszültség

 (AC) Váltakozó áram vagy váltakozó feszültség

 Föld (feszültség a földhöz képest)

2. Biztonsági figyelmeztetések

A mérőkészülék a

DIN VDE 0411 rész 1/EN 61010-1

DIN VDE 0411 rész 2-033/EN 61010-2-033

DIN VDE 0411 rész 031/EN 61010-031

szabvány szerint lett bevizsgálva és jóváhagyva. A mérőkészülék a gyárat kifogástalan állapotban hagyta el. Hogy ez az állapot tartósan fennmaradjon, mielőtt a mérőkészüléket használatba veszi, kérjük olvassa át gondosan a készülék kezelési utasítását. A felhasználónak be kell tartania a jelen fejezetben leírt utasításokat megjegyzéseket. A helytelen magatartás és a figyelmeztetések figyelmen kívül hatása súlyos vagy halálos kimenetelű **sérüléseket** okozhat.



Vigyázat szigeteletlen vezetékeknél vagy fővezetési töltéshordóknál! A vezetékek megérintése áramütést okozhat.



A mérőkészülék II túlfeszültségi kategóriás áramkörökben max. 1000 V-ig (földhöz képest mérve) vagy III túlfeszültségi kategóriás áramkörökben max. 600 V-ig (földhöz képest mérve). Csak megfelelő mérővezetéket használ. A III-as mérési kategóriába tartozó mérések esetén az érintkezőcsúcs a biztonsági mérővezetéken kiálló vezetőképes része nem lehet hosszabb 4 mm-nél.

A III-as mérési kategórián belüli mérések előtt a készletben mellékelt, CAT III illetve CAT IV jellet ellátott rágózható sapkákat rá kell húzni az érintkezőcsúcsokra. Ez az intézkedés a felhasználó védelmét szolgálja.

Figyeljenek arra, hogy a feszültség alatt álló berendezések alapvetően veszélyesek! A 30 V AC-t és a 60 V DC-t meghaladó feszültségek életveszélyesek lehetnek!



Mielőtt a mérőkészüléket használatba vennénk, vizsgáljuk meg a készülék és a mérővezetékek sérülés mentességét!

Ha megállapítható, hogy a biztonságos használat nem biztosítható, akkor a készüléket a használatból ki kell vonni és biztosítani a véletlenszerű használatba vétel ellen.

A biztonságos használat nem biztosítható, ha:

- ha a készüléken vagy a mérőszínörökön sérülések láthatók,
- ha a mérőkészülék nem működik,
- kedvezőtlen körülmények között történt hosszabb tárolás után,
- durva szállítási igénybevételeket követően,
- a készülék vagy a mérővezetékek nedvesek.



A veszély elkerülése érdekében

- a mérővezetékek csupasz végeit ne érintse meg,
- a mérővezetékeket a mérőkészülék megfelelően jelölt mérőhüvelyeihez csatlakoztassuk

3. Szállítási terjedelem

A BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 készülék csomag az alábbiakat tartalmazza

- 3.1 egy darab BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 készülék
- 3.2 egy darab piros biztonsági mérővezeték ($L = 1,4 \text{ m}$)
- 3.3 egy darab fekete biztonsági mérővezeték ($L = 1,4 \text{ m}$)
- 3.4 egy mérő adapter hőmérséklet érzékelővel Typ K (BENNING MM 1-3)
- 3.5 egy darab gumi akasztó
- 3.6 egy védőtok
- 3.7 két darab mikro elem 1,5 V, szállításkor a készülékbe helyezve (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- 3.8 egy biztosító, szállításkor beépítve a mérőkészülékbe (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- 3.9 kezelési utasítás

Kívánságra kapható tartozékok (BENNING MM 1-3):

- Hőérzékelő (K-típus) V4A-csőből

Alkalmazás: puha műanyagok, folyadékok, gázok és levegő hőmérsékletének érzékelésére

Mérési határ: -196 °C-tól + 800 °C-ig

Méretek: hossz = 210 mm, csőhossz = 120 mm, csőátmérő = 3 mm, V4A (cikkszám 044121)

Elhasználódó alkatrészek:

- A BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 készüléket két darab mikro elem 1,5 V (IEC 6 LR 3) táplálja.
- A BENNING MM 1-2/ 1-3 tartalmaz egy túláram védelmi biztosítót: 1 db 10 A gyors működésű biztosító betét (600 V), 50 kA (cikkszám 748263)
- A fent leírt biztonsági mérővezetékek (bevizsgált tartozék, no. 044145) megfelelnek a CAT III 1000 V kritériumoknak és megfelelők névlegesen 10 A vezetésére.

4. Készülékleírás

Ld. az 1a, 1b, 1c ábrát: Elölnézet

Az 1a, 1b, 1c ábrákon a kijelző és kezelő elemeket az alábbiak szerint jelöltük:

- 1 Digitális kijelző**, famérési érték és a méréshatár túllépés kijelzésére szolgál,
- 2 Polaritás kijelző**,
- 3 Telep állapot jelző**, kimerült telep esetén jelenik meg,
- 4 MAX/ MIN-nyomógomb**, A legnagyobb és legkisebb mérési értéktárolására szolgál (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- 5 VoltSensor nyomógomb**, a fölhöz mérhető AC feszültség kijelzésére szolgál,
- 6 RANGE-nyomógomb**, az automatikus illetve kézi méréshatár átkapcsolására szolgál,
- 7 HOLD-nyomógomb**, a kijelzett mérési érték tárolására szolgál,
- 8 Forgó kapcsoló**, a mérési funkció kiválasztására szolgál,
- 9 Mérőhüvely (pozitív¹)**, V, Ω, Hz méréshez
- 10 COM-mérőhüvely**, közös mérőhüvely áram-, feszültség-, ellenállás-, frekvencia-, hőmérséklet- és kapacitás méréshez, folytonosság és dióda vizsgálathoz,
- 11 Mérőhüvely (pozitív¹)**, A-méréshez maximum 10 A-ig (BENNING MM 1-2/ 1-3),
- 12 Akasztó**
- 13 LED**, feszültség indikátor

¹) erre vonatkozik az automatikus polaritás kijelzés egyenáram és egyen feszültség méréskor

5. Általános adatok

5.1 A multiméter általános adatai

- 5.1.1 Az **1** digitális kijelző egy 3½ számjegyes folyadékkristályos kijelző, 16 mm-es karakterrel tizedesponttal. A legnagyobb kijelezhető számérték 2000.
- 5.1.2 A **2** polaritás jelzés automatikusan működik. Ha a polaritás a mérőhüvelyekkel ellentétes a kijelzőn „-“ jel jelenik meg.
- 5.1.3 A mérési határ túllépésekor "OL" vagy "-OL" jelzés jelenik meg és hangjelzés hallható. Figyelem! Túlterhelés esetén nincs kijelzés vagy figyelmeztető hangjelzés!
- 5.1.4 A **4** "MAX/ MIN" nyomógomb megnyomásával automatikusan tároljuk a legnagyobb és a legkisebb mérési értéket. A méréshatárt előzetesen a "RANGE" nyomógombbal lehet kiválasztani. A nyomógomb megnyomásával a következő értékek jelennek meg:
A "MAX" jelzéssel jelölt érték a mért legnagyobb, a "MIN" jelzéssel jelölt érték pedig a legkisebb mért érték. A folyamatos MAX/MIN- mérési értékek rögzítését a "HOLD" **7** gombbal állíthatjuk le, illetve indíthatjuk el ismét. A "MAX/MIN" nyomógomb hosszabb ideig (1 másodperc) történő megnyomásával visszatérhetünk a normál mérési üzemmódba.
- 5.1.5 A "RANGE" **6** nyomógombbal a méréshatárt választhatjuk ki (a kijelzőről eltűnik az "AUTO" jelzés. A nyomógomb hosszabb ideig (1 másodperc) történő megnyomásával visszatérhetünk az automatikus méréshatár üzemmódba (a kijelzőn megjelenik az "AUTO" jelzés)).
- 5.1.6 Mérési érték tárolás "HOLD" **7** nyomógomb. Megnyomásakor a műszer eltárolja az aktuális mérési értéket (a kijelzőn megjelenik az "HOLD" jelzés) A nyomógomb újból megnyomásával a kikapcsolhatjuk a tárolás funkciót.
- 5.1.7 A BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 digitális kijelzője kb. 2 mérést jelez ki másodpercenként
- 5.1.8 A BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 mérőműszert a forgó kapcsolóval **8** lehet be és kikapcsolni. A kikapcsolt állás az "OFF".
- 5.1.9 A BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 kb. 10 perc után automatikusan kikapcsol (**APO**, Auto-Power-Off). Az automatikus kikapcsolásra hangjelzés figyelmeztet. Újból bekapcsolás valamelyik nyomógomb megnyomásával vagy a forgó kapcsoló elfordításával lehetséges. Az automatikus kikapcsolás nem aktív, ha korábban a RANGE gombot megnyomtuk.
- 5.1.10 A hőmérsékleti koefficiens: a mérési érték x 0,15 (az adott mérési pontosság/ C°, < 18 C° vagy > 28 C°, a 23 C°-on megadott referencia értékre vonatkoztatva).

- 5.1.11 A BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.készüléket két darab mikro elem 1,5 V IEC 6 LR3 táplálja.
- 5.1.12 Ha a telepek feszültsége a BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 működéséhez szükséges érték alá csökken, a kijelzőn ① megjelenik egy telep szimbólum ③.
- 5.1.13 A telepek élettartama kb. 250 óra (alkáli elemek)
- 5.1.14 A készülék mérete:
(hossz.xszél.xmag.) = 156 x 74 x 44 ,
A készülék tömege: 320 g akasztóval és telepekkel
- 5.1.15 A biztonsági mérővezetékek kifejezetten a BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 műszernél alkalmazható feszültség- és áramterhelésre készültek.
- 5.1.16 A BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.készüléket egy kihajlítható támasztékkal megtámaszthatjuk, vagy felakaszthatjuk.
- 5.1.17 A BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.készülék fejrészében van egy érzékelő amely- indikátorról - a földhöz mérhető feszültséggel összhangban jelzi.

6. Környezeti feltételek

- A BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 mérőkészüléket száraz környezetben történő használatra tervezték.
- A készülék 2000 m tengerszint feletti magasságig használható.
- Túlfeszültség állósági fokozat 600 V-ig III kategória, és 1000 V-ig II kategória az IEC 60664/ IEC 61010-1 szerint.
- Szennyeződési kategória: 2 az IEC 61010-1 szerint.
- Védettség: IP 30 a DIN VDE 0470-1 (IEC/EN 60529)
IP 30 jelentése: védelem a veszélyes részek érintése ellen > 2,5 mm átmérőjű idegen szilárd testek behatolása esetére (3 - első számjegy). Víz behatolás elleni védelem nincs (0 - második számjegy).
- Üzem hőmérséklet és a levegő megengedett nedvességtartalma:
0 - 30 °C üzemi hőmérsékletnél a levegő megengedett nedvességtartalma < 80 %,
31 - 40 °C üzemi hőmérsékletnél a levegő megengedett nedvességtartalma < 75 %,
41 - 50 °C üzemi hőmérsékletnél a levegő megengedett nedvességtartalma < 45 %,
- Tárolási hőmérséklet: a BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 mérőkészüléket
- 15 °C és + 60 °C közötti hőmérsékleten (levegő megengedett nedvességtartalma 0 - 80 %) szabad tárolni. Ekkor a készülékből a telepeket ki kell venni.

7. Villamos adatok

Megjegyzés: a mérési pontosság a

- mért érték relatív értékének, és a
- kijelzett digitok számának (az utolsó számjegy) összegéből áll.

A megadott mérési pontosság 18 °C-28 °C hőmérséklettartományban és max. 80 % levegő nedvességtartalom mellet érvényes.

7.1 Egyenfeszültség mérés

A bemeneti ellenállás értéke 10 MΩ.

| Méréshatár *3 | Felbontás | Pontosság | Túlerhelés védelem |
|---------------|-----------|------------------------------------|----------------------|
| 200 mV | 100 µV | ± (a mérési érték 0,5 % + 2 Digit) | 1000 V _{DC} |
| 2 V | 1 mV | ± (a mérési érték 0,5 % + 2 Digit) | 1000 V _{DC} |
| 20 V | 10 mV | ± (a mérési érték 0,5 % + 2 Digit) | 1000 V _{DC} |
| 200 V | 100 mV | ± (a mérési érték 0,5 % + 2 Digit) | 1000 V _{DC} |
| 1000 V | 1 V | ± (a mérési érték 0,5 % + 2 Digit) | 1000 V _{DC} |

7.2 Váltakozó feszültség mérés

A bemeneti ellenállás értéke 10 MΩ, párhuzamos kapacitás 100 pF.

| Méréshatár *3 | Felbontás | Pontosság *1 az 50 Hz - 300 Hz frekvencia tartományban | Túlerhelés védelem |
|--|-----------|--|----------------------|
| 200 mV | 100 µV | ± (a mérési érték 2,0 % + 5 Digit) *2 | 750 V _{eff} |
| 2 V | 1 mV | ± (a mérési érték 1,5 % + 5 Digit) | 750 V _{eff} |
| az 50 Hz - 500 Hz frekvencia tartományban | | | |
| 20 V | 10 mV | ± (a mérési érték 1,5 % + 5 Digit) | 750 V _{eff} |
| 200 V | 100 mV | ± (a mérési érték 1,5 % + 5 Digit) | 750 V _{eff} |
| 750 V | 1 V | ± (a mérési érték 1,5 % + 5 Digit) | 750 V _{eff} |

Az BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 műszereknél a mérési érték az egyenirányított

középértékből van képezve, és effektív értékként kerül kijelzésre

- *¹ A mérési pontosság szinusz formájú hullámalakra van vonatkoztatva. A nem szinusz formájú hullámalakú jeleknél a kijelzett érték pontatlan lesz. Így az alábbi crest-faktoroknál további hibaszázalékkal kell számolni:
Crest-Factor 1,4 - 3,0 esetén a további hiba $\pm 1,5\%$
Crest-Factor 3,0 - 4,0 esetén a további hiba $\pm 3\%$
- *² 50 Hz/ 60 Hz-es szinuszos jelalagnál érvényes,
- *³ Automatikus méréshatár választásnál (AUTO) a méréshatár váltás 1400-as értéknél következik be!

7.3 Egyenáram mérés (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Túlerhelés vételelem:

- Biztosító: 10 A (600 V), 50 kA – gyors működésű biztosító a bemeneten (BENNING MM 1-2/ 1-3),

| Méréshatár | Felbontás | Pontosság | Feszültségeses |
|--------------------|-----------|---|----------------|
| 2 A | 1 mA | \pm a mérési érték (1,0 % -a + 3 Digit) | 2 V max. |
| 10 A ^{*5} | 10 mA | \pm a mérési érték (1,0 % -a + 3 Digit) | 2 V max. |

7.4 Váltakozó áram mérés (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Túlerhelés vételelem:

- Biztosító: 10 A (600 V), 50 kA - gyors működésű biztosító a bemeneten (BENNING MM 1-2/ 1-3),

| Méréshatár | Felbontás | Pontosság * ⁴ az 50 Hz - 500 Hz frekvencia tartományban | Feszültségeses |
|--------------------|-----------|--|----------------|
| 2 A | 1 mA | \pm a mérési érték (1,5 % -a + 5 Digit) | 2 V max. |
| 10 A ^{*5} | 10 mA | \pm a mérési érték (1,5 % -a + 5 Digit) | 2 V max. |

A mérési érték az egyenirányított középértékből van képezve, és effektív érték-ként kerül kijelzésre

- *⁴ A mérési pontosság szinusz formájú hullámalakra van vonatkoztatva. A nem szinusz formájú hullámalakú jeleknél a kijelzett érték pontatlan lesz. Így az alábbi crest-faktoroknál további hibaszázalékkal kell számolni:
Crest-Factor 1,4 - 3,0 esetén a további hiba $\pm 1,5\%$
Crest-Factor 3,0 - 4,0 esetén a további hiba $\pm 3\%$
- *⁵ Ha az áramerősség értékei meghaladják a 7 A-t vagy azzal egyenlők, akkor a legnagyobb megengedett bekapsolási időtartam korlátozott.

| Mérési érték | Legnagyobb mérési idő | Minimális szünetidő |
|--------------|-----------------------|---------------------|
| 10 A | 4 perc | 10 perc |
| 9 A | 5 perc | 10 perc |
| 8 A | 7 perc | 10 perc |
| 7 A | 10 perc | 10 perc |

7.5 Ellenállás mérés

Túlerhelés vételelem ellenállás mérésnél: 600 V_{eff}

| Méréshatár ^{*6} | Felbontás | Pontosság | Max. Üresjárási feszültség |
|--------------------------|---------------|---|----------------------------|
| 200 Ω | 0,1 Ω | \pm a mérési érték (0,7 % -a + 3 Digit) | 1,3 V |
| 2 k Ω | 1 Ω | \pm a mérési érték (0,7 % -a + 3 Digit) | 1,3 V |
| 20 k Ω | 10 Ω | \pm a mérési érték (0,7 % -a + 3 Digit) | 1,3 V |
| 200 k Ω | 100 Ω | \pm a mérési érték (0,7 % -a + 3 Digit) | 1,3 V |
| 2 M Ω | 1 k Ω | \pm a mérési érték (1,0 % -a + 3 Digit) | 1,3 V |
| 20 M Ω | 10 k Ω | \pm a mérési érték (1,5 % -a + 3 Digit) | 1,3 V |

- *⁶ Automatikus méréshatár választásnál (AUTO) a méréshatár váltás 1400-as értéknél következik be!

7.6 Dióda- és folytonosság vizsgálat

A megadott mérési pontosság 0,4 Vés 0,8 V közötti tartományra vonatkozik.

Túlerhelés vételelem dióda vizsgálatnál: 600 V_{eff}

A beépített hangjelzés hallható, amikor ellenállása kisebb, mint 250 Ω az 850 Ω . A hangjelzés elhallgattatta egy ellenállása nagyobb mint 850 Ω .

| Méréshatár | Felbontás | Pontosság | Max. Mérési áram | Max. Üresjárási feszültség |
|------------|-----------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|
| ► | 10 mV | ± a mérési érték (1,5 %-a + 5 Digit) | 1,5 mA | 2,0 V |

7.7 Kapacitás mérés (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Feltételek: A kondenzátorokat kisütött állapotban és megfelelő polaritással kell a műszerre kapcsolni.

Megjegyzés: A kis kondenzátorok mérési pontosságának növeléséhez vegye figyelembe a multiméter megjelenített értékét nyitott mérővonalakkal, és vonja le a megmaradt kijelzett értéket a kondenzátor mért értékéből.

Cismertetlen = Cmért érték - Ctöbbi

Túlerhelés védelem kapacitás mérésnél: 600 V_{eff}

| Méréshatár | Felbontás | Pontosság |
|------------|-----------|--------------------------------------|
| 2 nF | 1 pF | ± (a mérési érték 1,9 %-a + 8 Digit) |
| 20 nF | 10 pF | ± (a mérési érték 1,9 %-a + 8 Digit) |
| 200 nF | 100 pF | ± (a mérési érték 1,9 %-a + 8 Digit) |
| 2 µF | 1 nF | ± (a mérési érték 1,9 %-a + 8 Digit) |
| 20 µF | 10 nF | ± (a mérési érték 1,9 %-a + 8 Digit) |
| 200 µF | 100 nF | ± (a mérési érték 1,9 %-a + 8 Digit) |
| 2 mF* | 1 µF | ± (a mérési érték 1,9 %-a + 8 Digit) |

* <10 Digit ingadozó kijelzéskor

7.8 Frekvencia mérés (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Túlerhelés védelem frekvencia mérésnél: 600 V_{eff}

Minimális impulzus szélesség > 25 ns; működési ciklusidők > 30 % és < 70 %

| Méréshatár | Felbontás | Mérési pontosság max 5 V _{eff} -nél. | Érzékenység |
|------------|-----------|---|----------------------------|
| 2 kHz | 1 Hz | ± (a mérési érték 0,01 %-a + 1 Digit) | > 1,5 < 5 V _{eff} |
| 20 kHz | 10 Hz | ± (a mérési érték 0,01 %-a + 1 Digit) | > 1,5 < 5 V _{eff} |
| 200 kHz | 100 Hz | ± (a mérési érték 0,01 %-a + 1 Digit) | > 1,5 < 5 V _{eff} |
| 2 MHz | 1 kHz | ± (a mérési érték 0,01 %-a + 1 Digit) | > 2 < 5 V _{eff} |
| 20 MHz | 10 kHz | ± (a mérési érték 0,01 %-a + 1 Digit) | > 2 < 5 V _{eff} |

7.9 Hőmérséklet mérés (°C) (BENNING MM 1-3)

A hőmérséklet mérés a tartozékként szállított hőmérséklet mérő adapterrel lehetséges (BENNING MM 1-3).

Túlerhelés védelem hőmérséklet mérésnél: 600 V_{eff}

| Méréshatár | Felbontás | Mérési pontosság |
|-----------------|-----------|------------------|
| -20 °C ~ 0 °C | 1 °C | ± (2 % + 4 °C) |
| 1 °C ~ 100 °C | 1 °C | ± (1 % + 3 °C) |
| 101 °C ~ 500 °C | 1 °C | ± (2 % + 3 °C) |
| 501 °C ~ 800 °C | 1 °C | ± (3 % + 2 °C) |

7.10 Hőmérséklet mérés (°F) (BENNING MM 1-3)

A hőmérséklet mérés a tartozékként szállított hőmérséklet mérő adapterrel lehetséges (BENNING MM 1-3).

Túlerhelés védelem hőmérséklet mérésnél: 600 V_{eff}

| Méréshatár | Felbontás | Mérési pontosság |
|------------------|-----------|------------------|
| -4 °F ~ 32 °F | 1 °F | ± (2 % + 8 °F) |
| 33 °F ~ 212 °F | 1 °F | ± (1 % + 6 °F) |
| 213 °F ~ 932 °F | 1 °F | ± (2 % + 6 °F) |
| 933 °F ~ 1472 °F | 1 °F | ± (3 % + 4 °F) |

8. Mérés a BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 mérőkészülékkel

8.1 A mérés előkészítése

A mérőkészüléket csak a megadott tárolási és munkakörülmények között használja. A készüléket óvjuk a tartós napsugárzástól.

- Ellenörizzük a mérőzsírok névleges feszültség és áram adatait.

A készülékhez tartozékként mellékelt mérőszinórok megfelelők a BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 mérőműszer névleges áramához és feszültségehez.

- Vizsgáljuk át a mérőszinórok szigetelését. Ha a szigetelés sérült a vezetéket haladéktalanul selejtezzük ki.
- Vizsgáljuk át a mérőszinórok folytonosságát. Ha a vezeték szakadt, haladéktalanul selejtezzük ki.
- Mielőtt a forgó kapcsolót ⑧ átkapcsoljuk, a mérőszinórokat távolítsuk el a mérési ponttól.
- A BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 mérőkészülék melletti erős zavarforrások instabillá tehetik a kijelző működését és mérési hibákhoz vezethetnek.

8.2 Feszültség- és árammérés



Figyeljünk a földhöz képest megengedett maximális feszültségre! Villamos veszélyforrás!

A legnagyobb feszültség a multiméter mérőhüvelyein:

- COM mérőhüvely ⑩,
- V- Ω -Hz mérőhüvely ⑨,
- 10 A-es mérőhüvely ⑪ (BENNING MM 1-2/ 1-3)

A BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 mérőkészülék esetében a maximális feszültség amely a mérőhüvelyek és a föld között felléphet max. 1000 V.



Villamos veszélyforrás!

Az áramkör maximális feszültsége áramméréskor 500 V! 500 V felett a biztosító kiolvadásakor a készülék károsodhat. A mérőkészülék károsodása balesetveszélyt okozhat!

8.2.1 Feszültségmérés

- A BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 forgó kapcsolóját ⑧ a kívánt funkcióba kapcsoljuk (V AC) vagy (V DC).
- A fekete mérőszinórt csatlakoztassuk a BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 COM ⑩ mérőhüvelyéhez.
- A piros mérőszondát csatlakoztassuk a BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 V, Ω , Hz ⑨ mérőhüvelyéhez.
- A mérőszinórokat csatlakoztassuk a mérési pontokra, és a BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 digitális kijelzőjén ① olvassuk le a mérési értéket.

Ld. 2. ábra Egyenfeszültség mérés,

Ld. 3. ábra Váltakozó feszültség mérés

8.2.2 Árammérés (BENNING MM 1-2/ 1-3)

- A BENNING MM 1-2/ 1-3 forgó kapcsolóját ⑧ a kívánt funkcióba kapcsoljuk (A AC) vagy (A DC).
- A fekete mérőszinórt csatlakoztassuk a BENNING MM 1-2/ 1-3 COM ⑩ mérőhüvelyéhez.
- A piros mérőszondát csatlakoztassuk a BENNING MM 1-2/ 1-3 illetve a 10 A ⑪ (egyen vagy váltóáram méréshez 10 A-ig) mérőhüvelyéhez.
- A mérőszinórokat csatlakoztassuk a mérési pontokra, és a BENNING MM 1-2/ 1-3 digitális kijelzőjén ① olvassuk le a mérési értéket.

Ld. 4. ábra Egyenáram mérés, (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Ld. 5. ábra Váltakozó áram mérés, (BENNING MM 1-2/ 1-3)

8.3 Ellenállás mérés

- A BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 forgó kapcsolóját ⑧ a kívánt funkcióba kapcsoljuk (Ω).
- A fekete mérőszinórt csatlakoztassuk a BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 COM ⑩ mérőhüvelyéhez.
- A piros mérőszondát csatlakoztassuk a BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 V, Ω , Hz ⑨ mérőhüvelyéhez.
- A mérőszinórokat csatlakoztassuk a mérési pontokra, és a BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 digitális kijelzőjén ① olvassuk le a mérési értéket.

Ld. 6. ábra Ellenállás mérés,

8.4 Dióda vizsgálat

- A BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 forgó kapcsolóját ⑧ a kívánt funkcióba kapcsoljuk (»►).
- A fekete mérőszinórt csatlakoztassuk a BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 COM ⑩ mérőhüvelyéhez
- A piros mérőszondát csatlakoztassuk a BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 V, Ω , Hz ⑨ mérőhüvelyéhez

- A mérőszinórokat csatlakoztassuk a dióda kapcsaira, és a BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 digitális kijelzőjén ① olvassuk le a mérési értéket.
- Nyitó irányban egy Si-diódán eső feszültség értéke 0,500 V és 0,900 V között van. Ha a kijelző "000"-t mutat a dióda zárlatos, ha a kijelző "OL"-t mutat a dióda szakadt.
- Záró irányban a műszer "OL"-t mutat. Ha a kijelző "000"-t vagy más értéket mutat a dióda hibás.

Lásd 7. ábra: Dióda vizsgálat

8.5 Folytonosság vizsgálat zümmögővel

- A BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 forgó kapcsolóját ⑧ a kívánt funkcióba kapcsoljuk (↔↔).
- A fekete mérőszinórt csatlakoztassuk a BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 COM ⑩ mérőhüvelyéhez
- A piros mérőszondát csatlakoztassuk a BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 V, Ω, ↔, Hz ⑨ mérőhüvelyéhez
- A mérőszinórokat csatlakoztassuk a dióda kapcsaira. Ha COM ⑩ és a V, Ω, ↔, Hz ⑨ mérőhüvelyek között az ellenállás kisebb 250 Ω-nál a BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3-be beépített zümmögő megszólal.

Lásd 8. ábra: Folytonosság vizsgálat zümmögővel.

8.6 Kapacitás mérés (BENNING MM 1-2/ 1-3)

A kapacitás méréshez a kondenzátorokat teljesen ki kell sütni!
Akapacitásmérő mérőhüvelyekre soha nem szabad feszült-séget kapcsolni! A rákapcsolt feszültségtől a mérőkészülék meghibásodhat vagy tönkre lehet. A mérőkészülék károso-dása balesetveszélyt okozhat!

- A BENNING MM 1-2/ 1-3 forgó kapcsolóját ⑧ a kívánt funkcióba kapcsoljuk (↔),
- A kondenzátor polaritását ellenőrizzük, és teljesen süssük ki,
- A fekete mérőszinórt csatlakoztassuk a BENNING MM 1-2/ 1-3 COM ⑩ mérőhüvelyéhez,
- A piros mérőszondát csatlakoztassuk a BENNING MM 1-2/ 1-3 V, Ω, ↔, Hz ⑨ mérőhüvelyéhez,
- A mérőszinórokat csatlakoztassuk a kisütött kondenzátor kapcsaira, és a BENNING MM 1-2/ 1-3 digitális kijelzőjén ① olvassuk le a mérési értéket.

Lásd 9. ábra: Kapacitás mérés.

8.7 Frekvencia mérés (BENNING MM 1-2/ 1-3)

- A BENNING MM 1-2/ 1-3 forgó kapcsolóját ⑧ a kívánt funkcióba kapcsoljuk (Hz)
- A fekete mérőszinórt csatlakoztassuk a BENNING MM 1-2/ 1-3 COM ⑩ mérőhüvelyéhez
- A piros mérőszondát csatlakoztassuk a BENNING MM 1-2/ 1-3 V, Ω, ↔, Hz ⑨ mérőhüvelyéhez. Vegyük figyelembe a BENNING MM 1-2/ 1-3 frek-venciamérés minimális érzékenységét!
- A mérőszinórokat csatlakoztassuk a mérési pontokra, és a BENNING MM 1-2/ 1-3 digitális kijelzőjén ① olvassuk le a mérési értéket.

Lásd 10. ábra: Frekvencia mérés.

8.8 Hőmérséklet mérés (BENNING MM 1-3)

- A BENNING MM 1-3 forgó kapcsolóját ⑧ a kívánt funkcióba kapcsoljuk (°C vagy °F)
- Csatlakoztassuk a hőmérséklet mérő adaptort a hőmérséklet mérőszinórral - pólushelyesen - a COM (-) ⑩ és a V, Ω, ↔, Hz (+) ⑨ mérőhüvelyekhez,
- A hőmérséklet mérő zsinórok végét érintük a vizsgált hőforráshoz és a BENNING MM 1-3 digitális kijelzőjén ① olvassuk le a mérési értéket.

Lásd 11. ábra: Hőmérséklet mérés.

8.9 Feszültség indikátor

A feszültség indikátor funkció bármely állásában működik. A feszültség indikátor használatához nincs szükség mérőszinórokra (érintés nélküli váltakozó feszültség indikálás). A műszer fejrészében a LED mögött található a vevő szenzor. A „VoltSensor“ nyomógomb ⑤ megnyomásakor elalszik a kijelző (ha be volt kapcsolva). Ha a műszer fázisfeszültséget érzékel, megszólal a zümmögő és kigyullad egy piros LED ⑬. Az indikátor csak földelt váltakozó feszültégrendszer esetén működik. Egy egypólusú mérőszinórral is megál-lapítható a fázisvezető.

Lásd 12. ábra: Feszültség indikátor zümmögővel

8.9.1 Fáziskereső

- A piros mérőszondát csatlakoztassuk a BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 V, Ω, Hz ④ mérőhüvelyéhez
- A mérőszinort érintsük a vizsgált ponthoz (berendezés-rész), és nyomjuk meg a „VoltSensor” ⑤ nyomógombot.
- Ha megszólal a zümmögő és kigyullad egy piros LED, akkor a mérési pont egy földelt váltakozó feszültségű áramkör fázisvezetője

9. Karbantartás



Mielőtt a BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 mérőkészüléket kinyitjuk, feltétlenül feszültség mentesítük! Áramütés veszély!

A nyitott BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 mérőkészülékkel történő munkát **kizárolag felkészült villamos szakemberek végezhetnek, megfelelő óvintézkedések megtétele után.**

Ezért feltétlenül feszültség mentesítük a mérőkészüléket mielőtt a készülék-házat kinyitjuk.

- Távolítsuk el a mérőszinort és a mérőszondát a mérési helyről.
- Távolítsuk el a mérőszinort és a mérőszondát a BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 mérőkészülékről.
- A forgó kapcsolót ③ állítsuk „OFF” állásba.

9.1 A mérőkészülék biztosítása

Bizonyos körülmények esetén a BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 mérőkészülék biztonsága már nem szavatolható. Pl.:

- Látható sérülések a készülékházon,
- Mérési hibák,
- Hosszabb tárolás következtében fellépő felismerhető károsodások,
- A szokásostól eltérő szállítási igénybevételek következtében fellépő felismerhető károsodások

Ilyen esetekben a BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 mérőkészüléket azonnal kapcsoljuk ki, és távolítsuk el a mérési helytől, és biztosítsuk az ismételt felhasználás ellen.

9.2 Tisztítás

A mérőkészülék házát kizárolag száraz, tiszta ruhával tisztítsuk. (esetleg speciális tisztítókendő) Ne használunk semmiféle oldó- vagy sürolószert a készülék tisztításához. Feltétlenül ügyeljünk arra, hogy a teleptároló rekeszt és a telep csatlakozókat a telepekből esetlegesen kifolyó elektrolit nehogy bepiszkítsa.

Ha a telepekből kifolyó elektrolit a teleptároló rekeszt és a telep csatlakozókat bepiszkítja, vagy fehérés lerakódásokat tapasztalunk, itt is csak tiszta száraz törlőruhával tisztítsuk a készüléket.

9.3 Telepcseré



Mielőtt a BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 mérőkészüléket kinyitjuk, feltétlenül feszültség mentesítük! Áramütés veszély!

A BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 mérőkészüléket két darab 1,5 V-os mikroelem (IEC/ DIN R6/ LR3, AAA) táplálja. Telepcseré szükséges (Lásd 13. ábra), ha a kijelzőn ① a telepjelzés ③ megjelenik.

A telepcserét a következőképpen végezzük:

- Távolítsuk el a mérőszinókat a mérési helyről.
- Távolítsuk el a mérőszinókat a BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 mérőkészülékről.
- A forgó kapcsolót ③ állítsuk „OFF” állásba.
- Fordítsuk hátára a mérőkészüléket és csavarjuk ki a teleptartó csavarját.
- Emeljük ki a teleptartó fedelét.
- Emeljük ki a és távolítsuk el a kimerült telepeket.
- Az új telepeket - figyelve azok polaritására - helyezzük el a teleptartóba.
- Pattintásuk vissza a készülékházat és csavarjuk vissza a csavarját.

Lásd 13 ábra: **Telepcseré**



Figyeljünk a környezet védelmére! A kimerült telepeket ne dobjuk a háztartási szemetbe! Gyűjtsük össze és helyezzük el egy használt elem begyűjtőben vagy veszélyes hulladék lerakóban!

9.4 Biztosító csere (BENNING MM 1-2/ 1-3)



Mielőtt a BENNING MM 1-2/ 1-3 mérőkészüléket kinyitjuk, feltétlenül feszültség mentesítsük! Áramütés veszély!

A BENNING MM 1-2/ 1-3 mérőműszert egy beépített 10 A-es biztosító (G-olvadó biztosító) védi a túlterheléstől. (lásd 14. ábra)

A biztosítócserét a következőképpen végezzük:

- Távolítsuk el a mérőzsínörököt a mérési helyről.
- Távolítsuk el a mérőzsínörököt a BENNING MM 1-2/ 1-3 mérőkészülékről.
- A forgó kapcsolót ⑧ állítsuk „OFF” állásba..
- Fordítsuk hátára a mérőkészüléket és csavarjuk ki a teleptartó csavarját.
- Emeljük ki a teleptartó fedelét.
- Emeljük ki a és távolítsuk el a telepeket.
- Távolítsuk el az akasztót ⑫ (kis csavarhúzával emeljük ki a bepattanó fülnél) a készülékházból!
- Csavarjuk ki a készülékház négy csavarját.



A nyomtatott áramköri panelból ne csavarunk ki csavarokat!

- Emeljük ki a készülék alsó részét az előlapból,
- Emeljük meg egyik végénél a kiolvadt biztosító betétet,
- Vegyük ki a kiolvadt biztosító betétet a foglalatából,
- Helyezzük be egy azonos névleges áramú, kiolvadási karakterisztikájú és méretű biztosító betétet,
- Igazitsuk az új betétet a foglalatban középre.
- Helyezzük vissza óvatosan az alsó részt. Ügyeljünk arra, hogy az alsó részrásakor a telepek érintkező rugói becsússzanak az alsó rész kialakított réseibe.
- Pattintsk vissza a az alsó részt az előlapba és csavarjuk vissza a csavarokat.
- Pattintsk be az akasztót ⑫ a készülék alap hátoldalába.
- Helyezzük vissza a telepeket polaritás helyesen, zárjuk vissza a teleptartó fedelét és csavarjuk vissza a csavarokat

Lásd 14 ábra: Biztosító csere

9.5 Kalibrálás

A BENNING garantálja a kezelési útmutatóban felsorolt műszaki specifikációk és pontossági adatok betartását a kiszállítási dátumot követő első évben. Ahhoz hogy a megadott mérési pontosságot elérjük a mérőkészüléket rendszeresen gyári szervizünkben kalibrálni kell. Ajánljuk az évente történő kalibrálást. Kalibráláshoz a készüléket vissza kell küldeni a következő címre:

Benning Elektrotechnik & Elektronik GmbH & Co. KG
Service Center
Robert-Bosch-Str. 20
D - 46397 Bocholt

9.6 Tartalék alkatrész

Biztosító betét F 10 A, 600 V, 50 kA (Bussmann KTK vagy DCM) Cikkszám 748263

10. Az akasztó alkalmazása

- A mérővezetékeket a készülékre feltekerhetjük úgy, hogy a mérőcsúcsok az akasztóban ⑫ kialakított védett helyre bedugva bepattinthatók. (Id. 15 ábra)
- A mérővezetékeket az akasztóba ⑫ úgy is bepattinthatjuk, hogy a mérőcsúcs szabadon marad és a BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 mérőműszerrel együtt a mérési ponthoz emelhetjük.
- A hátlapban lévő támasztóval a BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 mérőműszert ferdén feltámaszthatjuk (megkönnyíti a leolvasást) vagy felakaszthatjuk (Id. 16. ábra)
- Az akasztón ⑫ van egy lyuk, amely lehetővé teszi a mérőkészülék felakasz-tását.

Lásd 15 ábra: A mérővezetékek felcsavarása

Lásd 16 ábra: A BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 felállítása

11. Műszaki adatok a mérőkészülék tartozékokhoz

- Szabvány: EN 61010-031,
- Maximális mérési feszültség a földhöz mérve ($\frac{1}{2}$) és mérési kategória: Ráhúzható sapkával: 1000 V CAT III, 600 V CAT IV,
Ráhúzható sapka nélkül: 1000 V CAT II,
- Maximális áramterhelés: 10 A,
- Érintésvédelmi osztály II (□), teljes körű, megerősített kettős szigetelés,
- Szennyeződési fokozat: 2,
- Hossz: 1,4 m, AWG 18,
- Környezeti feltételek:

Legnagyobb alkalmazási magasság: maximum 2000 m,

Hőmérséklet: 0 °C ... + 50 °C, Levegő nedvességtartalma 50 % ... 80 %

- Csak kifogástalan állapotban lévő, és ezen utasításnak megfelelő mérővezetékeket használjon, emellett be kell tartani a szükséges védőintézkedéseket.
- Ha a mérővezeték vagy a csatlakozó szigetelése megsérült, vagy a vezeték szakadt, a mérővezetéket ki kell selejtezni.
- A mérőszondák csupasz mérőcsúcsait ne érintsék meg! Csak a száránál fogják meg a mérőszondákat!
- Az L alakú csatlakozó dugót csatlakoztassa a mérőkészülékhez!

12. Környezetvédelem



Kérjük, hogy a készüléket élettartama végén juttassa el a rendelkezésre álló visszavételi- illetve begyűjtőhelyre.

Istruzioni d'uso

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

Multimetro digitale per la misurazione

- della tensione continua
- della tensione alternata
- della corrente continua (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- della corrente alternata (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- della resistenza
- la prova dei diodi
- la prova di continuità
- della capacità (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- della frequenza (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- della temperatura (BENNING MM 1-3)

Indice

1. Avvertenze per l'utente
2. Avvertenze sulla sicurezza
3. Dotazione standard
4. Descrizione apparecchio
5. Dati di carattere generale
6. Condizioni ambientali
7. Dati elettrici
8. Misurazione con i BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3
9. Manutenzione
10. Uso del supporto pieghevole e del dispositivo di sospensione
11. Dati tecnici dell'accessorio di misura
12. Tutela dell'ambiente

1. Avvertenze per l'utente

Le presenti istruzioni sono destinate a

- elettrotecnici ed a
- personale qualificato in elettrotecnica.

I BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 sono previsti per misure in ambiente asciutto e non devono essere impiegati in circuiti con una tensione nominale superiore a 1000 V CC e 750 V CA (per maggiori dettagli vedere il capitolo 6 "Condizioni ambientali").

Nelle istruzioni d'uso e sui BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 vengono usati i seguenti simboli:

 Pericolo di scariche elettriche!

Precede avvertenze, cui ci si deve attenere, per prevenire pericoli per il personale.

 Attenzione, attenersi alla documentazione!

Questo simbolo indica che ci si deve attenere alle avvertenze contenute nelle istruzioni per evitare pericoli.

 Questo simbolo riportato sui BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 significa che i multimetri dispongono di isolamento di protezione (classe di protezione II).

 Questo simbolo sui BENNING MM 1-2/ 1-3 fa riferimento ai fusibili integrati.

 Questo simbolo compare sul display per segnalare una batteria scarica.

 Questo simbolo contrassegna il campo „prova dei diodi“.

 Questo simbolo contrassegna il campo „prova di continuità“. Il cicalino emette un segnale acustico.

 Questo simbolo contrassegna il campo „prova di capacità“.

 (CC) tensione o corrente continua

 (CA) tensione o corrente alternata

 Massa (tensione verso terra)

2. Avvertenze sulla sicurezza

Il multimetero è stato costruito e collaudato in conformità a
 DIN VDE 0411 parte 1/EN 61010-1
 DIN VDE 0411 parte 2-033/EN 61010-2-033
 DIN VDE 0411 parte 031/EN 61010-031

ed ha lasciato lo stabilimento in un ineccepibile stato di sicurezza. Per mantenere tale stato e garantire un esercizio sicuro, l'utente deve osservare le avvertenze e le segnalazioni di pericolo contenute nelle presenti istruzioni. Comportamenti erronei e l'inosservanza degli avvertimenti possono provocare **lesioni gravi o morte**.



Usare la massima accortezza durante lavori su conduttori nudi o sul cavo d'alimentazione principale. Un eventuale contatto con i conduttori può causare un elettroshock.



Il multimetero può essere utilizzato solo in circuiti della categoria di sovratensione II con conduttore da max. 1000 V rispetto a terra oppure della categoria di sovratensione III con conduttore da max. 600 V rispetto a terra.

Utilizzare solo adatto cavi di misura per questo. In occasione delle misurazioni all'interno della categoria di misurazione III la lunghezza dell'elemento sporgente conduttore di una punta di contatto sulle linee di misurazione non può essere superiore a 4 mm.

Prima di eseguire misurazioni all'interno delle categorie di misurazione III sulle punte di contatto devono essere innestati i cappucci compresi nel kit e contrassegnati con le diciture CAT III e CAT IV. Questa misura deve essere adottata a scopo protezione dell'utente.

Tenere presente che lavori eseguiti su parti ed impianti sotto tensione sono fondamentalmente pericolosi. Già tensioni a partire da 30 V CA e 60 V CC possono implicare pericolo di morte.



Prima di ogni messa in esercizio controllare che il multimetero ed i relativi cavi non presentino danni.

Se si presume che non sia più possibile un esercizio sicuro, si deve allora mettere fuori servizio lo strumento ed al sicuro da un esercizio non intenzionale.

È da presumere che non sia più possibile un esercizio sicuro,

- se lo strumento o le sonde mostrano danni evidenti,
- se lo strumento non funziona più,
- dopo prolungato stoccaggio in condizioni sfavorevoli,
- in seguito a condizioni particolari di trasporto,
- presenza di umidità nell'apparecchio o nei circuiti di misura.



Per escludere qualsiasi pericolo,

- **non toccare i puntali nudi delle sonde,**
- **infilare le sonde nelle apposite boccole del multimetero**

3. Dotazione standard

Fanno parte della dotazione standard dei BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3:

- 3.1 BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3
- 3.2 una sonda di misura, rossa ($L = 1,4 \text{ m}$)
- 3.3 una sonda di misura, nera ($L = 1,4 \text{ m}$)
- 3.4 un adattatore di misura con sensore temperatura tipo K (BENNING MM 1-3)
- 3.5 un dispositivo di sospensione di gomma
- 3.6 una custodia compatta
- 3.7 due batterie micro da 1,5 V sono inserite nel multimetero come prima dotazione
- 3.8 un fusibile è inserito nel multimetero come prima dotazione (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- 3.9 istruzioni d'uso.

Avvertenza relativa ad accessori opzionali (BENNING MM 1-3):

- Sensore temperatura (tipo K), tubo in acciaio inossidabile V4A
 Applicazione: sensore ad inserzione per materiali plastici morbidi, liquidi, gas e aria
 Campo di misura: da - 196 °C a + 800 °C
 Dimensioni: lunghezza = 210 mm, lunghezza tubo = 120 mm, diametro tubo

= 3 mm, V4A (Codice ricambio: 044121)

Avvertenza sulle parti soggette ad usura:

- i BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 vengono alimentati da due batterie micro integrate da 1,5 V (IEC 6 LR 03).
- I BENNING MM 1-2/ 1-3 hanno un fusibile per la protezione da sovraccarico: un fusibile corrente nominale 10 A flink (600 V), 50 kA (Codice ricambio: 748263)
- Le sonde di misura sopra menzionate (accessori collaudati, no. 044145) corrispondono a CAT III 1000 V e sono ammesse per una corrente di 10 A.

4. Descrizione apparecchio

Vedi illustrazioni 1a, 1b, 1c: Lato anteriore apparecchio

Gli elementi di indicazione e comando riportati nelle illustrazioni 1a, 1b e 1c vengono definiti come segue:

- ① **Display digitale**, per l'indicazione del valore di misura e del superamento di portata
- ② **Indicazione di polarità**
- ③ **Indicazione stato di carica batterie**, compare se la batteria è scarica
- ④ **Tasto MAX/ MIN**, memorizzazione del valore di misura massimo e minimo (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- ⑤ **Tasto VoltSensor**, per il rilevamento della tensione CA rispetto a terra
- ⑥ **Tasto RANGE**, commutazione campo di misura automatico/ manuale
- ⑦ **Tasto HOLD**, memorizzazione del valore di misura indicato
- ⑧ **Manopola**, per la selezione della funzione di misura
- ⑨ **Boccola** (polo positivo¹), per V, Ω, Hz,
- ⑩ **Boccola COM**, boccola plurifunzione per misure di corrente, tensione, resistenza, frequenza, temperatura, capacità, prove di continuità e diodi
- ⑪ **Boccola** (polo positivo¹), per il campo A, per correnti fino a 10 A (BENNING MM 1-2/ 1-3),
- ⑫ **Dispositivo di sospensione**
- ⑬ **LED**, per indicatore di tensione con cicalino

¹⁾ Ci si riferisce all'indicazione automatica di polarità per la corrente e la tensione continue

5. Dati di carattere generale

5.1 Dati generali relativi al multimetro

- 5.1.1 Il display digitale ① è del tipo a cristalli liquidi a 3½ cifre con un'altezza dei caratteri di 16 mm e con punto decimale. Il massimo valore indicabile è 2000.
- 5.1.2 L'indicazione di polarità ② funziona automaticamente. Viene segnalata solo una polarità contraria alla definizione delle boccole con „-“.
- 5.1.3 Il superamento di portata viene indicato con „OL“ oppure „-OL“ e talvolta con un segnale acustico.
Attenzione, non si ha alcuna indicazione ed alcun avviso in caso di sovraccarico!
- 5.1.4 La funzione del tasto „MAX/ MIN“ ④ rileva e memorizza automaticamente il valore di misura massimo e minimo, preselezionare eventualmente il campo di misura mediante il tasto „RANGE“. Premendo il tasto vengono indicati i seguenti valori:
„MAX“ indica il massimo valore memorizzato e „MIN“ quello minimo. Il progressivo rilevamento del valore MAX-/ MIN può essere arrestato o iniziato tramite il tasto „HOLD“ ⑦. Premendo più a lungo il tasto (1 secondo) „MAX/ MIN“ si ritorna nella modalità normale.
- 5.1.5 Il tasto di campo „RANGE“ ⑥ serve per l'attivazione dei campi di misura manuali con contemporanea scomparsa di „AUTO“ sul display. Premendo più a lungo il tasto (1 secondo) si sceglie la selezione automatica del campo (indicazione „AUTO“).
- 5.1.6 Memorizzazione valori di misura „HOLD“: azionando il tasto „HOLD“ ⑦ si può memorizzare il risultato della misura. Sul display compare il simbolo „HOLD“. Con il successivo azionamento dello stesso tasto si ritorna nella modalità misure.
- 5.1.7 La velocità nominale di misurazione dei BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 è di 2 misurazioni al secondo per l'indicazione digitale.
- 5.1.8 I BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 vengono accesi o spenti tramite la manopola ⑧. Posizione di spegnimento „OFF“.
- 5.1.9 I BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 si spengono automaticamente dopo circa 10 minuti (**APO**, Auto-Power-Off). Si riaccendono, se si aziona un tasto o la manopola. Un segnale acustico segnala l'autospegnimento del multimetro. Lo spegnimento automatico si può disattivare azionando il tasto „RANGE“ ed attivando contemporaneamente i BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 dalla posizione „OFF“.
- 5.1.10 Coefficiente di temperatura del valore di misura: $0,15 \times$ (precisione in-

dicata di misura) / °C < 18 °C oppure > 28 °C, in relazione al valore con una temperatura di riferimento di 23 °C.

- 5.1.11 I BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 vengono alimentati da due batterie micro da 1,5 V (IEC 6 LR 03).
- 5.1.12 Se la tensione batterie scende al di sotto della tensione di lavoro prevista per i BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, compare sul display ① il simbolo di una batteria ③.
- 5.1.13 La durata delle batterie è di circa 250 ore (batterie alcaline).
- 5.1.14 Dimensioni:
(Lungh. x largh. x alt.) = 156 x 74 x 44 mm con dispositivo di sospensione
Peso apparecchio: 320 g con dispositivo di sospensione e batteria
- 5.1.15 Le sonde di misura in dotazione sono espressamente adatte alla tensione ed alla corrente nominali dei BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- 5.1.16 I BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 possono essere installati tramite supporto pieghevole oppure possono essere fissati tramite un dispositivo di sospensione.
- 5.1.17 I BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 sulla parte superiore hanno un indicatore di tensione per l'individuazione delle tensioni alternate di terra.

6. Condizioni ambientali

- I BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 sono previsti per l'esecuzione di misure in ambiente asciutto
- altezza barometrica nell'esecuzione di misure: 2000 m al massimo
- categorie sovratensione / posizionamento: IEC 60664-1/ IEC 61010-1 → 600 V categoria III; 1000 V categoria II
- grado di inquinamento: 2
- tipo di protezione: IP 30 DIN VDE 0470-1 IEC/EN 60529
IP 30 significa: protezione contro l'accesso a parti pericolose e protezione contro corpi estranei solidi > 2,5 mm diametro, (3 - prima caratteristica). Nessuna protezione contro l'acqua (0 - seconda caratteristica)
- temperatura di funzionamento ed umidità relativa dell'aria:
con una temperatura di funzionamento da 0 °C a 30 °C: umidità relativa dell'aria inferiore a 80 %,
con una temperatura di funzionamento da 31 °C a 40 °C: umidità relativa dell'aria inferiore a 75 %,
con una temperatura di funzionamento da 41 °C a 50 °C: umidità relativa dell'aria inferiore a 45 %,
- temperatura di stoccaggio: i BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 possono essere immagazzinati a temperature da - 15 °C a + 60 °C (umidità dell'aria da 0 % a 80 %). In tal caso si deve rimuovere la batteria dal multimetro.

7. Dati elettrici

Annotazione: la precisione di misura viene indicata come somma di

- una quota relativa del valore di misura e
- di una quantità di digit (cioè passi numerici dell'ultima posizione).

Tale precisione di misura è valida con temperature da 18 °C a 28 °C ed una umidità relativa dell'aria inferiore a 80 %.

7.1 Portate di tensione continua

La resistenza d'ingresso è di 10 MΩ.

| Portata *3 | Risoluzione | Precisione misure | Protezione da sovraccarico |
|------------|-------------|--|----------------------------|
| 200 mV | 100 µV | ± (0,5 % del valore di misura + 2 digit) | 1000 V _{CC} |
| 2 V | 1 mV | ± (0,5 % del valore di misura + 2 digit) | 1000 V _{CC} |
| 20 V | 10 mV | ± (0,5 % del valore di misura + 2 digit) | 1000 V _{CC} |
| 200 V | 100 mV | ± (0,5 % del valore di misura + 2 digit) | 1000 V _{CC} |
| 1000 V | 1 V | ± (0,5 % del valore di misura + 2 digit) | 1000 V _{CC} |

7.2 Portate di tensione alternata

La resistenza d'ingresso è di 10 MΩ in parallelo a 100 pF.

| Portata *3 | Risoluzione | Precisione misure *1 nel campo di frequenza 50 Hz - 300 Hz | Protezione da sovraccarico |
|--|-------------|---|----------------------------|
| 200 mV | 100 µV | ± (2,0 % del valore di misura + 5 digit) ^{*2} | 750 V _{eff} |
| 2 V | 1 mV | ± (1,5 % del valore di misura + 5 digit) | 750 V _{eff} |
| nel campo di frequenza 50 Hz - 500 Hz | | | |
| 20 V | 10 mV | ± (1,5 % del valore di misura + 5 digit) | 750 V _{eff} |

| | | | |
|-------|--------|--|----------------------|
| 200 V | 100 mV | $\pm (1,5\% \text{ del valore di misura} + 5 \text{ digit})$ | 750 V _{eff} |
| 750 V | 1 V | $\pm (1,5\% \text{ del valore di misura} + 5 \text{ digit})$ | 750 V _{eff} |

Il valore di misura dei BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 viene acquisito tramite raddrizzamento del valore medio ed indicato come valore effettivo.

*¹ La precisione di misura è specificata per una curva sinusoidale. Nelle curve non sinusoidali il valore indicato diviene più impreciso. Ne risulta così un errore addizionale per i seguenti fattori di cresta:

fattore di cresta da 1,4 a 3,0 errore addizionale $\pm 1,5\%$

fattore di cresta da 3,0 a 4,0 errore addizionale $\pm 3\%$

*² Valido per curve sinusoidali 50 Hz/ 60 Hz

*³ Nella selezione automatica del campo (AUTO) il punto di commutazione può essere già pari ad un valore di 1400!

7.3 Portate di corrente continua (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Protezione da sovraccarico:

- fusibile da 10 A (600 V), flink, 50 kA, all'ingresso 10 A (BENNING MM 1-2/ 1-3),

| Portata | Risoluzione | Precisione misure | Caduta di tensione |
|---------------------|-------------|--|--------------------|
| 2 A | 1 mA | $\pm (1,0\% \text{ del valore di misura} + 3 \text{ digit})$ | 2 V max. |
| 10 A * ⁵ | 10 mA | $\pm (1,0\% \text{ del valore di misura} + 3 \text{ digit})$ | 2 V max. |

7.4 Portate di corrente alternata (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Protezione da sovraccarico:

- fusibile da 10 A (600 V), flink, 50 kA, all'ingresso 10 A (BENNING MM 1-2/ 1-3),

| Portata | Risoluzione | Precisione misure * ⁴ nel campo di frequenza 50 Hz - 500 Hz | Caduta di tensione |
|---------------------|-------------|---|--------------------|
| 2 A | 1 mA | $\pm (1,5\% \text{ del valore di misura} + 5 \text{ digit})$ | 2 V max. |
| 10 A * ⁵ | 10 mA | $\pm (1,5\% \text{ del valore di misura} + 5 \text{ digit})$ | 2 V max. |

Il valore di misura viene acquisito tramite raddrizzamento del valore medio ed indicato come valore effettivo.

*⁴ La precisione di misura è specificata per una curva sinusoidale. Nelle curve non sinusoidali il valore indicato diviene più impreciso. Ne risulta così un errore addizionale per i seguenti fattori di cresta:

fattore di cresta da 1,4 a 3,0 errore addizionale $\pm 1,5\%$

fattore di cresta da 3,0 a 4,0 errore addizionale $\pm 3\%$

*⁵ A partire da valori di corrente ≥ 7 A il tempo massimo di accensione è limitato.

| Valore misurato | Tempo massimo di misurazione | Intervallo minimo |
|-----------------|------------------------------|-------------------|
| 10 A | 4 min. | 10 min. |
| 9 A | 5 min. | 10 min. |
| 8 A | 7 min. | 10 min. |
| 7 A | 10 min. | 10 min. |

7.5 Portate di resistenza

Protezione da sovraccarico nelle misurazioni della resistenza: 600 V_{eff}

| Portata * ⁶ | Risoluzione | Precisione misure | Tensione a vuoto max. |
|------------------------|-------------|--|-----------------------|
| 200 Ω | 0,1 Ω | $\pm (0,7\% \text{ del valore di misura} + 3 \text{ digit})$ | 1,3 V |
| 2 kΩ | 1 Ω | $\pm (0,7\% \text{ del valore di misura} + 3 \text{ digit})$ | 1,3 V |
| 20 kΩ | 10 Ω | $\pm (0,7\% \text{ del valore di misura} + 3 \text{ digit})$ | 1,3 V |
| 200 kΩ | 100 Ω | $\pm (0,7\% \text{ del valore di misura} + 3 \text{ digit})$ | 1,3 V |
| 2 MΩ | 1 kΩ | $\pm (1,0\% \text{ del valore di misura} + 3 \text{ digit})$ | 1,3 V |
| 20 MΩ | 10 kΩ | $\pm (1,5\% \text{ del valore di misura} + 3 \text{ digit})$ | 1,3 V |

*⁶ Nella selezione automatica del campo (AUTO) il punto di commutazione può essere già pari ad un valore di 1400!

7.6 Prova dei diodi e di continuità

La precisione di misura indicata vale nel campo tra 0,4 V e 0,8 V.

Protezione da sovraccarico nelle prove dei diodi: 600 V_{eff}

Il cicalino integrato emette un segnale acustico per una resistenza R inferiore a 250 Ω a 850 Ω. Il segnale acustico si arresta con resistenza R maggiore di 850 Ω.

| Portata | Risoluzione | Precisione misure | Corrente di misura max. | Tensione a vuoto max. |
|---------|-------------|--|-------------------------|-----------------------|
| ► | 10 mV | ± (1,5 % del valore di misura + 5 digit) | 1,5 mA | 2,0 V |

7.7 Portate di capacità (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Condizioni: Scaricare i condensatori e predisporli in base alla polarità indicata.

Nota: Per aumentare la precisione di misurazione per i piccoli condensatori, annotare il valore visualizzato del multimetro con le linee di misurazione aperte e sottrarre il valore visualizzato rimanente dal valore misurato del condensatore.

Csconosciuto = Cvalore misurato - Crimanente

Protezione da sovraccarico nelle misure di capacità: 600 V_{eff}

| Portata | Risoluzione | Precisione misure |
|---------|-------------|--|
| 2 nF | 1 pF | ± (1,9 % del valore di misura + 8 digit) |
| 20 nF | 10 pF | ± (1,9 % del valore di misura + 8 digit) |
| 200 nF | 100 pF | ± (1,9 % del valore di misura + 8 digit) |
| 2 µF | 1 nF | ± (1,9 % del valore di misura + 8 digit) |
| 20 µF | 10 nF | ± (1,9 % del valore di misura + 8 digit) |
| 200 µF | 100 nF | ± (1,9 % del valore di misura + 8 digit) |
| 2 mF* | 1 µF | ± (1,9 % del valore di misura + 8 digit) |

* < 10 digit in caso di indicazione oscillante

7.8 Portate di frequenza (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Protezione da sovraccarico nelle misure di frequenza: 600 V_{eff}

Aampiezza di impulso minima > 25 ns; limite ciclo di funzionamento > 30 % e < 70 %

| Portata | Risoluzione | Precisione misure per 5 V _{eff} max. | Sensibilità |
|---------|-------------|---|----------------------------|
| 2 kHz | 1 Hz | ± (0,01 % del valore di misura + 1 digit) | > 1,5 < 5 V _{eff} |
| 20 kHz | 10 Hz | ± (0,01 % del valore di misura + 1 digit) | > 1,5 < 5 V _{eff} |
| 200 kHz | 100 Hz | ± (0,01 % del valore di misura + 1 digit) | > 1,5 < 5 V _{eff} |
| 2 MHz | 1 kHz | ± (0,01 % del valore di misura + 1 digit) | > 2 < 5 V _{eff} |
| 20 MHz | 10 kHz | ± (0,01 % del valore di misura + 1 digit) | > 2 < 5 V _{eff} |

7.9 Portate di temperatura °C (BENNING MM 1-3)

La misurazione della temperatura (BENNING MM 1-3) è possibile soltanto con l'adattatore di temperatura in dotazione.

Protezione da sovraccarico nelle misure della temperatura: 600 V_{eff}

| Portata | Risoluzione | Precisione misure* |
|-----------------|-------------|--------------------|
| -20 °C ~ 0 °C | 1 °C | ± (2 % + 4 °C) |
| 1 °C ~ 100 °C | 1 °C | ± (1 % + 3 °C) |
| 101 °C ~ 500 °C | 1 °C | ± (2 % + 3 °C) |
| 501 °C ~ 800 °C | 1 °C | ± (3 % + 2 °C) |

* Alla precisione di misura citata va sommata la precisione di misura del sensore di temperatura del tipo K.

Sensore temperatura filo del tipo K: Portata: - 60 °C a 200 °C
Precisione misure: ± 2 °C

La precisione delle misurazioni è valida per temperature ambiente stabili < ± 1 °C. Dopo una variazione della temperatura ambiente di ± 2 °C, attendere almeno 1 ore perché le specifiche di precisione di misurazione siano di nuovo valide.

7.10 Portate di temperatura °F (BENNING MM 1-3)

La misurazione della temperatura (BENNING MM 1-3) è possibile soltanto con l'adattatore di temperatura in dotazione.

Protezione da sovraccarico nella misura della temperatura: 600 V_{eff}

| Portata | Risoluzione | Precisione misure* |
|----------------|-------------|--------------------|
| -4 °F ~ 32 °F | 1 °F | ± (2 % + 8 °F) |
| 33 °F ~ 212 °F | 1 °F | ± (1 % + 6 °F) |

| | | |
|------------------|------|----------------|
| 213 °F ~ 932 °F | 1 °F | ± (2 % + 6 °F) |
| 933 °F ~ 1472 °F | 1 °F | ± (3 % + 4 °F) |

- * Alla precisione di misura citata va sommata la precisione di misura del sensore di temperatura del tipo K.

Sensore temperatura filo del tipo K: Portata: - 76 °F a 392 °F
Precisione misure: ± 36 °F

La precisione delle misurazioni è valida per temperature ambiente stabili < ± 34 °F. Dopo una variazione della temperatura ambiente di ± 36 °F, attendere almeno 1 ore perché le specifiche di precisione di misurazione siano di nuovo valide.

8. Misure con i BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

8.1 Preparazione delle misure

Conservare ed usare i BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 solo alle condizioni di stocaggio e di temperatura di funzionamento indicate, evitare l'esposizione continua all'irraggiamento solare.

- Controllare le indicazioni di corrente e tensione nominali sulle sonde. Le sonde di misura in dotazione corrispondono per tensione e corrente nominali ai BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Controllare l'isolamento delle sonde. Se l'isolamento è danneggiato, le sonde di misura devono essere immediatamente escluse dall'impiego.
- Controllare la continuità delle sonde. Se i conduttori dei delle sonde sono interrotti, essi devono essere immediatamente esclusi dall'impiego.
- Prima di selezionare con la manopola ⑧ un'altra funzione, le sonde devono essere separate dal punto di misura.
- Forti fonti di disturbo in prossimità dei BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 possono causare indicazioni instabili ed errori di misura.

8.2 Misure di tensione e corrente



Osservare la tensione massima rispetto al potenziale di terra!
Pericolo di scariche elettriche!

La tensione massima, che può essere presente sulle boccole

- COM ⑩
- ⑨ per V, Ω, $\frac{1}{f}$, Hz
- ⑪ per la portata di 10 A (BENNING MM 1-2/ 1-3)

dei BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 rispetto a terra è di 1000 V.

Pericolo di scariche elettriche!

La tensione di circuito massima nelle misure di corrente è di 500 V! In caso di attivazione di fusibile con tensione superiore a 500 V è possibile che il multimetro subisca danni. Da un apparecchio danneggiato può derivare pericolo di scariche elettriche.

8.2.1 Misure di tensione

- Con la manopola ⑧ selezionare sui BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 la funzione desiderata (V CA) oppure (V CC).
- Inserire la sonda nera nella boccola COM ⑩ dei BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Inserire la sonda rossa nella boccola ⑨ per V, Ω, $\frac{1}{f}$, Hz dei BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Mettere in contatto le sonde con i punti di misura, leggere il valore di misura sul display digitale ① dei BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.

Vedi ill. 2: Misura tensione continua

Vedi ill. 3: Misura tensione alternata

8.2.2 Misure di corrente (BENNING MM 1-2/ 1-3)

- Con la manopola ⑧ selezionare sui BENNING MM 1-2/ 1-3 il campo desiderato e la funzione (A CA) oppure (A CC).
- Inserire la sonda nera nella boccola COM ⑩ dei BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Inserire la sonda rossa nella boccola ⑨ per il campo di 10 A (corrente continua o alternata fino a 10 A) dei BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Mettere in contatto le sonde con i punti di misura, leggere il valore di misura sul display digitale ① dei BENNING MM 1-2/ 1-3.

Vedi ill. 4: Misura corrente continua (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Vedi ill. 5: Misura corrente alternata (BENNING MM 1-2/ 1-3)

8.3 Misure di resistenza

- Con la manopola ⑧ selezionare la funzione desiderata (Ω) sui BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Inserire la sonda nera nella boccola COM ⑩ dei BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Inserire la sonda rossa nella boccola ⑨ per V, Ω , Hz , Hz dei BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Mettere in contatto le sonde con i punti di misura, leggere il valore di misura sul display digitale ① dei BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.

Vedi ill. 6: Misura di resistenza

8.4 Prova dei diodi

- Con la manopola ⑧ selezionare la funzione desiderata ($\Rightarrow \rightarrow$) sui BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Inserire la sonda nera nella boccola COM ⑩ dei BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Inserire la sonda rossa nella boccola ⑨ per V, Ω , Hz , Hz dei BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Mettere in contatto le sonde con le connessioni dei diodi, leggere il valore di misura sul display digitale ① dei BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Per un diodo Si, predisposto per una direzione di flusso normale, viene indicata la tensione di flusso tra 0,400 V e 0,900 V. L'indicazione „000“ segnala un corto circuito nel diodo, l'indicazione „OL“ segnala un'interruzione nel diodo.
- Per un diodo predisposto per una direzione di blocco viene indicato „OL“. Se il diodo è difettoso, vengono indicati „000“ o altri valori.

Vedi ill. 7: Prova dei diodi

8.5 Prove di continuità con cicalino

- Con la manopola ⑧ selezionare la funzione desiderata ($\Rightarrow \rightarrow$) sui BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Inserire la sonda nera nella boccola COM ⑩ dei BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Inserire la sonda rossa nella boccola ⑨ per V, Ω , Hz , Hz dei BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Mettere in contatto le sonde con i punti di misura. Se la resistenza del conduttore tra la boccola COM ⑩ e la boccola ⑨ per V, Ω , Hz è inferiore a 250 Ω , il cicalino integrato nei BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 emette un segnale acustico.

Vedi ill. 8: Prova di continuità con cicalino

8.6 Misure di capacità (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Scaricare completamente i condensatori prima di effettuare misure di capacità!



Non applicare mai tensione alle boccole per la misura di capacità! Il multimeter può essere danneggiato o distrutto! Da un multimeter danneggiato può derivare pericolo di scariche elettriche!

- Con la manopola ⑧ selezionare la funzione desiderata (Hz) sui BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Rilevare la polarità del condensatore e scaricarlo completamente.
- Inserire la sonda nera nella boccola COM ⑩ dei BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Inserire la sonda rossa nella boccola ⑨ per V, Ω , Hz , Hz dei BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Mettere in contatto le sonde con il condensatore scaricato, tenendo conto della sua polarità, leggere il valore di misura sul display digitale ① dei BENNING MM 1-2/ 1-3.

Vedi ill. 9: Misura di capacità

8.7 Misure di frequenza (BENNING MM 1-2/ 1-3)

- Con la manopola ⑧ selezionare la funzione desiderata (Hz) sui BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Inserire la sonda nera nella boccola COM ⑩ dei BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Inserire la sonda rossa nella boccola ⑨ per V, Ω , Hz , Hz dei BENNING MM 1-2/ 1-3. Osservare la sensibilità minima per le misure di frequenza dei BENNING MM 1-2/ 1-3!
- Mettere in contatto le sonde con i punti di misura, leggere il valore di misura sul display digitale ① dei BENNING MM 1-2/ 1-3.

Vedi ill. 10: Misura di frequenza

8.8 Misure di temperatura (BENNING MM 1-3)

- Con la manopola ⑧ selezionare la funzione desiderata ($^{\circ}\text{C}$ oppure $^{\circ}\text{F}$) sui BENNING MM 1-3.
- Con la giusta polarità inserire gli spinotti dell'adattatore di temperatura nella

- boccola COM (-) ⑩ e nella boccola ⑨ per V, Ω, Hz (+).
 - Disporre l'estremità della sonda della temperatura nel campo delle fonti di calore da controllare. Leggere il valore di misura sull'indicazione digitale ⑪ dei BENNING MM 1-3.
- Vedi ill. 11: Misura della temperatura

8.9 Indicatore di tensione

La funzione dell'indicatore di tensione è possibile in qualsiasi posizione della manopola. Come indicatore di tensione non sono necessarie le sonde (rilevamento senza contatto di un campo alternativo). Nella parte superiore dietro i LED si trova il sensore di rilevamento. Azionando il tasto „VoltSensor“ ⑤ si spegne il display di indicazione (in caso sia acceso). Nel caso in cui venga individuata una tensione di fase, viene emesso un segnale acustico e si accende il LED rosso ⑬. Appare un'indicazione soltanto nelle reti di corrente alternata, collegate a terra! Con una sonda di misura unipolare può essere rilevata anche la fase.

Consiglio pratico:

Le interruzioni (rottura del cavo) in cavi scoperti, p. es. bobina per cavi, lucette e così via, si possono seguire dal punto di immissione (fase) fino al punto dell'interruzione.

Campo di funzione: $\geq 230\text{ V}$

Vedi ill. 12: Indicatore di tensione con cicalino

8.9.1 Prova delle fasi

- Inserire la sonda rossa nella boccola ⑨ per V, Ω, Hz dei BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Mettere in contatto la sonda con il punto di misura (parte dell'impianto) ed azionare il tasto „VoltSensor“ ⑤.
- Se il LED rosso si illumina e viene emesso un segnale acustico, su questo punto di misura (parte dell'impianto) è presente la fase di una tensione alternata, collegata a terra.

9. Manutenzione



Prima di aprire i BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 assicurarsi che essi non siano sotto tensione! Pericolo di scariche elettriche!

Lavori sui BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 aperti e sotto tensione sono riservati esclusivamente ad elettrotecnicisti, che devono prendere particolari misure per la prevenzione di infortuni.

I BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 possono essere resi liberi da tensione, prima di aprirli, nel modo che segue:

- rimuovere in primo luogo entrambe le sonde dall'oggetto delle misure.
- Rimuovere poi entrambe le sonde dai BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Selezionare quindi con la manopola ⑧ la posizione „OFF“.

9.1 Messa in sicurezza dello strumento

In determinate condizioni non si può più garantire la sicurezza nell'utilizzo dei BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3; ad esempio in caso di:

- danni visibili del carter,
- errori nelle misure,
- conseguenze riconducibili a lungo stoccaggio in condizioni non consentite e
- conseguenze riconducibili a sollecitazioni meccaniche eccezionali dovute a trasporto.

In tali casi si devono immediatamente spegnere i BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, rimuoverli dai punti di misura e metterli al sicuro da ulteriore utilizzo.

9.2 Pulizia

Pulire esternamente il carter con un panno pulito ed asciutto (eccezione: panni particolari per pulizia). Non usare solventi e/ o abrasivi per pulire lo strumento. Prestare particolare attenzione a che il vano batterie ed i relativi contatti non vengano sporcati da elettrolito fuoriuscito dalle batterie.

Nel caso in cui si rilevino tracce di elettrolito o depositi bianchi nel vano batterie o sul carter, rimuoverli usando anche in questo caso un panno asciutto.

9.3 Sostituzione delle batterie



Prima di aprire i BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 assicurarsi che essi non siano sotto tensione! Pericolo di scariche elettriche!

I BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 vengono alimentati da due batterie micro da 1,5 V integrate.

Si rende necessaria la sostituzione della batteria (vedi ill. 13), se sul display ⑪

compare il simbolo della batteria ③.

Modalità di sostituzione della batteria:

- Rimuovere dal circuito oggetto di misure le sonde.
- Rimuovere dai BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 le sonde.
- Portare la manopola ⑧ nella posizione „OFF“.
- Deporre i BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 sul lato anteriore e svitare la vite del coperchio della batteria.
- Sollevare il coperchio della batteria dalla parte inferiore.
- Rimuovere la batteria scarica dal vano.
- Con la giusta polarità inserire le nuove batterie nell'apposito vano.
- Inserire a scatto il coperchio della batteria nella parte inferiore e avvitare la vite.

Vedi ill. 13: Sostituzione della batteria



Contribuite alla tutela dell'ambiente! Le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Esse possono essere consegnate presso un centro di raccolta per batterie usate o di rifiuti speciali. Informarsi presso il proprio comune.

9.4 Sostituzione del fusibile (BENNING MM 1-2/ 1-3)



Prima di aprire i BENNING MM 1-2/ 1-3 togliere la tensione! Pericolo di scariche elettriche!

I BENNING MM 1-2/ 1-3 vengono protetti da sovraccarico tramite un fusibile integrato (fusibile G) di 10 A (vedi ill. 14).

Modalità di sostituzione del fusibile:

- Rimuovere le sonde dal circuito oggetto di misura.
- Rimuovere le sonde dai BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Portare la manopola ⑧ nella posizione „OFF“.
- Deporre i BENNING MM 1-2/ 1-3 sul lato anteriore e svitare la vite del coperchio batteria.
- Sollevare il coperchio della batteria dal lato inferiore.
- Rimuovere la batteria scarica dal relativo vano.
- Rimuovere il dispositivo di sospensione ⑫ (con un giravite ad intaglio sollevare il dente d'arresto) dal fondo del carter.
- Svitare le quattro viti dal fondo del carter.



Non svitare alcuna vite dal circuito stampato dei BENNING MM 1-2/ 1-3!

- Sollevare il fondo del carter dal lato anteriore.
- Sollevare un'estremità del fusibile difettoso dal portafusibili.
- Sfilare completamente il fusibile difettoso dal portafusibili.
- Inserire il nuovo fusibile di pari corrente nominale, pari caratteristiche di attivazione e pari dimensioni.
- Sistemare il nuovo fusibile al centro del portafusibili.
- Ricollocare con cautela il fondo del carter. Nel chiudere il fondo del carter fare attenzione a che i fili delle batterie scivolino negli spazi appositi nel fondo stesso!
- Inserire a scatto il fondo del carter dalla parte anteriore ed avvitare le quattro viti.
- Inserire a scatto il dispositivo di sospensione ⑫ sul lato posteriore del fondo del carter.
- Con la giusta polarità inserire le batterie nell'apposito vano, chiudere il coperchio ed avvitare la vite.

Vedi ill. 14: Sostituzione del fusibile

9.5 Taratura

BENNING garantisce la conformità delle specifiche tecniche e l'accuratezza delle informazioni contenute nel manuale di istruzioni per il primo anno dalla data di spedizione. Per conservare la precisione indicata dei risultati delle misure, il multimetro deve essere sottoposto a taratura ad intervalli regolari presso il nostro servizio assistenza. Consigliamo un intervallo di taratura di un anno. Inviare a tal fine lo strumento al seguente indirizzo:

Benning Elektrotechnik & Elektronik GmbH & Co. KG
Service Center
Robert-Bosch-Str. 20
D - 46397 Bocholt

9.6 Parti di ricambio

Fusibile F 10 A, 600 V, 50 kA (Bussmann KTK oppure DCM) Codice ricambio 748263

10. Uso del dispositivo di sospensione

- Si possono conservare le sonde avvolgendole attorno al multimetero e inserendo a scatto, in maniera protetta, i puntali delle sonde stesse nel dispositivo di sospensione ⑫ (vedi ill. 15).
- È possibile inserire a scatto una sonda nel dispositivo di sospensione ⑫, in modo tale che il puntale rimanga libero, per portarlo con i BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 su un punto di misura.
- Il supporto sulla parete posteriore permette di montare obliquamente (facilitando la lettura) oppure di appendere i BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 (vedi ill. 16).
- Il dispositivo di sospensione ⑫ ha un occhiello che permette di appendere il multimetero.

Vedi ill. 15: Riavvolgimento della sonda di misura

Vedi ill. 16: Montaggio dei BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

11. Dati tecnici dell'accessorio di misura

- Norma: EN 61010-031,
- Tensione massima di misura rispetto a terra (\pm) e categoria di misura:
Con cappuccio: 1000 V CAT III, 600 V CAT IV,
Senza cappuccio: 1000 V CAT II,
- Corrente massima di misura: 10 A,
- Classe di protezione II (□), isolamento continuo doppio o rafforzato,
- Grado di inquinamento: 2,
- Lunghezza: 1,4 m, AWG 18,
- Condizioni ambientali:
altezza barometrica nell'esecuzione di misure: 2000 m al massimo,
Temperatura: da 0 °C a + 50 °C, umidità da 50 % a 80 %
- Usare le sonde di misura solo in uno stato ineccepibile ed ai sensi delle presenti istruzioni, poiché altrimenti la protezione prevista potrebbe essere danneggiata.
- Scartare le sonde nel caso in cui sia danneggiato l'isolamento oppure nel caso sia presente un'interruzione nel conduttore / nel connettore.
- Non toccare la sonda sul puntale nudo. Afferrarla solo sulla parte consentita!
- Inserire i collegamenti piegati nello strumento di verifica o di misura.

12. Protezione dell'ambiente

| | |
|--|---|
|  | Portare il multimetero in un centro di raccolta apposito quando non verrà più utilizzato. |
|--|---|

Gebruiksaanwijzing

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

Digitale multimeter voor het meten van

- Gelijkspanning
- Wisselspanning
- Gelijkstroom (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- Wisselstroom (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- Weerstand
- Dioden
- Stroomdoorgang
- Capaciteit (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- Frequentie (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- Temperatuur (BENNING MM 1-3)

Inhoudsopgave:

1. Gebruiksaanwijzing
2. Veiligheidsvoorschriften
3. Leveringsvoorschriften
4. Artikelbeschrijving
5. Algemene kenmerken
6. Gebruiksvoorschriften
7. Elektrische gegevens
8. Meten met de BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3
9. Onderhoud
10. Gebruik van de uitklapbare standaard en het ophangoogje
11. Technische gegevens van de meettoebehoren
12. Milieu

1. Gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor

- elektriciens en
- elektrotechnici

De BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 is bedoeld voor metingen in droge ruimtes en mag niet worden gebruikt in elektrische circuits met een nominale spanning hoger dan 1000 V DC en 750 V AC (zie ook hoofdstuk 6. "Gebruiksvoorschriften").

In de gebruiksaanwijzing en op de BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 worden de volgende symbolen gebruikt.



Waarschuwing voor gevaarlijke spanning!

Verwijst naar voorschriften die in acht genomen moeten worden om gevaar voor de omgeving te vermijden.



Let op de gebruiksaanwijzing!

Dit symbool geeft aan dat de aanwijzingen in de handleiding in acht genomen moeten worden om gevaar te voorkomen.



Dit symbool geeft aan dat de BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 dubbel geïsoleerd is (beschermingsklasse II).



Dit symbool op de BENNING 1-2/ 1-3 duidt op de ingebouwde zekering.



Dit symbool verschijnt in het scherm bij een te lage batterijspanning.



Dit symbool geeft de instelling weer van "diodecontrole".



Dit symbool geeft de instelling "doorgangstest" aan. De zoemer geeft bij doorgang een akoestisch signaal.



Dit symbool geeft de instelling weer van "capaciteitsmeting".



DC: gelijkspanning/ -stroom



AC: wisselspanning/ -stroom



aarding (spanning t.o.v. aarde)

2. Veiligheidsvoorschriften

Dit apparaat is vervaardigd en getest volgens de voorschriften:

DIN VDE 0411 deel 1/EN 61010-1

DIN VDE 0411 deel 2-033/EN 61010-2-033

DIN VDE 0411 deel 031/EN 61010-031

en heeft, vanuit een veiligheidstechnisch oogpunt, de fabriek verlaten in een perfecte staat. Om deze staat te handhaven en om zeker te zijn van gebruik zonder gevaar, dient de gebruiker goed te letten op de aanwijzingen en waarschuwingen zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Een verkeerd gebruik en niet-naleving van de waarschuwingen kan ernstig **letsel** of de **dood** tot gevolg hebben.



Wees extreem voorzichtig tijdens het werken met blanke draden of hoofdleidingen. Contact met spanningsvoerende leidingen kan elektrocutie veroorzaken.



De BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 mag alleen worden gebruikt in elektrische circuits van overspanningscategorie II met max. 1000 V ten opzichte van aarde of overspanningscategorie III met 600 V ten opzichte van aarde.

Gebruik alleen passende meetsnoeren voor deze. Bij metingen binnen de meetcategorie III mag het uitstekende geleidende gedeelte van een contactpunt op de veiligheidsmeetleidingen niet langer zijn dan 4 mm.

Voor metingen binnen de meetcategorie III moeten de bij de set gevoegde, met CAT III en CAT IV aangeduiden opstekdoppen op de contactpunten worden gestoken. Deze maatregel dient ter bescherming van de gebruiker.

Bedenk dat werken aan installaties of onderdelen die onder spanning staan, in principe altijd gevaar kan opleveren. Zelfs spanningen vanaf 30 V AC en 60 V DC kunnen voor mensen al levensgevaarlijk zijn.



Elke keer, voordat het apparaat in gebruik wordt genomen, moet het worden gecontroleerd op beschadigingen. Ook de veiligheidsmeetsnoeren moeten gecontroleerd te worden.

Bij constatering dat het apparaat niet meer zonder gevaar kan worden gebruikt, mag het dan ook niet meer worden ingezet, maar zodanig worden opgeborgen dat het, ook niet bij toeval, niet meer gebruikt kan worden.

Ga ervan uit dat gebruik van het apparaat zonder gevaar niet meer mogelijk is:

- bij zichtbare schade aan de behuizing en/ of meetsnoeren van het apparaat
- als het apparaat niet meer (goed) werkt
- na langdurige opslag onder ongunstige omstandigheden
- na zware belasting of mogelijke schade ten gevolge van transport of onoordeelkundig gebruik,
- het apparaat of de meetleidingen vochtig zijn.



Om gevaar te vermijden

- **mogen de blanke meetpennen van de veiligheidsmeetsnoeren niet worden aangeraakt**
- **moeten de meetsnoeren op de juiste contactbussen van de multimeter worden aangesloten.**

3. Leveringsvoorschriften

Bij de levering van de BENNING MM 1-1/1-2/1-3 behoren:

- 3.1 één BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3
- 3.2 één veiligheidsmeetsnoer, rood ($L = 1,4 \text{ m}$)
- 3.3 één veiligheidsmeetsnoer, zwart ($L = 1,4 \text{ m}$)
- 3.4 één meetadapter met temperatuursensor type K (BENNING MM 1-3)
- 3.5 één rubberen beschermhoes
- 3.6 één compactbeschermingsetui
- 3.7 twee ingebouwde 1,5 V micro batterijen
- 3.8 één ingebouwde zekering (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- 3.9 één gebruiksaanwijzing

Opmerking t.a.v. aan optionele toebehor (BENNING MM 1-3):

- Temperatuurvoeler (K-type) gemaakt van V4A-buis
Toepassing: Voeler voor weekplastic, vloeistoffen, gas en lucht
Meetbereik: - 196 °C tot + 800 °C

Afmetingen: L = 210 mm, meetstift L = 120 mm, diameter meetstift Ø 3 mm, V4A (Art.Nr. 044121)

Opmerking t.a.v. aan slijtage onderhevige onderdelen:

- de BENNING MM 1-1/1-2/1-3 wordt gevoed door twee ingebouwde 1,5 V micro batterijen (IEC 6 LR 03)
- de BENNING MM 1-2/ 1-3 heeft een zekering voor bescherming tegen overbelasting:
1 zekering voor nominale stroom van 10 A snel (600 V), 50 kA (Art.Nr. 748263)
- de bovengenoemde veiligheidsmeetsnoeren (gekeurd onderdeel, no. 044145) voldoen aan CAT III 1000 V en zijn toegestaan voor een stroom van 10 A.

4. Artikelbeschrijving

Zie fig. 1a, 1b, 1c: voorzijde van het apparaat.

Hieronder volgt een beschrijving van de in fig. 1a, 1b en 1c aangegeven informatie- en bedieningselementen.

- ① **Digitaal display** voor het aflezen van gemeten waarde en de aanduiding indien meting buiten bereik van het toestel valt.
 - ② **Aanduiding polariteit.**
 - ③ **Symbol voor lege batterijen.**
 - ④ **MAX/MIN-toets** voor opslag in het geheugen van de hoogste en laagste meetwaarde (BENNING MM 1-2/ 1-3).
 - ⑤ **VoltSensor-toets** voor het vaststellen van de AC-spanning t.o.v. aarde.
 - ⑥ **RANGE-toets** voor omschakeling van het meetbereik (automatisch / handmatig instelbaar).
 - ⑦ **HOLD-toets** voor opslag in het geheugen van de weergegeven meetwaarde.
 - ⑧ **Draaischakelaar** voor functiekeuze.
 - ⑨ **Contactbus** (positief¹) voor V, Ω, Hz,
 - ⑩ **COM-contactbus**, gezamenlijke contactbus voor stroom-, spannings-, weerstands-, frequentie-, temperatuur- en capaciteitsmetingen, doorgangs- en dioden test.
 - ⑪ **Contactbus** (positief¹) voor A-bereik, voor stroom tot 10 A (BENNING MM 1-2/ 1-3).
 - ⑫ **Ophangoogje.**
 - ⑬ **LED** voor spanningsindicator
- ¹) betreft automatische polariteitaanduiding voor gelijkstroom en -spanning.

5. Algemene kenmerken

5.1 Algemene gegevens van de multimeter

- 5.1.1 De numerieke waarden zijn op een display (LCD) ① af te lezen met 3½ cijfers van 16 mm. hoog, met een komma voor de decimalen. De grootst mogelijk af te lezen waarde is 2000.
- 5.1.2 De polariteitaanduiding ② werkt automatisch. Er wordt slechts één pool t.o.v. de contactbussen aangeduid met „-“.
- 5.1.3 Metingen buiten het bereik van de meter worden aangeduid met „OL“ of „-OL“, alsmede gedeeltelijk met een akoestisch signaal.
NB: Geen aanduiding of waarschuwing bij overbelasting!
- 5.1.4 De MAX/MIN-functie ④ bepaalt automatisch de hoogste en de laagste gemeten waarde. Het meetbereik, indien nodig, door “RANGE”-toets voorkiezen. Door op de knop te drukken worden de volgende meetwaardes weergegeven:
„MAX“ geeft de hoogst en „MIN“ de laagst gemeten en opgeslagen waarde aan. De voortdurende registratie van de MAX/MIN-waarde kan gestopt resp. gestart worden door het indrukken van de „HOLD“-toets ⑦. Door de MAX/MIN-toets langer in te drukken (1 sec.) wordt de normale status terug geschakeld.
- 5.1.5 Met de “RANGE”-toets ⑥ kan het meetbereik handmatig worden ingesteld waarbij tegelijkertijd het symbool “AUTO” in het display wordt uitgeschakeld. Door de toets langer ingedrukt te houden (1 sec.) wordt de automatische bereikkeuze ingesteld (aanduiding “AUTO” in display).
- 5.1.6 Opslaan van een gemeten waarde in het geheugen: „HOLD“. Door het indrukken van de toets „HOLD“ ⑦ wordt de gemeten waarde in het geheugen opgeslagen. Tegelijkertijd verschijnt het symbool „HOLD“ in het display. Door de toets opnieuw in te drukken wordt teruggeschakeld naar de meetstatus.
- 5.1.7 Het meetpercentage van de BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 bedraagt minimaal 2 metingen per seconde voor de digitaal aanduiding.
- 5.1.8 De BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 wordt door de draaischakelaar ⑧ in- of uitgeschakeld. Uitschakelstand is “OFF”.
- 5.1.9 De BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 schakelt zichzelf na ca. 10 minuten au-

tomatisch uit. (**APO**, Auto-Power-Off). Hij wordt weer ingeschakeld door een willekeurige toets in te drukken of door bediening van de schakelaar. Een zoemer waarschuwt voor de automatische uitschakeling. Deze automatische uitschakeling kunt u deactiveren door de toets „**RANGE**“ in te drukken en gelijktijdig de BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 vanuit de „**OFF**“-stand in te schakelen.

- 5.1.10 De temperatuurcoëfficiënt van de gemeten waarde: $0,15 \times (\text{aangegeven nauwkeurigheid van de gemeten waarde}) / {}^{\circ}\text{C} < 18 {}^{\circ}\text{C}$ of $> 28 {}^{\circ}\text{C}$, t.o.v. de waarde bij een referentitemperatuur van $23 {}^{\circ}\text{C}$.
- 5.1.11 De BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 wordt gevoed door twee micro batterijen van 1,5 V (IEC 6 LR 03).
- 5.1.12 Indien de batterijen onder de minimaal benodigde spanning van de BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 dalen, verschijnt in het scherm ① het batterijsymbool ②.
- 5.1.13 De levensduur van een batterij (alkaline) bedraagt ongeveer 250 uur.
- 5.1.14 Afmetingen: (l x b x h) = 156 x 74 x 44 mm.
Gewicht = 320 gram met beschermingshoes en batterijen.
- 5.1.15 De meegeleverde veiligheidsmeetsnoeren zijn alleen voor de nominale spanning en stroom van de BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 geschikt.
- 5.1.16 De BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 kan door een uitklapbare steun neergezet of aan het oogje opgehangen worden.
- 5.1.17 De BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 heeft aan de bovenzijde een opnamesensor als spanningsindicator om geaarde wisselspanning te lokaliseren.

6. Gebruiksomstandigheden

- De BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 is bedoeld om gebruikt te worden voor metingen in droge ruimtes.
- Barometrische hoogte bij metingen: 2000 m. maximaal.
- Categorie van overbelasting/ installatie: IEC 60664-1/ IEC 61010-1 → 600 V categorie III; 1000 V categorie II.
- Beschermingsgraad stoffindringing: 2
- Beschermingsgraad: IP 30 (DIN VDE 0470-1 IEC/ EN 60529),
Betekenis IP 30: Het eerste cijfer (3); bescherming tegen stof en vuil > 2,5 mm in doorsnede. Het tweede cijfer (0); niet beschermd tegen water.
- Werktemperatuur en relatieve luchtvochtigheid:
Bij een werktemperatuur van $0 {}^{\circ}\text{C}$ tot $30 {}^{\circ}\text{C}$: relatieve luchtvochtigheid < 80 %.
Bij een werktemperatuur van $31 {}^{\circ}\text{C}$ tot $40 {}^{\circ}\text{C}$: relatieve luchtvochtigheid < 75 %.
Bij een werktemperatuur van $41 {}^{\circ}\text{C}$ tot $50 {}^{\circ}\text{C}$: relatieve luchtvochtigheid < 45 %.
- Opslagtemperatuur: de BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 kan worden opgeslagen bij temperaturen van $-15 {}^{\circ}\text{C}$ tot $+60 {}^{\circ}\text{C}$ (luchtvochtigheid 0 - 80 %). Daarbij dienen wel de batterijen te worden verwijderd.

7. Elektrische gegevens

Opmerking: de nauwkeurigheid van de meting wordt aangegeven als som van:

- een relatief deel van de meetwaarde
- een aantal digits.

Deze nauwkeurigheid geldt bij temperaturen van $18 {}^{\circ}\text{C}$ tot $28 {}^{\circ}\text{C}$ bij een relatieve luchtvochtigheid < 80 %.

7.1 Meetbereik voor gelijkspanning

De ingangsweerstand bedraagt $10 \text{ M}\Omega$.

| Meetbereik ³ | Resolutie | Nauwkeurigheid v/d meting | Beveiliging tegen overbelasting |
|-------------------------|-------------------|--|---------------------------------|
| 200 mV | 100 μV | $\pm (0,5 \% \text{ meetwaarde} + 2 \text{ digits})$ | 1000 V _{DC} |
| 2 V | 1 mV | $\pm (0,5 \% \text{ meetwaarde} + 2 \text{ digits})$ | 1000 V _{DC} |
| 20 V | 10 mV | $\pm (0,5 \% \text{ meetwaarde} + 2 \text{ digits})$ | 1000 V _{DC} |
| 200 V | 100 mV | $\pm (0,5 \% \text{ meetwaarde} + 2 \text{ digits})$ | 1000 V _{DC} |
| 1000 V | 1 V | $\pm (0,5 \% \text{ meetwaarde} + 2 \text{ digits})$ | 1000 V _{DC} |

7.2 Meetbereik voor wisselspanning

De ingangsweerstand bedraagt $10 \text{ M}\Omega$ parallel aan 100 pF .

| Meetbereik ³ | Resolutie | Nauwkeurigheid v/d meting ¹ bij 50 Hz - 300 Hz | Beveiliging tegen overbelasting |
|-------------------------|-------------------|---|---------------------------------|
| 200 mV | 100 μV | $\pm (2,0 \% \text{ meetwaarde} + 5 \text{ digits})$ ² | 750 V _{eff} |
| 2 V | 1 mV | $\pm (1,5 \% \text{ meetwaarde} + 5 \text{ digits})$ | 750 V _{eff} |
| bij 50 Hz - 500 Hz | | | |

| | | | |
|-------|--------|---|----------------------|
| 20 V | 10 mV | $\pm (1,5\% \text{ meetwaarde} + 5 \text{ digits})$ | 750 V _{eff} |
| 200 V | 100 mV | $\pm (1,5\% \text{ meetwaarde} + 5 \text{ digits})$ | 750 V _{eff} |
| 750 V | 1 V | $\pm (1,5\% \text{ meetwaarde} + 5 \text{ digits})$ | 750 V _{eff} |

De meetwaarde van de BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 wordt door detectie van de gemiddelde waarde verkregen en als effectieve waarde weergegeven.

*¹ De meetnauwkeurigheid is gespecificeerd voor een sinus curvenvorm. Bij niet sinusvormige curvenvorm wordt de aanduidingswaarde minder nauwkeurig. Zo ontstaat er voor de volgende crestfactoren een toegestane foutmarge:

Crest-factor van 1,4 tot 3,0 toegestane foutmarge $\pm 1,5\%$

Crest-factor van 3,0 tot 4,0 toegestane foutmarge $\pm 3\%$

*² Geldig voor sinusvorm 50 Hz/ 60 Hz

*³ Bij de automatische keuzebereik (AUTO) kan het omschakelpunt al bij een waarde van 1400 liggen!

7.3 Meetbereik voor gelijkstroom (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Beveiliging tegen overbelasting:

- 10 A (600 V)-zekering, snel, 50 kA, aan 10 A ingang (BENNING MM 1-2/ 1-3)

| Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid | Afvalspanning |
|---------------------|-----------|---|---------------|
| 2 A | 1 mA | $\pm (1,0\% \text{ meetwaarde} + 3 \text{ digits})$ | 2 V max. |
| 10 A * ⁵ | 10 mA | $\pm (1,0\% \text{ meetwaarde} + 3 \text{ digits})$ | 2 V max. |

7.4 Meetbereik voor wisselstroom (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Beveiliging tegen overbelasting:

- 10 A (600 V)-zekering, snel, 50 kA, aan 10 A ingang (BENNING MM 1-2/ 1-3)

| Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid v/d meting * ⁴ bij 50 Hz - 500 Hz | Afvalspanning |
|---------------------|-----------|--|---------------|
| 2 A | 1 mA | $+ (1,5\% \text{ meetwaarde} + 5 \text{ digits})$ | 2 V max. |
| 10 A * ⁵ | 10 mA | $\pm (1,5\% \text{ meetwaarde} + 5 \text{ digits})$ | 2 V max. |

De meetwaarde wordt door detectie van de gemiddelde waarde verkregen en als effectieve waarde weergegeven.

*⁴ De meetnauwkeurigheid is gespecificeerd voor een sinus curvenvorm. Bij niet sinusvormige curvenvorm wordt de aanduidingswaarde minder nauwkeurig. Zo ontstaat er voor de volgende crestfactoren een toegestane foutmarge:

Crest-factor van 1,4 tot 3,0 toegestane foutmarge $\pm 1,5\%$

Crest-factor van 3,0 tot 4,0 toegestane foutmarge $\pm 3\%$

*⁵ Vanaf stroomwaarden $\geq 7\text{ A}$ is de maximaal toegestane inschakeltijd gelimiteerd.

| Meetwaarde | Maximale meettijd | Minimum pauzetijd |
|------------|-------------------|-------------------|
| 10 A | 4 min. | 10 min. |
| 9 A | 5 min. | 10 min. |
| 8 A | 7 min. | 10 min. |
| 7 A | 10 min. | 10 min. |

7.5 Meetbereik voor weerstanden

Beveiliging tegen overbelasting bij weerstandsmetingen: 600V_{eff}

| Meetbereik * ⁶ | Resolutie | Nauwkeurigheid v/d meting | Max. nullastspanning |
|---------------------------|-----------|---|----------------------|
| 200 Ω | 0,1 Ω | $\pm (0,7\% \text{ meetwaarde} + 3 \text{ digits})$ | 1,3 V |
| 2 kΩ | 1 Ω | $\pm (0,7\% \text{ meetwaarde} + 3 \text{ digits})$ | 1,3 V |
| 20 kΩ | 10 Ω | $\pm (0,7\% \text{ meetwaarde} + 3 \text{ digits})$ | 1,3 V |
| 200 kΩ | 100 Ω | $\pm (0,7\% \text{ meetwaarde} + 3 \text{ digits})$ | 1,3 V |
| 2 MΩ | 1 kΩ | $\pm (1,0\% \text{ meetwaarde} + 3 \text{ digits})$ | 1,3 V |
| 20 MΩ | 10 kΩ | $\pm (1,5\% \text{ meetwaarde} + 3 \text{ digits})$ | 1,3 V |

*⁶ Bij automatische bereikskeuze (AUTO) kan het omschakelpunt al bij een waarde van 1400 liggen!

7.6 Dioden- en doorgangstest

De aangegeven nauwkeurigheid vna de meting geldt voor een breuk tussen 0,4 V en 0,8 V.

Beveiliging tegen overbelasting bij diodencontrole: 600V_{eff}.

De ingebouwde zoemer geeft een akoestisch signaal bij een weerstand $R < 250 \Omega$ tot 850Ω . Het alarmsignaal gaat uit bij een weerstand $R > 850 \Omega$

| Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid v/d meting | Max. meetstroom | Max. nullastspanning |
|------------|-----------|--|-----------------|----------------------|
| ► | 10 mV | $\pm (1,5 \% \text{ meetwaarde} + 5 \text{ digits})$ | 1,5 mA | 2,0 V |

7.7 Capaciteitsbereik (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Voorwaarden: condensatoren ontladen en de meetpennen overeenkomstig de polariteit aanleggen.

Let op: Om de meetnauwkeurigheid van kleine condensatoren te verhogen, noteer afleeswaarde van multimeter meetsnoeren open en trek de resterende afleeswaarde van de gemeten waarde van de condensator.
Conbekend = Cmeetwaarde - Covergebleven

Beveiliging tegen overbelasting bij capaciteitsmetingen: $600 V_{\text{eff}}$.

| Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid v/d meting |
|------------|-----------|--|
| 2 nF | 1 pF | $\pm (1,9 \% \text{ meetwaarde} + 8 \text{ digits})$ |
| 20 nF | 10 pF | $\pm (1,9 \% \text{ meetwaarde} + 8 \text{ digits})$ |
| 200 nF | 100 pF | $\pm (1,9 \% \text{ meetwaarde} + 8 \text{ digits})$ |
| 2 µF | 1 nF | $\pm (1,9 \% \text{ meetwaarde} + 8 \text{ digits})$ |
| 20 µF | 10 nF | $\pm (1,9 \% \text{ meetwaarde} + 8 \text{ digits})$ |
| 200 µF | 100 nF | $\pm (1,9 \% \text{ meetwaarde} + 8 \text{ digits})$ |
| 2 mF* | 1 µF | $\pm (1,9 \% \text{ meetwaarde} + 8 \text{ digits})$ |

* < 10 digits bij wisselende metingen

7.8 Frequentiebereik (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Beveiliging tegen overbelasting bij frequentiemetingen: $600 V_{\text{eff}}$.

Minimale gevoeligheid > 25 ns: begrenzing arbeidscyclus > 30 % en < 70 %.

| Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid v/d meting voor max. $5 V_{\text{eff}}$ | Gevoeligheid |
|------------|-----------|--|----------------------------|
| 2 kHz | 1 Hz | $\pm (0,01 \% \text{ meetwaarde} + 1 \text{ digits})$ | $> 1,5 < 5 V_{\text{eff}}$ |
| 20 kHz | 10 Hz | $\pm (0,01 \% \text{ meetwaarde} + 1 \text{ digits})$ | $> 1,5 < 5 V_{\text{eff}}$ |
| 200 kHz | 100 Hz | $\pm (0,01 \% \text{ meetwaarde} + 1 \text{ digits})$ | $> 1,5 < 5 V_{\text{eff}}$ |
| 2 MHz | 1 kHz | $\pm (0,01 \% \text{ meetwaarde} + 1 \text{ digits})$ | $> 2 < 5 V_{\text{eff}}$ |
| 20 MHz | 10 kHz | $\pm (0,01 \% \text{ meetwaarde} + 1 \text{ digits})$ | $> 2 < 5 V_{\text{eff}}$ |

7.9 Temperatuurbereik °C (BENNING MM 1-3)

Een temperatuurmeting (BENNING MM 1-3) is alleen met bijgevoegde temperatuuradapter mogelijk.

Beveiliging tegen overbelasting bij temperatuurmetingen: $600 V_{\text{eff}}$.

| Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid v/d meting* |
|-----------------|-----------|----------------------------|
| -20 °C ~ 0 °C | 1 °C | $\pm (2 \% + 4 °C)$ |
| 1 °C ~ 100 °C | 1 °C | $\pm (1 \% + 3 °C)$ |
| 101 °C ~ 500 °C | 1 °C | $\pm (2 \% + 3 °C)$ |
| 501 °C ~ 800 °C | 1 °C | $\pm (3 \% + 2 °C)$ |

* Bij de aangegeven meetnauwkeurigheid, moet de meetnauwkeurigheid van de K-type temperatuursensor opgeteld worden.

Draadtemperatuursensor K-type: Meetbereik: -60 °C tot 200 °C
Resolutie: $\pm 2 °C$

De meetnauwkeurigheid is geldig voor stabiele omgevingstemperaturen $< \pm 1 °C$. Na wijziging van de omgevingstemperatuur van $\pm 2 °C$ zijn de meetnauwkeurigheidsgegevens na 1 uur geldig.

7.10 Temperatuurbereik °F (BENNING MM 1-3)

Een temperatuurmeting (BENNING MM 1-3) is alleen met bijgevoegde temperatuuradapter mogelijk.

Beveiliging tegen overbelasting bij temperatuurmetingen: $600 V_{\text{eff}}$.

| Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid v/d meting* |
|---------------|-----------|----------------------------|
| -4 °F ~ 32 °F | 1 °F | $\pm (2 \% + 8 °F)$ |

| | | |
|------------------|------|----------------|
| 33 °F ~ 212 °F | 1 °F | ± (1 % + 6 °F) |
| 213 °F ~ 932 °F | 1 °F | ± (2 % + 6 °F) |
| 933 °F ~ 1472 °F | 1 °F | ± (3 % + 4 °F) |

- * Bij de aangegeven meetnauwkeurigheid, moet de meetnauwkeurigheid van de K-type temperatuursensor opgeteld worden.
Draadtemperatuursensor K-type: Meetbereik: - 76 °F tot 392 °F
Resolutie: ± 36 °F

De meetnauwkeurigheid is geldig voor stabiele omgevingstemperaturen < ± 34 °F. Na wijziging van de omgevingstemperatuur van ± 36 °F zijn de meetnauwkeurigheidsgegevens na 1 uur geldig.

8. Meten met de BENNING MM 1-1/1-2/1-3

8.1 Voorbereiding van de metingen

Gebruik en bewaar de BENNING MM 1-1/1-2/1-3 uitsluitend bij de aangegeven werk- en opslagtemperaturen. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

- Controleer de gegevens op de veiligheidsmeetsnoeren ten aanzien van nominale spanning en stroom. Origineel met de BENNING MM 1-1/1-2/1-3 meegeleverde snoerset voldoen aan de te stellen eisen.
- Controleer de isolatie van de veiligheidsmeetsnoeren. Beschadigde meetsnoeren direct verwijderen.
- Veiligheidsmeetsnoeren testen op correcte doorgang. Indien deader in het snoer onderbroken is, het meetsnoer direct verwijderen.
- Voordat met de draaischakelaar ⑧ een andere functie gekozen wordt, dienen de meetsnoeren van het meetpunt te worden afgenoemd.
- Storingsbronnen in de omgeving van de BENNING MM 1-1/1-2/1-3 kunnen leiden tot instabiele aanduiding en/of meetfouten.

8.2 Spannings- en stroommeting



Let op de maximale spanning t.o.v. aarde!
Gevaarlijke spanning!!

De hoogste spanning die aan de contactbussen

- COM-bus ⑩
- Bus voor V, Ω, Hz ⑨
- Bus voor 10 A-bereik ⑪ (BENNING MM 1-2/1-3)

van de BENNING MM 1-1/1-2/1-3 ligt t.o.v. aarde, mag maximaal 1000 V bedragen.



Gevaarlijke spanning!!
Spanningen in het circuit bij stroommeting max. 500 V.
Bij smelten van de zekering boven 500 V kan het apparaat beschadigd worden. Een beschadigd apparaat kan onder spanning komen te staan.

8.2.1 Spanningsmeting

- Kies met de draaiknop ⑧ van de BENNING MM 1-1/1-2/1-3 de gewenste instelling (V AC) of (V DC).
- Het zwarte veiligheidsmeetsnoer inpluggen in de COM-contactbus ⑩ van de BENNING MM 1-1/1-2/1-3.
- Het rode veiligheidsmeetsnoer inpluggen in de contactbus V, Ω, Hz ⑨ van de BENNING MM 1-1/1-2/1-3.
- Leg de meetpennen van de veiligheidsmeetsnoeren aan de meetpunten van het circuit en lees de gemeten waarde af in het display ① van de BENNING MM 1-1/1-2/1-3.

Zie fig. 2: meten van gelijkspanning.

Zie fig. 3: meten van wisselspanning.

8.2.2 Stroommeting (BENNING MM 1-2/1-3)

- Kies met de draaiknop ⑧ van de BENNING MM 1-2/1-3 de gewenste instelling (AAC) of (ADC).
- Het zwarte veiligheidsmeetsnoer inpluggen in de COM-contactbus ⑩ van de BENNING MM 1-2/1-3.
- Het rode veiligheidsmeetsnoer inpluggen in de contactbus voor de 10 A-bereik ⑪ (gelijk- of wisselstroom tot 10 A) van de BENNING MM 1-2/1-3.
- Leg de meetpennen van de veiligheidsmeetsnoeren aan de meetpunten van het circuit en lees de gemeten waarde af in het display ① van de BENNING MM 1-2/1-3.

Zie fig. 4: meten van gelijkstroom. (BENNING MM 1-2/1-3)

Zie fig. 5: meten van wisselstroom. (BENNING MM 1-2/1-3)

8.3 Weerstandsmeting

- Kies met de draaiknop ⑧ van de BENNING MM 1-1/1-2/1-3 de gewenste instelling (Ω).
- Het zwarte veiligheidsmeetsnoer inpluggen in de COM-contactbus ⑩ van de BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Het rode veiligheidsmeetsnoer inpluggen in de contactbus V, Ω , Hz ⑨ van de BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3
- Leg de meetpennen van de veiligheidsmeetsnoeren aan de meetpunten van het circuit en lees de gemeten waarde af in het display ① van de BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.

Zie fig. 6: weerstandmeting

8.4 Diodencontrole

- Kies met de draaiknop ⑧ de gewenste instelling (Diode) van de BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Het zwarte veiligheidsmeetsnoer inpluggen in de COM-contactbus ⑩ van de BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Het rode veiligheidsmeetsnoer inpluggen in de contactbus V, Ω , Hz ⑨ van de BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Leg de meetpennen van de veiligheidsmeetsnoeren aan de aansluitpunten van de diode en lees de gemeten waarde af in het display ① van de BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Voor een normale, in stroomrichting gemonteerde Si-diode wordt een stroomspanning tussen 0,400 V tot 0,900 V aangegeven. De aanduiding "000" wijst op een kortsluiting in de diode, de aanduiding "OL" geeft een onderbreking in de diode aan.
- Bij een in sperrichting gemonteerde diode wordt "OL" aangegeven. Bij een defecte diode wordt "000" of een andere waarde aangegeven.

Zie fig. 7: diodecontrole

8.5 Doorgangstest met akoestisch signaal

- Kies met de draaiknop ⑧ de gewenste instelling (Door) van de BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Het zwarte veiligheidsmeetsnoer inpluggen in de COM-contactbus ⑩ van de BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Het rode veiligheidsmeetsnoer inpluggen in de contactbus V, Ω , Hz ⑨ van de BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Leg de meetpennen van de veiligheidsmeetsnoeren aan de meetpunten van het circuit. Indien de gemeten weerstand in het circuit tussen de COM-contactbus ⑩ en de contactbus voor V, Ω , Hz ⑨ 250 Ω kleiner is, wordt een akoestisch signaal afgegeven.

Zie fig. 8: doorgangstest met zoemer.

8.6 Capaciteitsmeting (BENNING MM 1-2/ 1-3)



Voor capaciteitsmetingen dienen de condensatoren volledig ontladen te zijn! Er mag nooit spanning gezet worden op de contactbussen voor capaciteitsmeting. Het apparaat kan daardoor beschadigd worden of defect raken! Een beschadigd apparaat kan spanningsgevaar opleveren!

- Kies met de draaiknop ⑧ de gewenste instelling (C) van de BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Stel de polariteit vast van de condensator en onlaad de condensator.
- Het zwarte veiligheidsmeetsnoer inpluggen in de COM-contactbus ⑩ van de BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Het rode veiligheidsmeetsnoer inpluggen in de contactbus V, Ω , Hz ⑨ van de BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Leg de meetpennen van de veiligheidsmeetsnoeren overéénkomstig polariteit aan het ontladen van de condensator en lees de gemeten waarde af in het display ① van de BENNING MM 1-2/ 1-3.

Zie fig. 9: capaciteitsmeting.

8.7 Frequentiemeting (BENNING MM 1-2/ 1-3)

- Kies met de draaiknop ⑧ de gewenste instelling (Hz) van de BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Het zwarte veiligheidsmeetsnoer inpluggen in de COM-contactbus ⑩ van de BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Het rode veiligheidsmeetsnoer inpluggen in de contactbus V, Ω , Hz ⑨ van de BENNING MM 1-2/ 1-3. Let op de minimale gevoeligheid voor frequentiemetingen met de BENNING MM 1-2/ 1-3!
- Leg de meetpennen van de veiligheidsmeetsnoeren overéénkomstig polariteit aan het ontladen van de condensator en lees de gemeten waarde af in

het display ① van de BENNING MM 1-2/ 1-3.
Zie fig. 10: frequentiemeting.

8.8 Temperatuurmeling (BENNING MM 1-3)

- Kies met de draaknop ⑧ de gewenste instelling ($^{\circ}\text{C}$ of $^{\circ}\text{F}$) van de BENNING MM 1-3.
- De temperatuuradapter met de temperatuur-meetsnoer overeenkomstig polariteit inplussen in de COM-contactbus (-) ⑩ en de contactbus V, Ω , Hz (+) ⑨.
- Het einde van de temperatuur-meetsnoer in het bereik van de te observeren warmtebron rangschikken. Lees de gemeten waarde af in het display ① van de BENNING MM 1-3.

Zie fig. 11: temperatuurmeling

8.9 Spanningsindicator

De spanningsindicatorfunctie is vanuit alle posities van de draaknop mogelijk. Bij de spanningindicator zijn geen meetsnoeren nodig (contactloze registratie van een wisselveld). Aan de bovenkant achter het LED bevindt zich de opnamesensor. Bij het in werking stellen van de "VoltSensor"-toets ⑤ dooft de verlichting in het display (foutief ingeschakeld). Indien er een fasenspanning gelokaliseerd wordt, wordt er een akoestisch en rood ledsignaal ⑬ afgegeven. Alleen in het geaarde wisselstroomnet verschijnt een melding! Met een één-polig meetsnoer kan ook de fase vastgesteld worden.

Praktijktip:

onderbrekingen (kabelbruggen) in openliggende kabels, bijv. kabelhaspels, lichtslang, etc. zijn van de voedingsbron (fase) tot de onderbrekingsplek te volgen.

Functiebereik: $\geq 230\text{ V}$

Zie fig. 12: spanningsindicator met zoemer

8.9.1 Fasentest

- Het rode veiligheidsmeetsnoer inplussen in de contactbus V, Ω , Hz ⑨ van de BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Het veiligheidsmeetsnoer inplussen met het meetpunt en de toets ⑤ ("Volt-Sensor") in werking stellen.
- Het oplichten van het rode led en het weerklanken van een akoestisch signaal betekent dat dit meetpunt de fase van een geaarde wisselspanning is.

9. Onderhoud



De BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 mag nooit onder spanning staan als het apparaat geopend wordt! Gevaarlijke spanning!

Werken aan een onder spanning staande BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 mag uitsluitend gebeuren door elektrotechnische specialisten, die daarbij de nodige voorzorgsmaatregelen dienen te treffen om ongevallen te voorkomen. Maak de BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 dan ook spanningsvrij alvorens het apparaat te openen.

- Ontkoppel eerst beide veiligheidsmeetsnoeren van het te meten object.
- Ontkoppel daarna de beide veiligheidsmeetsnoeren van de BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Zet de draaischakelaar ⑧ in de positie „Off“.

9.1 Veiligheidsstelling van het apparaat

Onder bepaalde omstandigheden kan de veiligheid tijdens het werken met de BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 niet meer worden gegarandeerd, bijvoorbeeld in geval van:

- zichtbare schade aan de behuizing.
- meetfouten.
- waarneembare gevolgen van langdurige opslag onder verkeerde omstandigheden.
- waarneembare gevolgen van transportschade.

In deze gevallen direct de BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 uitschakelen en niet meer gebruiken.

9.2 Reiniging

Reinig de behuizing aan de buitenzijde uitsluitend met een schone, droge doek (speciale reinigingsdoeken uitgezonderd). Gebruik geen oplos- en/of schuurmiddelen om de BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 schoon te maken. Let er in het bijzonder op dat het batterijvak en de batterijcontacten niet vervuilen door uitlopende batterijen. Indien toch verontreiniging ontstaat door elektrolyt of zich zout afzet bij de batterijen en/of in de behuizing, dit eveneens verwijderen met een droge, schone doek.

9.3 Het vervangen van de batterijen



Vóór het openen van de BENNING MM 1-1/1-2/1-3 moet het apparaat spanningsvrij zijn! Gevaarlijke spanning!!

De BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 wordt gevoed door twee ingebouwde 1,5 V micro batterijen. Als het batterisymbool ③ op het display ① verschijnt, moeten de batterijen worden vervangen (zie afbeelding 13).

De batterijen worden als volgt verwisseld:

- Ontkoppel de veiligheidsmeetsnoeren van het te meten circuit.
- Ontkoppel de veiligheidsmeetsnoeren van de BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Zet de draaischakelaar ⑧ in de positie „OFF“.
- Leg de BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 op de voorzijde en draai de schroef met de sleufkop uit het deksel van het batterijvak.
- Neem het deksel van het batterijvak uit de achterwand.
- Neem de lege batterijen uit het batterijvak.
- Leg de batterijen in de juiste richting in het batterijvak.
- Klik het deksel weer op de achterwand en draai de schroef er weer in.

Zie fig. 13: vervanging van de batterijen.



Gooi batterijen niet weg met het gewone huisvuil, maar lever ze in op de bekende inzamelpunten. Zo levert u opnieuw een bijdrage aan een schoner milieu.

9.4 Het vervangen van de zekering. (BENNING MM 1-2/ 1-3)



Vóór het openen van de BENNING MM 1-2/1-3 moet het apparaat spanningsvrij zijn! Gevaarlijke spanning!!

De BENNING MM 1-2/ 1-3 wordt door een ingebouwde zekering 10 A (G-smelt-patroon) beschermd tegen oververhitting (zie fig. 14).

De zekering wordt als volgt verwisseld:

- Ontkoppel de veiligheidsmeetsnoeren van het te meten circuit.
- Ontkoppel de veiligheidsmeetsnoeren van de BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Zet de draaischakelaar ⑧ in de positie „OFF“.
- Leg de BENNING MM 1-2/ 1-3 op de voorzijde en draai de schroef met de sleufkop uit het deksel van het batterijvak.
- Neem het deksel van het batterijvak uit de achterwand.
- Neem de lege batterijen uit het batterijvak.
- Ontkoppel het ophangoogje ⑫ (met een kleine sleufschoevendraaier het klepje openen) aan de onderkant van de behuizing.
- Draai de 4 schroeven los van de behuizing



Geen schroeven losdraaien aan de gedrukte bedrading van de BENNING MM 1-2/ 1-3!

- Neem de onderkant van de behuizing van bovenkant af.
- Til het eind van de zekering op uit de zekeringhouder.
- Schuif de defecte zekering in zijn geheel uit de zekeringhouder.
- Plaats een nieuwe zekering met dezelfde nominale stroom, dezelfde uitschakelingkenmerk en dezelfde afmeting.
- Plaats de nieuwe zekering voorzichtig in het midden van de zekeringhouder.
- Plaats voorzichtig de behuizing terug. Let erop dat bij het sluiten van de behuizing de batterijveren in de behuizing in het vakje glijden!
- Klik de onderkant van de behuizing vast aan de bovenkant en draai de 4 schroeven aan.
- Klik het ophangoogje ⑫ weer vast aan de onderkant van de behuizing.
- Leg de batterijen weer in de juiste richting in het batterijvak, sluit de batterijdeksel en draai de schroef aan.

Zie fig. 14: vervanging van de zekering.

9.5 Kalibrering

BENNING waarborgt de naleving van de in de gebruiksaanwijzing vermelde technische gegevens en nauwkeurigheidsinformatie gedurende het 1ste jaar na de leveringsdatum. Om de nauwkeurigheid van de metingen te waarborgen, is het aan te bevelen het apparaat jaarlijks door onze servicedienst te laten kalibreren.

Benning Elektrotechnik & Elektronik GmbH & Co. KG
Service Center
Robert-Bosch-Str. 20
D - 46397 Bocholt

9.6 Onderdelen

Zekering F 10A, 600 V, 50 kA (Bussmann KTK of DCM) Art.Nr. 748263

10. Gebruik van het ophangoogje

- U kunt de veiligheidsmeetsnoeren veilig opbergen als u de snoeren om het apparaat wikkelt en de uiteinden van de snoeren veilig aan het ophangoogje 12 klikt (zie fig. 15).
- U de veiligheidsmeetsnoeren zo aan het ophangoogje 12 klikken dat de meetuiteinden vrijhangen, om zo de meetuiteinden samen met de BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 naar een meetpunt te leiden.
- Met de standaard aan de achterkant kunt u de BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 schuin neerzetten (vergemakkelijkt het aflezen) of op te hangen (zie fig. 16).
- Ook met het ophangoogje 12 kunt u het apparaat ophangen.

zie fig. 15: opwikkelen van de veiligheidsmeetsnoeren

zie fig. 16: plaatsen van de BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

11. Technische gegevens van de veiligheidsmeetkabelset

- Norm: EN 61010-031
- Maximale meetspanning t.o.v. de aarde (\pm) en meetcategorie:
Met opstekdop: 1000 V CAT III, 600 V CAT IV,
Zonder opstekdop: 1000 V CAT II,
- Meetbereik max.: 10 A
- Beschermingsklasse II (□), doorgaans dubbel geïsoleerd of versterkte isolatie
- Vervuilingsgraad: 2
- Lengte: 1,4 m, AWG 18,
- Omgevingsvooraarden: metingen mogelijk tot maximaal 2000 m,
temperatuur: 0 °C tot + 50 °C, vochtigheidsgraad 50 % tot 80 %,
- Gebruik de veiligheidsmeetkabelset alleen indien ze in een goede staat is
en volgens deze handleiding, anders kan de bescherming verminderd zijn.
- Gebruik de veiligheidsmeetkabelset niet als de isolatie is beschadigd of als
er een beschadiging/ onderbreking in de kabel of stekker is.
- Raak tijdens de meting de blanke contactpennen niet aan. Alleen aan de
handvaten vastpakken!
- Steek de haakse aansluitingen in het te gebruiken BENNING meetapparaat.

12. Milieu



Wij raden u aan het apparaat aan het einde van zijn nuttige levensduur,
niet bij het gewone huisafval te deponeren, maar op de daarvoor
bestemde adressen.

Instrukcja obsługi

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

Multimetr cyfrowy umożliwiający:

- Pomiar napięcia stałego
- Pomiar napięcia przemiennego
- Pomiar prądu stałego (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- Pomiar prądu przemiennego (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- Pomiar rezystancji
- Pomiar diody
- Sprawdzenie ciągłości obwodu
- Pomiar pojemności (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- Pomiar częstotliwości (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- Pomiar temperatury (BENNING MM 1-3)

Spis treści

1. Uwagi dla użytkownika
2. Uwagi odnośnie bezpieczeństwa
3. Zakres dostawy
4. Opis przyrządu
5. Informacje ogólne
6. Warunki środowiskowe
7. Specyfikacje elektryczne
8. Wykonywanie pomiarów przy użyciu miernika BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3
9. Konserwacja
10. Używanie gumowego futerału ochronnego i podwieszania
11. Dane techniczne osprzętu pomiarowego
12. Ochrona środowiska

1. Uwagi dla użytkownika

Niniejsza instrukcja obsługi przeznaczona jest dla

- wykwalifikowanych elektryków oraz
- przeszkolonego personelu z branży elektronicznej.

Przyrząd BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 przeznaczony jest do wykonywania pomiarów w środowisku suchym. Przyrządu nie wolno używać do pomiarów w obwodach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1000 V DC i 750 V AC (Dalsze szczegóły w punkcie 6. „Warunki środowiskowe”)

W niniejszej instrukcji obsługi oraz na przyrządzie BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 zastosowano następujące symbole:

Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia prądem elektrycznym!



Symbol ten wskazuje zalecenia, których należy przestrzegać w celu uniknięcia zagrożenia dla ludzi.

Należy przestrzegać zgodności z dokumentacją!



Symbol ten wskazuje na zalecenia w niniejszej instrukcji obsługi, których należy przestrzegać w celu uniknięcia zagrożeń.

Niniejszy symbol znajdujący się na przyrządzie BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 oznacza, że przyrząd posiada pełną izolację ochronną (klasa ochronności II).



Niniejszy symbol znajdujący się na przyrządzie BENNING MM 1-2/ 1-3 wskazuje, że przyrząd posiada wbudowane bezpieczniki.



Niniejszy symbol pojawiące się na wyświetlaczu w celu wskazania rozładowania baterii.



Niniejszy symbol oznacza zakres „pomiaru diody”.



Niniejszy symbol oznacza zakres „sprawdzenie ciągłości obwodu”. Brzęcący służy do akustycznej sygnalizacji wyniku sprawdzenia.



Niniejszy symbol oznacza zakres „pomiaru pojemności”.



(DC) Napięcie lub prąd stały.



(AC) Napięcie lub prąd przemienny.



Uziemienie (potencjał elektryczny ziemi).

2. Uwagi odnośnie bezpieczeństwa

Przyrząd został zbudowany i przebadany na zgodność z

DIN VDE 0411 część 1/EN 61010-1

DIN VDE 0411 część 2-033/EN 61010-2-033

DIN VDE 0411 część 031/EN 61010-031

oraz opuścił fabrykę w idealnym stanie technicznym pod względem bezpieczeństwa.

Aby utrzymać ten stan i zapewnić bezpieczną obsługę przyrządu, użytkownik musi w każdym przypadku przestrzegać zaleceń i uwag podanych w niniejszej instrukcji. Błędne zachowania i nie przestrzeganie ostrzeżeń może być przyczyną zranienia lub śmierci.



UWAGA! Zachować najwyższą czujność przy pracy na odsłoniętym przewodzie albo linii przewodzącej! Dotknięcie przewodu pod napięciem grozi porażeniem elektrycznym!

Przyrząd może być używany wyłącznie w obwodach elektroenergetycznych kategorii przepięciowej II dla przewodów pod napięciem 1000 V max względem ziemi, lub kategorii przepięciowej III dla przewodów pod napięciem 600 V względem ziemi. Używaj odpowiednich pomiarów prowadzi do tego.

W przypadku pomiarów w ramach kategorii pomiarowej III wystająca przewodząca część końcówki kontaktowej na przewodach pomiarowych nie może być dłuższa niż 4 mm.



Przed rozpoczęciem pomiarów w ramach kategorii pomiarowej III na końcówki kontaktowe należy nałożyć załączone do zestawu nasadzane osłony, oznaczone jako CAT III i CAT IV. Ten środek bezpieczeństwa służy ochronie użytkownika.

Należy pamiętać, że praca przy wszelkiego rodzaju komponentach elektrycznych jest niebezpieczna. Nawet niskie napięcia 30 V AC i 60 V DC mogą okazać się bardzo niebezpieczne dla życia ludzkiego.



Przed każdym uruchomieniem przyrządu, należy sprawdzić czy przyrząd, jak również wszystkie kable i przewody nie wykazują śladów uszkodzeń.

Jeżeli okaże się, że bezpieczna obsługa przyrządu nie jest już możliwa, przyrząd należy natychmiast wyłączyć i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem.

Zakłada się, że bezpieczna obsługa przyrządu nie jest już możliwa:

- jeżeli przyrząd lub kable pomiarowe wykazują widoczne ślady uszkodzeń, lub
- jeżeli przyrząd przestaje poprawnie działać, lub
- po dłuższym okresie przechowywania w nieodpowiednich warunkach, lub
- po narażeniach spowodowanych nieodpowiednim transportem,
- urządzenie albo przewody pomiarowe wystawione zostały na działanie wilgoci.

Aby uniknąć niebezpieczeństw,

- nie należy dotykać nie izolowanych końcówek kabli pomiarowych,
- przewody pomiarowe należy podłączać do przeznaczonych do tego celu odpowiednich gniazdek pomiarowych na przyrządzie.

3. Zakres dostawy

Zakres dostawy przyrządu BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 obejmuje:

- 3.1 Jeden przyrząd BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3,
- 3.2 Jeden bezpieczny kabel pomiarowy, czerwony (L = 1,4 m)
- 3.3 Jeden bezpieczny kabel pomiarowy, czarny (L = 1,4 m)
- 3.4 Jeden adapter pomiarowy z czujnikiem temperatury typu K (BENNING MM 1-3)
- 3.5 Jeden gumowy futerał ochronny z możliwością zawieszenia
- 3.6 Jedna torba ochronna
- 3.7 Przyrząd wyposażony jest w dwie baterie 1,5 V Micro ,
- 3.8 Przyrząd wyposażony jest w bezpiecznik (BENNING MM 1-2/1-3),
- 3.9 Jedna instrukcja obsługi

Uwagi odnośnie opcjonalnego osprzętu (BENNING MM 1-3):

- Czujnik temperatury (typu - K) z V4A-rurką
Zastosowanie: czujnik do miękkich plastycznych materiałów, cieczy, gazów i

powietrza

Zakres pomiaru: - 196 °C do + 800 °C

Wymiary: długość = 210 mm, długość rurki = 120 mm, średnica rurki = 3 mm, V4A (Nr części 044121)

Części podlegające zużiciu:

- Przyrząd BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 zasilany jest z dwóch baterii miniaturowych 1,5 V (IEC 6 LR 03).
- Przyrząd BENNING MM 1-2/ 1-3 posiada bezpiecznik jako zabezpieczenie przed przeciżeniaem:
Jeden bezpiecznik o prądzie znamionowym 10 A, bezzwłoczny (600 V), 50 kA (Nr części 748263)
- Wyżej wymienione bezpieczne kable pomiarowe (akcesoria pomiarowe, no. 044145) są zgodne z kategorią III 1000 V oraz zostały zatwierdzone do pomiaru prądu 10 A.

4. Opis przyrządu

Patrz Rys. 1a, 1b, 1c: Panel przedni przyrządu

Zaznaczone na Rys. 1a, 1b, i 1c elementy wyświetlacza i panelu sterującego mają następujące funkcje:

- 1 Wyświetlacz cyfrowy**, do wyświetlania mierzonych wartości i wskazywania przekroczenia zakresu,
- 2 Wskazanie bieguności**,
- 3 Wskazanie stanu baterii**, pojawia się gdy bateria jest rozładowana,
- 4 Przycisk MAX/ MIN**, zapamiętanie najwyższej i najniższej wartości pomiaru (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- 5 Przycisk VoltSensor**, do śledzenia napięcia względem ziemi
- 6 Przycisk RANGE**, przełączanie pomiędzy automatycznym i ręcznym wyborem zakresu pomiarowego,
- 7 Przycisk HOLD**, zapamiętanie wskazywanej wartości pomiaru,
- 8 Przełącznik obrotowy**, wybór funkcji pomiarowej,
- 9 Gniazdko** (dodatnie¹), dla V, Ω, Hz,
- 10 Gniazdko COM**, wspólne gniazdko do pomiaru prądu, napięcia, rezystancji, częstotliwości, temperatury, pojemności, sprawdzenia ciągłości obwodu i pomiaru diody,
- 11 Gniazdko** (dodatnie¹), dla zakresu A, dla prądów do 10 A (BENNING MM 1-2/ 1-3),
- 12 Gumowy futerał ochronny zawieszenie**
- 13 Dioda LED**, dla wskaźnika napięcia

¹⁾ Odniesienie do automatycznego wskazania bieguności dla napięcia i prądu stałego (DC)

5. Informacje ogólne

5.1 Dane ogólne dotyczące multimetru

- 5.1.1 Wyświetlacz cyfrowy napięcia pomiarowego ① to 3½-cyfrowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny z cyframi o wysokości 16 mm. Największą możliwą do wyświetlania wartością jest 2000.
- 5.1.2 Wskazanie bieguności ② jest automatyczne. Wskazanie dotyczy tylko jednej bieguności w odniesieniu do gniazdka oznakowanego „-“.
- 5.1.3 Przekroczenie zakresu sygnalizowane jest poprzez „OL“ lub „-OL“ i, częściowo, sygnałem akustycznym.
Uwaga, brak wskazania lub ostrzeżenia w przypadku przeciążenia!
- 5.1.4 Funkcja przycisku MAX/ MIN ④ powoduje automatyczne wprowadzenie i zapamiętanie najwyższej i najmniejszej wartości pomiaru. Zakres pomiarowy przez wybór przycisku „RANGE“ pokazuje następną wartość. „MAX“ wskazuje maksymalną wartość zapamiętaną, natomiast „MIN“ wskazuje najmniejszą wartość. Proces ciągłej detekcji wartości MAX/ MIN można zatrzymać lub uruchomić poprzez naciśnięcie przycisku „HOLD“ ⑦. Naciśnięcie przycisku „MAX/ MIN“ przez dłuższy czas (1 sekundy) spowoduje przełączenie z powrotem do normalnego trybu pomiarowego.
- 5.1.5 Przycisk „RANGE“ ⑥ służy do wybrania trybu ręcznego wyboru zakresu pomiarowego z jednoczesnym wygaszeniem symbolu „AUTO“ na wyświetlaczu. W celu wybrania automatycznego trybu wyboru zakresu (wskazania „AUTO“), należy nacisnąć przycisk przez dłuższy czas (1 sekundę).
- 5.1.6 Przycisk pamięci wartości pomiaru „HOLD“: Przycisk „HOLD“ ⑦ należy nacisnąć w celu zapamiętania zmierzonej wartości. W tym samym czasie, na wyświetlaczu pojawi się symbol „HOLD“. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje przełączenie z powrotem do trybu pomiarowego.
- 5.1.7 Nominalna szybkość pomiaru miernika BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 wynosi 1000 V.

nosi 2 pomiary na sekundę dla wyświetlacza cyfrowego.

- 5.1.8 Włączanie i wyłączanie miernika BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 odbywa się przy użyciu przełącznika obrotowego ❸. W pozycji „OFF” miernik jest wyłączony.
- 5.1.9 Miernik BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 wyłącza się automatycznie po upływie około 10 minut (funkcja APO - Auto-Power-Off). Miernik włącza się ponownie po zadziałaniu na dowolny przycisk lub przełącznik obrotowy. Automatyczne wyłączenie miernika sygnalizowane jest dźwiękiem brzęczyka. Funkcję automatycznego wyłączania można odłączyć przez naciśnięcie przycisku „RANGE” przy jednoczesnym włączeniu miernika poprzez przełączenie z pozycji „OFF”.
- 5.1.10 Współczynnik temperaturowy wartości mierzonej: $0,15 \times (\text{wyspecyfikowana dokładność pomiaru}) / {}^{\circ}\text{C} < 18 {}^{\circ}\text{C}$ lub $> 28 {}^{\circ}\text{C}$, związany z wartością dla temperatury odniesienia $23 {}^{\circ}\text{C}$.
- 5.1.11 Przyrząd BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 zasilany jest z dwóch baterii miniaturowych 1,5 V (IEC 6 LR 03).
- 5.1.12 Jeżeli napięcie baterii spadnie poniżej ustalonego napięcia roboczego, wówczas na wyświetlaczu ❶ miernika BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 pojawi się symbol baterii ❷.
- 5.1.13 Okres życia baterii wynosi około 250 godzin (bateria alkaliczna).
- 5.1.14 Wymiary przyrządu:
(długość x szerokość x wysokość) = $156 \times 74 \times 44$ mm z podwieszeniem
Masa przyrządu: 320 g z podwieszeniem i bateriami
- 5.1.15 Kable pomiarowe dostarczone razem z przyrządem BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 są przystosowane do napięcia znamionowego i prądu znamionowego przyrządu.
- 5.1.16 Gumowy futerał ochronny umożliwia również postawienie przyrządu lub jego zawieszenie w pozycji pionowej podczas wykonywania pomiaru.
- 5.1.17 Przyrząd BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 posiada w swojej górnej części czujnik pobierający jako napięciowy wskaźnik do lokalizacji napięć zmiennych.

6. Warunki środowiskowe

- Przyrząd BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 przeznaczony jest do wykonywania pomiarów w środowisku suchym.
- Maksymalna wysokość nad poziomem morza dla wykonywanych pomiarów: 2000 m
- Kategoria przepięciowa/ Kategoria instalacji: IEC 60664-1/ IEC 61010-1 → 600 V kategoria III; 1000 V kategoria II,
- Klasa zanieczyszczenia: 2,
- Stopień ochrony obudowy: IP 30 DIN NDE 0470-1 IEC/ EN 60529
Stopień ochrony IP 30: Ochrona przed dostępem do niebezpiecznych części oraz ochrona przed zanieczyszczeniem ciałami stałymi o wymiarach $> 2,5$ mm (3 - pierwsza cyfra). Brak ochrony przed wodą (0 - druga cyfra)
- Temperatura pracy i wilgotność względna:
Dla temperatury pracy od $0 {}^{\circ}\text{C}$ do $30 {}^{\circ}\text{C}$: wilgotność względna poniżej 80 %
Dla temperatury pracy od $31 {}^{\circ}\text{C}$ do $40 {}^{\circ}\text{C}$: wilgotność względna poniżej 75 %
Dla temperatury pracy od $41 {}^{\circ}\text{C}$ do $50 {}^{\circ}\text{C}$: wilgotność względna poniżej 45 %
- Temperatura przechowywania: Miernik BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 może być przechowywany w dowolnej temperaturze w zakresie od $-15 {}^{\circ}\text{C}$ do $+60 {}^{\circ}\text{C}$ (wilgotność względna od 0 do 80 %). Bateria powinna być wyjąta z miernika na czas przechowywania.

7. Specyfikacje elektryczne

Uwaga: Dokładność pomiaru określa się jako sumę

- ułamka względnego wartości mierzonej i
- liczby cyfr (kroków zliczania cyfry najmniej znaczącej).

Określona w ten sposób dokładność obowiązuje dla temperatur w zakresie od $18 {}^{\circ}\text{C}$ do $28 {}^{\circ}\text{C}$ i wilgotności względnej poniżej 80 %.

7.1 Zakresy pomiarowe napięcia stałego

Rezystancja wejściowa wynosi $10 \text{ M}\Omega$.

| Zakres pomiarowy ³ | Rozdzielcość | Dokładność pomiarowa | Zabezpieczenie przeciążeniowe |
|-------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|
| 200 mV | 100 μV | $\pm (0,5 \% \text{ wartości pomiaru} + 2 \text{ cyfr})$ | $1000 \text{ V}_{\text{DC}}$ |
| 2 V | 1 mV | $\pm (0,5 \% \text{ wartości pomiaru} + 2 \text{ cyfr})$ | $1000 \text{ V}_{\text{DC}}$ |
| 20 V | 10 mV | $\pm (0,5 \% \text{ wartości pomiaru} + 2 \text{ cyfr})$ | $1000 \text{ V}_{\text{DC}}$ |
| 200 V | 100 mV | $\pm (0,5 \% \text{ wartości pomiaru} + 2 \text{ cyfr})$ | $1000 \text{ V}_{\text{DC}}$ |
| 1000 V | 1 V | $\pm (0,5 \% \text{ wartości pomiaru} + 2 \text{ cyfr})$ | $1000 \text{ V}_{\text{DC}}$ |

7.2 Zakresy pomiarowe napięcia przemiennego

Rezystancja wejściowa wynosi $10 \text{ M}\Omega$ równolegle do 100 pF .

| Zakres pomiarowy ^{*3} | Rozdzielczość | Dokładność pomiarowa w zakresie częstotliwości 50 Hz - 300 Hz | Zabezpieczenie przeciążeniowe |
|---|-------------------|--|-------------------------------|
| 200 mV | 100 μV | $\pm (2,0 \% \text{ wartości pomiaru} + 5 \text{ cyfr})$ ^{*2} | 750 V _{sk} |
| 2 V | 1 mV | $\pm (1,5 \% \text{ wartości pomiaru} + 5 \text{ cyfr})$ | 750 V _{sk} |
| w zakresie częstotliwości 50 Hz - 500 Hz | | | |
| 20 V | 10 mV | $\pm (1,5 \% \text{ wartości pomiaru} + 5 \text{ cyfr})$ | 750 V _{sk} |
| 200 V | 100 mV | $\pm (1,5 \% \text{ wartości pomiaru} + 5 \text{ cyfr})$ | 750 V _{sk} |
| 750 V | 1 V | $\pm (1,5 \% \text{ wartości pomiaru} + 5 \text{ cyfr})$ | 750 V _{sk} |

W przyrządzie BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 , wartość pomiaru jest uzyskiwana przez wyprostowanie wartości średniej i wyświetlaną jako wartość skuteczna.

*1 Dokładność pomiarowa jest wyspecyfikowana dla krzywych sinusoidalnych. Dla krzywych niesinusoidalnych, wskazywana wartość staje się niedokładna. Dlatego też, należy uwzględnić dodatkowy błąd w zależności od współczynnika szczytu:

współczynnik szczytu 1,4 do 3,0 – błąd dodatkowy + 1,5 %

współczynnik szczytu 3,0 do 4,0 – błąd dodatkowy + 3,0 %

*2 obowiązuje dla krzywych sinusoidalnych 50 Hz/ 60 Hz

*3 Przy automatycznym wyborze zakresu AUTO punkt zmiany zakresu może być przy wartości 1400

7.3 Zakresy pomiarowe prądu stałego (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Zabezpieczenie przeciążeniowe:

- bezpiecznik 10 A (600 V), bezzwłoczny, 50 kA, na wejściu 10 A (BENNING MM 1-2/ 1-3).

| Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Precyzja pomiar. | Spadek napięcia |
|--------------------|---------------|---|-----------------|
| 2 A | 1 mA | $\pm (1,0 \% \text{ des Messwertes} + 3 \text{ Digit})$ | 2 V max. |
| 10 A ^{*5} | 10 mA | $\pm (1,0 \% \text{ des Messwertes} + 3 \text{ Digit})$ | 2 V max. |

7.4 Zakresy pomiarowe prądu przemiennego (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Zabezpieczenie przeciążeniowe:

- bezpiecznik 10 A (600 V), bezzwłoczny, 50 kA, na wejściu 10 A (BENNING MM 1-2/ 1-3).

| Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Precyzja pomiar. ^{*4} w zakresie częstotliwości 50 Hz - 500 Hz | Spadek napięcia |
|--------------------|---------------|---|-----------------|
| 2 A | 1 mA | $\pm (1,5 \% \text{ wartości pomiaru} + 5 \text{ cyfr})$ | 2 V max. |
| 10 A ^{*5} | 10 mA | $\pm (1,5 \% \text{ wartości pomiaru} + 5 \text{ cyfr})$ | 2 V max. |

W przyrządzie, wartość pomiaru jest uzyskiwana przez wyprostowanie wartości średniej i wyświetlaną jako wartość skuteczna.

*4 Dokładność pomiarowa jest wyspecyfikowana dla krzywych sinusoidalnych. Dla przebiegów niesinusoidalnych wskazywana wartość staje się niedokładna. Dlatego też, należy uwzględnić dodatkowy błąd w zależności od współczynnika szczytu:

współczynnik szczytu 1,4 do 3,0 – błąd dodatkowy + 1,5 %

współczynnik szczytu 3,0 do 4,0 – błąd dodatkowy + 3,0 %

*5 Od wartości prądu $\geq 7 \text{ A}$ maksymalnie dozwolony czas włączenia jest limitowany.

| Wartość mierzona | Maksymalny czas mierzenia | Minimalny czas przerwy |
|------------------|---------------------------|------------------------|
| 10 A | 4 min. | 10 min. |
| 9 A | 5 min. | 10 min. |
| 8 A | 7 min. | 10 min. |
| 7 A | 10 min. | 10 min. |

7.5 Zakresy pomiarowe rezystancji

Zabezpieczenie przeciążeniowe w przypadku pomiarów rezystancji: 600 V_{sk}

| Zakres pomiarowy ^{*6} | Rozdzielczość | Dokładność pomiarowa | Max napięcie jałowe |
|--------------------------------|---------------|---|---------------------|
| 200 Ω | 0,1 Ω | $\pm (0,7 \% \text{ wartości pomiaru} + 3 \text{ cyfry})$ | 1,3 V |
| 2 k Ω | 1 Ω | $\pm (0,7 \% \text{ wartości pomiaru} + 3 \text{ cyfry})$ | 1,3 V |

| | | | |
|--------|-------|--------------------------------------|-------|
| 20 kΩ | 10 Ω | ± (0,7 % wartości pomiaru + 3 cyfry) | 1,3 V |
| 200 kΩ | 100 Ω | ± (0,7 % wartości pomiaru + 3 cyfry) | 1,3 V |
| 2 MΩ | 1 kΩ | ± (1,0 % wartości pomiaru + 3 cyfry) | 1,3 V |
| 20 MΩ | 10 kΩ | ± (1,5 % wartości pomiaru + 3 cyfry) | 1,3 V |

*⁶ Przy automatycznym wyborze zakresu (AUTO) punkt zmiany zakresu może być przy wartości 1400

7.6 Pomiar diody i sprawdzenie ciągłości obwodu

Podana dokładność pomiaru dotyczy zakresu od 0,4 V do 0,8 V.

Zabezpieczenie przeciążeniowe dla pomiaru diody: 600 V_{sk}

Sygnalizacja dźwiękowa w przypadku, gdy rezystancja R jest mniejsza niż 250 Ω do 850 Ω. Dla rezystancji większej od 850 Ω buzer nie wydaje sygnału akustycznego.

| Zakres pomiar. | Rozdzielcość | Dokładność pomiarowa | Maksymalny prąd pomiarowy | Max napięcie jałowe |
|----------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| ► | 10 mV | ± (1,5 % wartości pomiaru + 5 cyfr) | 1,5 mA | 2,0 V |

7.7 Zakres pomiaru pojemności (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Warunek: Kondensatory należy rozładować i podłączyć zgodnie z wyspecyfikowaną polaryzacją.

Uwaga: Aby zwiększyć dokładność pomiaru dla małych kondensatorów, zanotuj wyświetlana wartość multimetru z otwartymi liniami pomiarowymi i odejmij pozostałą wyświetlana wartość od zmierzonej wartości kondensatora.

Cnieznany = Czmierzona wartość - Cpozostały

Zabezpieczenie przeciążeniowe dla pomiarów pojemności: 600 V_{sk}.

| Zakres pomiarowy | Rozdzielcość | Dokładność pomiarowa |
|------------------|--------------|-------------------------------------|
| 2 nF | 1 pF | ± (1,9 % wartości pomiaru + 8 cyfr) |
| 20 nF | 10 pF | ± (1,9 % wartości pomiaru + 8 cyfr) |
| 200 nF | 100 pF | ± (1,9 % wartości pomiaru + 8 cyfr) |
| 2 µF | 1 nF | ± (1,9 % wartości pomiaru + 8 cyfr) |
| 20 µF | 10 nF | ± (1,9 % wartości pomiaru + 8 cyfr) |
| 200 µF | 100 nF | ± (1,9 % wartości pomiaru + 8 cyfr) |
| 2 mF* | 1 µF | ± (1,9 % wartości pomiaru + 8 cyfr) |

* < 10 cyfr odchylenie wskazań

7.8 Zakresy pomiarowe częstotliwości (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Zabezpieczenie przeciążeniowe w przypadku pomiarów częstotliwości: 600 V_{sk}
Minimalny czas trwania impulsu >25 ns: granica cyklu roboczego > 30 % i < 70 %

| Zakres pomiar. | Rozdzielcość | Dokładność pomiarowa dla 5 V _{sk} max. | Czułość minimalna |
|----------------|--------------|---|---------------------------|
| 2 kHz | 1 Hz | ± (0,01 % wartości pomiaru + 1 cyfra) | > 1,5 < 5 V _{sk} |
| 20 kHz | 10 Hz | ± (0,01 % wartości pomiaru + 1 cyfra) | > 1,5 < 5 V _{sk} |
| 200 kHz | 100 Hz | ± (0,01 % wartości pomiaru + 1 cyfra) | > 1,5 < 5 V _{sk} |
| 2 MHz | 1 kHz | ± (0,01 % wartości pomiaru + 1 cyfra) | > 2 < 5 V _{sk} |
| 20 MHz | 10 kHz | ± (0,01 % wartości pomiaru + 1 cyfra) | > 2 < 5 V _{sk} |

7.9 Pomiar temperatury °C (BENNING MM 1-3)

Pomiar temperatury (BENNING MM 1-3) jest tylko możliwy przy pomocy załączonego adaptera temperatury.

Zabezpieczenie przeciążeniowe w przypadku pomiaru temperatury 600 V_{sk}

| Zakres pomiar. | Rozdzielcość | Dokładność pomiaru* |
|-----------------|--------------|---------------------|
| -20 °C ~ 0 °C | 1 °C | ± (2 % + 4 °C) |
| 1 °C ~ 100 °C | 1 °C | ± (1 % + 3 °C) |
| 101 °C ~ 500 °C | 1 °C | ± (2 % + 3 °C) |
| 501 °C ~ 800 °C | 1 °C | ± (3 % + 2 °C) |

* Do podanej dokładności pomiaru należy dodać dokładność pomiaru czujnika temperatury typu K.

Drutowy czujnik temperatury typu K: Zakres pomiarowy - 60 °C do 200 °C

Dokładność pomiarowa: $\pm 2^{\circ}\text{C}$

Dokładność pomiaru obowiązuje dla stabilnych temperatur otoczenia $< \pm 1^{\circ}\text{C}$. Po zmianie temperatury otoczenia o $\pm 2^{\circ}\text{C}$ dokładność pomiarów obowiązuje po 1 godzinach.

7.10 Pomiar temperatury °F (BENNING MM 1-3)

Pomiar temperatury (BENNING MM 1-3) jest tylko możliwy przy pomocy załączonego adaptera temperatury.

Zabezpieczenie przeciążeniowe w przypadku pomiaru temperatury 600 V sk

| Zakres pomiar. | Rozdzielcość | Dokładność pomiaru* |
|------------------|--------------|---|
| -4 °F ~ 32 °F | 1 °F | $\pm (2\% + 8\text{ }^{\circ}\text{F})$ |
| 33 °F ~ 212 °F | 1 °F | $\pm (1\% + 6\text{ }^{\circ}\text{F})$ |
| 213 °F ~ 932 °F | 1 °F | $\pm (2\% + 6\text{ }^{\circ}\text{F})$ |
| 933 °F ~ 1472 °F | 1 °F | $\pm (3\% + 4\text{ }^{\circ}\text{F})$ |

* Do podanej dokładności pomiaru należy dodać dokładność pomiaru czujnika temperatury typu K.

Drutowy czujnik temperatury typu K: Zakres pomiarowy - 76 °F do 392 °F
Dokładność pomiarowa: $\pm 36\text{ }^{\circ}\text{F}$

Dokładność pomiaru obowiązuje dla stabilnych temperatur otoczenia $< \pm 34\text{ }^{\circ}\text{F}$. Po zmianie temperatury otoczenia o $\pm 36\text{ }^{\circ}\text{F}$ dokładność pomiarów obowiązuje po 1 godzinach.

8. Wykonywanie pomiarów przy użyciu miernika

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

8.1 Przygotowanie do wykonania pomiaru

Przyrząd BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 należy przechowywać i obsługiwać wyłącznie w wyspecyfikowanym przedziale temperatur. Należy unikać ciągłej izolacji.

- Sprawdzić dane dotyczące napięcia i prądu znamionowego wyspecyfikowane na przewodach pomiarowych. Napięcie znamionowe i wartości znamionowe prądu kabli pomiarowych dostarczonych razem z przyrządem BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 są zgodne z wartościami znamionowymi dla przyrządu.
- Sprawdzić izolację kabli pomiarowych. Kabel pomiarowy należy natychmiast usunąć, jeżeli jego izolacja jest uszkodzona.
- Sprawdzićciągłość przewodów pomiarowych. Jeżeli przewód w obwodzie pomiarowym posiada przerwę, należy natychmiast przekazać obwód pomiarowy do kwarantanny.
- Zanim dokonamy wyboru innej funkcji przy użyciu przełącznika obrotowego ⑧, należy odłączyć przewody pomiarowe od punktów pomiarowych.
- Źródła silnych zakłóceń w pobliżu przyrządu BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 mogą powodować niestabilność odczytu i błędy pomiaru.

8.2 Pomiary napięcia i prądu



Nie wolno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego napięcia względem potencjału ziemi! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

Najwyższe napięcie, które można podać na gniazdka,

- gniazdko COM ⑩
- Gniazdko, V, Ω, $\frac{1}{2}$, Hz ⑨
- gniazdko dla zakresu 10 A ⑪ (BENNING MM 1-2/ 1-3)
przyrządu BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 wynosi 1000 V względem potencjału ziemi.



Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
Maksymalne dopuszczalne napięcie w obwodzie przy pomiarze prądu wynosi 500 V! Zadziałanie zabezpieczenia przy napięciu powyżej 500 V może spowodować uszkodzenie przyrządu. Uszkodzony przyrząd może stanowić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym!

8.2.1 Pomiar napięcia

- Przy użyciu przełącznika obrotowego ⑧ na przyrządzie BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, należy wybrać wymaganą funkcję (V AC) lub (V DC).
- Kabel pomiarowy czarny należy podłączyć do gniazdko COM ⑩ na przyrządzie BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Kabel pomiarowy czerwony należy podłączyć do gniazdko dla V, Ω, $\frac{1}{2}$, Hz ⑨ na przyrządzie BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.

- Doprzedzić przewody pomiarowe do kontaktu z punktami pomiarowymi, odczytać zmierzona wartość na wyświetlaczu cyfrowym ① przyrządu BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.

Patrz Rysunek 2: Pomiar napięcia stałego

Patrz Rysunek 3: Pomiar napięcia przemiennego

8.2.2 Pomiar prądu (BENNING MM 1-2/ 1-3)

- Przy użyciu przełącznika obrotowego ⑧ na przyrządzie BENNING MM 1-2/ 1-3, należy wybrać wymagany zakres i funkcję (AAC) lub (ADC).
- Kabel pomiarowy czarny należy podłączyć do gniazdk COM ⑩ na przyrządzie BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Czerwony kabel pomiarowy należy podłączyć do gniazdk dla zakresu 10 A ⑪ (prąd stały lub przemienny do 10 A) na przyrządzie BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Doprzedzić przewody pomiarowe do kontaktu z punktami pomiarowymi, odczytać zmierzona wartość na wyświetlaczu cyfrowym ① przyrządu BENNING MM 1-2/ 1-3.

Patrz Rysunek 4: Pomiar prądu stałego (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Patrz Rysunek 5: Pomiar prądu przemiennego (BENNING MM 1-2/ 1-3)

8.3 Pomiar rezystancji

- Przy użyciu przełącznika obrotowego ⑧ na przyrządzie BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, należy wybrać wymaganą funkcję (Ω).
- Kabel pomiarowy czarny należy podłączyć do gniazdk COM ⑩ na przyrządzie BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Kabel pomiarowy czerwony należy podłączyć do gniazdk dla V, Ω , Hz ⑨ na przyrządzie BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Doprzedzić przewody pomiarowe do kontaktu z punktami pomiarowymi, odczytać zmierzona wartość na wyświetlaczu cyfrowym ① przyrządu BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.

Patrz Rysunek 6: Pomiar rezystancji

8.4 Pomiar diody

- Przy użyciu przełącznika obrotowego ⑧ na przyrządzie BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, należy wybrać wymaganą funkcję ($\gg\gg$).
- Kabel pomiarowy czarny należy podłączyć do gniazdk COM ⑩ na przyrządzie BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Kabel pomiarowy czerwony należy podłączyć do gniazdk dla V, Ω , Hz ⑨ na przyrządzie BENNING MM 1-1/ -12/ 1-3.
- Doprzedzić przewody pomiarowe do kontaktu z punktami pomiarowymi, odczytać zmierzona wartość na wyświetlaczu cyfrowym ① przyrządu BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- W przypadku standardowej diody krzemowej ustawionej w kierunku przewodzenia, wyświetlane jest napięcie w przedziale od 0.400 V do 0.900 V. Wskazanie „000” oznacza zwarcie diody, natomiast wskazanie „OL” oznacza przerwę w diodzie.
- W przypadku diody podłączonej w kierunku zaporowym, wyświetlany jest symbol „OL”. Jeżeli dioda jest uszkodzona, na wyświetlaczu pojawi się „000” lub inna wartość.

Patrz Rysunek 7: Pomiar diody

8.5 Sprawdzenie ciągłości z sygnalizacją dźwiękową.

- Przy użyciu przełącznika obrotowego ⑧ na przyrządzie BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, należy wybrać wymaganą funkcję ($\gg\gg$).
- Kabel pomiarowy czarny należy podłączyć do gniazdk COM ⑩ na przyrządzie BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Kabel pomiarowy czerwony należy podłączyć do gniazdk dla V, Ω , Hz ⑨ na przyrządzie BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Przewody pomiarowe należy doprowadzić do kontaktu z punktami pomiarowymi. Jeżeli rezystancja obwodu pomiędzy gniazdkiem COM ⑩ i gniazdkiem dla V, Ω , Hz ⑨ wynosi poniżej 250 Ω , sygnalizowane jest to dźwiękiem brzęczyka wbudowanego do przyrządu BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

Patrz Rysunek 8: Sprawdzenie ciągłości z sygnalizacją dźwiękową.

8.6 Pomiar pojemności (BENNING MM 1-2/ 1-3)



Przed przystąpieniem do pomiaru pojemności, należy całkowicie rozładować kondensatory! Nigdy nie należy podawać napięcia na gniazdku pomiarowe pojemności! Przyrząd może ulec uszkodzeniu lub nawet zniszczeniu! Uszkodzony przyrząd może stanowić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym!

- Przy użyciu przełącznika obrotowego ⑧ na przyrządzie

BENNING MM 1-2/ 1-3, należy wybrać wymaganą funkcję (-F).

- Ustalić polaryzację kondensatora i rozładować całkowicie kondensator.
- Kabel pomiarowy czarny należy podłączyć do gniazdku COM ⑩ na przyrządzie BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Kabel pomiarowy czerwony należy podłączyć do gniazdku dla V, Ω, -F, Hz ⑨ na przyrządzie BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Przewody pomiarowe należy doprowadzić do kontaktu z rozładowanym kondensatorem zgodnie z jego polaryzacją oraz odczytać wartość pomiaru na wyświetlaczu cyfrowym ① przyrządu BENNING MM 1-2/ 1-3.

Patrz Rysunek 9: Pomiar pojemności

8.7 Pomiar częstotliwości (BENNING MM 1-2/ 1-3)

- Przy użyciu przełącznika obrotowego ⑧ na przyrządzie BENNING MM 1-2/ 1-3, należy wybrać wymaganą funkcję (Hz).
- Kabel pomiarowy czarny należy podłączyć do gniazdku COM ⑩ na przyrządzie BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Kabel pomiarowy czerwony należy podłączyć do gniazdku dla V, Ω, -F, Hz ⑨ na przyrządzie BENNING MM 1-2/ 1-3. Należy pamiętać o czułości minimalnej przy pomiarze częstotliwości na przyrządzie BENNING MM 1-2/ 1-3 !
- Doprowadzić przewody pomiarowe do kontaktu z punktami pomiarowymi, odczytać zmierzoną wartość na wyświetlaczu cyfrowym ① przyrządu BENNING MM 1-2/ 1-3.

Patrz Rysunek 10: Pomiar częstotliwości.

8.8 Pomiar temperatury (BENNING MM 1-3)

- Przy użyciu przełącznika obrotowego ⑧ na przyrządzie BENNING MM 1-3 , należy wybrać wymaganą funkcję (°C lub °F).
- Czujnik temperatury (adapter) podłączyć do gniazdku COM (-) ⑩ i do gniazdku dla V, Ω, -F, Hz (+) ⑨ zachowując właściwą polaryzację.
- Koniec przewodów temperaturowych z czujnikiem temperatury przyłożyć do źródła temperatury i odczytać zmierzoną wartość temperatury na wyświetlaczu ① (BENNING MM 1-3)

Patrz Rysunek 11: Pomiar temperatury

8.9 Wskaźnik napięcia

Funkcja wskaźnika napięcia jest w każdej pozycji przełącznika obrotowego możliwa . Jako wskaźnik napięcia są niepotrzebne przewody miernicze potrzebne jest (dotknięcie zmiennego pola). W głównej części z tyłu diody LED znajduje się sensor pomiarowy. Przy naciśnięciu „VoltSensor” ⑤ gaśnie wyświetlacz kiedy jest zaświecony. Jeśli zostanie zlokalizowane napięcie fazowe zabrzmi akustyczny buczek i zaświeci się dioda LED ⑬. Wskazanie następuje tylko przy uziemionej sieci prądu zmiennego. Przy jednopolowym (pojedynczym) przewodzie może być wykryta faza.

Rada praktyczna :

Przerywanie (zalamania kabla) kabli lezacych swobodnie np. na szpulce lub światelka moze byc zlokalizowane od punktu wejściowego - feeding point (faza) do punktu przerwania.

Zakres funkcjonalny : $\geq 230\text{ V}$

Patrz Rysunek 12: Wskaźnik napięcia z sygnalizacją dźwiękową

8.9.1 Sprawdzenie fazy

- Kabel pomiarowy czerwony połączyć z gniazdkiem dla V, Ω, -F, Hz ⑨ BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3
- Kabel pomiarowy podłączyć do punktu pomiarowego i przycisnąć przycisk "VoltSensor" ⑤
- Kiedy czerwona dioda LED zaświeci się i włączy się sygnał dźwiękowy został sprawdzona faza napięcia zmiennego

9. Konserwacja



Przed otwarciem przyrządu BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, należy upewnić się, że nie znajduje się on pod napięciem! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

Praca pod napięciem na otwartym przyrządzie BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 może być prowadzona wyłącznie przez uprawnionego elektryka z zastosowaniem środków zapobiegającym wypadkom.

Przed otwarciem przyrządu, należy uwolnić przyrząd BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 od napięcia w następujący sposób:

- Po pierwsze, usunąć przewody pomiarowe od mierzonego obiektu.
- Następnie odłączyć dwa kable pomiarowe od przyrządu BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Ustawić przełącznik obrotowy ⑧ w pozycji „OFF”.

9.1 Zabezpieczenie przyrządu

W pewnych okolicznościach, nie jest możliwe zapewnienie dalszej bezpiecznej obsługi przyrządu BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3:

- Widoczne uszkodzenie obudowy.
- Nieprawidłowe wyniki pomiarów.
- Rozpoznawalne skutki długiego przechowywania w nieprawidłowych warunkach.
- Rozpoznawalne skutki nadmiernego narażenia podczas transportu.

W takich przypadkach, należy natychmiast wyłączyć przyrząd BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, odłączyć od punktów pomiarowych i zabezpieczyć w celu uniemożliwienia dalszego korzystania.

9.2 Czyszczenie

Obudowę należy czyścić od zewnętrz przy użyciu czystej, suchej tkaniny (wyjątek: specjalne ściereczki do czyszczenia). Podczas czyszczenia przyrządu, należy unikać stosowania rozpuszczalników i/ lub środków szorujących. Należy upewnić się, że komora na baterię i styki baterii nie są zanieczyszczone wyciekami elektrolitu.

W przypadku zanieczyszczenia elektrolitem lub obecności białego osadu w rejonie baterii lub na obudowie baterii, należy wyczyścić przy użyciu suchej tkaniny.

9.3 Wymiana baterii



Przed otwarciem przyrządu BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, należy upewnić się, że nie znajduje się on pod napięciem! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

Przyrząd BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 zasilany jest przez dwie baterie miniaturowe 1,5 V Micro.

Jeżeli na wyświetlaczu ① pojawi się symbol baterii ③, wówczas konieczna jest wymiana baterii (patrz Rysunek 13).

W celu wymiany baterii, należy:

- Odłączyć kable pomiarowe od obwodu mierzonego.
- Następnie odłączyć dwa kable pomiarowe od przyrządu BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Ustawić przełącznik obrotowy ⑧ w pozycji „OFF”.
- Położyć przyrząd BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 panelem przednim w dół i poluzować dwa wkręty pokrywy komory baterii.
- Wyjąć pokrywę komory baterii w dolnej części przyrządu.
- Wyjąć rozładowaną baterię z komory baterii.
- Podłączyć nowe baterie do przewodów zasilania baterii.
- Założyć pokrywę komory baterii w dolnej części obudowy i zakręcić wkręty.

Patrz Rysunek 13: Wymiana baterii



Należy pamiętać o ochronie środowiska! Nie wyrzucać rozładowanych baterii do śmieci. Należy je przekazywać do punktu zbierania rozładowanych baterii i odpadów specjalnych. Prosimy zasięgnąć odpowiednich informacji na własnym terenie.

9.4 Wymiana bezpiecznika (BENNING MM 1-2/ 1-3)



Przed otwarciem przyrządu BENNING MM 1-2/ 1-3, należy upewnić się, że nie znajduje się on pod napięciem! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

Przyrząd BENNING MM 1-2/ 1-3 jest zabezpieczony przed przeciążeniem przy użyciu wbudowanego bezpiecznika (wkładka topikowa typu G) 10 A (patrz Rysunek 14).

W celu wymiany bezpiecznika, należy:

- Odłączyć kable pomiarowe od obwodu mierzonego.
- Odłączyć kable pomiarowe od urządzenia BENNING MM 1-2/1-3.
- Ustawić przełącznik obrotowy ⑧ w pozycji „OFF”.
- Położyć przyrząd BENNING MM 1-2/ 1-3 panelem przednim w dół i poluzować cztery wkręty w obudowie tylnej.
- Sciagnac przykrywkę z dolnej części przegrody na baterie
- Usun baterie z przegrody na baterie
- Usun element zawieszenia/ mocowanie zawieszenia ⑫ (nadnies zatrzask za pomocą malego/ pasującego srubokrety) ze spodu podstawy
- Odkrec cztery wkręty ze spodu podstawy



Nie należy odkręcać żadnego z wkrętów znajdujących się na płytce drukowanej przyrządu BENNING MM 1-2/ 1-3!

- Podnieś spodnia część podstawy z przedniej części
- Podnieś jeden koniec uszkodzonego bezpiecznika z uchwytu
- Ostrożnie podważyć jeden koniec uszkodzonego bezpiecznika z oprawki bezpiecznika.
- Wyciągnąć uszkodzony bezpiecznik z oprawki bezpiecznika.
- Założyć nowy bezpiecznik o takim samym prądzie znamionowym, takiej samej charakterystyce rozłączania i o takich samych wymiarach.
- Upewnić się, że nowy bezpiecznik umieszczony jest symetrycznie w oprawce.
- Ostrożnie ułóż spod podstawy spowrotem do urządzenia. W czasie zamknięcia podstawy upewnić się, że bateria przylega do otworu
- Założyć przednią część obudowy tylnej i przykręcić trzy wkręty.
- Zamknij element zawieszenia ⑫ w spodniej części podstawy
- Włóż baterię z powrotem do przegrody uwazając na poprawną polaryzację, przykryj przegrode i przykrec śruby

Patrz Rysunek 14: Wymiana bezpieczników

9.5 Kalibracja

BENNING gwarantuje osiągnięcie wartości określonych w wymienionych w instrukcji obsługi specyfikacjach technicznych oraz danych dotyczących dokładności w okresie 1 roku od daty dostawy. W celu utrzymania wyspecyfikowanej dokładności wyników pomiarów, przyrząd należy regularnie przekazywać do kalibracji do naszego serwisu fabrycznego. Zaleca się przeprowadzanie kalibracji w odstępie jednego roku. Przyrząd należy wysłać na następujący adres:

Benning Elektrotechnik & Elektronik GmbH & CO. KG
Service Centre
Robert-Bosch-Str. 20
D - 46397 Bocholt

9.6 Części zamienne

Bezpiecznik F 10 A, 600 V, 50 kA (Bussmann KTK lub DCM) Nr części 748263

10. Używanie gumowego futerału ochronnego, zawieszenia

- Na czas przechowywania, bezpieczne przewody pomiarowe można owinać wokół przyrządu ⑫, a końcówki pomiarowe przewodów pomiarowych umieścić następnie w specjalnych uchwytach podwieszania (patrz Rysunek 15).
- Jeden z bezpiecznych przewodów pomiarowych można zamocować w podwieszaniu ⑫ w taki sposób, że jego końcówka pomiarowa będzie wystawać – umożliwiając w ten sposób doprowadzanie końcówki pomiarowej do punktu pomiarowego razem z przyrządem BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Wspornik z tyłu futerału ⑫ umożliwia postawienie przyrządu BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 w pozycji ukośnej (w celu ułatwienia dokonywania odczytu) lub jego zawieszenie (patrz Rys.16).
- Podwieszanie ⑫ posiada zaczep umożliwiający zawieszenie przyrządu w dogodnej pozycji.

Patrz Rysunek 15: Zwijanie bezpiecznych przewodów pomiarowych

Patrz Rysunek 16: Zamontowanie przyrządu BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

11. Dane techniczne osprzętu pomiarowego

- Norma: EN 61010-031,
- Maksymalne napięcie pomiarowe względem ziemi (±) oraz kategoria pomiarowa:
Z nasadzaną osłoną: 1000 V CAT III, 600 V CAT IV,
Bez nasadzanej osłony: 1000 V CAT II,
- Maksymalny prąd pomiarowy: 10 A,
- Klasa ochrony II (□), izolacja podwójna lub wzmacniona, ciągła
- Stopień zabrudzenia: 2,
- Długość: 1,4 m, AWG 18,
- Warunki otoczenia:
wysokość przy pomiarach: maksymalnie 2000 m n.p.m.,
temperatura: 0 °C do + 50 °C, wilgotność 50 % do 80 %
- Przewodu pomiarowego używać tylko w nienaruszonym stanie i zgodnie z niniejszą instrukcją, w innym przypadku może dojść do uszkodzenia przewidzianego zabezpieczenia.
- Nie wolno używać przewodu pomiarowego, jeśli uszkodzona jest izolacja lub jeśli pojawiło się przerwanie w przewodzie / wtyczce.
- Nie chwytać przewodu pomiarowego za nieizolowane końcówki pomiarowe. Trzymać tylko za uchwyty!
- Końcówki kątowe włożyć do urządzenia kontrolnego lub pomiarowego.

12. Ochrona środowiska

Po zakończeniu żywotności urządzenia, prosimy o oddanie urządzenie do punktu utylizacji.

Instrucțiuni de folosire

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

Multimetru digital pentru

- Măsurarea tensiunii continue
- Măsurarea tensiunii alternative
- Măsurarea curentului continuu (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- Măsurarea curentului alternative (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- Măsurarea rezistenței
- Măsurarea diodelor
- Măsurarea continuității
- Măsurarea capacitatii (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- Măsurarea frecvenței (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- Măsurarea temperaturii (BENNING MM 1-3)

Sumar

- 1. Instrucțiuni de folosire**
- 2. Indicații de siguranță**
- 3. Dotarea standard la livrare**
- 4. Descrierea aparatului**
- 5. Informații generale**
- 6. Condițiile de mediu**
- 7. Informații electrice**
- 8. Măsurarea cu BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3**
- 9. Întreținere**
- 10. Utilizarea ecranului protector**
- 11. Date tehnice ale accesoriilor de măsurare**
- 12. Protecția mediului**

1. Instrucțiuni de folosire

ACESTE INSTRUCȚIUNI SE REFERĂ LA:

- caracteristici electrice și
- persoanele care deservesc acest aparat

Aparatul BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, este conceput pentru efectuarea de măsurători în mediu uscat și nu se va folosi la tensiuni nominale, mai mari decât 1000 V tensiune continuă și 750 V tensiune alternativă (mai multe amănunte în cap 6). În instrucțiuni de folosire și pe aparat sunt folosite următoarele simboluri:



Avertizare pentru pericol electric!

Este amplasat înainte de indicațiile ce trebuie luate în considerare pentru a evita pericole de electrocutare a oamenilor.



Atenție, luați în considerare documentația!

Simbolul indică faptul că trebuie acordată atenție indicațiilor din instrucțiunile de folosire pentru a evita pericolele.



Acest simbol pe aparatul BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 simbolizează că aparatul are izolație de protecție (clasa de izolație II).



Acest simbol pe aparatul BENNING MM 1-2/ 1-3 se referă la siguranțele incluse.



Acest simbol arată că bateria este descărcată.



Acest simbol determină domeniul „Examinarea diodei”.



Acest simbol servește măsurătorilor pentru a verifica continuitatea. Buzzerul servește pentru semnalarea acustică a continuității.



Acest simbol marchează domeniul de măsurare pentru „testarea capacității”.



(DC) Tensiune sau curent continuu.



(AC) Tensiune sau curent alternativ.



Masa (Pământare).

2. Indicații de siguranță

Aparatul este construit și verificat conform,
DIN VDE 0411 partea 1/EN 61010-1
DIN VDE 0411 partea 2-033/EN 61010-2-033
DIN VDE 0411 partea 031/EN 61010-031

și a părăsit fabrica într-un stadiu ireproșabil de tehnică a siguranței.
Pentru a menține acest stadiu și pentru a asigura o exploatare nepericuloasă,
utilizatorul trebuie să fie atent la indicațiile și avertizările din aceste instrucțiuni.
Nerespectarea avertizărilor sau o utilizare defectuoasă a aparatului pot duce la
răniri grave sau pot provoca chiar și moarte.



Extremă prudență în timpul lucrului în jurul conductorilor neisolați sau conductorii purtători principali (semiconductori). Un contact cu conductoare poate provoca un soc electric.



Aparatul nu trebuie folosit decât în circuite electrice ale categoriei de supratensiune II cu conductori de max. 1000 V spre pământ sau ale categoriei de supratensiune III cu conductori de 600 V spre pământ.

Tineți c Folosiți numai conduce de măsurare adecvate. La efectuarea de masurători din categoria III, nu este permis că partea de conductor pe cablu de măsurare care depăsește să fie mai lungă de 4 mm.

Inainte de efectuarea masurătorilor din categoria III, trebuie puse pe varfurile contactelor capacele din set însemnate cu CAT III și CAT IV. Aceste masuri sunt necesare protecției utilizatorului.

În de faptul că lucrările la elementele și instalațiile aflate sub tensiune sunt în principiu periculoase. Tensiunile începând cu 30 V AC și 60 V DC pot periclită viața.



Înainte de fiecare utilizare verificați dacă aparatul sau cablurile nu prezintă deteriorări.

Dacă se consideră că nu mai este posibilă o exploatare corespunzătoare, aparatul trebuie scos din funcție și trebuie asigurat în aşa fel încât să nu poată fi folosit.

Se consideră că nu mai este posibilă o exploatare a aparatului,

- dacă aparatul sau cablurile de măsurare prezintă daune vizibile,
- dacă aparatul numai funcționează,
- după o depozitare îndelungată în condiții nefavorabile,
- după solicitări puternice în timpul unui transport,
- în cazul în care aparatul de măsurare sau conductorii sunt umezi.

Pentru a exclude riscul



- nu atingeți cablurile de măsurare pe varfurile de contact,
- introduceti cablurile de măsurare în mufile de măsurat de pe multimetru care sunt marcate în mod corespunzător.

3. Dotarea standard la livrare

Dotarea de livrare standard a aparatului BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 conține următoarele:

- 3.1 o buc. BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3
- 3.2 o buc. element de măsură cu cablu, roșu ($L = 1,4\text{ m}$) cu înveliș protector
- 3.3 o buc. element de măsură cu cablu, negru ($L = 1,4\text{ m}$) cu înveliș protector
- 3.4 o buc. adaptor de măsurare cu senzor de temperatură tipul K (BENNING MM 1-3),
- 3.5 o buc. ramă de protecție din cauciuc
- 3.6 o buc. geantă de protecție, compactă
- 3.7 două micro-baterii 1,5 V pentru prima echipare, sunt incluse în aparat
- 3.8 o siguranță este montată în aparat pentru prima echipare (BENNING MM 1-2/ 1-3),
- 3.9 instrucțiuni de folosire

Referire la accesorii opționale (BENNING MM 1-3):

- Senzor de temperatură (tip K) din tub V4A
Utilizare: senzor de inserție pentru materiale de plastic moale, lichide, gaz, aer
Domeniul de măsurare: - 196 °C până la 800 °C
Dimensiuni: lungime = 210 mm, lungimea tubului = 120 mm, diametrul tu-

bului = 3 mm, V4A (T.Nr 044121)

Referire la piesele de uzură:

- Aparatul BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 este alimentat prin două micro baterii 1,5 V (IEC 6 LR 03).
- Aparatul BENNING MM 1-2/ 1-3 conține o siguranță de suprasarcină: o bucată siguranță curent nominal 10 A siguranță rapidă (cu efect rapid) (600 V), 50 kA (T.Nr 748263)
- Cablurile de măsurare de siguranță menționate mai sus (accesoriu testat, no. 044145) corespund CAT III 1000 V și sunt aprobată pentru un curent de 10 A.

4. Descrierea aparatului

Vezi imaginea 1a, 1b, 1c: Partea frontală a aparatului

Elementele de afișare și cele de deservire ale aparatului prezentate în imaginea 1a, 1b, 1c sunt denumite după cum urmează:

- 1 Afișaj digital**, pentru valoarea de măsurate, afișarea depășirii domeniului de măsură
- 2 Indicarea polarității**,
- 3 Afișarea bateriei**, apare în situația în care bateria este descărcată
- 4 Tasta MAX/MIN**, stocarea în memorie a celor mai ridicate și a celor mai joase valori măsurate (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- 5 Tasta Voltsenzor**, pentru stabilirea tensiunii-AC cu pământare,
- 6 Tasta-RANGE**, comutarea domeniului de măsurare automată/ manuală,
- 7 Tasta-HOLD**, memorarea valorii măsurate și afișare,
- 8 Comutator rotativ**, pentru selectarea funcțiilor de măsurare,
- 9 Mufa (pozitivă)¹**, pentru V, Ω, -Hz,
- 10 Mufa COM**, mufă comună pentru măsurarea curentului, tensiunii, rezistenței, frecvenței, temperaturii, capacitații, testarea continuității și diodelor,
- 11 Mufa (pozitivă)**, pentru domeniul de măsurare A, pentru curent de până la 10 A (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- 12 Dispozitivul de agățare**
- 13 LED**, pentru indicatorul tensiunii

¹) La aceasta se referă polaritatea automată pentru curentul și tensiunea continuă.

5. Informații generale

5.1 Informații generale referitoare la multimetru

- 5.1.1 Afișajul este digital **1**, este de 3½ dimensional cu cristale lichide, cu mărimea scrisului de 16 mm și are punct pentru zecimale. Valoarea maximă posibilă a afișajului este 2000.
- 5.1.2 Indicarea polarității **2** se va face în mod automat. Va fi indicat numai un pol care este opus la definirea mufeii "-".
- 5.1.3 Depășirea limitelor este afișată cu "OL" sau "-OL" și parțial cu o avertizare acustică.
Atenție, nu există afișare și avertizare în cazul unei suprasarcini.
- 5.1.4 Funcția tastei "MAX/MIN" **4** sesizează și memorează în mod automat valoarea și domeniul de măsură, cel mai ridicat și cel mai jos, și dacă este cazul se preselectează prin tasta "RANGE". Prin acționarea tastei se afișează următoarele valori:
"MAX" indică cea mai ridicată valoare memorată și "MIN" cea mai joasă valoare memorată. Indicarea continuă a valorii MAX/MIN poate fi opriță, respectiv pornită prin acționarea tastei "HOLD" **7**. Prin apăsarea mai îndelungată a tastei "MAX/MIN" (1 secundă) se comută înapoi în modul normal de măsurare.
- 5.1.5 Tasta „RANGE” **6**, servește pentru comutarea mai departe a domeniilor manuale de măsurare, în timpul stingerii simultane a "AUTO" în display. Prin apăsarea prelungită a tastei (1 secunde) se selectează alegerea automată a domeniului (afișaj "AUTO").
- 5.1.6 "HOLD" memorarea valorilor măsurate. Când tasta "HOLD" **7** este apăsată, măsurările citite sunt stocate în memorie. În același timp simbolul "HOLD" apare pe afișaj. Când tasta e apăsată din nou se revine în modul de măsurare.
- 5.1.7 Rata de măsurare a aparatului BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 este de 2 măsurători nominale pe secundă pentru afișajul digital.
- 5.1.8 BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 este pornit sau oprit cu ajutorul întrerupătorului rotativ **8**. Poziția de oprire este "OFF".
- 5.1.9 BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 se oprește singur după cca. 10 min. (APO, Auto-Power-Off). Acesta pornește din nou dacă este acționată o tastă sau întrerupătorul rotativ. Un buzzer semnalizează atunci când aparatul se oprește singur. Oprirea automată poate fi dezactivată dacă acționați tasta "RANGE" și în același timp aparatul BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 va fi pornit prin comutarea butonului rotitor din poziția "OFF".

- 5.1.10 La o temperatură de referință de 23 °C, coeficientul de temperatură a valorii de măsurare: 0,15 x (exactitatea măsurătorii)/ °C < 18 °C sau > 28 °C.
- 5.1.11 BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 este alimentat prin două micro-baterii 1,5 V (IEC 6 LR 03).
- 5.1.12 Dacă tensiunea bateriei scade sub tensiunea de lucru prevăzută a aparatului BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, în afişajul ① va apărea un simbol de baterie ③.
- 5.1.13 Durata de viață a bateriei este în jur de 250 de ore (baterie alcalină).
- 5.1.14 Dimensiunile aparatului:
(lungime x lățime x înălțime) = 156 x 74 x 44 mm cu dispozitivul de agățare
Greutatea aparatului:
320 g cu dispozitivul de agățare și baterii
- 5.1.15 Conductorii livrați odată cu aparatul sunt executați exclusiv pentru tensiunea- și curentul- nominal al lui BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3. Vârfurile de măsură pot fi protejate cu ajutorul unor mufe.
- 5.1.16 Aparatul BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 poate fi așezat în poziție verticală cu ajutorul unui suport rabatabil sau poate fi fixat prin dispozitivul de agățare.
- 5.1.17 Aparatul BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 are în capătul superior un senzor de înregistrare ca este indicator de tensiune pentru localizarea tensiunilor alternative cu pământare.

6. Condițiile de mediu

- Aparatul BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 este prevăzut pentru a funcționa în condiții de mediu uscat
- Valoarea barometrică maxim admisă este de: 2000 m
- Categorie de suprasarcină/ Categorie de urcare: IEC 60664/ IEC 61010-1 → 600 V categoria III, 1000 V categoria II,
- Grad de murdărire: 2
- Tipul protecției: IP 30 (DIN VDE 0470-1 IEC/EN 60529)
3 - prima cifră: protecție pentru accesul la elemente periculoase și protecție împotriva corpurilor străine, cu diametru > 2,5 mm.
0 - a doua cifră: înseamnă că nu are protecție împotriva apei.
- Temperatura de lucru și umiditate relativă:
La temperatura de lucru de la 0 °C până la 30 °C: umiditatea relativă mai mică de 80 %,
La temperatura de lucru de la 31 °C până la 40 °C: umiditate relativă mai mică de 75 %,
La temperatura de lucru de la 41 °C până la 50 °C: umiditate relativă mai mică de 45 %,
- Temperatura la care se depozitează: Aparatul BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 poate fi depozitat la temperaturi cuprinse de la - 15 °C până la + 60 °C (umiditatea aerului 0 până la 80 %). La depozitare se va scoate bateria din aparat.

7. Informații electrice

Observație: Exactitatea măsurătorilor se va indica ca și suma compusă din:

- o parte relativă a valorii de măsurare și
- un număr de cifre (înșiruirea cifrelor ultimei măsurători)

Această exactitate a valorilor măsurate corespund la o temperatură de la 18 °C până la 28 °C și la o umiditate mai mică de 80 %.

7.1 Domenii de măsurare ale tensiunii continue

Impedanță de intrare măsoară 10 MΩ.

| Domeniul de măsurare ³ | Rezoluție | Exactitatea măsurării | Protecția împotriva suprasarcinii |
|-----------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|
| 200 mV | 100 µV | ± (0,5 % din valoarea măsurată + 2 cifre) | 1000 V _{DC} |
| 2 V | 1 mV | ± (0,5 % din valoarea măsurată + 2 cifre) | 1000 V _{DC} |
| 20 V | 10 mV | ± (0,5 % din valoarea măsurată + 2 cifre) | 1000 V _{DC} |
| 200 V | 100 mV | ± (0,5 % din valoarea măsurată + 2 cifre) | 1000 V _{DC} |
| 1000 V | 1 V | ± (0,5 % din valoarea măsurată + 2 cifre) | 1000 V _{DC} |

7.2 Domenii de măsurare ale tensiunii alternative

Impedanța de intrare este de $10\text{ M}\Omega$ paralel 100 pF .

| Domeniul de măsurare ^{*3} | Rezoluție | Exactitatea măsurării ^{*1} în sferă de frecvență $50\text{ Hz} - 300\text{ Hz}$ | Protectia împotriva suprasarcinii |
|--|-------------------|---|-----------------------------------|
| 200 mV | 100 μV | $\pm(2,0\% \text{ din valoarea măsurată} + 5 \text{ cifre})^*2$ | $750\text{ V}_{\text{eff}}$ |
| 2 V | 1 mV | $\pm(1,5\% \text{ din valoarea măsurată} + 5 \text{ cifre})$ | $750\text{ V}_{\text{eff}}$ |
| În sferă de frecvență $50\text{ Hz} - 500\text{ Hz}$ | | | |
| 20 V | 10 mV | $\pm(1,5\% \text{ din valoarea măsurată} + 5 \text{ cifre})$ | $750\text{ V}_{\text{eff}}$ |
| 200 V | 100 mV | $\pm(1,5\% \text{ din valoarea măsurată} + 5 \text{ cifre})$ | $750\text{ V}_{\text{eff}}$ |
| 750 V | 1 V | $\pm(1,5\% \text{ din valoarea măsurată} + 5 \text{ cifre})$ | $750\text{ V}_{\text{eff}}$ |

Valoarea măsurată a lui BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 este obținută prin redresarea valorii medii și este afișată ca și valoare efectivă.

*1 Exactitatea măsurării este specificată pentru o curbă de formă sinusoidală.

La forme ale curbelor care nu sunt în formă sinusoidală, valoarea afișată devine mai inexactă. Astfel rezultă pentru următorii factori-Crest (factori de vârf) o eroare suplimentară:

Factorul-Crest începând de la 1,4 până la 3,0 dă eroare suplimentară $\pm 1,5\%$
Factorul-Crest începând de la 3,0 până la 4,0 dă eroare suplimentară $\pm 3\%$

*2 Valabil pentru forme de curbe sinusoidale $50\text{ Hz}/60\text{ Hz}$

*3 La alegerea automată a sferei (AUTO), punctul de comutare poate să se afle deja la o valoare de 1400!

7.3 Domenii de măsurare ale curentului continuu (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Protecție împotriva suprasarcinii:

- siguranță 10 A (600 V), cu acțiune rapidă, are 50 kA la intrarea- 10 A (BENNING MM 1-2/ 1-3)

| Domeniul de măsurare | Rezoluție | Exactitatea măsurării | Protectia împotriva suprasarcinii |
|----------------------|-----------|--|-----------------------------------|
| 2 A | 1 mA | $\pm(1,0\% \text{ din valoarea măsurată} + 3 \text{ cifre})$ | 2 V max. |
| 10 A^{*5} | 10 mA | $\pm(1,0\% \text{ din valoarea măsurată} + 3 \text{ cifre})$ | 2 V max. |

7.4 Domenii de măsurare ale curentului alternativ (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Protecție împotriva suprasarcinii:

- siguranță 10 A (600 V), cu acțiune rapidă, are 50 kA la intrarea- 10 A (BENNING MM 1-2/ 1-3)

| Domenii de măsurare | Rezoluție | Exactitatea măsurării ^{*4} în sferă de frecvență $50\text{ Hz} - 500\text{ Hz}$ | Cădere de tensiune |
|---------------------|-----------|---|--------------------|
| 2 A | 1 mA | $\pm(1,5\% \text{ din valoarea măsurată} + 5 \text{ cifre})$ | 2 V max. |
| 10 A^{*5} | 10 mA | $\pm(1,5\% \text{ din valoarea măsurată} + 5 \text{ cifre})$ | 2 V max. |

Valoarea măsurată este obținută prin redresarea valorii medii și este afișată ca fiind valoare efectivă.

*4 Exactitatea măsurării este specificată pentru o curbă de formă sinusoidală.

La formele de curbe nesinusoidale valoarea afișată devine mai inexactă. Astfel că pentru următorii factori-Crest (factori de vârf), rezultă o eroare suplimentară:

Factorul-Crest începând de la 1,4 până la 3,0, eroare suplimentară $\pm 1,5\%$
Factorul-Crest începând de la 3,0 până la 4,0 eroare suplimentară $\pm 3\%$

*5 Începând de la valoarea de 7 A timpul maxim de cuplare este limitat.

| Valoarea măsurată | Timp maxim de măsurare | Timp min de pauză |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| 10 A | 4 min. | 10 min. |
| 9 A | 5 min. | 10 min. |
| 8 A | 7 min. | 10 min. |
| 7 A | 10 min. | 10 min. |

7.5 Domeniul de măsurare al rezistenței

Protecția împotriva suprasarcinii la măsurările rezistenței: $600\text{ V}_{\text{eff}}$

| Domeniul de măsurare ^{*6} | Rezoluție | Exactitatea măsurării | Tensiunea maximă de mers în gol |
|------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------|
| $200\text{ }\Omega$ | $0,1\text{ }\Omega$ | $\pm(0,7\% \text{ din valoarea măsurată} + 3 \text{ cifre})$ | $1,3\text{ V}$ |
| $2\text{ k}\Omega$ | $1\text{ }\Omega$ | $\pm(0,7\% \text{ din valoarea măsurată} + 3 \text{ cifre})$ | $1,3\text{ V}$ |

| | | | |
|--------|-------|---|-------|
| 20 kΩ | 10 Ω | ± (0,7 % din valoarea măsurată + 3 cifre) | 1,3 V |
| 200 kΩ | 100 Ω | ± (0,7 % din valoarea măsurată + 3 cifre) | 1,3 V |
| 2 MΩ | 1 kΩ | ± (1,0 % din valoarea măsurată + 3 cifre) | 1,3 V |
| 20 MΩ | 10 kΩ | ± (1,5 % din valoarea măsurată + 3 cifre) | 1,3 V |

*⁶ La selectarea automată a domeniului (AUTO), punctul de comutare poate să se afle deja la o valoare de 1400!

7.6 Testarea diodelor și continuității

Exactitatea indicată a măsurării este valabilă pentru limita dintre 0,4 V și 0,8 V. Protecția împotriva suprasarcinii la testarea diodelor: 600 V_{eff}. Buzzerul montat în aparat sună la o rezistență R mai mică de 250 Ω până la 850 Ω. De semnalul sonor se oprește la o rezistență R este mai mare de 850 Ω.

| Domeniul de măsurare | Rezoluție | Exactitatea măsurării | Curentul de măsurare max. | Tensiunea maximă de mers în gol |
|----------------------|-----------|---|---------------------------|---------------------------------|
| ► | 10 mV | ± (1,5 % din valoarea măsurată + 5 cifre) | 1,5 mA | 2,0 V |

7.7 Domenii de măsurare ale capacității (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Conditii: se descarcă condensatorii și se așează corespunzător polarității indicate.

Notă: Pentru a spori acuratețea măsurătorii pentru condensatoare mici, rețineți valoarea afișată a multimetrului cu liniile de măsurare deschise și scădeți valoarea afișată rămasă din valoarea măsurată a condensatorului.

Cnecunoscut = Cvaloare măsurată - Crămas

Protecția împotriva suprasarcinii la măsurările capacității: 600 V_{eff}

| Domeniul de măsurare | Rezoluție | Exactitatea măsurării |
|----------------------|-----------|---|
| 2 nF | 1 pF | ± (1,9 % din valoarea măsurată + 8 cifre) |
| 20 nF | 10 pF | ± (1,9 % din valoarea măsurată + 8 cifre) |
| 200 nF | 100 pF | ± (1,9 % din valoarea măsurată + 8 cifre) |
| 2 μF | 1 nF | ± (1,9 % din valoarea măsurată + 8 cifre) |
| 20 μF | 10 nF | ± (1,9 % din valoarea măsurată + 8 cifre) |
| 200 μF | 100 nF | ± (1,9 % din valoarea măsurată + 8 cifre) |
| 2 mF* | 1 μF | ± (1,9 % din valoarea măsurată + 8 cifre) |

* < 10 cifre la afișaj oscilant

7.8 Domenii de măsurare ale frecvenței (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Protecția împotriva suprasarcinii la măsurări de frecvență: 600 V_{eff}. Lățimea minimă a impulsului > 25 ns; limitarea ciclului de lucru > 30 % și < 70 %

| Domeniul de măsurare | Rezoluție | Exactitatea măsurării pentru 5V _{eff} max. | Sensibilitatea |
|----------------------|-----------|---|----------------------------|
| 2 kHz | 1 Hz | ± (0,01 % din valoarea măsurată + 1 cifre) | > 1,5 < 5 V _{eff} |
| 20 kHz | 10 Hz | ± (0,01 % din valoarea măsurată + 1 cifre) | > 1,5 < 5 V _{eff} |
| 200 kHz | 100 Hz | ± (0,01 % din valoarea măsurată + 1 cifre) | > 1,5 < 5 V _{eff} |
| 2 MHz | 1 kHz | ± (0,01 % din valoarea măsurată + 1 cifre) | > 2 < 5 V _{eff} |
| 20 MHz | 10 kHz | ± (0,01 % din valoarea măsurată + 1 cifre) | > 2 < 5 V _{eff} |

7.9 Domenii de măsurare a temperaturii °C (BENNING MM 1-3)

Măsurarea temperaturii (BENNING MM 1-3) nu este posibilă decât cu adaptorul de măsurare a temperaturii, anexat.

Protecția la suprasarcină la măsurarea temperaturii: 600 V_{eff}.

| Domenii de măsurare | Rezoluție | Exactitatea măsurării* |
|---------------------|-----------|------------------------|
| -20 °C ~ 0 °C | 1 °C | ± (2 % + 4 °C) |
| 1 °C ~ 100 °C | 1 °C | ± (1 % + 3 °C) |
| 101 °C ~ 500 °C | 1 °C | ± (2 % + 3 °C) |
| 501 °C ~ 800 °C | 1 °C | ± (3 % + 2 °C) |

* La precizia indicată a măsurării trebuie adăugată precizia de măsurare a

senzorului de temperatură de tip K.

Senzor de temperatură de tip K:

Domeniul de măsurare: - 60 °C până la 200 °C

Exactitatea măsurătorii: ± 2 °C

Specificația indicată se aplică doar în cazul în care temperatura ambientală a multimetrului se încadrează în ± 1 °C. În cazul modificării temperaturii, multimeterul are nevoie de aprox 1 oră pentru a redeveni stabil.

7.10 Domenii de măsurare a temperaturi °F (BENNING MM 1-3)

Măsurarea temperaturii (BENNING MM 1-3) nu este posibilă decât cu adaptorul de măsurare a temperaturii, anexat.

Protecția la suprasarcină la măsurarea temperaturii: 600 V_{eff}

| Domenii de măsurare | Rezoluție | Exactitatea măsurării* |
|---------------------|-----------|------------------------|
| -4 °F ~ 32 °F | 1 °F | ± (2 % + 8 °F) |
| 33 °F ~ 212 °F | 1 °F | ± (1 % + 6 °F) |
| 213 °F ~ 932 °F | 1 °F | ± (2 % + 6 °F) |
| 933 °F ~ 1472 °F | 1 °F | ± (3 % + 4 °F) |

* La precizia indicată a măsurării trebuie adăugată precizia de măsurare a senzorului de temperatură de tip K.

Senzor de temperatură de tip K:

Domeniul de măsurare: - 76 °F până la 392 °F

Exactitatea măsurătorii: ± 36 °F

Specificația indicată se aplică doar în cazul în care temperatura ambientală a multimetrului se încadrează în ± 34 °F. În cazul modificării temperaturii ± 36 °F, multimeterul are nevoie de aprox 1 oră pentru a redeveni stabil.

8. Măsurarea cu BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

8.1 Pregătirea efectuării măsurătorii

Aparatul BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 se va depozita conform condițiilor specificate și se va exploata numai la temperaturile și în condițiile de lucru menționate. Evitați expunerea permanentă la soare, a aparatului.

- A se verifica valorile tensiunii și curentului nominal în conductorii de măsură ale aparatului. Conductorii care se livrează odată cu aparatul BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 corespund cerințelor curentului și ale tensiunii nominale.
- Se va verifica izolația conductorilor. În cazul în care aceasta este deteriorată nu se vor efectua nici un fel de măsurători.
- Se va verifica continuitatea conductorilor. Dacă conductorul în linia de măsură este întrerupt acesta va fi imediat înlocuit.
- Înainte de a selecta o altă funcție prin rotirea butonului ⑧ conductorii aparatului trebuie separați de locul unde urmează să se efectueze măsurările.
- Dacă în apropierea aparatului BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 se află surse de bruijă acestea pot duce la efectuarea de măsurători instabile și la erori de măsurare.

8.2 Măsurarea tensiunii și a curentului



Se va lua în considerație tensiunea maximală față de potențialul pământului!
Pericol electric!

Valoarea maxim admisă de aparatul BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 este de 1000 V

- fișă COM ⑩
- fișă pentru V, Ω, $\text{--} \text{Hz}$ ⑨
- fișă pentru 10-A domeniul ⑪ (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Pericol electric!

Valoarea maximală admisă a tensiunii în circuit, la măsurarea curentului, este de 500 V!



La decuplarea siguranței la peste 500 V este posibilă deteriorarea aparatului. Din cauza unui aparat defect poate apărea o pericolitare electrică.

8.2.1 Măsurarea tensiunii

- Cu întrerupătorul rotativ ⑧ se selectează funcția dorită (V AC) sau (V DC) de pe BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Cablul de măsurare de siguranță negru se așează în contact cu mufa-COM ⑩ de pe aparatul BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Cablul de măsurare de siguranță roșu se așează în contact cu mufa pentru V, Ω, $\text{--} \text{Hz}$ ⑨ de pe BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.

- Cablurile de măsurare de siguranță se așează în contact cu punctele de măsurare, valoarea măsurată se citește de pe afișajul digital ① al BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.

Vezi imaginea 2: Măsurarea tensiunii continue

Vezi imaginea 3: Măsurarea tensiunii alternative

8.2.2 Măsurarea curentului (BENNING MM 1-2/ 1-3)

- Cu întrerupătorul rotativ ⑧ se selectează pe aparatul BENNING MM 1-2/ 1-3, sfera și funcția de măsurare dorită (A AC) sau (A DC).
- Cablul de măsurare de siguranță negru se așează în contact cu mufa-COM ⑩ de pe aparatul BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Cablul de măsurare de siguranță roșu se așează în contact cu mufa de pe aparatul BENNING MM 1-2/ 1-3 pentru sfera de-10 A ⑪ (curent continuu sau alternativ până la 10 A)
- Cablurile de măsurare de siguranță se așează în contact cu punctele de măsurare iar valoarea măsurată se citește de pe afișajul digital ① al aparatului BENNING MM 1-2/ 1-3.

Vezi imaginea 4: Măsurarea curentului continuu (BENNING MM1-2/ 1-3)

Vezi imaginea 5: Măsurarea curentului alternativ (BENNING MM 1-2/ 1-3)

8.3 Măsurarea rezistenței

- Cu întrerupătorul rotativ ⑧ selectați funcția dorită (Ω) pe BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Cablul de măsurare de siguranță negru se asează în contact cu mufa-COM ⑩ de pe BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Cablul de măsurare de siguranță roșu se așează în contact cu mufa pentru V, Ω , Hz ⑨ de pe BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Cablurile de măsurare de siguranță se așează în contact cu punctele de măsurare, valoarea măsurată se citeste de pe afișajul digital ① al BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.

Vezi imaginea 6: Măsurarea rezistenței

8.4 Testarea diodelor

- Cu întrerupătorul rotativ ⑧ selectați funcția dorită ($\Rightarrow\Leftarrow$) de pe BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Cablul de măsurare de siguranță negru se asează în contact cu mufa COM ⑩ de pe BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Cablul de măsurare de siguranță roșu se așează în contact cu mufa pentru V, Ω , Hz ⑨ de pe BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Cablurile de măsurare de siguranță se așează în contact cu racordurile diodelor, valoarea măsurată se citeste de pe afișajul digital ① al BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Pentru o dioda-Si așezată normal în direcția fluxului, se afișează tensiunea de flux între 0,400 V și 0,900 V. Afișajul "000" indică existența unui scurtcircuit în diodă, afișajul "OL" indică existența unei întreruperi în diodă.
- Pentru o diodă așezată într-o direcție blocată, se afișează "OL". Dacă dioda este defectă, apare afișat "000" sau alte valori.

Vezi imaginea 7: Testarea diodelor

8.5 Testarea continuității cu buzzer

- Cu întrerupătorul rotativ ⑧ selectați funcția dorită ($\Rightarrow\Leftarrow$) de pe BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Cablul de măsurare de siguranță negru se asează în contact cu mufa COM ⑩ de pe BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Cablul de măsurare de siguranță roșu se așează în contact cu mufa pentru V, Ω , Hz ⑨ de pe BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Cablurile de măsurare de siguranță se așează în contact cu punctele unde urmează să se efectueze măsurările, dacă rezistența conductorului dintre mufa COM ⑩ și mufa pentru V, Ω , Hz ⑨, este sub 250 Ω , va suna buzzerul montat în BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.

Vezi imaginea 8: Verificarea continuității cu buzzer

8.6 Măsurarea capacitații (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Codensatorii se descarcă complet înainte de măsurarea capacitații! Nu se va conecta niciodată tensiune la mufelete pentru masurarea capacitații! Aparatul poate fi deteriorat sau distrus! Un aparat deteriorat poate reprezenta un pericol de electrocutare!

- Cu întrerupătorul rotativ ⑧ selectați funcția dorită ($\perp\parallel$) de pe BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Aflați polaritatea condensatorului și descărcați complet condensatorul.

- Cablul de măsurare de siguranță negru, se așează în contact cu mufa COM ⑩, de pe BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Cablul de măsurare de siguranță roșu, se așează în contact cu mufa pentru V, Ω, Hz ⑨ de pe BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Cablurile de măsurare de siguranță se așează în contact cu condensatorul descărcat, corespunzător polarității sale, valoarea măsurată se citește de pe afișajul digital ① al BENNING MM 1-2/ 1-3.

Vezi imaginea 9: Măsurarea capacității

8.7 Măsurarea frecvenței (BENNING MM 1-2/ 1-3)

- Cu întrerupătorul rotativ ⑧ selectați funcția dorită (Hz) de pe BENNING 1-2/ 1-3.
- Cablul de măsurare de siguranță negru se așează în contact cu mufa COM ⑩, de pe BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Cablul de măsurare de siguranță roșu se așează în contact cu mufa pentru V, Ω, Hz ⑨ de pe BENNING MM 1-2/ 1-3. Acordati atenție sensibilității minime pentru măsurarea frecvenței de pe BENNING MM 1-2/ 1-3!
- Cablurile de măsurare de siguranță se așează în contact cu punctele unde urmează să se efectueze măsurătoarea, valoarea măsurată se citește de pe afișajul digital ① al BENNING MM 1-2/ 1-3.

Vezi imaginea 10: Măsurarea frecvenței

8.8 Măsurarea temperaturii (BENNING MM 1-3)

- Cu comutatorul rotativ ⑧, selectați funcția dorită (°C sau °F) de pe aparatul BENNING MM 1-3.
- Adaptorul de temperatură se așează în contact cu mufa-COM (-) ⑩ și cu mufa pentru V, Ω, Hz ⑨ (+), respectând polaritatea corectă.
- Capătul cablului de măsurare al temperaturii, se aranjează în sferă sursei de căldură ce trebuie supravegheată. Valoarea măsurată se citește de pe afișajul ① al aparatului BENNING MM 1-3.

Vezi imaginea 11: Măsurarea temperaturii

8.9 Indicatorul de tensiune

Funcția indicatorului de tensiune este posibilă a fi selectată din orice poziție a comutatorului rotativ. Ca și indicator al tensiunii nu se folosesc cablurile de măsurare (sesizarea fără atingere a unui câmp alternativ). În partea superioară, în spatele LED-ului, se află senzorul de înregistrare. La acționarea tastei "senzor Volt" ⑤ se stinge afișajul (în caz că este pornit). Dacă este localizată o tensiune pe fază, va fi emis un semnal acustic și un LED roșu ⑬. O afișare nu are loc decât în rețelele de curent alternativ cu pământare! Cu un cablu care are un singur pol poate fi stabilită și faza.

Exemplu practic:

Întreruperile (rupturi ale cablului) în cablurile desizolate, de ex. bobina cu cablu, seturile de lumină s.a.m.d., pot fi urmărite de la locul de alimentare (faza) până la locul de întrerupere.

Domeniul de măsurare al funcției: $\geq 230\text{ V}$

Vezi imaginea 12: Indicatorul tensiunii cu buzzer

8.9.1 Examinarea fazelor

- Cablul de măsurare de siguranță roșu se așează în contact cu mufa pentru V, Ω, Hz ⑨ de pe BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Cablul de măsurare de siguranță se așează în contact cu punctul de măsurare (partea instalației) și se acționează tasta "senzor Volt" ⑤.
- Dacă se aprinde LED-ul roșu și se audă un semnal sonor, înseamnă că la acest punct de măsurare există (partea instalației) faza unei tensiuni alternative cu pământare

9. Întreținere



Înainte de a deschide aparatul BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 acesta trebuie obligatoriu să nu fie sub tensiune! Pericol electric!

Lucrul la aparatul BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 desfăcut și sub tensiune este admis **exclusiv numai persoanelor cu pregătire de specialitate în domeniul electrotehnic care trebuie să ia măsuri speciale de protecție**.

Aratul se va deconecta de la tensiune înainte de a se desface, în felul următor:

- Mai întâi se îndepărtează de la obiectul pe care dorim să-l măsurăm, cei doi conductori.
- Îndepărtați apoi cei doi conductori de la aparatul BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Răsuciți butonul rotativ ⑧ în dreptul poziției „OFF”

9.1 Depozitarea aparatului

În anumite situații date, siguranța în exploatare a aparatului BENNNG MM 1-1/ 1-2/ 1-3 nu mai poate fi garantată. Aceste situații ar fi ce de ex.:

- Deteriorări vizibile ale carcasei aparatului
- Greșeli efectuate la procesul de măsurare
- Urmări vizibile din cauza unei depozitări îndelungate și necorespunzătoare
- Deteriorări vizibile cauzate de un transport necorespunzător.

În aceste situații aparatul BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 va fi imediat deconectat, va fi îndepărtaț de punctele de măsurare și va fi pregătit pentru o nouă exploatare corespunzătoare (remediate defectele).

9.2 Curățire

Ștergeți exteriorul aparatului cu o lavetă moale și uscată (excepție fac lavete speciale pentru astfel de scopuri). Pentru curățirea aparatului BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 nu se vor folosi soluții sau spayuri. Se va avea grijă ca locașul pentru baterii să fie curat, să nu se fi scurs electrolitul din baterii. În cazul în care în locașul bateriei este electrolit scurs sau sunt depunerile în zona bateriei acestea vor fi curățate cu o lavetă curată.

9.3 Schimbare bateriei



Înainte de a deschide aparatul BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 acesta trebuie obligatoriu să nu fie sub tensiune! Pericol electric!

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 este alimentat cu două baterii-micro-1,5 V. Schimbarea bateriei (vezi imaginea 13) este necesară în situația în care în afișajul ① apare simbolul bateriei ③.

Bateria se înlocuiește în modul următor:

- Îndepărtați cablurile de măsurare de siguranță de pe circuitul de măsurat.
- Îndepărtați cablurile de măsurare de siguranță de pe aparatul BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Așezați comutatorul rotativ ⑧ în poziția "OFF".
- Așezați aparatul BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 pe partea frontală și deșurubați șurubul de pe capacul de baterie.
- Ridicați capacul locașului pentru baterie de pe partea inferioară.
- Așezați noile baterii la polaritatea corectă în compartimentul pentru baterii.
- Fixați capacul locașului pentru baterie pe partea inferioară și prindeți șurubul.

Vezi imaginea 13: Schimbarea bateriilor



Aduceți-vă aportul pentru protejarea mediului înconjurător! Nu este permis ca bateriile să fie aruncate în gunoiul menajer. Acestea pot fi predate într-un loc special de colectare al bateriilor vechi sau a gunoiului special. Vă rugăm informați-vă în comunitatea dvs.

9.4 Schimbarea siguranței (BENNING MM 1-2/ 1-3)



Înainte de deschidere, aparatul BENNING MM 1-2/ 1-3 trebuie deconectat neapărat de la tensiune! Pericol electric!

BENNING MM 1-2/ 1-3 este protejat împotriva suprasarcinii printr-o siguranță (patron fuzibil-G) 10 A (vezi imaginea 14).

Siguranțele se înlocuiesc astfel:

- Îndepărtați cablurile de măsurare de siguranță de pe circuitul de măsurare.
- Îndepărtați cablurile de măsurare de siguranță de pe aparatul BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Fixați întrerupătorul rotativ ⑧ pe poziția "OFF".
- Așezați aparatul BENNING MM 1-2/ 1-3 pe partea frontală și deșurubați capacul locașului de baterie.
- Ridicați capacul locașului de baterie de pe partea inferioară.
- Scoateți bateriile din compartimentul pentru baterii.
- Îndepărtați dispozitivul de agățare ⑫ de pe partea inferioară a carcasei (cu șurubelniță mică pentru șuruburi cu fantă, se ridică suportul fixator).
- Deșurubați cele patru șuruburi de pe partea inferioară a carcasei.



Nu deșurubați șuruburile de pe plăcuța cu circuite integrate al aparatului BENNING MM 1-2/ 1-3!

- Îndepărtați partea inferioară a carcasei de pe partea frontală.
- Ridicați un capăt al siguranței defecte din suportul siguranței.
- Împingeți complet siguranța defectă din suportul siguranței.

- Introduceți siguranța nouă, care trebuie să aibă același curent nominal, aceleasi caracteristici de cuplare și aceleasi dimensiuni.
- Așezați siguranța cea nouă în mijlocul suportului.
- Așezați cu atenție partea inferioară a carcasei, aveți grijă ca la închiderea părții inferioare a carcasei, arcurile bateriei să alunecă în locașurile de prindere ale părții inferioare a carcasei!
- Fixați partea inferioară a carcasei pe partea frontală și montați cele patru șuruburi.
- Fixați dispozitivul de agățare ⑫ pe partea din spate a carcasei.
- Așezați din nou bateriile în compartimentul pentru baterii, la polaritatea corectă, închideți capacul de baterie și fixați șuruburile.

Vezi imaginea 14: Schimbarea siguranței

9.5 Calibrare

BENNING garantează, în primul an de la data livrării, respectarea specificațiilor și a preciziei aparatului menționate în manualul de utilizare. Pentru a obține masurări exacte, aparatul trebuie să fie calibrat în mod regulat de către service-ul nostru de fabrică. Vă recomandăm un interval de calibrare de un an. Trimiteți în acest scop aparatul la urmatoarea adresa:

Benning Elektrotechnik & Elektronik GmbH & Co. KG
Service Center
Robert-Bosch-Str. 20
D-46397 Bocholt

9.6 Piese de schimb

Siguranță F 10 A, 600 V, 5 kA, (Bussmann KTK sau DCM), cod produs 748263

10. Utilizarea dispozitivului de agățare

- Puteți păstra cablurile de măsurare de siguranță, prin înfășurarea acestora în jurul aparatului, și fixarea vârfurilor de la cablurile de măsurare de siguranță în mod protejat în dispozitivul de agățare ⑫ (vezi imaginea 15).
- Puteți fixa un cablu de măsurare de siguranță de dispozitivul de agățare ⑫, astfel încât vârful de măsurare să rămână liber, pentru a duce vârful de măsurare împreună cu aparatul BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 la un punct de măsurare.
- Suportul de pe spatele aparatului, permite așezarea oblică a lui BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 (ușurează citirea) sau agățarea acestuia (vezi imaginea 16).
- Dispozitivul de prindere, este dotat cu o ureche care poate fi utilizată pentru agățare ⑬.

Vezi imaginea 15: Înfășurarea cablului de măsurat de siguranță

Vezi imaginea 16: Așezarea aparatului BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

11. Date tehnice ale accesoriilor de măsurare

- Norma: EN 61010-031,
- Valori maximale de măsurare ale tensiunii față de pământ (±) și categoria de măsurare:
Cu capac de protecție: 1000 V CAT III, 600 V CAT IV,
Fără capac de protecție: 1000 V CAT II,
- Valoare maximală de măsurare a curentului: 10 A,
- Clasa de protecție II (□), izolație de trecere dublă sau întărită,
- Grad de murdărire: 2
- Lungime: 1,4 m, AWG 18
- Condiții ale mediului înconjurător:
Valori măsurate la altitudine: maxim 2000 m
Temperatură de la 0 °C până la + 50 °C, umiditate 50 % până la 80 %
- Aparatul se va utiliza numai în situația în care acesta este într-o stare de funcționare impecabilă și corespunzătoare acestei utilizări, altfel protecția prevăzută nu va mai corespunde.
- Conductorii se vor separa de aparat, în cazul în care acestea au izolația deteriorată, sau conductorul este întrerupt sau întrerupătorul defect.
- Nu atingeți bornele de măsurare care sunt desizolate. Atingeți doar în zona prevăzută pentru a fi atinsă (izolată)!
- Racordurile des-izolate vor fi introduse în aparatul de măsură.

12. Protecția mediului

| | |
|--|---|
| | Vă rugăm ca la expirarea duratei de folosință și de viață, aparatul să fie predat în locurile special amenajate pentru preluarea acestora sau la locuri de colectare special amenajate. |
|--|---|

Руководство по эксплуатации цифрового мультиметра BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

Цифровые мультиметры BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 предназначены для:

- измерения напряжения постоянного тока
- измерения напряжения переменного тока
- измерения величины постоянного тока (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- измерения величины переменного тока (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- измерения сопротивления
- проверки диодов
- проверки целостности цепи (прозвонка)
- измерения емкости (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- измерения частоты (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- измерения температуры. (BENNING MM 1-3)

Содержание

1. Указания для пользователя
2. Указания по технике безопасности
3. Объем поставки
4. Описание прибора
5. Общая информация
6. Условия окружающей среды
7. Технические характеристики
8. Проведение измерений прибором BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3
9. Уход за прибором
10. Применение откидной подставки и приспособления для подвешивания
11. Технические характеристики принадлежностей
12. Защита окружающей среды.

1. Указания для пользователя

Данное руководство по эксплуатации предназначено для квалифицированного электротехнического персонала.

Цифровые мультиметры BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 предназначены для работы в сухих условиях. Запрещается использовать прибор в цепях с номинальным напряжением, превышающим 1000 В постоянного тока или 750 В переменного тока (см. раздел 6. Условия окружающей среды).

Расшифровка обозначений применяемых в данном руководстве и нанесенных на приборе.

 Опасность поражения электрическим током!

Указывает на инструкции, которые необходимо соблюдать во избежание поражения персонала электрическим током.

 Внимание, следуйте указаниям технической документации!

Указывает на инструкции руководства по эксплуатации, соблюдение которых обязательно для безопасной эксплуатации.

 Данный символ на приборе BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 указывает на полную изоляцию прибора (класс защиты II).

 Этот символ на приборе BENNING MM 1-2/ 1-3 указывает на встроенные предохранители.

 Символ появляется на приборе при разряженной батарее.

 Режим проверки диодов.

 Символ появляется на дисплее в режиме прозвонки цепи.

 Режим измерения емкости.

 Обозначает постоянное напряжение или ток.

 Обозначает переменное напряжение или ток.

 Земля (напряжение относительно земли)

2. Указания по технике безопасности

Данный прибор спроектирован и изготовлен в соответствии со стандартом DIN VDE 0411 часть 1/EN 61010-1
 DIN VDE 0411 часть 2-033/EN 61010-2-033
 DIN VDE 0411 часть 031/EN 61010-031.

Для обеспечения безопасной эксплуатации прибора пользователь должен неукоснительно соблюдать указания данного руководства по эксплуатации.



Повышенной безопасности при работе с оголёнными проводами или зажимами для крепления шин. Контакт с проводами может послужить причиной электрического шока.



Прибор предназначен для использования в цепях с категорией защиты от перенапряжения II с максимальным напряжением 1000 В или в цепях с категорией защиты от перенапряжения III с максимальным напряжением 600 В.

Используйте соответствующие измерения приводит к этому. При измерениях в диапазонах категории измерения III выступающая, токопроводящая часть контактного острия на защитных измерительных проводах должна иметь длину не более 4 мм.

Перед измерением в диапазоне категории измерения III необходимо насадить на контактные острия насадные колпаки, находящиеся в комплект и имеющие обозначения CAT III и CAT IV. Это необходимо для защиты оператора.

Любая работа с электричеством является потенциально опасной! Даже напряжения величиной 30 В переменного тока или 60 В постоянного тока могут быть опасны для жизни.



Перед использованием прибора убедитесь в отсутствии признаков повреждения корпуса и измерительных проводов.

Если безопасная эксплуатация прибора невозможна, необходимо выключить прибор и принять меры к предотвращению его случайного использования.

Безопасная эксплуатация прибора невозможна, если:

- на корпусе прибора или на измерительных проводах имеются видимые повреждения
- прибор не функционирует
- прибор долгое время хранился в неблагоприятных условиях
- прибор подвергся транспортировке в неблагоприятных условиях
- намокли прибор или проводка к измерительному прибору.



Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к жалу измерительных проводов. Корректно подключайте прибор к измеряемой цепи.

3. Объем поставки.

В объем поставки прибора входит:

- 3.1 Цифровой мультиметр BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 – 1 шт.
- 3.2 Красный измерительный провод (длина: 1,4 м) – 1 шт.
- 3.3 Черный измерительный провод (длина: 1,4 м) – 1 шт.
- 3.4 Измерительный адаптер с температурным датчиком тип K (BENNING MM 1-3) – 1 шт.
- 3.5 Резиновое приспособление для подвешивания – 1 шт.
- 3.6 Защитная сумка – 1 шт.
- 3.7 Батарея тип IEC LR 03 1,5 В – 2 шт.,
- 3.8 предохранитель (установлены в приборе BENNING MM 1-2/ 1-3)
- 3.9 Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Примечание (BENNING MM 1-3):

- Температурный датчик: К-типа, трубка V4A область применения: погружной датчик для мягких пластиков, жидкостей, газов и воздуха диапазон измерений: -196 °C примерно +800 °C габариты: длина = 210 мм, длина трубы = 120 мм, диаметр трубы 3 мм, V4A (no. 044121)

Компоненты, подлежащие замене по мере износа:

- Батарея тип IEC LR 03 1.5 В – 2 шт.
- Прибор BENNING MM 1-2/ 1-3 содержит предохранитель для защиты от перегрузки:
быстродействующий предохранитель на номинальный ток 10 А, (600 В), 50 кА (н.о. 748263)
- измерительные провода (категория защиты от перенапряжения III 1000 В, допустимый ток до 10 А, н.о. 044145)

4. Описание прибора.

См. рис. 1а, 1б, 1с. Вид спереди.

Органы управления и индикации

- ① Цифровой жидкокристаллический дисплей.
- ② Индикатор полярности
- ③ Индикатор состояния батареи (появляется при разряженной батарее)
- ④ Кнопка MAX/ MIN для сохранения минимального/максимального измеренного значения (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- ⑤ Кнопка VoltSensor для определения переменного напряжения на землю
- ⑥ Кнопка RANGE (для переключения между автоматическим и ручным выбором диапазона)
- ⑦ Кнопка HOLD (для удержания результата измерений на дисплее)
- ⑧ Переключатель режима измерений
- ⑨ Гнездо (положительное¹) для V, Ω, Hz,
- ⑩ СОМ-гнездо, общее измерительное гнездо для измерения тока, напряжения, сопротивления, частоты, емкости, температуры, прозвонки и проверки диодов
- ⑪ Гнездо (положительное¹), для диапазона токов до 10 А (только для BENNING MM 1-2/ 1-3)
- ⑫ Приспособление для подвешивания
- ⑬ Светодиоды для индикатора напряжения

¹⁾ После этого относится к автоматической индикации полярности для постоянного тока и напряжения постоянного тока.

5. Общая информация

5.1 Общие технические характеристики прибора.

- 5.1.1 Разрядность цифрового дисплея ① 3½, высота цифр: 16 мм, десятичная точка, максимальное индицируемое значение: 2000
- 5.1.2 Автоматическая индикация полярности ②.
- 5.1.3 Выход за пределы диапазона индицируется символом «OL» или «-OL» на дисплее и акустическим сигналом.
Внимание: при значительной перегрузке прибора предварительного сигнала не подается!
- 5.1.4 Функция кнопки ④ MAX/ MIN регистрирует и записывает автоматически в память максимальное и минимальное измеряемое значение, по потребности выбирается предварительно кнопкой RANGE, диапазон измерения. Нажатием на кнопку отображаются следующие значения:
Нажатием кнопки обеспечивается отображение на дисплее максимального MAX, или минимального MIN значения измеряемой величины. Непрерывное отслеживание максимального/минимального значения можно останавливать/ запускать нажатием кнопки HOLD ⑦. Для возврата в нормальный режим измерения нажмите и удерживайте кнопку MAX/ MIN в течение 1 с.
- 5.1.5 Кнопка диапазона RANGE ⑥ служит для переключения диапазонов измерений вручную, при этом на дисплее гаснет индикатор AUTO. При длительном (1 секунды) нажатии на кнопку происходит возврат к автоматическому выбору диапазонов (индикация AUTO загорается).
- 5.1.6 Кнопка HOLD ⑦ (сохранение результатов измерений). Для сохранения (удержания) результата измерения на дисплее нажмите кнопку HOLD ⑦, при этом на дисплее появится индикатор HOLD. Повторное нажатие кнопки возвращает прибор в нормальный режим измерений.
- 5.1.7 Номинальное количество измерений в секунду составляет 2 изм/с для цифрового дисплея.
- 5.1.8 Мультиметр BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 включается и выключается поворотом переключателя ⑧. Для выключения переключатель помещают в положение «OFF» [выключено].
- 5.1.9 Мультиметр BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 автоматически выключается, если в течение 10 минут его органы управления не использовались. Повторное включение прибора осуществляется нажатием

любой кнопки или поворотом переключателя ❸. Перед автоматическим отключением прибор выдает короткий звуковой сигнал. Для блокировки функции автоматического отключения необходимо нажать на любую кнопку RANGE и удерживая ее повернуть переключатель ❸ из положения «OFF» в требуемое положение.

- 5.1.10 Дополнительная погрешность при изменении температуры окружающей среды на 1 °C составляет 0,15 от предела допускаемой погрешности (при выходе из диапазона 23 ± 5 °C).
- 5.1.11 Мультиметр BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 поставляется в комплекте с двумя батареями тип IEC 6 LR 03 1.5 В.
- 5.1.12 При разряде батареи ниже допустимого уровня на дисплее прибора появляется символ батареи.
- 5.1.13 Срок службы батареи составляет примерно 250 ч (щелочная батарея).
- 5.1.14 Габаритные размеры, мм: (Д x Ш x В) = 156 x 74 x 448 с приспособлением для подвешивания.
Вес прибора: 320 г с приспособлением для подвешивания и батареей.
- 5.1.15 Пригодны для измерения токов и напряжений в рабочем диапазоне прибора.
- 5.1.16 Прибор BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 может с помощью откидной подпорки устанавливаться в наклонном положении или быть закреплен с помощью приспособления для подвешивания.
- 5.1.17 Прибор BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 оснащен в верхней части приемным датчиком виде индикатора напряжения для локализации заземленного напряжения переменного тока.

6. Условия окружающей среды

- Прибор BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 предназначен для проведения измерений в сухих условиях.
- Максимальная высота над уровнем моря для проведения измерений: 2000 м
- Категория защиты от перенапряжения согласно IEC 60664-1/ IEC 61010-1 → 600 В категория III; 1000 В категория II
- Класс защиты: IP 30
IP 30 означает: защита от подхода к опасным частям и защита от постоянных твердых предметов диаметром более 2,5 мм, (3 - первое число). Отсутствие защиты от воды (0 - второе число).
- Рабочая температура: 0 °C...30 °C: Относительная влажность: ≤ 80 %
Рабочая температура: 31 °C...40 °C: Относительная влажность: ≤ 75 %
Рабочая температура: 41 °C...50 °C: Относительная влажность: ≤ 45 %
- Температура хранения: Клещи BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 допускается хранить при температуре от - 15 °C до + 60 °C (относительная влажность от 0 до 80 %). При хранении из прибора необходимо удалить батарею.

7. Технические характеристики

Примечание: Точность измерения определяется суммой

- соответствующей доли измеренного значения
- числом единиц младшего разряда

Точность измерений гарантируется в диапазоне температур от 18 °C до 28 °C и относительной влажности менее 80 %.

7.1 Измерение постоянного напряжения

Входное сопротивление: 10 МОм.

| Предел ³ | Разрешение | Погрешность | Защита входа |
|---------------------|------------|--|---------------------------|
| 200 мВ | 0,0001 В | ± (0,5 % измерительного значения + 2к) | 1000 В _{ср. кв.} |
| 2 В | 0,001 В | ± (0,5 % измерительного значения + 2к) | 1000 В _{ср. кв.} |
| 20 В | 0,01 В | ± (0,5 % измерительного значения + 2к) | 1000 В _{ср. кв.} |
| 200 В | 0,1 В | ± (0,5 % измерительного значения + 2к) | 1000 В _{ср. кв.} |
| 1000 В | 1 В | ± (0,5 % измерительного значения + 2к) | 1000 В _{ср. кв.} |

к=единица младшего разряда

*³ При автоматическом выборе диапазона (AUTO) точка переключения может уже находиться при величине значения 1400!

7.2 Измерение переменного напряжения

Входное сопротивление: 10 МОм (100 пФ).

| Предел ^{*3} | Разрешение | Погрешность ^{*1} в диапазоне 50 Гц - 300 Гц | Защита входа |
|---------------------------------|------------|---|--------------|
| 200 мВ | 0,0001 В | ± (2,0 % измерительного значения + 5к) ^{*2} | 750 Вср. кв. |
| 2 В | 0,001 В | ± (1,5 % измерительного значения + 5к) | 750 Вср. кв. |
| в диапазоне 50 Гц-500 Гц | | | |
| 20 В | 0,01 В | ± (1,5 % измерительного значения + 5к) | 750 Вср. кв. |
| 200 В | 0,1 В | ± (1,5 % измерительного значения + 5к) | 750 Вср. кв. |
| 750 В | 1 В | ± (1,5 % измерительного значения + 5к) | 750 Вср. кв. |

к=единица младшего разряда

Измеренное значение является среднеквадратическим для BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.

^{*1} Точность измерения специфицировано для кривой синусоидальной формы. В случае несинусоидальных кривых точность измерений снижается. Дополнительные погрешности соответствующие крест-фактору:

крест-фактор от 1,4 до 3,0 – дополнительная погрешность + 1,5 %

крест-фактор от 3,0 до 4,0 – дополнительная погрешность + 3,0 %

^{*2} Действительно для синусоидальной кривой 50 Гц/ 60 Гц

^{*3} При автоматическом выборе диапазона (AUTO) точка переключения может уже находиться при величине значения 1400!

7.3 Измерение постоянного тока (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Зашита от перегрузки:

- быстродействующий предохранитель 10 А (600 В), 50 кА на входе 10 А (для BENNING MM 1-2/ 1-3).

| Предел | Разрешение | Погрешность | Падение напряжения |
|--------------------|------------|--|--------------------|
| 2 А | 0,001 А | ± (1,0 % измерительного значения + 3к) | max. 2 В |
| 10 А ^{*5} | 0,01 А | ± (1,0 % измерительного значения + 3к) | max. 2 В |

к=единица младшего разряда

7.4 Измерение переменного тока (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Зашита от перегрузки:

- быстродействующий предохранитель 10 А (600 В), 50 кА на входе 10 А (BENNING MM 1-2/ 1-3).

| Предел | Разрешение | Погрешность ^{*4} в диапазоне 50 Гц – 500 Гц | Падение напряжения |
|--------------------|------------|---|--------------------|
| 2 А | 0,001 А | ± (1,5 % измерительного значения + 5к) | max. 2 В |
| 10 А ^{*5} | 0,01 А | ± (1,5 % измерительного значения + 5к) | max. 2 В |

к=единица младшего разряда

Измеренное значение является среднеквадратическим для BENNING MM 1-2/ 1-3.

^{*4} Точность измерения специфицировано для кривой синусоидальной формы. В случае несинусоидальных кривых точность измерений снижается. Дополнительные погрешности соответствующие крест-фактору:

крест-фактор от 1,4 до 3,0 – дополнительная погрешность + 1,5 %

крест-фактор от 3,0 до 4,0 – дополнительная погрешность + 3,0 %

^{*5} Начиная с величины тока 7 А и более, максимально разрешенное время включения ограничено.

| Измеренное значение | Максимальное время измерения | Минимальное время паузы |
|---------------------|------------------------------|-------------------------|
| 10 А | 4 минут. | 10 минут. |
| 9 А | 5 минут. | 10 минут. |
| 8 А | 7 минут. | 10 минут. |
| 7 А | 10 минут. | 10 минут. |

7.5 Измерение сопротивления

Защита по входу: 600 В_{ср.кв.}

| Предел * ⁶ | Разрешение | Погрешность | Максимальное напряжение при разомкнутой цепи |
|-----------------------|------------|--|--|
| 200 Ом | 0,1 мОм | ± (0,7 % измерительного значения + 3k) | 1,3 В |
| 2 кОм | 1 Ом | ± (0,7 % измерительного значения + 3k) | 1,3 В |
| 20 кОм | 10 Ом | ± (0,7 % измерительного значения + 3k) | 1,3 В |
| 200 кОм | 100 Ом | ± (0,7 % измерительного значения + 3k) | 1,3 В |
| 2 МОм | 1 кОм | ± (1,0 % измерительного значения + 3k) | 1,3 В |
| 20 МОм | 10 кОм | ± (1,5 % измерительного значения + 3k) | 1,3 В |

k=единица младшего разряда

*⁶ При автоматическом выборе диапазона (AUTO) точка переключения может уже находиться при величине значения 1400!

7.6 Проверка диодов/ проверка целостности цепи

Указанная погрешность действительна в диапазоне 0,4 В... 0,8 В.

Защита по входу в режиме проверки диодов: 600 В_{ср.кв.}.

Встроенный в прибор зуммер выдает звуковой сигнал, если сопротивление измеряемой цепи менее 250 Ом до 850 Ом. Звуковая сигнализация отключается при сопротивлении R выше 850 Ом.

| Предел | Разрешение | Погрешность | Максимальный измерительный ток | Максимальное напряжение при разомкнутой цепи |
|---------|------------|--|--------------------------------|--|
| ► 10 мВ | | ± (1,5 % измерительного значения + 5k) | 1,5 mA | 2,0 В |

k=единица младшего разряда

7.7 Измерение емкости (BENNING MM 1-2/ 1-3)

условия: Перед измерением конденсаторы необходимо разрядить.
Соблюдать полярность!

Примечание: Чтобы повысить точность измерения для небольших конденсаторов, запишите отображаемое значение мультиметра с открытыми измерительными линиями и вычтите оставшееся отображаемое значение из измеренного значения конденсатора.

Снеизвестный = Сизмеренное значение - Состальной

Защита по входу: 600 В_{ср.кв.}

| Предел | Разрешение | Погрешность |
|---------|------------|--|
| 2 нФ | 1 пФ | ± (1,9 % измерительного значения + 8k) |
| 20 нФ | 10 пФ | ± (1,9 % измерительного значения + 8k) |
| 200 нФ | 100 пФ | ± (1,9 % измерительного значения + 8k) |
| 2 мкФ | 1 нФ | ± (1,9 % измерительного значения + 8k) |
| 20 мкФ | 10 нФ | ± (1,9 % измерительного значения + 8k) |
| 200 мкФ | 100 нФ | ± (1,9 % измерительного значения + 8k) |
| 2 мФ* | 1 мкФ | ± (1,9 % измерительного значения + 8k) |

k=единица младшего разряда

* < 10 Дигит при колеблющейся индикации

7.8 Измерение частоты (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Защита по входу: 600 В_{ср.кв.}

Минимальная длительность импульса > 25 ns; Ограничение рабочего цикла > 30 % и < 70 %

| Предел | Разрешение | Точность измерения для макс. 5 В _{эфф.} | Минимальная чувствительность на входе |
|---------|------------|--|---------------------------------------|
| 2 кГц | 1 Гц | ± (0,01 % измерительного значения + 1k) | > 1,5 < 5 В _{ср.кв.} |
| 20 кГц | 10 Гц | ± (0,01 % измерительного значения + 1k) | > 1,5 < 5 В _{ср.кв.} |
| 200 кГц | 100 Гц | ± (0,01 % измерительного значения + 1k) | > 1,5 < 5 В _{ср.кв.} |
| 2 МГц | 1 кГц | ± (0,01 % измерительного значения + 1k) | > 2 < 5 В _{ср.кв.} |

20 МГц 10 кГц $\pm (0,01\% \text{ измерительного значения} + 1\text{k})$ $> 2 < 5 \text{ В}_{\text{ср.кв.}}$

к=единица младшего разряда

7.9 Измерение температуры °C (BENNING MM 1-3)

Измерение температуры (BENNING MM 1-3) возможно только с находящимся в приложении адаптером для измерения температуры.

Защита по входу: 600 В_{ср.кв.}

| Предел | Разрешение | Погрешность* |
|-----------------|------------|---------------------------|
| -20 °C ~ 0 °C | 1 °C | $\pm (2\% + 4\text{ °C})$ |
| 1 °C ~ 100 °C | 1 °C | $\pm (1\% + 3\text{ °C})$ |
| 101 °C ~ 500 °C | 1 °C | $\pm (2\% + 3\text{ °C})$ |
| 501 °C ~ 800 °C | 1 °C | $\pm (3\% + 2\text{ °C})$ |

к=единица младшего разряда

* К указанной точности измерения необходимо добавить точность измерения температурного датчика типа K.

Проволочный температурный датчик типа K:

Диапазон измерения: - 60 °C ~ 200 °C

Точность измерения: $\pm 2\text{ °C}$

Погрешность измерения действительна для стабильной внешней температуры $< \pm 1\text{ °C}$. После измерения внешней температуры $\pm 2\text{ °C}$ погрешность измерения действительна через 1 часа.

7.10 Измерение температуры °F (BENNING MM 1-3)

Измерение температуры (BENNING MM 1-3) возможно только с находящимся в приложении адаптером для измерения температуры.

Защита по входу: 600 В_{ср.кв.}

| Предел | Разрешение | Погрешность* |
|------------------|------------|---------------------------|
| -4 °F ~ 32 °F | 1 °F | $\pm (2\% + 8\text{ °F})$ |
| 33 °F ~ 212 °F | 1 °F | $\pm (1\% + 6\text{ °F})$ |
| 213 °F ~ 932 °F | 1 °F | $\pm (2\% + 6\text{ °F})$ |
| 933 °F ~ 1472 °F | 1 °F | $\pm (3\% + 4\text{ °F})$ |

* К указанной точности измерения необходимо добавить точность измерения температурного датчика типа K.

Проволочный температурный датчик типа K:

Диапазон измерения: - 76 °F ~ 392 °F

Точность измерения: $\pm 36\text{ °F}$

Погрешность измерения действительна для стабильной внешней температуры $< \pm 34\text{ °F}$. После измерения внешней температуры $\pm 36\text{ °F}$ погрешность измерения действительна через 1 часа.

8. Проведение измерений прибором BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

8.1 Подготовка к проведению измерений

Используйте и храните прибор согласно указаний данного руководства.

Избегайте продолжительного хранения прибора.

- Проверьте номинальное напряжение и ток измерительных проводов. Номинальное напряжение и ток измерительных проводов поставляемых вместе с прибором соответствуют параметрам прибора.
- Проверьте изоляцию измерительных проводов. В случае повреждения изоляции проводов их дальнейшее использование запрещено.
- Проверьте целостность измерительных проводов. В случае нарушения целостности цепи измерительных проводов их дальнейшее использование запрещено.
- Перед установкой переключателя рода работ ❸ в новое положение необходимо отсоединить измерительные провода от измеряемой цепи.
- Источники сильных электромагнитных помех в непосредственной близости от прибора могут вызвать нестабильность показаний и ошибки измерений.

8.2 Измерение напряжения и тока



Не превышайте допустимое напряжение!
Опасность поражения электрическим током!

Наибольшее напряжение, которое можно подвести к разъёмам:

- COM ❽
- V, Ω, $\frac{1}{A}$, Hz ❾
- 10 A ❻ (для BENNING MM 1-2/ 1-3)

составляет 1000 В.

Опасность поражения электрическим током!



Максимальное напряжение цепи при измерении тока составляет 500 В! В случае срабатывания предохранителя при напряжении цепи превышающем 500 В возможно повреждение прибора. Неисправный прибор может нести в себе опасность поражения электрическим током.

8.2.1 Измерение напряжения

- Вращением переключателя ⑧ установите режим измерения напряжения постоянного тока (V DC) или напряжения переменного тока (V AC).
- Подключите черный измерительный провод к измерительному гнезду СОМ ⑩
- Подключите красный измерительный провод к измерительному гнезду V, Ω, Hz ⑨
- Подключите измерительные провода параллельно источнику напряжения/нагрузке. Считайте полученное значение с дисплея ①.

см. рис. 2 Измерение напряжения постоянного тока

см. рис. 3 Измерение напряжения переменного тока

8.2.2 Измерение тока (BENNING MM 1-2/ 1-3)

- Выберите переключателем ⑧ на приборе BENNING MM 1-2/ 1-3 желаемый диапазон или функцию (A AC) или (A DC).
- Подключите черный измерительный провод к измерительному гнезду СОМ ⑩
- Приведите в контакт красный безопасный измерительный провод прибора BENNING MM 1-2/ 1-3 с гнездом для диапазона 10 A ⑪ (Постоянные или переменные токи до 10 A).
- Приведите в контакт безопасные измерительные провода с точками измерения и считайте на цифровой индикации ① прибора BENNING MM 1-2/ 1-3 измеренное значение.

См. рис. 4 Измерение величины постоянного тока (BENNING MM 1-2/ 1-3)

См. рис. 5 Измерение величины переменного тока (BENNING MM 1-2/ 1-3)

8.3 Измерение сопротивления.

- Вращением переключателя ⑧ установите режим измерения сопротивления (Ω).
- Подключите черный измерительный провод к измерительному гнезду СОМ ⑩
- Подключите красный измерительный провод к измерительному гнезду V, Ω, Hz ⑨
- Подключите измерительные провода параллельно сопротивлению. Считайте результат измерения с экрана дисплея ①.

См. рис. 6 Измерение сопротивления.

8.4 Проверка диодов

- С помощью поворотного переключателя ⑧ выбрать на приборе диапазон, обозначенный символом зуммера и диода (»»►).
- Черный безопасный измерительный провод соединить с гнездом СОМ ⑩.
- Подключите красный измерительный провод к измерительному гнезду V, Ω, Hz ⑨
- Безопасные измерительные провода привести в контакт с выводами диода, считать измерительное значение с дисплея ①.
- Для нормального, соединенного в прямом направлении Si-диода индицируется напряжение в направлении пропускания 0,400 В – 0,900 В. Индикация “000” указывает на короткое замыкание в диоде, индикация “OL” указывает на разрыв в диоде.
- Для диода, соединенного в направлении запирания, указывается “OL”. Если диод неисправен, индицируются “000” или другие значения.

См. рис. 7. Проверка диодов.

8.5 Контроль целостности цепи с зуммером

- С помощью поворотного переключателя ⑧ выбрать диапазон, обозначенный символом зуммера и диода (»»►).
- Черный безопасный измерительный провод соединить с гнездом СОМ ⑩.
- Подключите красный измерительный провод к измерительному гнезду V, Ω, Hz ⑨
- Безопасные измерительные провода привести в контакт с измерительными точками. При сопротивлении линии между гнездом СОМ ⑩

и гнездом V, Ω, Hz 9 менее 250 Ом встроенный в приборе зуммер издает звуковой сигнал.

См. рис.8. Проверка целостности цепи с зуммером.

8.6 Измерение емкости (BENNING MM 1-2/ 1-3)

⚠ Перед проведением измерений полностью разрядить конденсаторы! Не подводить напряжение к разъемам для измерения емкости – возможно повреждение прибора! Неисправный прибор может нести в себе опасность поражения электрическим током!

- С помощью поворотного переключателя 8 установите прибор в режим измерения емкости (Hz).
- Определите полярность конденсатора и полностью разрядите его.
- Черный безопасный измерительный провод соединить с гнездом СОМ 10.
- Подключите красный измерительный провод к измерительному гнезду V, Ω, Hz 9.
- Подключите измерительные провода к конденсатору соблюдая полярность. Считайте измеренное значение с дисплея 1.

См. рис. 9. Измерение емкости.

8.7 Измерение частоты (BENNING MM 1-2/ 1-3)

- С помощью поворотного переключателя 8 выбрать режим измерения частоты (Hz).
- Черный безопасный измерительный провод соединить с гнездом СОМ 10.
- Подключите красный измерительный провод к измерительному гнезду V, Ω, Hz 9. Учитывайте чувствительность прибора при измерении частоты!
- Безопасные измерительные провода привести в контакт с измерительными точками, считать измеренное значение с дисплея 1.

См. рис. 10. Измерение частоты.

8.8 Измерение температуры (BENNING MM 1-3)

- Выберите переключателем 8 на приборе BENNING MM 1-3 желаемую функцию (°C или °F).
- Приведите в контакт адаптер температуры с проводом измерения температуры с гнездом СОМ (-) 10 и гнездом измерения V, Ω, Hz (+) 9, обращая при этом внимание на правильную полярность.
- Расположите конец провода измерения температуры в зоне контролируемого источника тепла. Считайте измеряемое значение на цифровой индикации 1 прибора BENNING MM 1-3.

Смотри рис. 11: Измерение температуры

8.9 Индикатор напряжения

Функция индикатора напряжения возможна в каждом положении поворотного выключателя. Измерительные провода в качестве индикатора напряжения не требуются (регистрация переменного поля без прикосновения). В верхней части прибора за светодиодом расположен приемный датчик. При нажиме на кнопку 5 «VoltSensor» гаснет дисплей индикации (если он был включен). При локализации фазового напряжения раздается звуковой сигнал и загорается красный светодиод 10. Индикация производится только при заземленных сетях переменного тока! С помощью однополюсного измерительного провода можно также определить фазу.

Практический совет:

прерывания (поломки кабеля) в открыто проложенных кабелях, например в кабельных барабанах, гирляндах и т.д., можно прослеживать от места ввода питания (фазы) до места прерывания.

Функциональный диапазон: ≥ 230 В

См. рис. 12: Индикатор напряжения с зуммером

8.9.1 Контроль фаз

- Приведите в контакт красный безопасный измерительный провод с гнездом для измерения V, Ω, Hz 9 прибора BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Приведите в контакт безопасный измерительный провод с точкой измерения (часть установки) и нажмите на кнопку 5 «VoltSensor».
- Если загорает красный светодиод и раздаются звуковой сигнал, то в этой точке измерения (часть установки) имеется фаза заземленного переменного напряжения.

9. Уход за прибором



Опасность поражения электрическим током!

Перед разборкой прибора убедитесь, что он не находится под напряжением!

Работа с разобранным прибором находящимся под напряжением может проводиться только квалифицированным электротехническим персоналом с соблюдением необходимых мер предосторожности. Для обеспечения отсутствия напряжения на приборе произведите следующие действия:

- отсоедините измерительные провода от измеряемой цепи
- извлеките измерительные провода из измерительных гнезд прибора
- переведите переключатель ❸ в положение «OFF» [выключено].

9.1 Безопасная эксплуатация прибора

Безопасная эксплуатация прибора не гарантируется в случае:

- наличия видимых повреждений корпуса прибора
- некорректных результатов измерений
- видимых последствий продолжительного хранения в неблагоприятных условиях
- видимых последствий неблагоприятной транспортировки

В вышенназванных ситуациях, необходимо незамедлительно выключить прибор, отсоединить его от измерительной цепи и поместить на хранение в недоступном месте.

9.2 Уход за прибором

Для чистки корпуса прибора используйте мягкую сухую ткань или специальные чистящие салфетки. Не использовать растворители или абразивные вещества! В батарейном отсеке и на батарейных контактах не должно быть следов вытекшего электролита (при наличии отложений, удалите их сухой тканью).

9.3 Замена батареи



Опасность поражения электрическим током!

Перед разборкой прибора убедитесь, что он не находится под напряжением!

Прибор BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 работает от двух батареек тип IEC 6 LR 03 1,5 В.

В случае появления на дисплее ❶ символа батареи ❸ следует заменить батарею (смотри рис. 13).

Порядок замены батареи:

- Измерительные провода отсоединить от измеряемой схемы.
- Измерительные провода отсоединить от прибора.
- Перевести переключатель ❸ в положение «OFF» [выключено].
- Положите прибор BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 обратной стороной вверх и отвинтите винт от крышки батарейного отсека.
- Приподнимите крышку батарейного отсека от нижней части корпуса прибора.
- Выньте разряженные батарейки из отсека батареи.
- Вставьте, обращая внимание на правильную полярность, новые батарейки в отсек для батарей.
- Вставьте верхнюю часть крышки батарейного отсека в канавку корпуса и прочно затяните винт.

См. рис. 13: Замена батареи.

9.4 Замена предохранителей (BENNING MM 1-2/ 1-3)



Опасность поражения электрическим током!

Перед разборкой прибора убедитесь, что он не находится под напряжением!

Прибор BENNING MM 1-2/ 1-3 защищен от перегрузки встроенным быстродействующим предохранителем на 10 А (смотри рис. 14).

Порядок замены предохранителя:

- отсоедините безопасные измерительные провода от измерительной цепи
- отсоедините безопасные измерительные провода от прибора
- переведите поворотный переключатель ❸ в положение «OFF» [выключено].
- Положите прибор BENNING MM 1-2/ 1-3 обратной стороной вверх и отвинтите винт от крышки батарейного отсека.

- Приподнимите крышку батарейного отсека от нижней части корпуса прибора.
- Выньте батарейки из отсека батареи
- Удалите приспособление для подвешивания ⑫ (с помощью маленькой отвертки приподнимите фиксирующий выступ) от основания корпуса.
- Отвинтите винты в днище корпуса.



Ни в коем случае не отвинчивайте винты печатной платы прибора BENNING MM 1-2/ 1-3!

- Приподнимите дно корпуса от лицевой части.
- Приподнимите один конец дефектного предохранителя из держателя для предохранителя.
- Выдвиньте полностью дефектный предохранитель из держателя для предохранителя.
- Вставьте новый предохранитель с тем же номинальным током, одинаковой характеристикой срабатывания и одинакового размера.
- Установите новый предохранитель по центру в держателе.
- Вставьте осторожно дно корпуса. При закрытие дна корпуса обратите внимание, чтобы пружинки батареек на дне корпуса вошли в приемные гнезда!
- Вставьте дно корпуса в канавку лицевой части и заверните четыре винта.
- Зафиксируйте приспособление для подвешивания ⑫ на обратной стороне дна корпуса.
- Установите при соблюдении правильной полярности батарейки в отсек для батареек, закройте крышку отсека батареек и завинтите прочно винт.

См. рис. 14. Замена предохранителя.

9.5 Калибровка

BENNING гарантирует соблюдение приведенных в руководстве по эксплуатации спецификаций и параметров точности в течение одного года с даты поставки. Для обеспечения заявленной точности результатов измерений, прибор необходимо периодически калибровать. Рекомендованный производителем интервал между калибровками составляет 1 год. Отправьте для этого прибор по следующему адресу:

Benning Elektrotechnik & Elektronik GmbH & Co. KG
Service Center
Robert-Bosch-Str. 20
D - 46397 Bocholt

9.6 Запасные части

Предохранитель на 10 A, 600 V, 50 kA (Bussmann KTK или DCM) no. 748263

10. Применение приспособления для подвешивания

- Безопасный измерительный провод можно хранить таким образом, чтобы безопасный измерительный провод наматывался на прибор, а жала безопасных измерительных проводов фиксировались на приспособлении для подвешивания ⑫ (см. рис. 15).
- Вы можете зафиксировать безопасный измерительный провод на приспособлении для подвешивания ⑫ так, чтобы измерительное жало находилось свободным для того, чтобы измерительное жало можно было вместе с прибором BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 ввести в точку измерения.
- Откидное приспособление (подпорка) на обратной стороне корпуса позволяет устанавливать прибор BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 в наклонном положении (облегчает считывание) или подвешивать его (см. рис. 16).
- Приспособление для подвешивания ⑫ имеет петлю, за которую можно подвешивать прибор.

См. рис. 15 Намотка измерительных проводов.

См. рис. 16 Установка прибора.

11. Технические характеристики принадлежностей

- Стандарт: EN 61010-031,
- Номинальное напряжение относительно земли (\pm), категория защиты от перенапряжений:
С насадным колпаком: 1000 V CAT III, 600 V CAT IV,
Без насадного колпака: 1000 V CAT II,
- Номинальный ток: 10 A
- Класс защиты II (□), двойная изоляция
- Длина: 1,4 м, сечение AWG 18

- Условия окружающей среды:
- Максимальная рабочая высота над уровнем моря: 2000 м
- Рабочий диапазон температур: 0 °C...+ 50 °C, влажность: 50 %... 80 %
- Разрешается использовать только исправные измерительные провода. Поврежденный провод/штекер не обеспечивает должную защиту.
- Не прикасаться к металлическим наконечникам проводов. Держать провода за рукожатки.
- Используйте провода с угловым штекером

12. Защита окружающей среды.



В конце срока эксплуатации прибор необходимо сдать в утилизационный пункт.

Användarhandbok

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

Digital multimeter för

- Likspänning mätning
- Växelspänning mätning
- Likströmsmätning (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- Växelströmsmätning (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- Resistansmätning
- Diodtest
- Genomgångskontroll
- Kapacitetsmätning (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- Frekvensmätning (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- Temperaturmätning (BENNING MM 1-3)

Innehållsförteckning

1. Användarinformation
2. Säkerhetsinformation
3. Leveransinnehåll
4. Instrumentbeskrivning
5. Allmän information
6. Omgivningsförhållanden
7. Elektriska data
8. Mätning med BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3
9. Underhåll
10. Användning av stativet och upphängningsanordningen
11. Tekniska specifikationer till mätillbehöret
12. Miljöskydd

1. Användarinformation

Denna handbok vänder sig till

- elteknisk personal och
- specialutbildade personer inom elteknik

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 är avsedd för mätning under torra förhållanden. Den bör inte användas i kretsar med högre nominell spänning än 1000 V DC och 750 V AC (ytterligare detaljer i avsnitt 6, "Omgivningsvillkor").

I användarhandboken och på BENNING MM 1-1/ 1-2 /1-3 används följande symboler:

 Varning för elektrisk fara!

Står före anvisningar som måste följas för att undvika risk för person-skador.

 Viktigt, se dokumentationen!

Symbolen anger att informationen i användarhandboken måste följas för att undvika faror.

 Denna symbol på BENNING MM 1-1/ 1-2 /1-3 betyder att instrumentet är utrustad med skyddsisolering (skyddsklass II).

 Denna symbol på BENNING MM 1-2/ 1-3 avser den inbyggda säk- ringen.

 Den här symbolen visas på skärmen när batteri har laddats ur.

 Denna symbol kännetecknar fältet "diodtest".

 Denna symbol kännetecknar området "genomgångskontroll". Summern används som akustisk resultatåtergivning.

 Denna symbol kännetecknar fältet "kapacitetskontroll".

 (DC) Likspänning eller likström.

 (AC) Växelspänning eller växelström.

 Jord (spänning mot jord).

2. Säkerhetsinformation

Instrumentet är byggt och testat enligt

DIN VDE 0411 del 1/EN 61010-1

DIN VDE 0411 del 2-033/EN 61010-2-033

DIN VDE 0411 del 031/EN 61010-031.

och har lämnat fabriken i ett säkert och fungerande skick.

För att behålla detta skick och säkerställa en säker hantering av instrumentet måste användaren följa de anvisningar och varningar som finns i den här handboken. Tjänstefel och försummelse av varningar kan leda till allvarliga **skador** eller **dödsfall**.



Var mycket försiktig vid arbeten med oskyddade ledare eller starkström. En kontakt med ledare kan orsaka en elektrisk stöt.

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 får endast användas i kretsar i över-spänningsskategori II med en ledare på högst 1000 V mot jorden eller överspänningsskategori III med en ledare på högst 600 V mot jorden.

Använd lämplig säkerhetsmätledning till detta. I samband med mätningar i mätkategori III får den ledande delen som sticker ut på en kontaktspets på säkerhetsmätledning inte vara längre än 4 mm.



Före alla mätningar i mätkategori III måste de löstagbara skyddshuvarna som medföljer utrustningen och som är märkta med CAT III och CAT IV, fästas på kontaktspetsarna. Detta är en säkerhetsåtgärd för att skydda användaren av mätutrustningen.

Observera att arbete med strömförande delar och anläggningar i sig är farligt. Även spänningar från 30 V AC och 60 V DC kan vara dödliga för människor.



Före varje användning, kontrollera instrumentet och kablarna efter eventuella skador.

Om det finns risk för att användning inte är helt säker, stäng av instrumentet och se till att det inte kan användas oavsiktligt.

Säker användning kan inte längre antas

- om instrumentet eller mätkablar uppvisar skador,
- om instrumentet inte längre fungerar,
- efter långvarig förvaring under ogynnsamma förhållanden,
- efter svåra transportförhållanden,
- utrustningen eller mätledningarna är fuktiga.

För att förhindra fara



- rör inte de bara mätpetsarna på mätkablarna,
- sätt in mätkablarna i de motsvarande markerade mättagen på multimetern

3. Leveransinnehåll

Leveransinnehållet för BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 innehåller:

- 3.1 en BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3,
- 3.2 en säkerhetsmätkabel, röd ($L = 1,4 \text{ m}$)
- 3.3 en säkerhetsmätkabel, svart ($L = 1,4 \text{ m}$),
- 3.4 en mätadapter med trådtemperatursensor typ K (BENNING MM 1-3)
- 3.5 en upphängningsanordning i gummi,
- 3.6 ett fodral,
- 3.7 två 1,5 V-batterier är installerade i instrumentet för första idrifttagning,
- 3.8 en inbyggd säkring för första idrifttagning
(BENNING MM 1-2/ 1-3),
- 3.9 en användarhandbok.

Extra tillbehör (BENNING MM 1-3):

- Temperatursensor (K-typ) av V4A-rör
Använts: Som instickssensor för mjukplastiska medier, vätskor, gas och luft
Mätområde: - 196 °C till + 800 °C
Mått: Längd = 210 mm, rörlängd = 120 mm, rördiameter = 3 mm, V4A (nummer 044121)

Förbrukningsdelar:

- BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 drivs av två 1,5 V-batterier (IEC LR 03).

- BENNING MM 1-2/ 1-3 innehåller en säkring som överbelastningsskydd: en säkring, märkström 10 A flink (600 V), 50 kA (delnr 748263)
- De ovannämnda säkerhetsmätkablarna (testade tillbehör, no. 044145) motsvarar CAT III 1000 V och är godkända för en strömvärde på 10 A.

4. Instrumentbeskrivning

se bild 1a, 1b, 1c: Framsida

Skärm- och användarelement i bilderna 1a, 1b och 1c betecknar följande:

- 1 **Digitalskärm** för mätvärde och överskridande av mätområdet
- 2 **Polaritetsvisning**,
- 3 **Batteriindikator**, visas vid urladdat batteri,
- 4 **MAX/ MIN-knapp**, lagring av det högsta och lägsta mätvärdet (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- 5 **VoltSensor-knapp**, för bestämning av växelspänning till jord
- 6 **RANGE-knapp**, omkoppling mellan automatiskt och manuellt mätområde,
- 7 **HOLD-knapp**, sparar det visade mätvärdet,
- 8 **Vridbrytare**, för val av mätfunktion,
- 9 **Uttag** (positiv¹), för V, Ω, Hz,
- 10 **COM-uttag**, gemensamt uttag för ström, spännings-, resistans-, frekvens-, temperatur- och kapacitetsmätningar, genomgångskontroll och diodtest
- 11 **Uttag (positive¹)**, för A-område, för ström upp till 10 A (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- 12 **Uphängningsanordning**
- 13 **LED**, spänningsindikator

¹⁾ Detta betecknar den automatiska polaritetsvisningen för likström och likspänning

5. Allmän information

5.1 Allmän information om multimetern

- 5.1.1 Den digitala skärmen 1 är en 3 1/2-siffrig LCD-skärm med 16 mm stilhöjd med decimalkomma. Det högsta visningsbara värdet är 2000.
- 5.1.2 Polaritetsvisningen 2 fungerar automatiskt. Endast en polaritet gentemot uttaget indikeras med tecknet "-".
- 5.1.3 Överskridande av mätområdet visas med "OL" eller "- OL" och ibland med en akustisk varning.
Varning! Ingen indikering eller varning vid överbelastning!
- 5.1.4 MAX-MIN-funktionen 4 lagrar automatiskt det högsta och lägsta mätvärdet, välj ev. med "RANGE"-knappen. Genom att använda knapparna indikeras följande värden:
"MAX" indikerar det högsta sparade värdet och "MIN" det lägsta sparade värdet. Fortlöpande registrering av MAX/MIN-värdet kan stoppas resp. startas genom att använda knappen "HOLD" 7. Genom att trycka länge (1 sek.) på knappen "MAX-MIN" återgår instrumentet till normalläget.
- 5.1.5 Områdesknapen "RANGE" 6 används för att bläddra koppla till manuellt mätområde, samtidigt som indikatorn "AUTO" försvinner från skärmen. Genom att trycka länge (1 sek.) på knappen väljs det automatiska områdesvalet (indikator "AUTO").
- 5.1.6 Att spara mätvärdet "HOLD": Genom att använda knappen "HOLD" 7 sparas mätresultatet. Samtidigt visas symbolen "HOLD" på skärmen. Genom att trycka på knappen igen återgår skärmen till mätläget.
- 5.1.7 Mättsnabbheten på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 uppgår nominellt till 2 mätningar per sekund för digital visning.
- 5.1.8 BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 slås av eller på med hjälp av vridbrytaren 8. Avstängt läge "OFF".
- 5.1.9 BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 stänger av sig självt efter ca 10 minuter (**APO, Auto-Power-Off**). Den sätter på sig själv igen om du trycker på en knapp eller använder vridbrytaren. Avstängningen meddelas med en summerton. Den automatiska avstängningen aktiveras genom trycka på knappen "RANGE" samtidigt som du sätter på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 från läget "OFF".
- 5.1.10 Temperaturkoefficient av mätvärdet: $0,15 \times (\text{angiven mätnoggrannhet}) / {}^{\circ}\text{C} < 18 {}^{\circ}\text{C}$ eller $> 28 {}^{\circ}\text{C}$, i förhållande till värdet vid referenstemperaturen på $23 {}^{\circ}\text{C}$.
- 5.1.11 BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 drivs av två 1,5 V-batterier.
- 5.1.12 Om spänningen sjunker under den avsedda driftspänningen för BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, visas en batterisymbol 3 på skärmen 1.
- 5.1.13 Batteriernas livslängd är cirka 250 timmar (alkaliskt batteri).
- 5.1.14 Mått: $(L \times B \times H) = 156 \times 74 \times 44 \text{ mm}$ med upphängningsanordning
Vikt: 320 g med upphängningsanordning och batterie
- 5.1.15 De medföljande säkerhetsmätkablarna är uttryckligen ämnade för den nominella spänningen och strömmen för BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- 5.1.16 BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 ställas upp med hjälp av ett utfällbart stöd eller fästas med upphängningsanordningen.

5.1.17 BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 har en spänningsindikator i den övre delen för lokalisering av jordade växelpänningar.

6. Omgivningsförhållanden

- BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 är avsedd för mätning under torra förhållanden,
- Högsta barometriskt mätt vid mätningar: 2000 m,
- Överspänningsskategori/ installationskategori: IEC 60664-1/ IEC 61010-1 → 600 V kategori III, 1000 V kategori II
- Föroreningsgrad: 2,
- Skyddsklass: IP 30 DIN VDE 0470-1 IEC/EN 60529
IP 30 betyder: skydd mot åtkomst till farliga delar och skydd mot främmande föremål, (3 - första märksiffran). Inget vattenskydd, (0 - andra märksiffran).
- Arbetstemperatur och relativ luftfuktighet:
Vid arbetstemperatur på 0 °C till 30 °C: relativ luftfuktighet under 80 %,
Vid arbetstemperatur på 31 °C till 40 °C: relativ luftfuktighet under 75 %,
Vid arbetstemperatur på 41 °C till 50 °C: relativ luftfuktighet under 45 %,
- Förvaringstemperatur: BENNING MM 1-1/ 1-2 / 1-3 kan förvaras i temperaturer från - 15 °C till + 60 °C (luftfuktighet 0 till 80 %). I sådana fall ska batteriet tas ut ur instrumentet.

7. Elektriska data

OBS: Mätnoggrannheten uttrycks som summan av

- en relativ andel av mätvärdet och
- ett antal decimaler (d.v.s. siffersteg i den sista positionen).

Denna mätnoggrannhet gäller vid temperaturer på 18 °C till 28 °C och en relativ luftfuktighet på under 80 %.

7.1 Likspänningssområde

Ingångsresistansen är 10 MΩ.

| Mätområde ^{*3} | Upplösning | Mätnoggrannhet | Överbelastningsskydd |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------|
| 200 mV | 100 µV | ± (0,5 % av mätvärdet + 2 decimaler) | 1000 V _{DC} |
| 2 V | 1 mV | ± (0,5 % av mätvärdet + 2 decimaler) | 1000 V _{DC} |
| 20 V | 10 mV | ± (0,5 % av mätvärdet + 2 decimaler) | 1000 V _{DC} |
| 200 V | 100 mV | ± (0,5 % av mätvärdet + 2 decimaler) | 1000 V _{DC} |
| 1000 V | 1 V | ± (0,5 % av mätvärdet + 2 decimaler) | 1000 V _{DC} |

7.2 Växelpänningssområde

Ingångsresistansen är 10 MΩ i parallell 100 pF.

| Mätemråde ^{*3} | Upplösning | Mätnoggrannhet ^{*1} inom frekvensområdet | Överbelastningsskydd |
|-------------------------|------------|--|----------------------|
| | | inom frekvensområdet 50 Hz - 500 Hz | |
| 200 mV | 100 µV | ± (2,0 % av mätvärdet + 5 decimaler) ^{*2} | 750 V _{eff} |
| 2 V | 1 mV | ± (1,5 % av mätvärdet + 5 decimaler) | 750 V _{eff} |
| 20 V | 10 mV | ± (1,5 % av mätvärdet + 5 decimaler) | 750 V _{eff} |
| 200 V | 100 mV | ± (1,5 % av mätvärdet + 5 decimaler) | 750 V _{eff} |
| 750 V | 1 V | ± (1,5 % av mätvärdet + 5 decimaler) | 750 V _{eff} |

Mätvärdet på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 erhålls genom medelvärdeslikriktning och visas som effektivvärde.

^{*1} Mätnoggrannheten är specificerad för en sinuskurva. Vid en kurvform som inte är sinusformad blir visningsvärdet mindre exakt. Detta leder till ytterligare fel för toppfaktorer:

Toppfaktor 1,4 till 3,0 ytterligare fel ± 1,5 %

Toppfaktor 3,0 till 4,0 ytterligare fel ± 3 %

^{*2} Gäller för sinuskurva 50 Hz/ 60 Hz

^{*3} Vid automatiskt områdesval (AUTO) kan omkopplingspunkten ligga på ett värde från 1400!

7.3 Likströmsområde (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Överbelastningsskydd:

- 10 A (600 V)-säkring, snabb, 50 kA på 10 A - ingången (BENNING MM 1-2/ 1-3),

| Mätemråde | Upplösning | Mätnoggrannhet | Överbelastningsskydd |
|--------------------|------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2 A | 1 mA | ± (1,0 % av mätvärdet + 3 decimaler) | 2 V max. |
| 10 A ^{*5} | 10 mA | ± (1,0 % av mätvärdet + 3 decimaler) | 2 V max. |

7.4 Växelströmsområde (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Överbelastningsskydd:

- 10 A (600 V)-säkring, snabb, 50 kA på 10 A - ingången (BENNING MM 1-2/ 1-3).

| Mätområde | Upplösning | Mätnoggrannhet * ⁴ inom frekvensområdet 50 Hz - 500 Hz | Överbelastningsskydd |
|-------------------|------------|--|----------------------|
| 2 A | 1 mA | ± (1,5 % av mätvärdet + 5 Digit) | 2 V max. |
| 10 A ⁵ | 10 mA | ± (1,5 % av mätvärdet + 5 Digit) | 2 V max. |

Mätvärdet erhålls genom medelvärdeslikriktning och visas som effektivvärde.

*⁴ Mätnoggrannheten är specificerad för en sinuskurva. Vid en kurvform som inte är sinusformad blir visningsvärdet mindre exakt. Detta leder till ytterligare fel för toppfaktorer:

Toppfaktor 1,4 till 3,0 ytterligare fel ± 1,5 %

Toppfaktor 3,0 till 4,0 ytterligare fel ± 3 %

*⁵ Från strömvärden på ≥ 7 A är den högsta tillåtna tillslagningstiden begränsad.

| Mätvärde | Längsta mättid | Minsta paustid |
|----------|----------------|----------------|
| 10 A | 4 min. | 10 min. |
| 9 A | 5 min. | 10 min. |
| 8 A | 7 min. | 10 min. |
| 7 A | 10 min. | 10 min. |

7.5 Resistansområde

Överbelastningsskydd vid resistansmätning: 600 V_{eff}

| Mätområde ⁶ | Upplösning | Mätnoggrannhet | Max. Tomgångsspänning |
|------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 200 Ω | 0,1 Ω | ± (0,7 % av mätvärdet + 3 decimaler) | 1,3 V |
| 2 kΩ | 1 Ω | ± (0,7 % av mätvärdet + 3 decimaler) | 1,3 V |
| 20 kΩ | 10 Ω | ± (0,7 % av mätvärdet + 3 decimaler) | 1,3 V |
| 200 kΩ | 100 Ω | ± (0,7 % av mätvärdet + 3 decimaler) | 1,3 V |
| 2 MΩ | 1 kΩ | ± (1,0 % av mätvärdet + 3 decimaler) | 1,3 V |
| 20 MΩ | 10 kΩ | ± (1,5 % av mätvärdet + 3 decimaler) | 1,3 V |

*⁶ Vid automatiskt områdesval (AUTO) kan omkopplingspunkten ligga på ett värde från 1400!

7.6 Diodtest och genomgångskontroll

Den angivna mätnoggrannheten gäller intervallet mellan 0,4 V och 0,8 V.

Överbelastningsskydd vid diodtest: 600 V_{eff}

Den inbyggda summer ljuder vid en resistans mindre än 250 Ω till 850 Ω. Signaltonen tystnar när resistansen R är större än 850 Ω.

| Mätområde | Upplösning | Mätnoggrannhet | Max. Mätström | Max. Tomgångsspänning |
|-----------|------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------|
| ► | 10 mV | ± (1,5 % av mätvärdet + 5 decimaler) | 1,5 mA | 2,0 V |

7.7 Kapacitetsområde (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Villkor: Ladda ur kondensatorer och lägg an mot motsvarande polaritet.

Obs! För att öka mätnoggrannheten för små kondensatorer noterar du multimeterens visade värde med öppna mätlinjer och subtraherar det återstående visade värdet från det uppmätta värdet på kondensatoren.

Cokänd = Cuppmätt värde - Cáterstāende

Överbelastningsskydd vid kapacitetsmätning: 600 V_{eff}

| Mätområde | Upplösning | Mätnoggrannhet |
|-----------|------------|--------------------------------------|
| 2 nF | 1 pF | ± (1,9 % av mätvärdet + 8 decimaler) |
| 20 nF | 10 pF | ± (1,9 % av mätvärdet + 8 decimaler) |
| 200 nF | 100 pF | ± (1,9 % av mätvärdet + 8 decimaler) |
| 2 μF | 1 nF | ± (1,9 % av mätvärdet + 8 decimaler) |
| 20 μF | 10 nF | ± (1,9 % av mätvärdet + 8 decimaler) |
| 200 μF | 100 nF | ± (1,9 % av mätvärdet + 8 decimaler) |
| 2 mF* | 1 μF | ± (1,9 % av mätvärdet + 8 decimaler) |

* < 10 decimaler vid varierande utslag

7.8 Frekvensområden (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Överbelastningsskydd vid frekvensmätning: 600 V_{eff}

Minsta pulsbredd > 25 ns; Arbetscykelsbegränsning > 30 % och < 70 %

| Mätemråde | Upplösning | Mätnoggrannhet för 5 V _{eff} max. | Känslighet |
|-----------|------------|--|----------------------------|
| 2 kHz | 1 Hz | ± (0,01 % av mätvärdet + 1 decimaler) | > 1,5 < 5 V _{eff} |
| 20 kHz | 10 Hz | ± (0,01 % av mätvärdet + 1 decimaler) | > 1,5 < 5 V _{eff} |
| 200 kHz | 100 Hz | ± (0,01 % av mätvärdet + 1 decimaler) | > 1,5 < 5 V _{eff} |
| 2 MHz | 1 kHz | ± (0,01 % av mätvärdet + 1 decimaler) | > 2 < 5 V _{eff} |
| 20 MHz | 10 kHz | ± (0,01 % av mätvärdet + 1 decimaler) | > 2 < 5 V _{eff} |

7.9 Temperaturområde °C (BENNING MM 1-3)

Temperaturmätning (BENNING MM 1-3) är endast möjligt med medföljande temperaturmätningsadapter.

Överbelastningsskydd vid temperaturmätning: 600 V_{eff}

| Mätemråde | Upplösning | Mätnoggrannhet* |
|-----------------|------------|-----------------|
| -20 °C ~ 0 °C | 1 °C | ± (2 % + 4 °C) |
| 1 °C ~ 100 °C | 1 °C | ± (1 % + 3 °C) |
| 101 °C ~ 500 °C | 1 °C | ± (2 % + 3 °C) |
| 501 °C ~ 800 °C | 1 °C | ± (3 % + 2 °C) |

* Vid angiven mätnoggrannhet skall mätnoggrannheten för temperatursensorn av K-typ läggas till.

Trädtemperatursensor K-typ: Mätemråde - 60 °C till 200 °C
Mätnoggrannhet: ± 2 °C

Den angivna specifikationen gäller endast när den omgivande temperaturen ligger inom ± 1 °C. Vid förändring av omgivningens temperatur inom ± 2 °C behöver multimetern ca 1 timme för att stabiliseras.

7.10 Temperaturområde °F (BENNING MM 1-3)

Temperaturmätning (BENNING MM 1-3) är endast möjligt med medföljande temperaturmätningsadapter.

Överbelastningsskydd vid temperaturmätning: 600 V_{eff}

| Mätemråde | Upplösning | Mätnoggrannhet* |
|------------------|------------|-----------------|
| -4 °F ~ 32 °F | 1 °F | ± (2 % + 8 °F) |
| 33 °F ~ 212 °F | 1 °F | ± (1 % + 6 °F) |
| 213 °F ~ 932 °F | 1 °F | ± (2 % + 6 °F) |
| 933 °F ~ 1472 °F | 1 °F | ± (3 % + 4 °F) |

* Vid angiven mätnoggrannhet skall mätnoggrannheten för temperatursensorn av K-typ läggas till.

Trädtemperatursensor K-typ: Mätemråde - 76 °F till 392 °F
Mätnoggrannhet: ± 36 °F

Den angivna specifikationen gäller endast när den omgivande temperaturen ligger inom ± 34 °F. Vid förändring av omgivningens temperatur inom ± 36 °F behöver multimetern ca 1 timme för att stabiliseras.

8. Mätning med BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

8.1 Förberedelser för att mäta

Använd och förvara BENNING MM 1-1/ 1-2 / 1-3 vid angivna förvarings- och arbetsförhållanden och undvik exponering från solljus.

- Kontrollera informationen för nominell spänning och nominell ström på säkerhetsmätkablarna. Den medföljande säkerhetsmätkablarna motsvarar den nominella spänningen och den nominella strömmen för BENNING MM 1-1 / 1-2/ 1-3.
- Kontrollera isoleringen på säkerhetsmätkablarna. Om isoleringen är skadad ska säkerhetsmätkablarna kasseras omedelbart.
- Kontrollera säkerhetsmätkablarnas genomgång. Om ledaren i säkerhetsmätkabeln är skadad måste kabeln kasseras omedelbart.
- Innan vridomklopplaren ⑧ används för att välja en annan funktion måste säkerhetsmätkablarna tas bort från mätplatsen.
- Starka störningskällor i närheten av BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 kan leda till instabil visning och mätfel.

8.2 Spännings- och strömmätning



Se till att inte överskrida den högsta spänningen gentemot jordpotentialen! Elektrisk fara!

Högsta spänningen som kan föras till

- COM-uttaget ⑩
 - Uttag för V, Ω , Hz ⑨
 - Uttag för 10 A-område ⑪ (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 mot jorden ligger på 1000 V.



Elektrisk fara!

Maximal kretsspänning vid strömmätning 500 V! Vid en säkerhetsutlösning på över 500 V kan instrumentet ha skadats. Elektrisk fara kan komma från ett skadat instrument!

8.2.1 Spänningsmätning

- Välj önskad funktion (V AC) eller (V DC) på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 med hjälp av vridbrytaren ⑧.
 - Anslut den svarta säkerhetsmätkabeln till COM-uttaget ⑩ på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
 - Anslut den röda säkerhetsmätkabeln till uttaget för V, Ω , Hz ⑨ på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
 - Anslut säkerhetsmätkablarna till mätpunkten, och läs av mätvärdet på digitalskärmen ① på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- se bild 2: Likspänningsmätning
se bild 3: Växelpänningsmätning

8.2.2 Strömmätning (BENNING MM 1-2 / 1-3)

- Välj önskad funktion (V AC) eller (V DC) på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 med hjälp av vridbrytaren ⑧.
- Anslut den svarta säkerhetsmätkabeln till COM-uttaget ⑩ på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Anslut den röda säkerhetsmätkabeln till uttaget för 10 A-område ⑪ (lik- eller växelström upp till 10 A) på BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Anslut säkerhetsmätkablarna till mätpunkten, och läs av mätvärdet på digitalskärmen ① på BENNING MM 1-2/ 1-3.

se bild 4: Likströmsmätning (BENNING MM 1-2/ 1-3)

se bild 5: Växelströmsmätning (BENNING MM 1-2/ 1-3)

8.3 Resistansmätning

- Välj önskad funktion (Ω) på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 med hjälp av vridbrytaren ⑧.
 - Anslut den svarta säkerhetsmätkabeln till COM-uttaget ⑩ på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
 - Anslut den röda säkerhetsmätkabeln till uttaget för V, Ω , Hz ⑨ på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
 - Anslut säkerhetsmätkablarna till mätpunkten, och läs av mätvärdet på digitalskärmen ① på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- se bild 6: Resistansmätning

8.4 Diodtest

- Välj önskad funktion ($\gg\gg$) på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 med hjälp av vridbrytaren ⑧.
- Anslut den svarta säkerhetsmätkabeln till COM-uttaget ⑩ på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Anslut den röda säkerhetsmätkabeln till uttaget för V, Ω , Hz ⑨ på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Anslut säkerhetsmätkablarna till diodanslutningarna, och läs av mätvärdet på digitalskärmen ① på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- För en normal Si-diod i flödesriktningen visas flödesspänningen mellan 0,400 V till 0,900 V. Om "000" visas, tyder det på en kortslutning i dioden, medan "OL" indikerar ett brott i dioden.
- För en diod i spärriktningen indikeras "OL". Om dioden är defekt indikeras "000" eller andra värden.

se bild 7: Diodtest

8.5 Genomgångskontroll med summer

- Välj önskad funktion ($\gg\gg$) på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 med hjälp av vridbrytaren ⑧.
- Anslut den svarta säkerhetsmätkabeln till COM-uttaget ⑩ på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Anslut den röda säkerhetsmätkabeln till uttaget för V, Ω , Hz ⑨ på

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.

- Anslut säkerhetsmätkablarna till mätpunkten. Om ledningsmotståndet mellan COM-uttaget ⑩ och uttaget för V, Ω, Hz ⑨ faller under 250 Ω, ljuder den inbyggda summern i BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.

se bild 8: Genomgångskontroll med summer

8.6 Kapacitetsmätning (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Ladda ur kondensatorerna helt innan kapacitetsmätning!



**lägg aldrig någon spänning på uttagen vid kapacitetsmätning!
Instrumentet kan skadas eller förstöras! Elektrisk fara kan komma från ett skadat instrument!**

- Välj önskad funktion (-Hz) på BENNING MM 1-2/ 1-3 med hjälp av vridbrytaren ⑧.
- Bestäm kondensatorns polaritet och ladda ur kondensatorn fullständigt.
- Anslut den svarta säkerhetsmätkabeln till COM-uttaget ⑩ på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Anslut den röda säkerhetsmätkabeln till uttaget för V, Ω, -Hz ⑨ på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Anslut säkerhetsmätkablarna till den urladdade kondensator som motsvarar kabelns polaritet, och läs av mätvärdelet på digitalskärmen ① på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.

se bild 9: Kapacitetsmätning

8.7 Frekvensmätning (BENNING MM 1-2/ 1-3)

- Välj önskad funktion (Hz) på BENNING MM 1-2/ 1-3 med hjälp av vridbrytaren ⑧.
- Anslut den svarta säkerhetsmätkabeln till COM-uttaget ⑩ på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Anslut den röda säkerhetsmätkabeln till uttaget för V, Ω, -Hz ⑨ på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3. Observera minsta känslighet för frekvensmätningar på BENNING MM 1-2/ 1-3!
- Anslut säkerhetsmätkablarna till mätpunkterna, och läs av mätvärdelet på digitalskärmen ① på BENNING MM 1-2/ 1-3.

se bild 10: Frekvensmätning

8.8 Temperaturmätning (BENNING MM 1-3)

- Välj önskad funktion (°C eller °F) på BENNING MM 1-3 med hjälp av vridbrytaren ⑧.
- Anslut temperaturadaptern med temperaturmätkabeln till COM-uttaget (-) ⑩ och uttaget för V, Ω, -Hz (+) ⑨ med rätt polaritet.
- Lägg änden av temperaturmätkabeln i närheten av värmekällan som ska övervakas. Läs av mätvärdelet på digitalskärmen ① på BENNING MM 1-3.

se bild 11: Temperaturmätning

8.9 Spänningsindikator

Funktionen spänningsindikator fungerar vid alla lägen på vridbrytaren. Vid spänningindikation krävs inga mätkablar (beröringsfri detektering av ett växelfält). I huvuddelen bakom lysdioden finns en upptagningssensor. Genom att trycka på knappen "VoltSensor" ⑤ lyser skärmen upp (om instrumentet är påslaget). Om en fasspänning upptäcks, ljuder en signal och en röd lysdiod ⑬ tänds. Indikationen visas enbart för jordade växelströmnät! En enpolig mätkabel kan också fasen läsas ut.

Praktiskt tips:

Avbrott (kabelbrott) på frilagda kablar t.ex. kabeltrummor, ljuskedjor etc., kan spåras från matarkabeln (fas) till brottstället.

Funktionsområde: ≥ 230 V

se bild 12: Spänningsindikator med summer

8.9.1 Fasprov

- Anslut den röda säkerhetsmätkabeln till uttaget för V, Ω, -Hz ⑨ på BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Lägg an säkerhetsmätkabeln till mätpunkten och tryck på "VoltSensor"-knappen ⑤.
- Om den röda lysdioden tänds och summern ljuder föreligger det en fas med jordad växelspänning vid mätpunkten.

9. Underhåll



Innan du öppnar BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, se till att instrumentet är helt spänningsfritt! Elektrisk fara!

Arbete med en öppnad BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 under spänning är **uttryck-**

ligen reserverat för kvalificerade elektriker, som måste vidta särskilda åtgärder för att förhindra olyckor.

Se därför till att BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 är spänningsfri innan den öppnas:

- Ta först bort de båda säkerhetsmätkablarna från mätobjektet.
- Ta därefter bort de båda säkerhetsmätkablarna från BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Ställ vridbrytaren **8** till läge "OFF".

9.1 Säkra instrumentet

Under vissa omständigheter kan säkerheten med arbetet med BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 inte längre garanteras, t.ex. vid:

- synliga skador på höljet,
- felaktiga mätresultat,
- igenkännbara konsekvenser efter långvarig förvaring under olämpliga förhållanden och
- igenkännbara konsekvenser efter svåra transportförhållanden.

I dessa fall ska BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 omedelbart stängas av, tas bort från mätstället och säkras mot ytterligare användning.

9.2 Rengöring

Rengör höljet med en ren och torr trasa (med undantag för särskilda rengöringsdukar). Använd inga lösningsmedel eller slipmedel för att rengöra instrumentet. Kontrollera att batterifacket och batteriernas kontakter inte är täckta läckage från batterier.

Om det finns avlagringar från läckande batterier runt batteriet eller i batterifacket, rengör dessa med en torr trasa.

9.3 Batteribyte



Innan du öppnar BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, se till att instrumentet är helt spänningsfritt! Elektrisk fara!

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 drivs av två 1,5 V-batterier.

Byte av batteri (se bild 13) krävs när batterisymbolen **3** visas på skärmen **1**.

Så byter du batteriet:

- Ta bort säkerhetsmätkablarna från mätkretsen.
- Ta därefter bort säkerhetsmätkablarna från BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3.
- Ställ vridbrytaren **8** till läge "OFF".
- Lägg BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 med framsidan nedåt och lossa skruven från batteriluckan.
- Lyft batteriluckan från underdelen.
- Ta ut de urladdade batterierna ur batterifacket.
- Sätt sedan de nya batterierna i på avsedd plats i batterifacket.
- Fäst batteriluckan på underdelen och fäst skruven.

se bild 13: Batteribyte



Tank på miljön! Batterier får inte kastas i hushållsavfallet. Lämna dem i batteriinsamlingen resp. ett inlämningsställe för specialavfall. Du kan hitta information om närmsta inlämningsställe hos kommunen.

9.4 Byte av säkring (BENNING MM 1-2/ 1-3)



Innan du öppnar BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, se till att instrumentet är helt spänningsfritt! Elektrisk fara!

BENNING MM 1-2/ 1-3 skyddas mot överbelastningsskydd av en inbyggd säkring (G-smältningsats) 10 A (se bild 14).

Så byter du säkringen:

- Ta bort säkerhetsmätkablarna från mätkretsen.
- Ta bort säkerhetsmätkablarna från BENNING MM 1-2/ 1-3.
- Ställ vridbrytaren **8** till läge "OFF".
- Lägg BENNING MM 1-2/ 1-3 med framsidan nedåt och lossa skruven från batteriluckan.
- Lyft batteriluckan från underdelen.
- Ta ut batterierna ur batterifacket.
- Ta bort upphängningsanordningen **12** (lyft spärren med en liten skruvmejsel) från bottenplattan.
- Lossa de fyra skruvarna från bottenplattan.



Lossa inga skruvar från den tryckta kretsen på BENNING MM 1-2/ 1-3!

- Lyft underdelen från ovandelen.
- Lyft ena änden av den defekta säkringen ur säkringshållaren.
- Skjut ut säkringen helt från säkringshållaren.
- Sätt in en ny säkring med samma märkström, samma utlösningsegenskaper och samma mått.
- Sätt den nya säkringen i mitten av hållaren.
- Sätt försiktigt på underdelen igen vid stängning, se till att batterifädrarna i bottenplattan passar i de mottagande fickorna!
- Fäst underdelen på ovansidan och fäst de fyra skruvarna.
- Sätt fast upphängningsanordningen ⑫ på baksidan av höljet igen.
- Sätt sedan tillbaka batterierna på avsedd plats i batterifacket.

se bild 14: Byte av säkring

9.5 Kalibrering

BENNING garanterar överensstämmelse med de tekniska specifikationerna och noggrannheten i uppgifter som anges i bruksanvisningen 1 år från leverans-datum. För att nå angiven mätongrannhet av mätresultaten måste enheten kalibreras regelbundet av vår fabriksservice. Vi rekommenderar att kalibrera instrumentet en gång per år. Skicka instrumentet till följande adress:

Benning Elektrotechnik & Elektronik GmbH & Co. KG

Service Center

Robert-Bosch-Str. 20

D - 46397 Bocholt Tyskland

9.6 Reservdelar

Säkring F 10 A, 600 V, 50 kA (Bussmann KTK eller DCM) delnr 748263

10. Användning av upphängningsanordningen

- Du kan förvara säkerhetsmätkablarna genom att linda dem runt instrumentet och fästa mätspetsarna på ett säkert sätt på upphängningsanordningen ⑫ (se bild 15).
- Du kan fästa säkerhetsmätkablarna på upphängningsanordningen ⑫ så att mätspetsarna är fria, och så de kan ledas med BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 till en mätpunkt.
- Stödet på baksidan gör det möjligt att ställa upp BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 (vilket underlättar avläsning) eller hänga upp instrumentet (se bild 16).
- Upphängningsanordningen ⑫ är försedd med en öglå för upphängning.

se bild 15: Fastlindning av säkerhetsmätkablarna

se bild 16: Uppställning av BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

11. Tekniska specifikationer till mätillbehöret

- Norm: EN 61010-031
- Max mätspänning mot jord (±) och mätkategori:
Med löstagbar skyddshuv: 1000 V CAT III, 600 V CAT IV,
Utan löstagbar skyddshuv: 1000 V CAT II,
- Max märkström: 10 A
- Skyddsklass II (□), genomgående dubbel eller förstärkt isolering,
- Försmutsningsgrad: 2
- Längd: 1,4 m AWG 18
- Omgivningsvillkor:
Barometrisk höjd vid mätningar: Max 2000 m
Arbets temperatur: 0 °C till + 50 °C, relativ luftfuktighet 50 % till 80 %
- Testsladdarna ska vara hela och får endast användas i felfri skick och enligt denna anvisning, för att skyddet ska vara fullgod.
- Testsladdarna får inte användas, om isoleringen är skadad, om det finns synliga skador, eller om det finns en skada på sladden/ stickkontakten.
- Mätspetsarna på testsladdarna får inte vidröras. Bara handtagen får vidröras!
- Sätt den vinklade anslutningen i mätdonet.

12. Miljöskydd



Efter produktens livslängd, lämna in produkten till lämpligt insamlings-ställe i din kommun.

KULLANMA TALİMATI

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3

- Doğru Gerilim Ölçümü
- Alternatif Gerilim Ölçümü
- Doğru Akım Ölçümü (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- Alternatif Akım Ölçümü (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- Direnç Ölçümü
- Diyot Kontrolü
- Süreklik Kontrolü
- Kapasite Ölçümü (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- Frekans Ölçümü (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- Isı Ölçümü (BENNING MM 1-3)

için Dijital Multimetre

İçindekiler:

1. Kullanıcı Uyarıları
2. Güvenlik Uyarıları
3. Teslimat Kapsamı
4. Cihaz Tanımı
5. Genel Bilgiler
6. Çevre Koşulları
7. Elektrik Bilgileri
8. BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 ile ölçüm
9. Bakım
10. Katlanır ayağın ve Asma Tertibatının Kullanımı
11. Ölçüm teçhizatının Teknik Verileri
12. Çevre koruma

1. Kullanıcı Uyarıları

Bu kullanma talimatı

- elektronik alanında uzmanlar ve
- elektroteknik alanında eğitim görmüş kişilere yönelikdir.

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 kuru çevrede ölçüm için öngörülmüştür. 1000 V DC ve 750 V AC 'den daha yüksek bir nominal gerilime sahip olan akım devrelerinde kullanılmamalıdır (Daha fazla bilgi için bakınız Bölüm 6 "Çevre koşulları").

Kullanma Talimatında ve BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 'de aşağıdaki semboller kullanılır:

 Bu simbol elektrik tehlikesini belirtir!

İnsanlara yönelik tehlikelerden korumak amacı ile uyarıların önünde bulunur.

 Belgelere dikkat ediniz!

Bu simbol tehlikelerin önlenmesi için kullanma talimatındaki uyarıların dikkate alınmasını belirtir.

 BENNING MM 1-1/ 1-2 / 1-3 üzerindeki bu simbol, BENNING MM 1-1/ 1-2 / 1-3 cihazlarının koruyucu izolasyona sahip olduğunu belirtir (koruma sınıfı II).

 BENNING MM 1-2/ 1-3 üzerindeki bu simbol, entegre edilmiş olan sigortaları belirtir.

 Bu simbol, boşalmış batarya göstergesinde belirir.

 Bu simbol "diyot kontrolünü" tanımlar.

 Bu simbol "süreklik kontrolü" alanını tanımlar. Akustik uyarıcı sesli sonuç bildirimine yarar.

 Bu simbol "Kapasite ölçümü" alanını tanımlar.

 (DC) Doğru gerilim veya akım.

 (AC) Alternatif Gerilim veya Akım

 Toprak (toprağa karşı gerilim).

2. Güvenlik Uyarıları

Cihaz,

DIN VDE 0411 Kısım 1/EN 61010-1

DIN VDE 0411 Kısım 2-033/EN 61010-2-033

DIN VDE 0411 Kısım 031/EN 61010-031

standardına göre imal edilmiş ve incelenmiş olup fabrikayı güvenlik teknolojisi açısından arızasız bir şekilde terk etmiştir.

Bu konumu koruyabilmek için ve tehlikesiz bir işletmeyi temin edebilmek için kullanıcının, bu talimatta belirtilmiş olan uyarıları ve ikazları dikkate alması gereklidir. Usulsüzlük ve uyarıları gözardı edilmesi ciddi **yaralanma** veya **ölüm** sebep olabilir.



Çiplak kablolarla veya ana hat taşıyıcılarında çalışırken dikkatli olunuz. Kablolara temas edilmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.



Cihaz yalnızca toprağa karşı azami 1000 V iletken ile fazla gerilim kategorisi II 'deki akım devrelerinde veya toprağa karşı 600 V iletken ile fazla gerilim kategorisi III'de kullanılmalıdır.

Sadece teller bu ölçüm için uygun kullanın. Ölçme kategorisi III dahilindeki ölçümlerde kontak ucunun dışında duran iletken parçası 4 mm'den uzun olmamalıdır.

Ölçme kategorisi III dahilindeki ölçümlerden önce, setle birlikte verilen ve CAT III ve CAT IV işaretli geçirme başlıklarını, kontak uçlarına takılmalıdır. Bu tedbir kullanıcının korunmasına yöneliktir.

Gerilim iletken parçalarda ve tesislerde çalışmanın temel olarak tehlikeli olduğuna dikkat ediniz. 30 V AC ve 60 V DC 'den itibaren gerilimler insanlar için yaşamsal tehlike içerir.



Her çalıştırmadan önce cihazı ve tesisatları hasar olup olmadığı konusunda kontrol ediniz.

Eğer tehlikesiz bir çalışmaın artık mümkün olmayacağı kabul edilecek olursa, cihaz devre dışı bırakılır ve istenmeyen çalıştırılmaya karşı emniyete alınır.

Tehlikesiz bir çalışma şu koşullarda artık mümkün olmaz:

- cihaz veya ölçüm tesisatlarında görünür hasarlar mevcut ise,
- cihaz artık çalışmıyorsa,
- uygun olmayan koşullarda uzun süreli depolanmış ise,
- ağır nakliye koşullarından sonra,
- cihaz veya ölçüm hatları nemliyse.



Tehlikeleri bertaraf edebilmek için:

- ölçüm tesisatlarını çiplak ölçüm uçlarından tutmayın,
- ölçüm uçlarını multimetredeki uygun şekilde işaretlenmiş olan ölçüm kovanlarına takınız.

3. Teslimat Kapsamı

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 'nin teslimat kapsamında şunlar bulunur:

- 3.1 Bir adet BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3,
- 3.2 Bir adet Emniyet ölçüm tesisatı, kırmızı (uzunluk = 1,4 m),
- 3.3 Bir adet Emniyet ölçüm tesisatı, siyah (uzunluk = 1,4 m),
- 3.4 Bir adet ısı sensörü Tip K ile birlikte ölçüm adaptörü (BENNING MM 1-3)
- 3.5 Bir adet lastik asma tertibatı,
- 3.6 Bir adet kompakt koruyucu çanta,
- 3.7 İki adet 1,5 V Mikro Batarya, ilk donanım için cihaz içine yerleştirilmiş durumda,
- 3.8 Bir adet sigorta, ilk donanım için cihaz içine yerleştirilmiş durumda, (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- 3.9 Bir adet Kullanma Talimatı

Opsiyonel teçhizat hakkında not (BENNING MM 1-3):

- Isı algılayıcısı (K tip) V4A borudan

Kullanım: Yumuşak plastik maddeler, sıvılar, gaz ve hava için içine batırma algılayıcısı.

Ölçüm alanı: - 196 °C ile + 800 °C arasında.

Ölçüler: Uzunluk = 210 mm, Boru uzunluğu = 120 mm, Boru çapı = 3 mm, V4A (Parça no. 044121)

Aşınan parçalar için uyarı:

- BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, iki adet entegre 1,5 V mikro batarya (IEC 6 LR 03) tarafından beslenir.
- BENNING MM 1-2/ 1-3, aşırı yük koruması için sigortaları içerir. Bir adet sigorta, nominal akım 10 A flink (600 V), 50 kA (Parça no 748263)
- Yukarıda belirtilmiş olan emniyet ölçüm tesisatları (kontrol edilmiş teçhizat, no. 044145), CAT III 1000 V'a uygundur ve 10 A akım için izin verilmiştir.

4. Cihaz Tanımı

Bakınız Resim 1a, 1b, 1c: Cihaz ön yüzü.

Resim 1a, 1b, 1c 'de belirtilmiş olan gösterge ve kumanda elemanları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

- 1 Dijital gösterge**, ölçüm değeri için ve alan aşımı göstergesi için.
- 2 Polarite (kutup) göstergesi**.
- 3 Batarya göstergesi**, bataryanın boşalması halinde görünür,
- 4 MAX/ MIN- Tuşu**, en yüksek ve en düşük ölçüm değerinin hafızaya alınması, (BENNING MM 1-2/ 1-3)
- 5 VoltSensor tuşu**, AC geriliminin toprağa karşı tayini,
- 6 RANGE tuşu**, otomatik / manuel (elle) ölçüm alanına dönüştürme,
- 7 HOLD tuşu**, gösterilmiş olan ölçüm değerinin hafızaya alınması,
- 8 Çevirmeli şalter**, ölçüm fonksiyonunun seçimi için,
- 9 Kovan (pozitif¹) V, Ω, Hz için,**
- 10 COM Kovanı**, akım ölçümü, gerilim ölçümü, direnç ölçümü, frekans ölçümü, ısı ölçümü, kapasite ölçümü, süreklilik ve diyon kontrolü için ortak kovan.
- 11 Kovan (pozitif¹) A alanı için, 10 A'ya kadar akımlar için (BENNING MM 1-2/ 1-3).**
- 12 Asma tertibatı**
- 13 LED**, gerilim indikatörü

¹) Doğru akım ve doğru gerilim için otomatik polarite (kutup) göstergesi bununla ilgilidir.

5. Genel Bilgiler

5.1 Multimetre ile ilgili genel bilgiler

- 5.1.1 Dijital gösterge **1**, 16 mm yazı yüksekliğine sahip olan ondalık noktalı, $3\frac{1}{2}$ haneli sıvı kristal göstergedir. En büyük gösterge değeri 2000'dir.
- 5.1.2 Kutup göstergesi **2** otomatik olarak çalışır. Kovan tanımlamasına karşı yalnızca bir kutup “-“ ile gösterilir.
- 5.1.3 Alan aşımı “OL” ile veya “-OL” ile ve kısmen de akustik uyarı ile gösterilir. Dikkat, aşırı yükte gösterge ve ikaz olmaz.
- 5.1.4 “MAX/ MIN” tuş fonksiyonu **4**, en yüksek ve en düşük ölçüm değerini otomatik olarak tespit eder ve hafızaya alır, ölçüm alanı gerektiği takdirde “RANGE” tuş ile önceden seçilir. Tuşa basılması ile aşağıdaki değerler gösterilir:
“MAX”, hafızaya alınmış olan en yüksek değeri gösterir ve “MIN” en düşük değeri gösterir. MAX/- MIN- değerinin devam eden tespiti, “HOLD” tuşuna **7** basılarak durdurulabilir veya başlatılabilir. “MAX / MIN” tuşuna daha uzun süreli basılarak (1 saniye) normal moda geri gelinebilir.
- 5.1.5 “RANGE” alan tuşu **6** elle ölçüm alanının çalıştırılmasına devam edilmesine yarar ve aynı zamanda ekranda “AUTO” yazısı görünür. Daha uzun süreli tuşa basılarak (1 saniye) otomatik alan seçimi seçilir (göstergesi: “AUTO”).
- 5.1.6 “HOLD” Ölçüm değerini hafızaya alma. “HOLD” tuşuna **7** basılarak ölçüm değeri hafızaya alınır. Ekranda aynı zamanda “HOLD” sembolü gösterilir. Tuşa yeniden basılarak ölçüm moduna geri gelinir.
- 5.1.7 BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 'un ölçüm oranı, nominal olarak dijital gösterge için saniyede 2 ölçümdür.
- 5.1.8 BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3, çevirmeli şalter **8** ile kapatılır veya açılabılır. Kapatma konumu “OFF” dur.
- 5.1.9 BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 , yaklaşık 10 dakika sonra kendiliğinden kapanır (**APO**, Auto-Power-Off/ otomatik olarak kendiliğinden kapanma). Bir tuşa basıldığında veya çevirmeli şalter çalıştırıldığında tekrar çalışır. Bir akustik sinyal sesi, cihazın kendiliğinden kapanmasını haber verir. Otomatik kapanma, “RANGE” tuşuna bastığınızda ve aynı zamanda BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3'un şalter konumu “OFF” dan çıkışlığınızda devre dışı bırakılır.
- 5.1.10 Ölçüm değerinin ısı katsayısı: $0,15 \times (\text{belirtilmiş olan ölçüm kesinliği}) / ^\circ\text{C}$ $< 18^\circ\text{C}$ veya $> 28^\circ\text{C}$, 23°C 'lik referans ısısına bağlı olarak.
- 5.1.11 BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 iki adet 1,5 V mikro batarya tarafından beslenir (IEC 6 LR 03).
- 5.1.12 Batarya gerilimi eğer BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 için öngörülmüş olan çalışma geriliminin altına inerse göstergede **1** bir batarya simbolü **3** görünür.
- 5.1.13 Bataryaların ömrü yaklaşık olarak 250 saatdir (alkali batarya).

- 5.1.14 Cihazın ölçütleri: (uzunluk x genişlik x yükseklik) = 156 x 74 x 44 mm, asma tertibatı ile birlikte.
Cihaz ağırlığı: 320 gr asma tertibatı ve batarya ile birlikte
- 5.1.15 Birlikte verilmiş olan emniyet ölçüm tesisatlarının BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 'ün nominal gerilimi ve nominal akımı için uygun olduğu açıkça belirtilmiştir.
- 5.1.16 BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 açılıp kapanabilir bir destek vasıtası ile kurulabilir veya asma tertibatı ile asılabilir.
- 5.1.17 BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 baş tarafında, topraklanmış alternatif gerilimin lokalizasyonu için gerilim indikatörü olarak bir alış sensörüne sahiptir.

6. Çevre Koşulları

- BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 kuru çevrede ölçüm için öngörülmüştür,
- Ölçümler sırasındaki barometrik yükseklik : Azami 2000 m
- Fazla gerilim kategorisi/ kurulmuş kategorisi : IEC 60664-1 / IEC 61010-1 → 600 V Kategori III, 1000 V kategori II.
- Kirlenme derecesi : 2.
- Koruma türü: IP 30 (DIN VDE 0470-1 IEC/ EN 60529)
IP 30 'un anlamı: tehlaklı parçaların girişine karşı koruma ve katı yabancı maddelere karşı koruma > 2,5 mm çap. (3 – birinci tanıtma rakamı), Sudan koruma yok, (0 – ikinci tanıtma rakamı),
Çalışma ısısı ve göreli hava nemi,
0 °C ila 30 °C arasındaki çalışma ısısında: göreli hava nemi % 80'den az,
31 °C ila 40 °C arasındaki çalışma ısısında: göreli hava nemi % 75'den az,
41 °C ila 50 °C arasındaki çalışma ısısında: göreli hava nemi % 45'den az,
- Depolama ısısı: BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 - 15 °C ila + 60 °C arasında (hava nemi % 0 ila % 80) depolanabilir. Bu sırada batarya cihazdan çıkartılmalıdır.

7. Elektrik Bilgileri

Not: Ölçüm kesinlikleri,

- ölçüm değerinin göreli kısmının ve
- díjítlerin sayısının (yani son hanenin sayısal adımının) toplamından oluşur.

Bu ölçüm kesinliği, 18 °C ila 28 °C arasındaki sıcaklıklarda ve % 80'den daha düşük göreli hava neminde geçerlidir.

7.1 Doğru Gerilim Alanları

Giriş direnci 10 MΩ 'dur.

| Ölçüm Alanı ³ | Sınırlama | Ölçüm kesinliği | Aşırı yük koruması |
|--------------------------|-----------|---|----------------------|
| 200 mV | 100 µV | ± (ölçüm değerinin % 0,5'i kadar + 2 díjít) | 1000 V _{DC} |
| 2 V | 1 mV | ± (ölçüm değerinin % 0,5'i kadar + 2 díjít) | 1000 V _{DC} |
| 20 V | 10 mV | ± (ölçüm değerinin % 0,5'i kadar + 2 díjít) | 1000 V _{DC} |
| 200 V | 100 mV | ± (ölçüm değerinin % 0,5'i kadar + 2 díjít) | 1000 V _{DC} |
| 1000 V | 1 V | ± (ölçüm değerinin % 0,5'i kadar + 2 díjít) | 1000 V _{DC} |

7.2 Alternatif Gerilim Alanları

Giriş direnci 10 MΩ paralel 100 pF.

| Ölçüm Alanı ³ | Sınırlama | Ölçüm kesinliği ¹ | Aşırı yük koruması |
|---------------------------------|-----------|---|----------------------|
| | | 50 Hz – 300 Hz frekans alanında | |
| 200 mV | 100 µV | ± (ölçüm değerinin % 2,0 'i kadar + 5 díjít) ² | 750 V _{eff} |
| 2 V | 1 mV | ± (ölçüm değerinin % 1,5 'i kadar + 5 díjít) | 750 V _{eff} |
| 50 Hz – 500 Hz frekans alanında | | | |
| 20 V | 10 mV | ± (ölçüm değerinin % 1,5 'i kadar + 5 díjít) | 750 V _{eff} |
| 200 V | 100 mV | ± (ölçüm değerinin % 1,5 'i kadar + 5 díjít) | 750 V _{eff} |
| 750 V | 1 V | ± (ölçüm değerinin % 1,5 'i kadar + 5 díjít) | 750 V _{eff} |

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 'ün ölçüm değeri ortalama değere göre elde edilmiştir ve efektif değer olarak gösterilir.

¹ Ölçüm kesinliği bir sinüs eğri formu için özeldir. Sinüs şeklinde olmayan eğri formlarında göstergedeği kesin olmaz. Böylece aşağıdaki Crest faktörleri için bir ilave hata ortaya çıkar:

1,4 ila 3,0 arasındaki Crest Faktörü ilave hata ± % 1,5

3,0 ila 4,0 arasındaki Crest Faktörü ilave hata ± % 3

² 50 Hz/ 60 Hz sinüs eğri formu için geçerlidir.

³ Otomatik alan seçiminde (AUTO) devre değiştirme noktası, 1400 değerde olabilir!

7.3 Doğru Akım Alanları (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Aşırı yük koruması:

- 10 A (600 V), 50 kA - sigorta, 10 A – girişinde flink (BENNING MM 1-2/ 1-3),

| Ölçüm Alanı | Sınırlama | Ölçüm kesinliği | Gerilim Düşüşü |
|--------------------|-----------|---|----------------|
| 2 A | 1 mA | ± (ölçüm değerinin % 1,0'ı kadar + 3 díjít) | 2 V maks. |
| 10 A ^{*5} | 10 mA | ± (ölçüm değerinin % 1,0'ı kadar + 3 díjít) | 2 V maks. |

7.4 Alternatif Akım Alanları (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Aşırı yük koruması:

- 10 A (600 V), 50 kA - sigorta, 10 A – girişinde flink (BENNING MM 1-2/ 1-3),

| Ölçüm Alanı | Sınırlama | Ölçüm kesinliği ^{*4} | Gerilim Düşüşü |
|--------------------|-----------|---|----------------|
| | | 50 Hz - 500 Hz frekans alanında | |
| 2 A | 1 mA | ± (ölçüm değerinin % 1,5'i kadar + 5 díjít) | 2 V maks. |
| 10 A ^{*5} | 10 mA | ± (ölçüm değerinin % 1,5'i kadar + 5 díjít) | 2 V maks. |

Ölçüm değeri ortalama değer eşitlemesi ile elde edilir ve efektif değer olarak gösterilir.

^{*4} Ölçüm kesinliği bir sinüs eğri formu için özelleştirilmiştir Sinüs formunda olmayan eğri formlarında gösterge değeri kesin olmaz. Böylece aşağıdaki Crest faktörleri için bir ilave hata payı ortaya çıkar:

1,4 ila 3,0 arasındaki Crest Faktörü ilave hata ± % 1,5

3,0 ila 4,0 arasındaki Crest Faktörü ilave hata ± % 3

^{*5} Akım değeri $\geq 7 \text{ A}$ den itibaren maksimum izin verilen kullanım süresi limiti konulmuştur.

| Ölçüm değeri | Azami ölçüm süresi | Asgari fasılı süresi |
|--------------|--------------------|----------------------|
| 10 A | 4 dak. | 10 dak. |
| 9 A | 5 dak. | 10 dak. |
| 8 A | 7 dak. | 10 dak. |
| 7 A | 10 dak. | 10 dak. |

7.5 Direnç Alanları

Direnç ölçümlerinde fazla yük koruması: 600 V_{elf}

| Ölçüm Alanı ^{*6} | Sınırlama | Ölçüm kesinliği | Azami boşta çalışma gerilimi |
|---------------------------|-----------|--|------------------------------|
| 200 Ω | 0,1 Ω | ± (ölçüm değerinin % 0,7'si kadar + 3 díjít) | 1,3 V |
| 2 kΩ | 1 Ω | ± (ölçüm değerinin % 0,7'si kadar + 3 díjít) | 1,3 V |
| 20 kΩ | 10 Ω | ± (ölçüm değerinin % 0,7'si kadar + 3 díjít) | 1,3 V |
| 200 kΩ | 100 Ω | ± (ölçüm değerinin % 0,7'si kadar + 3 díjít) | 1,3 V |
| 2 MΩ | 1 kΩ | ± (ölçüm değerinin % 1,0'i kadar + 3 díjít) | 1,3 V |
| 20 MΩ | 10 kΩ | ± (ölçüm değerinin % 1,5'i kadar + 3 díjít) | 1,3 V |

^{*6} Otomatik alan seçiminde (AUTO) devre değiştirme noktası, 1400 değerde olabilir!

7.6 Diyot ve Sürekliklik kontrolü

Belirtilmiş olan ölçüm kesinliği, 0,4 V ile 0,8 V arasında bir alanda geçerlidir.

Diyot ölçümünde fazla yük koruması: 600 mV_{elf}

Entegre akustik uyarıcı, 250 Ω ila 850 Ω'dan küçük R dirençlerde sesli uyarıda bulunur. Sinyal sesi 850 Ω üzerinde bir R direncinde susar.

| Ölçüm Alanı | Sınırlama | Ölçüm kesinliği | Azami ölçüm akımı | Azami boşta çalışma gerilimi |
|-------------|-----------|---|-------------------|------------------------------|
| ► | 10 mV | ± (ölçüm değerinin % 1,5'i kadar + 5 díjít) | 1,5 mA | 2,0 V |

7.7 Kapasite alanları (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Şartlar: Kondansatörler deşarj olmuş ve belirtilen kutuplara göre yerleştirilmiş olmalıdır.

Not: Küçük kapasitörlerin ölçüm doğruluğunu artırmak için, multimetrenin görüntülenen değerini açık ölçüm çizgileri ile not edin ve kalan görüntülenen değeri kondansatörün ölçülen değerinden çıkarın.

CBilinmeyen = Cölcülmüş değer - Ckalan

Kapasite ölçümlerinde aşırı yük koruması: 600 V_{elf}

| Ölçüm Alanı | Sınırlama | Ölçüm kesinliği |
|-------------|-----------|--|
| 2 nF | 1 pF | ± (ölçüm değerinin % 1,9 'u kadar + 8 dijít) |
| 20 nF | 10 pF | ± (ölçüm değerinin % 1,9 'u kadar + 8 dijít) |
| 200 nF | 100 pF | ± (ölçüm değerinin % 1,9 'u kadar + 8 dijít) |
| 2 µF | 1 nF | ± (ölçüm değerinin % 1,9 'u kadar + 8 dijít) |
| 20 µF | 10 nF | ± (ölçüm değerinin % 1,9 'u kadar + 8 dijít) |
| 200 µF | 100 nF | ± (ölçüm değerinin % 1,9 'u kadar + 8 dijít) |
| 2 mF* | 1 µF | ± (ölçüm değerinin % 1,9 'u kadar + 8 dijít) |

* Salınan göstergede < 10 dijít

7.8 Frekans Alanları (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Frekans ölçümlerinde aşırı yük koruması : 600 V_{elf}

Asgari impuls genişliği > 25 ns; çalışma devri sınırlaması > % 30 ve < % 70

| Ölçüm Alanı | Sınırlama | 5 V _{elf} maks. için Ölçüm kesinliği | Hassasiyet |
|-------------|-----------|--|----------------------------|
| 2 kHz | 1 Hz | ± (ölçüm değerinin % 0,01 'iu kadar + 1 dijít) | > 1,5 < 5 V _{elf} |
| 20 kHz | 10 Hz | ± (ölçüm değerinin % 0,01 'iu kadar + 1 dijít) | > 1,5 < 5 V _{elf} |
| 200 kHz | 100 Hz | ± (ölçüm değerinin % 0,01 'iu kadar + 1 dijít) | > 1,5 < 5 V _{elf} |
| 2 MHz | 1 kHz | ± (ölçüm değerinin % 0,01 'iu kadar + 1 dijít) | > 2 < 5 V _{elf} |
| 20 MHz | 10 kHz | ± (ölçüm değerinin % 0,01 'iu kadar + 1 dijít) | > 2 < 5 V _{elf} |

7.9 Isı Alanları °C (BENNING MM 1-3)

BENNING MM 1-3'ün ısı ölçümü yalnızca birlikte verilmiş olan ısı ölçüm adaptörü ile mümkündür.

Isı ölçümünde fazla yük koruması: 600 V_{elf}

| Ölçüm Alanı | Sınırlama | Ölçüm kesinliği* |
|-----------------|-----------|------------------|
| -20 °C ~ 0 °C | 1 °C | ± (2 % + 4 °C) |
| 1 °C ~ 100 °C | 1 °C | ± (1 % + 3 °C) |
| 101 °C ~ 500 °C | 1 °C | ± (2 % + 3 °C) |
| 501 °C ~ 800 °C | 1 °C | ± (3 % + 2 °C) |

* Verilen ölçüm doğruluğuna K-tipi sıcaklık sensörünün ölçüm doğruluğu eklenmelidir.

Tel sıcaklık sensörü K-tipi: Ölçüm Alanı: - 60 °C ila 200 °C

Ölçüm kesinliği: ± 2 °C

Ölçüm hassasiyeti, durağan ortam sıcaklıkları < ± 1 °C için geçerlidir. Ortam sıcaklığı ± 2 °C değişikten sonra ölçüm hassasiyeti değerleri, 1 saat sonra geçerlidir.

7.10 Isı Alanları °F (BENNING MM 1-3)

BENNING MM 1-3'ün ısı ölçümü yalnızca ekteki ısı ölçüm adaptörü ile mümkündür.

Isı ölçümünde fazla yük koruması: 600 V_{elf}

| Ölçüm Alanı | Sınırlama | Ölçüm kesinliği* |
|------------------|-----------|------------------|
| -4 °F ~ 32 °F | 1 °F | ± (2 % + 8 °F) |
| 33 °F ~ 212 °F | 1 °F | ± (1 % + 6 °F) |
| 213 °F ~ 932 °F | 1 °F | ± (2 % + 6 °F) |
| 933 °F ~ 1472 °F | 1 °F | ± (3 % + 4 °F) |

* Verilen ölçüm doğruluğuna K-tipi sıcaklık sensörünün ölçüm doğruluğu eklenmelidir.

Tel sıcaklık sensörü K-tipi: Ölçüm Alanı: - 76 °F ila 392 °F

Ölçüm kesinliği: ± 36 °F

Ölçüm hassasiyeti, durağan ortam sıcaklıkları < ± 34 °F için geçerlidir. Ortam sıcaklığı ± 36 °F değişikten sonra ölçüm hassasiyeti değerleri, 1 saat sonra geçerlidir.

8. BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 ile ölçüm

8.1 Ölçümün Hazırlanması

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 'ü yalnızca belirtilmiş olan depolama ve çalışma isisi koşullarında kullanınız ve saklayınız, sürekli güneş ışığına maruz bırakmayın.

- Nominal Gerilim ve Nominal Akım verilerini emniyet ölçüm tesisatları üzerinde kontrol ediniz. Teslimat kapsamı dahilinde bulunan emniyet ölçüm tesisatlarının nominal gerilimi ve nominal akımı BENNING MM 1-1 / 1-2 / 1-3 'e uygundur.
- Emniyet ölçüm tesisatlarının izolasyonunu kontrol ediniz. Eğer izolasyon hasar görmüş ise emniyet ölçüm tesisatları derhal ayrılmalıdır.
- Emniyet ölçüm tesisatının geçirgenliğini (surekliliğini) kontrol ediniz. Eğer emniyet ölçüm tesisatının içindeki iletken kırılmış ise emniyet ölçüm tesisatı derhal ayrılmalıdır.
- Çevirmeli şalterde ⑧ başka bir fonksiyon seçilmeden önce emniyet ölçüm tesisatlarının ölçüm yerinden ayrılması gereklidir.
- BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 'ün yakınındaki kuvvetli parazit kaynakları, sabit olmayan göstergeye ve ölçüm hatalarına neden olabilir.

8.2 Gerilim ve Akım Ölçümü



Topraklamaya karşı azami gerilime dikkat ediniz!
Elektrik tehlikesi!

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 'ün

- COM Kovanı ⑩
- V, Ω, Hz için kovan ⑨
- 10 A alanı için kovan ⑪ (BENNING MM 1-2 / 1-3)

kovanlarındaki toprağa karşı azami gerilim 1000 V kadar olmalıdır.



Elektrik tehlikesi!

Akım ölçümünde azami şalter devresi gerilimi 500 V!

500 V üzerindeki sigorta sınırlamasında cihazın hasar görmesi mümkün değildir. Hasar görmüş bir cihazda da elektrik tehlikesi mevcut olabilir.

8.2.1 Gerilim Ölçümü

- Çevirmeli Şalter ⑧ ile istenen fonksiyonu (V AC) veya (V DC) BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 'de seçiniz.
- Siyah emniyet ölçüm tesisatını BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 'deki COM Kovanı ⑩ ile irtibatlayınız.
- Kırmızı emniyet ölçüm tesisatını BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 'deki V, Ω, Hz için kovan ⑨ ile irtibatlayınız.
- Emniyet ölçüm tesisatlarını ölçüm noktaları ile irtibatlayınız. Ölçüm değerini BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 'deki dijital göstergeden ① okuyunuz.

Bakınız Resim 2: Doğru Gerilim Ölçümü

Bakınız Resim 3: Alternatif Gerilim Ölümü

8.2.2 Akım Ölçümü (BENNING MM 1-2/ 1-3)

- Çevirmeli Şalter ⑧ ile istenen alanı ve fonksiyonu - (A AC) veya (A DC) BENNING MM 1-2/ 1-3 'de seçiniz.
- Siyah emniyet ölçüm tesisatını BENNING MM 1-2/ 1-3 'deki COM Kovanı ⑩ ile irtibatlayınız.
- Kırmızı emniyet ölçüm tesisatını BENNING MM 1-2/ 1-3 'de, 10 A alanı için kovan ⑪ ile (10 A'ya kadar olan doğru akım veya alternatif akımlar) irtibatlayınız.
- Emniyet ölçüm tesisatlarını ölçüm noktaları ile irtibatlayınız. Ölçüm değerini BENNING MM 1-2/ 1-3 'deki dijital göstergeden ① okuyunuz.

Bakınız Resim 4: Doğru Akım Ölçümü (BENNING MM 1-2/ 1-3)

Bakınız Resim 5: Alternatif Akım Ölümü (BENNING MM 1-2/ 1-3)

8.3 Direnç Ölçümü

- Çevirmeli Şalter ⑧ ile BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 'deki istenen fonksiyonu (Ω) seçiniz.
- Siyah emniyet ölçüm tesisatını BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 'deki COM Kovanı ⑩ ile irtibatlayınız.
- Kırmızı emniyet ölçüm tesisatını BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 'deki V, Ω, Hz için kovan ⑨ ile irtibatlayınız.
- Emniyet ölçüm tesisatlarını ölçüm noktaları ile irtibatlayınız. Ölçüm değerini BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 'deki dijital göstergeden ① okuyunuz.

Bakınız Resim 6: Direnç Ölçümü

8.4 Diyot Kontrolü

- Çevirmeli Şalter **⑧** ile BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 'deki istenen fonksiyonu ($\rightarrow\!\!\!\rightarrow$) seçiniz.
- Siyah emniyet ölçüm tesisatını BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 'deki COM Kovarı **⑩** ile irtibatlayınız.
- Kırmızı emniyet ölçüm tesisatını BENNING 1-1 / 1-2 / 1-3 'deki V, Ω , Hz için kovan **⑨** ile irtibatlayınız.
- Emniyet ölçüm tesisatlarını diyot bağlantı noktaları ile irtibatlayınız, ölçüm değerini BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 'deki dijital göstergeden **①** okuyunuz.
- Akım yönünde yerleştirilmiş olan normal akış yönündeki Si- diyotu için akış gerilimi 0,400 V ila 0,900 V arasında gösterilir. "000" göstergesi, diyotta bir kısa devreyi belirtir, "OL" göstergesi diyotta bir kesintiyi belirtir.
- Ters yönde yerleştirilmiş olan bir diyot için "OL" gösterilir. Diyot eğer hatalı ise "000" veya başka değerler gösterilir.

Bakınız Resim 7: Diyot kontrolü.

8.5 Akustik Uyarıcı ile Sürekliklik Kontrolü

- Çevirmeli Şalter **⑧** ile BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 'deki istenen fonksiyonu ($\rightarrow\!\!\!\rightarrow$) seçiniz.
- Siyah emniyet ölçüm tesisatını BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 'deki COM Kovarı **⑩** ile irtibatlayınız.
- Kırmızı emniyet ölçüm tesisatını BENNING MM 1-1 / 1-2 / 1-3 'deki V, Ω , Hz için kovan **⑨** ile irtibatlayınız.
- Emniyet ölçüm tesisatlarını ölçüm noktaları ile irtibatlayınız. COM kovarı **⑩** ile V, Ω , Hz için kovan **⑨** arasındaki iletken direnci eğer 250Ω 'un altına inerse BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 'deki entegre edilmiş olan akustik uyarıdan sesli uyarı gelir.

Bakınız Resim 8: Akustik uyarıcı ile süreklilik kontrolü.

8.6 Kapasite Ölçümü (BENNING MM 1-2/ 1-3)



Kondansatörleri kapasite ölçümünden önce tamamen boşaltınız! Kapasite ölçümü için hiçbir zaman kovanlara gerilim bağlamayınız! Cihaz hasar görebilir veya bozulabilir! Hasar görmüş bir cihazdan dolayı elektrik tehlikesi ortaya çıkabilir!

- Çevirmeli şalter **⑧** ile BENNING MM 1-2/ 1-3 'deki istenen fonksiyonu ($\perp\!\!\!\perp$) seçiniz.
- Kondansatördeki kutupları belirleyiniz ve kondansatörü tamamen boşaltınız.
- Siyah emniyet ölçüm tesisatını BENNING MM 1-2/ 1-3 'deki COM kovarı **⑩** irtibatlayınız.
- Kırmızı emniyet ölçüm tesisatını BENNING MM 1-2/ 1-3 'deki V, Ω , Hz için kovan **⑨** ile irtibatlayınız.
- Emniyet ölçüm tesisatlarını boşalmış kondansatörler ile kutuplarına göre irtibatlayınız, BENNING MM 1-2/ 1-3 'deki dijital göstergeyi **①** okuyunuz.

Bakınız Resim 9: Kapasite ölçümü.

8.7 Frekans Ölçümü (BENNING MM 1-2/ 1-3)

- Çevirmeli Şalter **⑧** ile BENNING MM 1-2/ 1-3 'deki istenen fonksiyonu (Hz) seçiniz.
- Siyah emniyet ölçüm tesisatını BENNING MM 1-2/ 1-3 'deki COM kovarı **⑩** ile irtibatlayınız.
- Kırmızı emniyet ölçüm tesisatını BENNING MM 1-2/ 1-3 'deki V, Ω , Hz için kovan **⑨** ile irtibatlayınız. Lütfen BENNING MM 1-2 / 1-3 'deki frekans ölçümü için asgari hassasiyete dikkat ediniz!
- Emniyet ölçüm tesisatlarını ölçüm noktaları ile irtibatlayınız, ölçüm değerini BENNING MM 1-2/ 1-3 'deki dijital göstergeden **①** okuyunuz.

Bakınız Resim 10: Frekans Ölçümü.

8.8 Sıcaklık Ölçümü (BENNING MM 1-3)

- Çevirmeli Şalter **⑧** ile BENNING MM 1-3 'deki istenen fonksiyonu ($^{\circ}\text{C}$ veya $^{\circ}\text{F}$) seçiniz.
- Sıcaklık adaptörünü sıcaklık ölçüm tesisatı ile COM Kovarı (-) **⑩** ve V, Ω , Hz için kovan **⑨** ile kutupları doğru gelecek şekilde irtibatlayınız.
- Sıcaklık ölçüm tesisatının ucunu kontrol edilecek olan ısı kaynağının alana yerleştiriniz. Ölçüm değerini BENNING MM 1-3 'deki dijital göstergeden **①** okuyunuz.

Bakınız Resim 11: Sıcaklık Ölçümü

8.9 Gerilim İndikatörü

Gerilim indikatörü fonksiyonu, çevirmeli şalterin her konumundan mümkündür. Gerilim indikatörü olarak ölçüm tesisatına gerek yoktur (bir alternatif alanın temassız tespiti). LED'in arkasında uç kısmında bir algılama sensörü bulunur. "Volt-

Sensor"- tuşunun ⑤ çalıştırılması ile gösterge ekranı söner (eğer açıksa). Eğer bir faz gerilimi lokalize edilirse, bir sesli akustik sinyal sesi duyulur ve kırmızı LED yanar ⑬. Bir gösterge ancak topraklanmış bir alternatif akım şebekesinde mümkün olur! Tek kutuplu bir ölçüm tesisatında faz da tespit edilebilir.

Kullanım için not:

Kablo tamburlarında, aydınlatma zincirlerinde vs. Gibi açıkta bulunan kablolar-daki kesilmeler (kablo kırılmaları), besleme yeri (faz) tarafından kırılma yerine kadar takip edilir.

Fonksiyon alanı: $\geq 230\text{ V}$

Bakınız Resim 12: Akustik gerilim indikatörü

8.9.1 Faz Kontrolü

- Kırmızı emniyet ölçüm tesisatını BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 'deki V, Ω , Hz için kovan ⑨ ile irtibatlayınız.
- Emniyet ölçüm tesisatını ölçüm noktaları ile irtibatlayınız (ek kısmı), ve "Volt-Sensor" tuşunu ⑤ çalıştırınız.
- Eğer kırmızı LED yanarsa ve bir sesli sinyal duyulursa, bu ölçüm noktasında (ek kısmı) bir topraklanmış alternatif gerilim fazı bulunur.

9. Bakım



BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 'ü açmadan önce mutlaka gerilimsiz hale getiriniz! Elektrik tehlikesi!

Açılmış BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 'da gerilim altındaki çalışma yalnızca, kazadan korunmak için çalışma esnasında özel önlemler alan elektronik uzman personel tarafından yapılmalıdır.

Cihazı açmadan önce BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 'ü şu şekilde gerilimsiz hale getirebilirsiniz:

- Öncelikle iki emniyet ölçüm tesisatını ölçülen objeden uzaklaştırınız.
- Ondan sonra iki emniyet ölçüm tesisatını BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 'dan uzaklaştırınız.
- Çevirmeli şalteri ⑧ "OFF" (KAPALI) konumuna getiriniz.

9.1 Cihazın Emniyete alınması

Belli şartlar altında BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 ile çalışma sırasında emniyet artık sağlanamaz, örneğin bu durumlar şunlardır:

- Muhabazada görünür hasarlar olması durumunda,
- Ölçümlerde hatalar olması durumunda,
- İzin verilmeyen şartlar altında uzun süreli saklamadan sonra görünür neticeler olması durumunda,
- Olağan dışı Nakliye şartlarında görünür neticeler ortaya çıkması durumunda.

Bu durumlarda BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 derhal kapatılmalıdır, ölçüm yerrinden uzaklaştırılmalıdır ve yeniden kullanmaya karşı emniyete alınmalıdır.

9.2 Temizleme

Muhabazayı dıştan temiz ve kuru bir bez ile temizleyiniz (özel temizleme bezleri hariç). Cihazı temizlemek için çözücü ve/ veya aşındırıcı maddeler kullanmayızaınız. Batarya bölmesinin ve batarya kontaktlarının akan batarya elektroliti ile kirlenmemiş olmasına dikkat ediniz.

Batarya veya batarya muhabazası kısımlarında eğer elektrolit kirlilikleri veya beyaz kaplamalar mevcut ise, bunu da kuru bir bez ile temizleyiniz.

9.3 Batarya değişimi



BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 'ü açmadan önce mutlaka gerilimsiz hale getiriniz! Elektrik tehlikesi!

BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 iki adet entegre 1,5 V mikro batarya tarafından beslenir. Batarya değişimi (bkz. Resim 13), ancak göstergede ① batarya simbolü ③ ortaya çıktığında gereklidir.

Batarya'yı şu şekilde değiştirebilirsiniz:

- Emniyet ölçüm tesisatlarını ölçüm devresinden çıkartınız.
- Emniyet ölçüm tesisatlarını BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 'den çıkartınız.
- Çevirmeli Şalteri ⑧ "OFF" (KAPALI) konumuna getiriniz.
- BENNING MM 1-1/ 1-2/ 1-3 'ü ön yüzü üzerine yerleştiriniz ve vidayı batarya kapağından söküñüz.
- Batarya kapağını alt kısmından kaldırınız.
- Boş bataryaları batarya bölmesinden çıkartınız.
- Yeni bataryaları kutuları doğru bir şekilde batarya bölmesine yerleştiriniz.
- Batarya kapağını alt kısmın üç kısma oturtunuz ve vidaları sıkınız.

Resim 13: Batarya değişimi.



Çevre korumasına yardımcı olunuz. Bataryalar evsel atıklara dahil değildir. Eski bataryalar için bir toplama merkezinde veya özel bir çöpe teslim edilebilir. Lütfen bulunduğuuz bölgeye başvurunuz.

9.4 Sigorta Değişimi (BENNING MM 1-2 / 1-3)



BENNING MM 1-2 / 1-3 'ü açmadan önce mutlaka gerilimsiz hale getiriniz! Elektrik tehlikesi!

BENNING MM 1-2/ 1-3 bir entegre sigorta (G – eriyebilir sigorta) 10 A ile fazla yükle karşı korunur (bkz. Resim 14).

Sigortaları şu şekilde değiştirebilirsiniz:

- Emniyet ölçüm tesisatlarını ölçüm devresinden çıkartınız.
- Emniyet ölçüm tesisatlarını BENNING MM 1-2/ 1-3 'den çıkartınız.
- Çevirmeli şalteri ⑧ "OFF" (KAPALI) konuma getiriniz.
- BENNING MM 1-2/ 1-3 'ü ön yüzü üzerine yerleştiriniz ve vidayı batarya kapağından söküñüz.
- Batarya kapağını alt kısmından çıkartınız.
- Bataryaları batarya bölmesinden çıkartınız.
- Asma tertibatını ⑫ muhafaza tabanından çıkartınız (küçük çentik tornavidası ile kilit ucunu kaldırarak).
- Dört adet vidayı muhafaza tabanından söküñüz.



BENNING MM 1-2 / 1-3 'ün baskılı devreleri üzerinde hiçbir vidayı sökmeyiniz!

- Muhafaza tabanını ön kısmından kaldırınız.
- Arızalı sigortayı sigorta tutucusundan bir ucundan kaldırınız.
- Arızalı sigortayı sigorta tutucusundan iterek tamamen çıkartınız.
- Aynı nominal akıma, aynı sınırlama karakteristiğine ve aynı ölçülere sahip olan yeni sigortayı yerleştiriniz.
- Yeni sigortayı tutucunun içine ortalayarak yerleştiriniz.
- Cihaz tabanını dikkatlice yerleştiriniz. Cihaz tabanının kapatılması sırasında, batarya yaylarının cihaz tabanında yuvaların içine girmesine dikkat ediniz.
- Cihaz tabanını ön kısmın üzerine oturtunuz ve dört vidayı monte ediniz.
- Asma tertibatını ⑫ cihaz tabanının arka yüzüne yerleştiriniz.
- Bataryaları tekrar kutupları doğru gelecek şekilde yerleştiriniz, batarya kapağını kapatınız ve vidaları sıkınız.

Bakınız Resim 14: Sigorta değişimi

9.5 Kalibrasyon

BENNING, işletim kılavuzunda belirtilen teknik spesifikasyonların ve geçerlilik bilgilerinin teslimat tarihinden sonra 1 yıl boyunca yerine getirileceğini garanti eder. Belirtilmiş olan ölçüm sonuçlarının kesinliğini elde edebilmek için cihaz düzenli olarak bizim fabrika servisimiz tarafından kalibre edilmelidir. Bir yıllık bir kalibrasyon aralığını tavsiye ederiz. Bunun için cihazı aşağıdaki adrese gönderiniz:

Benning Elektrotechnik & Elektronik GmbH & Co. KG
Service Center
Robert-Bosch-Str. 20
D - 46397 Bocholt

9.6 Yedek Parçalar.

Sigorta F 10 A, 600 V, 50 kA (Bussmann KTK veya DCM) Parça no 748263

10. Asma Tertibatının Kullanımı

- Emniyet ölçüm tesisatlarını cihaz etrafına sararak ve emniyet ölçüm tesisatlarının uçlarını korumalı bir şekilde asma tertibatına ⑫ oturtarak emniyet ölçüm tesisatlarını koruyabilirsiniz.(bkz. Resim 15).
- Emniyet ölçüm tesisatını, ölçüm ucunu BENNING MM 1-1/ 1-2 / 1-3 ile birlikte bir ölçüm noktasına iletебilmek için ölçüm ucu serbest kalacak şekilde asma tertibatına ⑫ yerlestirebilirsiniz.
- Arka duvardaki destek, BENNING MM 1-1/ 1-2 / 1-3 'ün eğik yerleştirilmesine olanak tanır (okumayı kolaylaştırır) veya asmaya olanak tanır (bkz. resim 16).
- Asma tertibatı ⑫, bir asma olanağına kullanabilmek amacıyla bir göze sahiptir.

Bakınız Resim 15: Emniyet ölçüm tesisatının sarılması.

Bakınız Resim 14: BENNING MM 1-1/ 1-2 / 1-3 'ün kuruluşu.

11. Ölçüm teçhizatının Teknik Verileri

- Norm: EN 61010-031
- Toprağa (\neq) karşı azami gerilim ve ölçüm kategorisi:
Geçirme başlığı ile: 1000 V CAT III, 600 V CAT IV,
Geçirme başlığı olmaksızın: 1000 V CAT II,
- Azami ölçüm akımı: 10 A
- Koruma sınıfı II (回), sürekli çift veya takviyeli izolasyon,
- Kirlenme derecesi: 2,
- Uzunluk: 1,4 m, AWG 18,
- Çevre koşulları:
- Ölçümlerde Barometrik yükseklik: Azami 2000 m
- Sıcaklık: 0°C ila + 50°C , nem % 50 ila % 80
- Ölçüm tesisatlarını yalnızca arızasız durumda ve bu kullanma talimatına uygun olarak kullanınız, aksi takdirde öngörülmüş olan koruma etkilenenebilir.
- Izolasyon hasar gördüğü takdirde veya tesisatta/ fişte kesilmeler olduğunda ölçüm tesisatını derhal ayırınız!
- Ölçüm tesisatlarını çıplak kontak uçlarından tutmayınız. Yalnızca elle tutma alanından tutunuz!
- Açılı bağlantıları kontrol veya ölçüm cihazına takınız.

12. Çevre koruma



Çevre korumasına yardımcı olunuz. Bataryalar evsel atıklara dahil değildir. Eski bataryalar için bir toplama merkezinde veya özel bir çöpe teslim edilebilir. Lütfen bulunduğuuz bölgeye başvurunuz.

Benning Elektrotechnik & Elektronik GmbH & Co. KG
Münsterstraße 135 - 137
D - 46397 Bocholt

Phone: +49 (0) 2871-93-0 • Fax: +49 (0) 2871-93-429
www.benning.de • E-Mail: duspol@benning.de